

WE vom 01.06.... Fa. -----

Frässpindel Leadwell V40 15T SK40

Frässpindel Ausstoß steckt, die Spindel wurde bis zum Stillstand betrieben, Reparatur sehr aufwändig.









DDF defekt, stark verschmutzt






DDF undicht



Spindelantrieb stark verschmutzt und angerostet - DDF undicht!



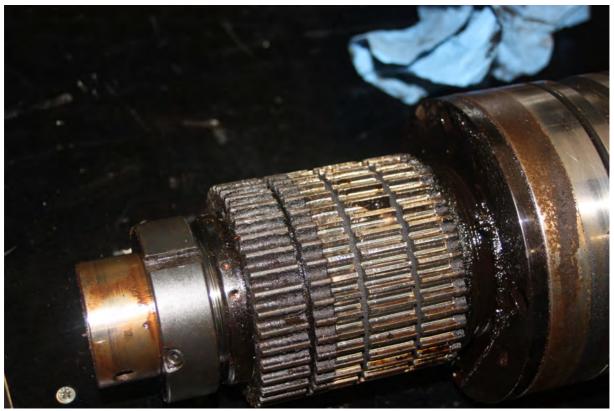



Werkzeugaufnahme verschlissen, Mitnehmer einseitig schlecht





Spannzange stark verschmutzt



Wassereinbruch auf der Werkzeugseite der Spindellagerung






Werkzeugspanner musste ausgepresst werden, völlig festgerostet durch Wassereinbruch



untere Abdichtung vom Werkzeugspanner, stark verschmutzt und verschlissen



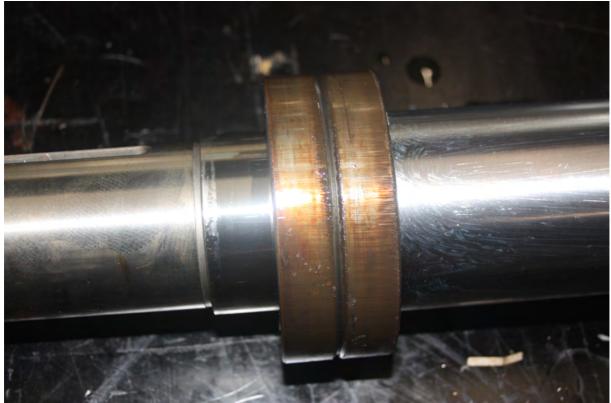


oberes Lagerpaket, stark angerostet durch Wassereinbruch in die Spindel



unteres Lagerpaket auch schon mit Rost



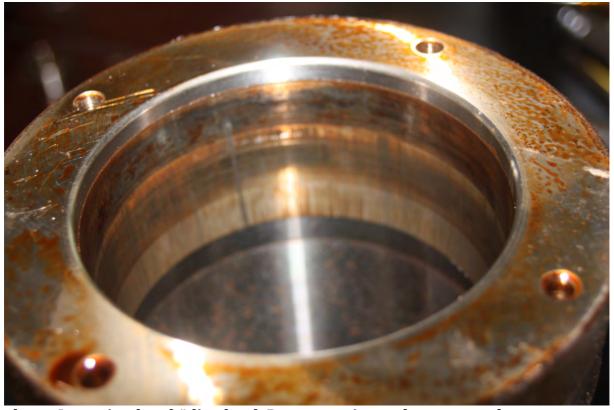

oberer Lagersitz , beschädigt durch Rost , muss instandgesetzt werden



Aussenring Spindellager unteres Lagerpaket



Reparaturaufwand:

- Spindeldemontage aller Baugruppen
- Baugruppen reinigen und vermessen
- Spindelkern demontieren und Lagersitze prüfen , vermessen ggf. instandsetzen

- Werkzeugkonus schleifen

- Distanzhülsen Lagervorspannung einschleifen
- Hybridspindellagerung erneuern

.

- Spindelgehäuse ausschleifen
- Lagersitze Laserauftragschweißen
- Lagersitze schleifen, Lagereinbaumaß herstellen

- Spannsatz überholen, Tellerfedern erneuern
- Zugstange prüfen, Instandsetzen ggf. erneuern
- Übergabestück für IKZ Instandsetzen , ggf. erneuern
- DDF erneuern

_

- Montage, Funktion, Rundlauf und Einzugskraft prüfen
- Spindeleinlauf, Wuchten
- Verpacken und Konservieren, Versand

_

- Lieferzeit auf Grund der starken Beschädigungen
- Mehr Aufwand und Kosten durch Laserauftragschweißen / schleifen!