

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FIN**WF0DXXGAKDGS26272**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 05.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-5.910,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.966,39 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.648,61 EUR
	ohne MwSt.	-3.906,39 EUR

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand links im vorderen Kantenbereich

Das Fahrzeug weist im Innenraum einen starken Geruch nach Zigarettenrauch, ein Brandloch im Polster des Fahrersitzes und Ascheähnliche Verschmutzungen auf.

Der zweite Radsatz befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung im Laderaum des Fahrzeugs.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.12.2016	Letzte Zulassung	15.03.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta (CCN)(2012->) / Fiesta 1.0 Trend	Aufbauart	Schräghecklimousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0DXXGAKDGS26272	HSN / TSN	8566 / BGJ
DAT Europa-Code®	012851250040004	DAT Marktindex	DE01A 5633
Km-Stand abgelesen	94260	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	59	Hubraum (ccm)	998
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	Frost Weiß / Uni / PN3GZ0	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 15 85 V	Goodride / ZuperEco Z-107	S /O	5 mm
rechts	195 / 55 R 15 85 V	Goodride / ZuperEco Z-107	S /O	5 mm
2 links	195 / 55 R 15 85 V	Goodride / ZuperEco Z-107	S /O	5 mm
rechts	195 / 55 R 15 85 V	Goodride / ZuperEco Z-107	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2021			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 15 89 H	Goodride / SW608	W /O	7 mm
195 / 55 R 15 89 H	Goodride / SW608	W /O	7 mm
195 / 55 R 15 89 H	Goodride / SW608	W /O	7 mm
195 / 55 R 15 89 H	Goodride / SW608	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Antischlupfregelung (ASR) + ABS, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 43 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachspoiler Wagenfarbe, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Generator 120 A, Getriebe 5-Gang - Typ: IB5, Getränkehalter vorn, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 59 kW KAT, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Projektionslinsen-Design, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Stahlfelgen 6x15, Stoßfänger Wagenfarbe, Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25783	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
3368	Cool & Sound-Paket 2
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
2400	Winter-Paket
	Reifen 195/55 R15 ..V
	Reifen 195/55 R15..H (M+S)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen und der Innenraum einen nicht üblichen Zustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 12.12.2019 bei Kilometerstand 35.508
nächste Wartung:	am 12 / 2020 bei Kilometerstand 55.600

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto		Minderwert in EUR netto	brutto
1. Nicht reparierter Unfallschaden im Frontbereich, Schadenerweiterung nach Zerlegung möglich, erneuern (Bild 9, 10, 11, 12)	1.428,57	1.700	voll	-1.428,57	-1.700,00
2. Türeinstieg vorn links Lack bis auf Grundmaterial abgerieben, smart repair (Bild 15)	252,10	300	voll	-252,10	-300,00
3. Stoßfängerverkleidung hinten im Ladekantenbereich zerkratzt, verschrammt, stellenweise leicht eingedrückt und deformiert, erneuern (Bild 16)	1.092,44	1.300	anteilig	-445,50	-530,14
4. Seitenwand rechts bis auf Grundierung zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)	546,22	650	anteilig	-222,75	-265,07
5. Türeinstieg vorn rechts Lack bis auf Grundmaterial abgerieben, smart repair (Bild 18)	252,10	300	voll	-252,10	-300,00
6. Frontklappe Dämmmatte weist Tierbissähnliche Beschädigungen auf, erneuern (Bild 19)	151,26	180	anteilig	-61,68	-73,40
7. Dachrahmen links im hinteren Bereich eingedellt, smart repair (Bild 20)	210,08	250	voll	-210,08	-250,00
8. Innenraum stellenweise stark verschmutzt, reinigen	210,08	250	voll	-210,08	-250,00
9. Innenraum weist starken Geruch nach Zigarettenrauch auf, reinigen	168,07	200	voll	-168,07	-200,00
10. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern	50,42	60	voll	-50,42	-60,00
11. Fahrersitz weist ein großes Brandloch im Sitzpolster auf, erneuern (Bild 21, 22)	605,04	720	voll	-605,04	-720,00
Gesamt	4.966,38	5.910		-3.906,39	-4.648,61

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorn links im hinteren Kantenbereich oberflächlich verschrammt (Bild 13, 14)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Manuel Schäfer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten,

zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrgestellnummer



Bild 6 : Vorgelegte Fahrzeugunterlagen

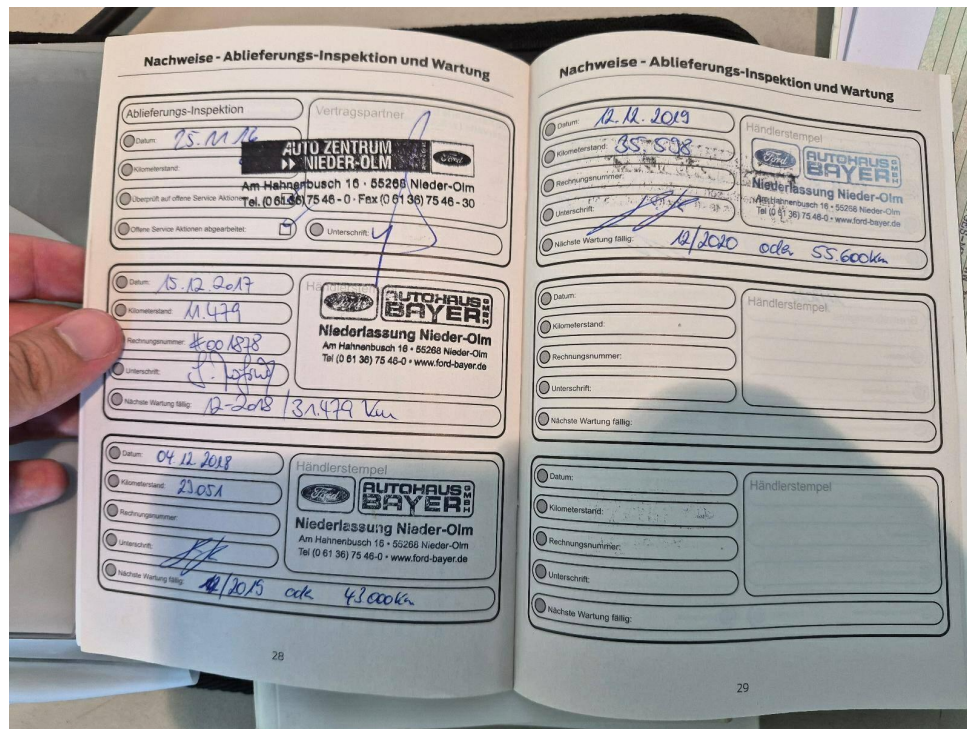


Bild 7 : Servicenachweis



Bild 8 : Zweiter Radsatz



Bild 9 : Nicht reparierter Unfallschaden im Frontbereich, Schadenerweiterung nach Zerlegung möglich



Bild 10 : Nicht reparierter Unfallschaden im Frontbereich, Schadenerweiterung nach Zerlegung möglich



Bild 11 : Nicht reparierter Unfallschaden im Frontbereich, Schadenerweiterung nach Zerlegung möglich



Bild 12 : Nicht reparierter Unfallschaden im Frontbereich, Schadenerweiterung nach Zerlegung möglich



Bild 13 : Tür vorn links im hinteren Kantenbereich oberflächlich verschrammt

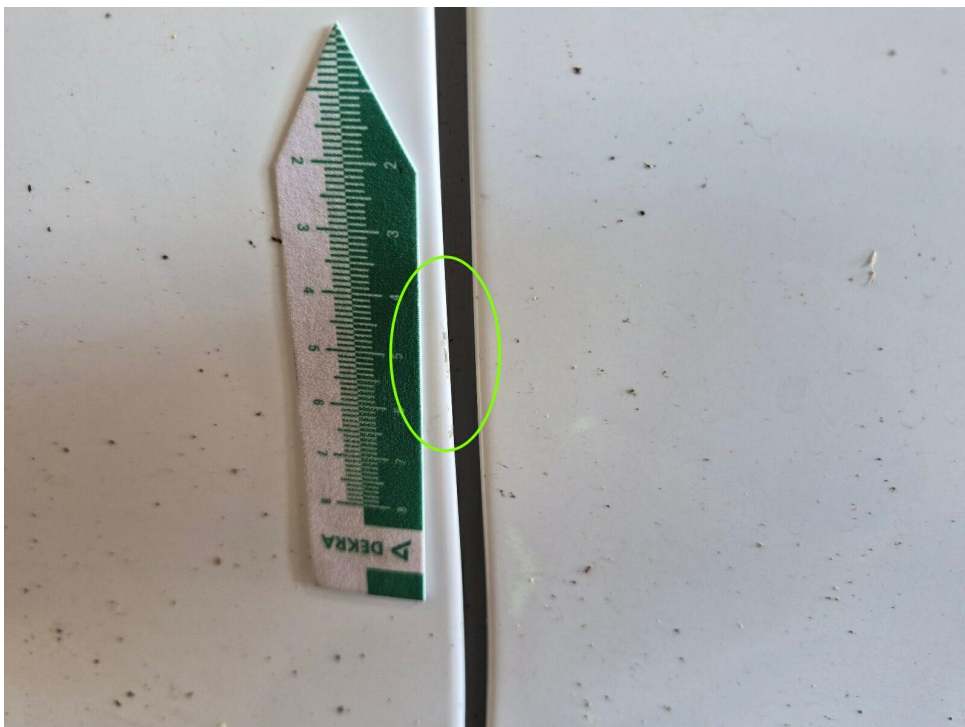


Bild 14 : Tür vorn links im hinteren Kantenbereich oberflächlich verschrammt

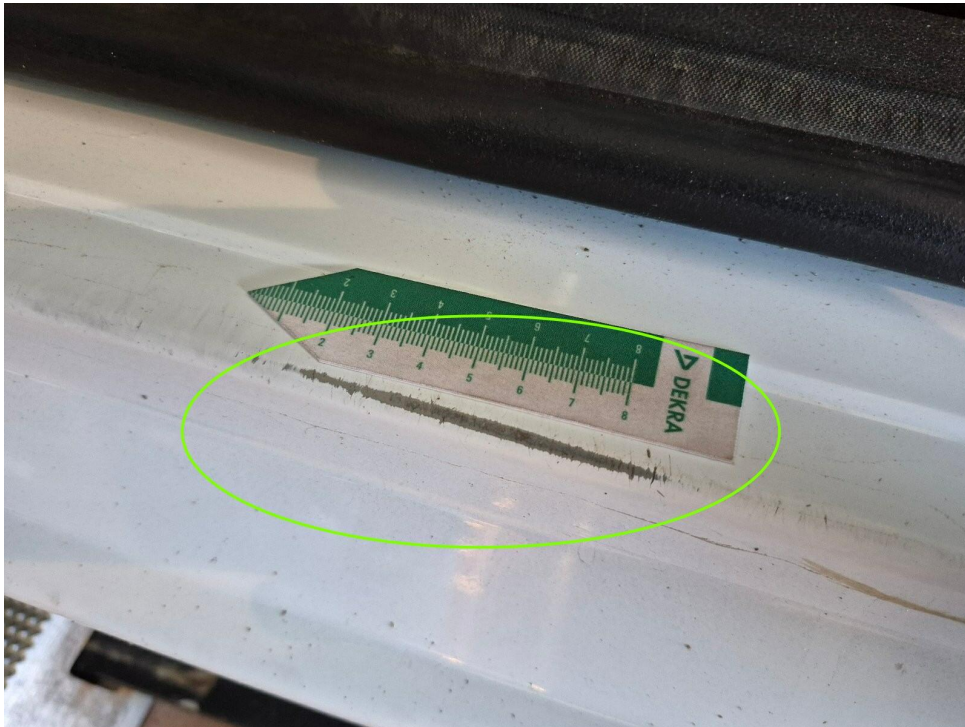


Bild 15 : Türeinstieg vorn links Lack bis auf Grundmaterial abgerieben

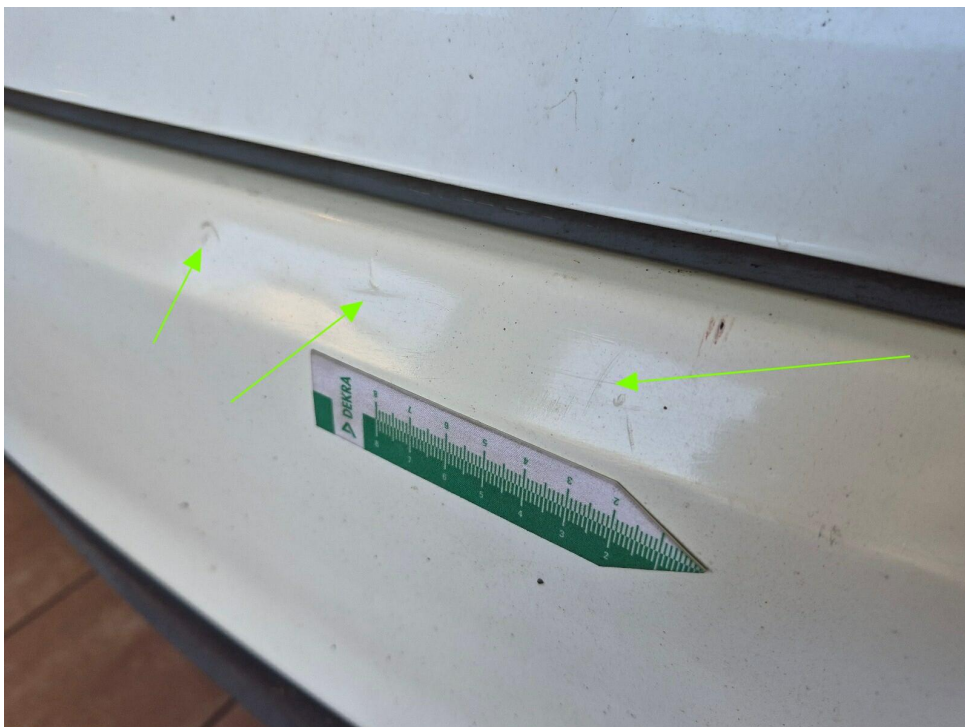


Bild 16 : Stoßfängerverkleidung hinten im Ladekantenbereich zerkratzt, verschrammt, stellenweise leicht eingedrückt und deformiert



Bild 17 : Seitenwand rechts bis auf Grundierung zerkratzt

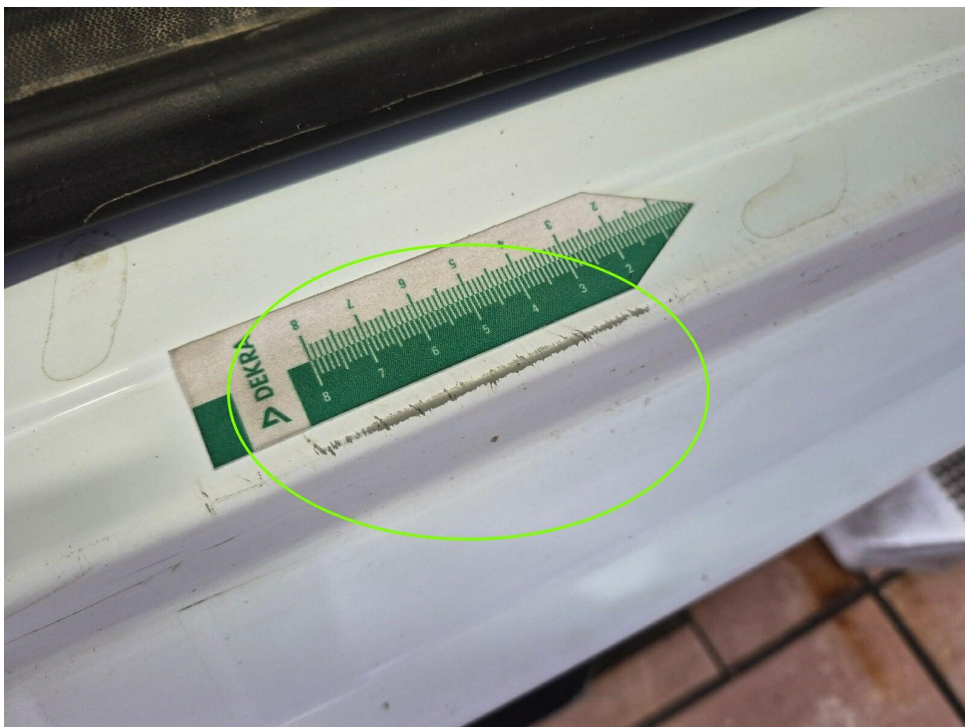


Bild 18 : Türeinstieg vorn rechts Lack bis auf Grundmaterial abgerieben



Bild 19 : Frontklappe Dämmmatte weist Tierbissähnliche Beschädigungen auf

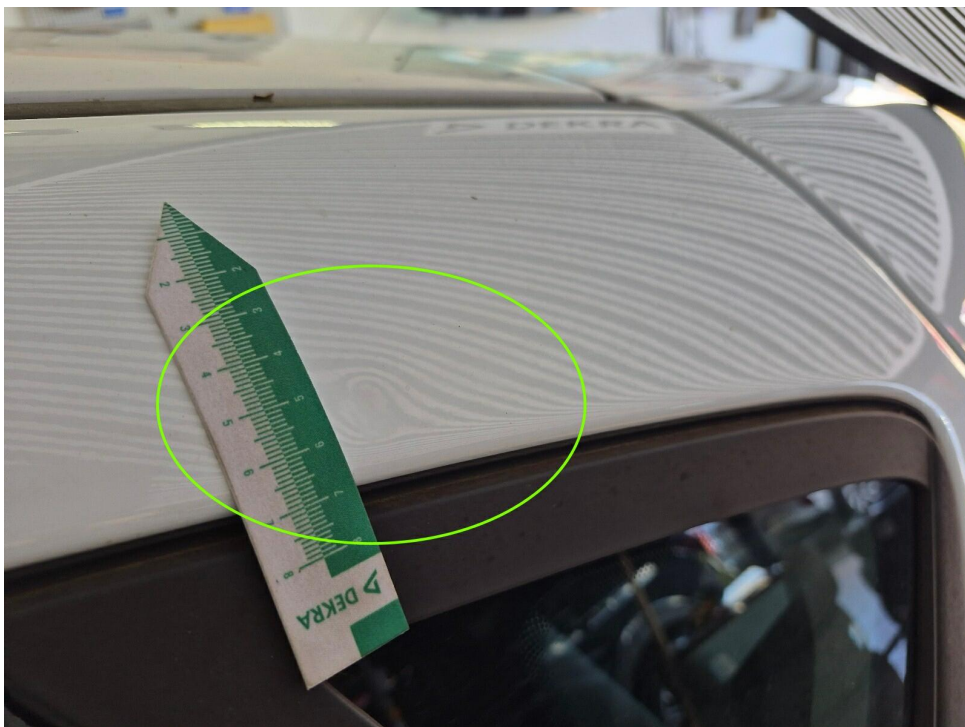


Bild 20 : Dachrahmen links im hinteren Bereich eingedellt



Bild 21 : Fahrersitz weist ein großes Brandloch im Sitzpolster auf

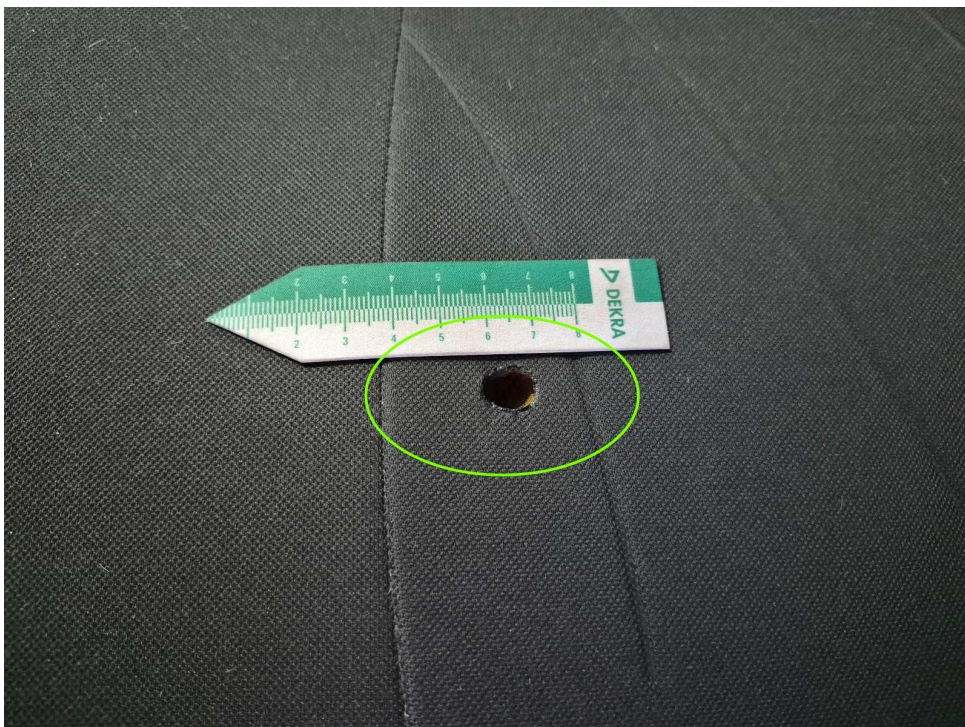


Bild 22 : Fahrersitz weist ein großes Brandloch im Sitzpolster auf