

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Wertgutachten

Protokollnummer: 47007738
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 12.08.2026
Sachverständiger: Matthias Heintz
Besichtigung durch Matthias Heintz

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen	WI-MD5493	Fahrgestellnummer	W1VVLBEZ4S4437021
Erstzulassung	20.09.2024	Laufleistung (abgelesen)	63.477 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 09271	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell (Getriebe 6-Gang - T...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	-5.800 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	1mm / 1mm	n.i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	unterschiedliche Hersteller	5mm / 1mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistent-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistent-System: Pannenmanagement, Fahrassistent-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25"), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5



Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweibege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfußboden im Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, EZ5 Park-Paket, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Motor	Motorverkleidung unten vorn - verschmutzt - reinigen	50,00 €
2	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
4	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
8	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
9	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
10	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen	150,00 €
11	Rad/Reifen	Reifen vorn links - verschlissen - erneuern	190,00 €
12	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - verschlissen - erneuern	190,00 €
13	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - verschlissen - erneuern	190,00 €
14	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair	300,00 €
15	Sitz vorn	Sitzbezug links - Brandloch - erneuern	370,00 €
16	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - erneuern	509,00 €
17	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
18	Karosserie	A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)	559,00 €
19	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic (Verschmutz und) - verformt - erneuern	609,00 €
Summe (netto)			4.568,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	4.568,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	4.568,00 €
Mwst. (19%)	867,92 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	5.435,92 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Reifen

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Heintz'.

Unterschrift Sachverständiger (Matthias Heintz)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden

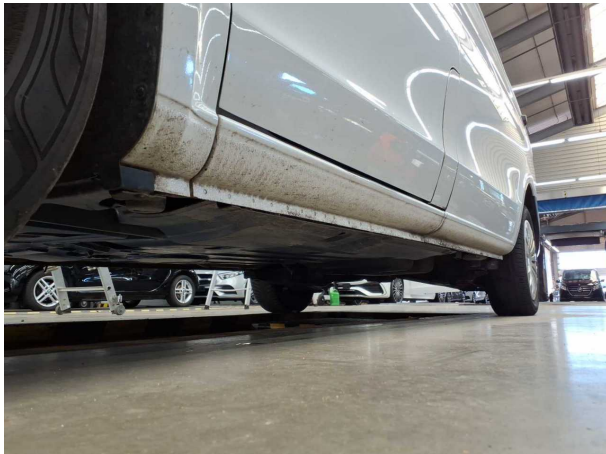


Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

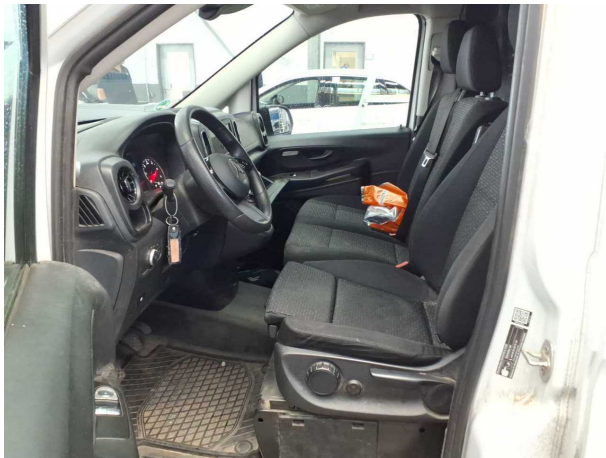


Abbildung 13: Innenraum

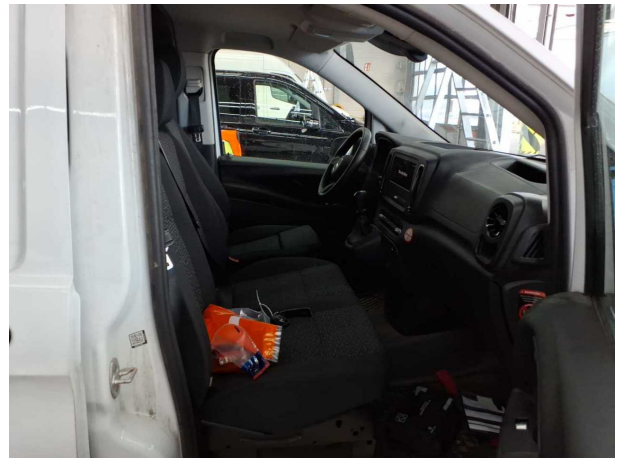


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

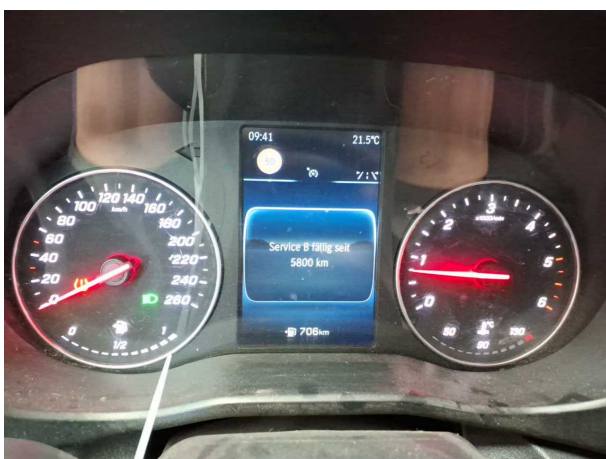


Abbildung 17: Kombiinstrument

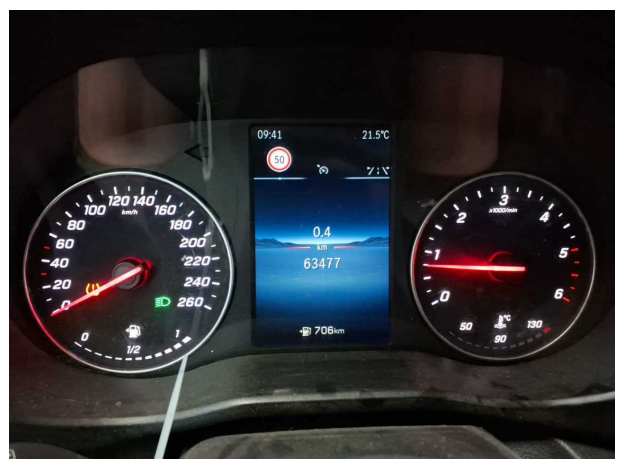


Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

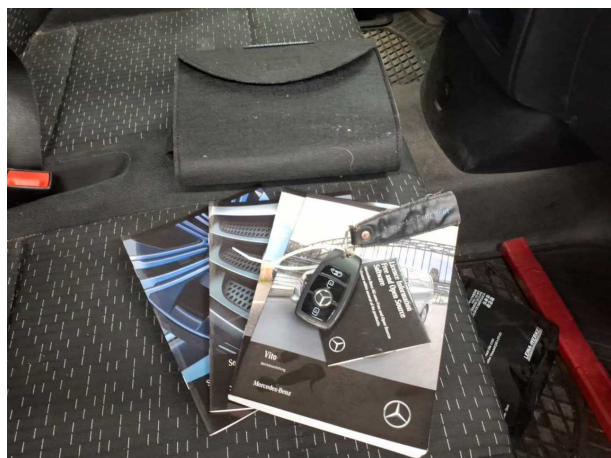


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


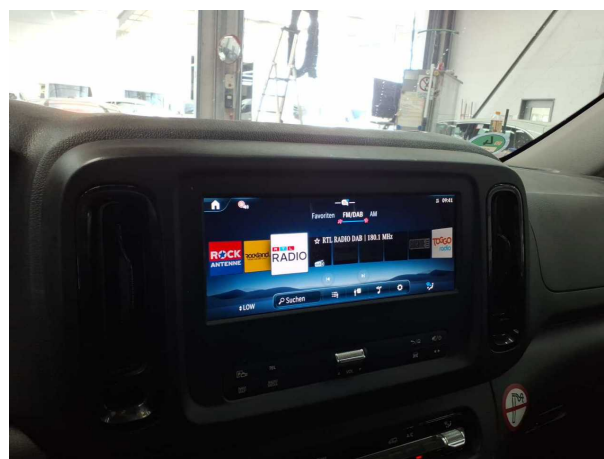


Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motor: Motorverkleidung unten vorn - verschmutzt - reinigen

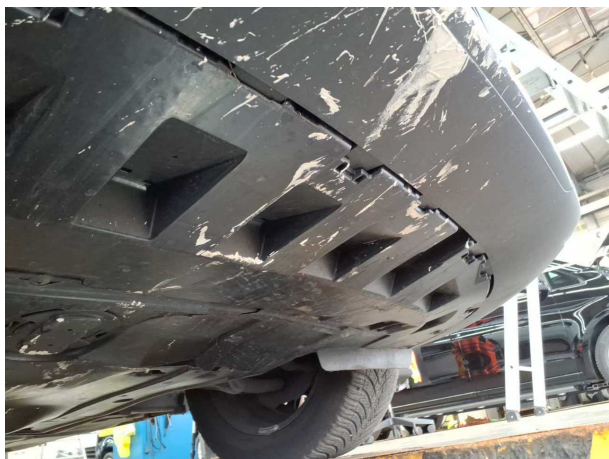


Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair

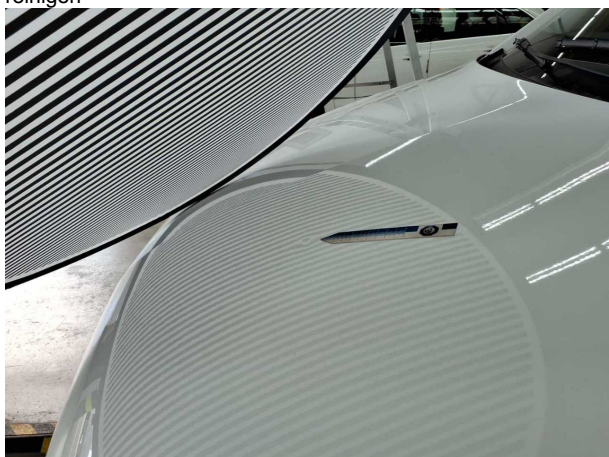

Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair

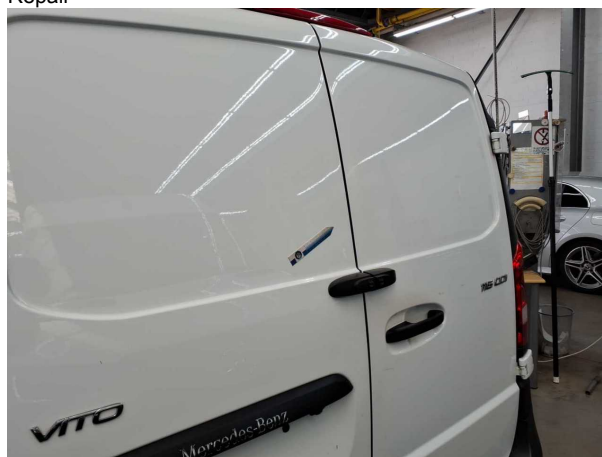

Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

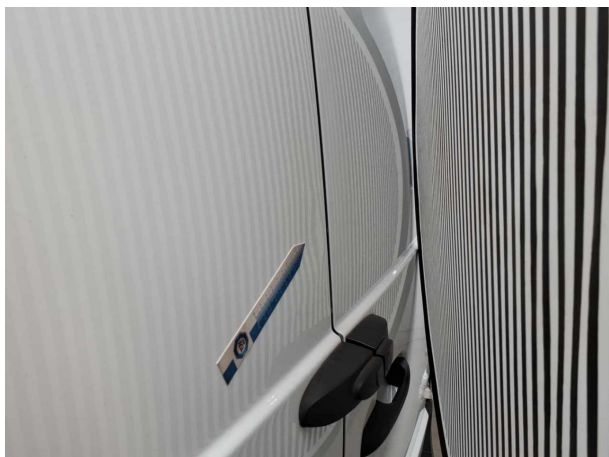

Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

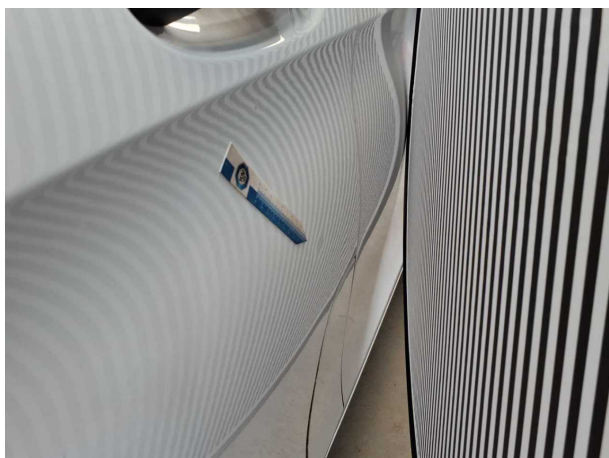


Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

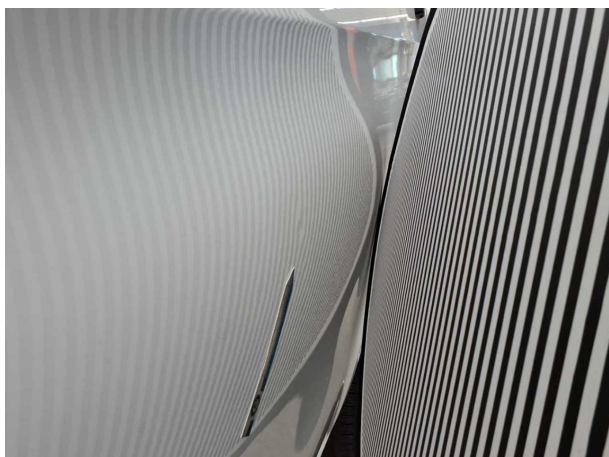

Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

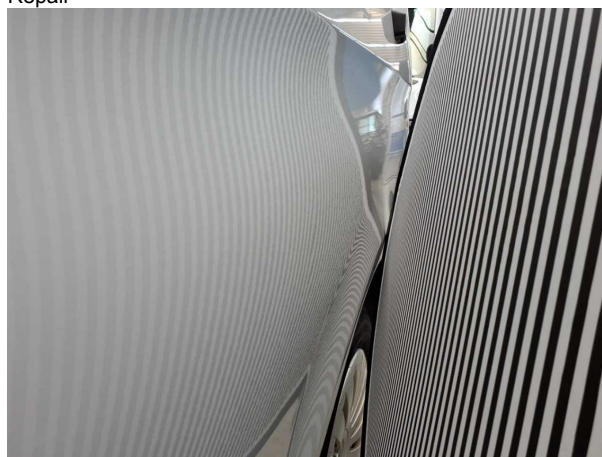

Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

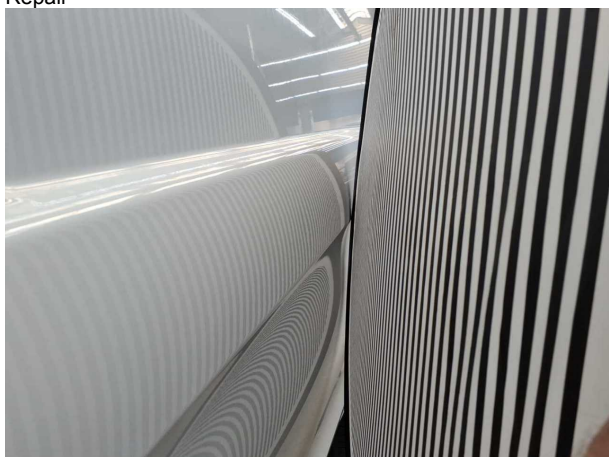

Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

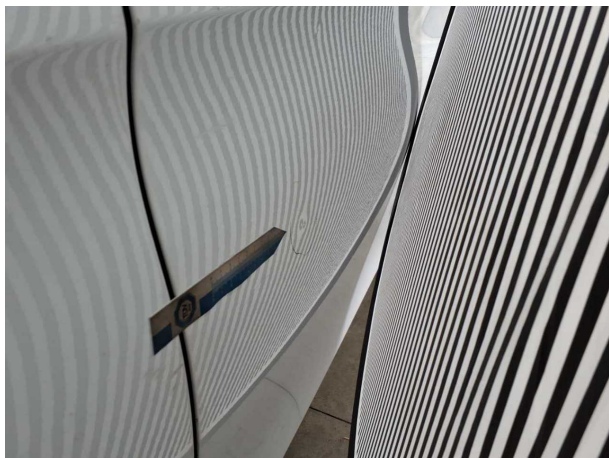


Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

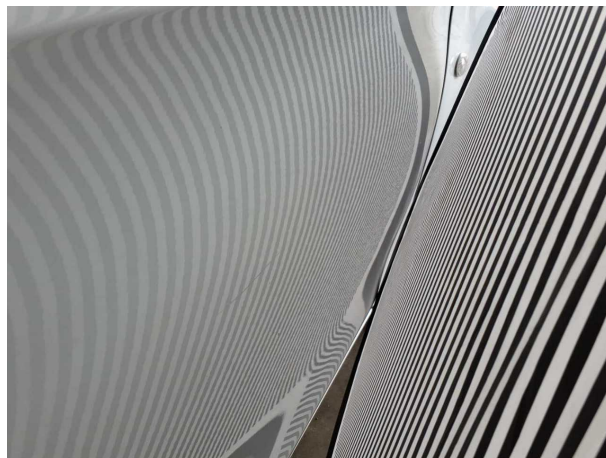

Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair

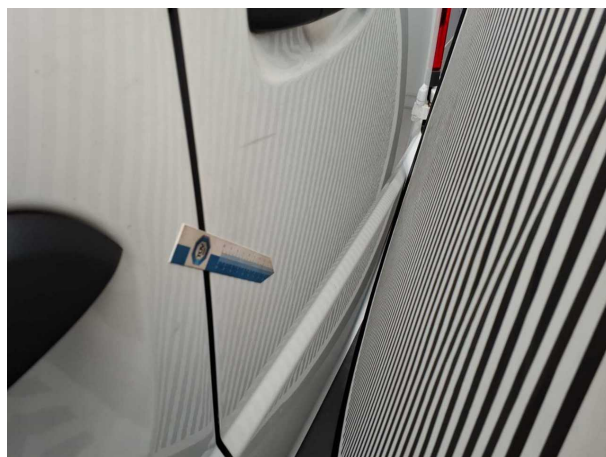

Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #9: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #9: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Reifen vorn links - verschlissen - erneuern

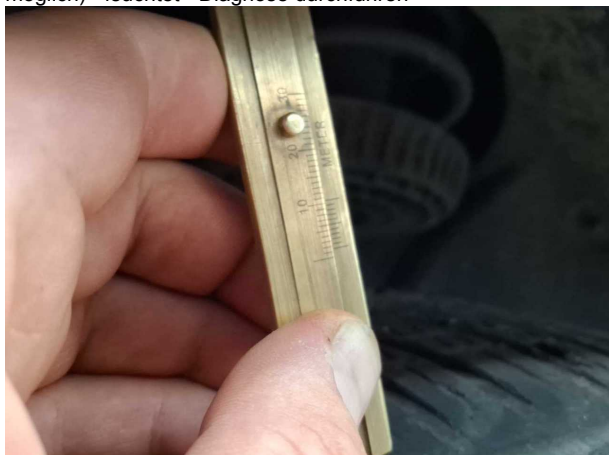

Beschädigung #11: Rad/Reifen: Reifen vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - verschlisse... erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - verschlissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

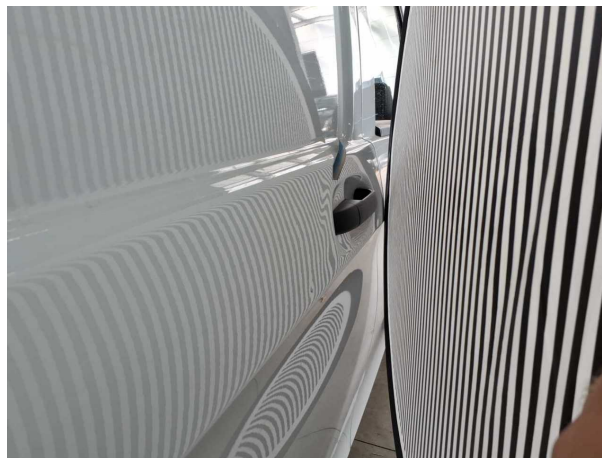

Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

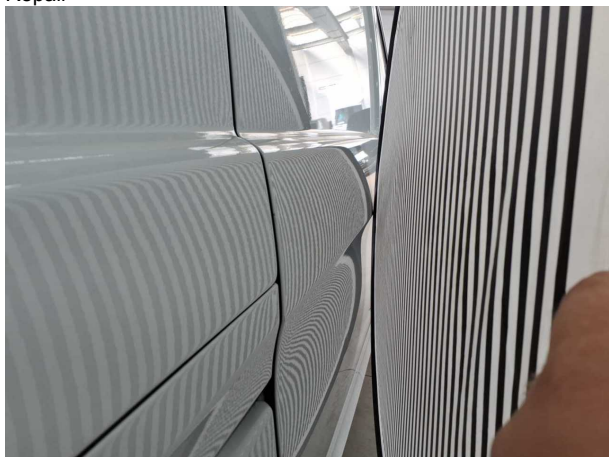

Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

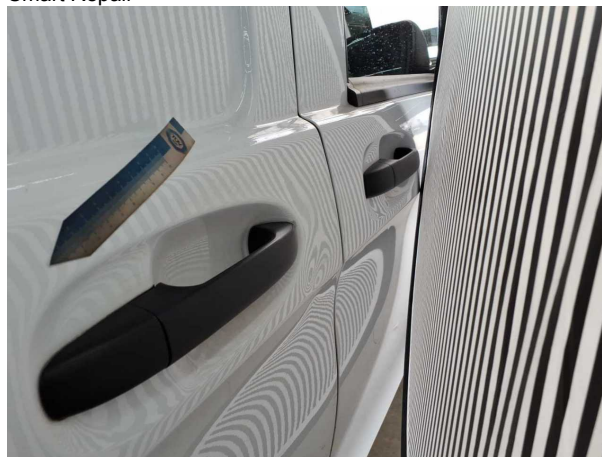

Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #15: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern




Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

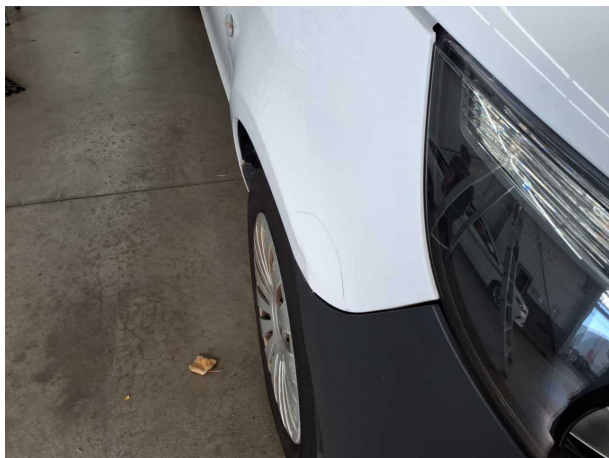


Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern

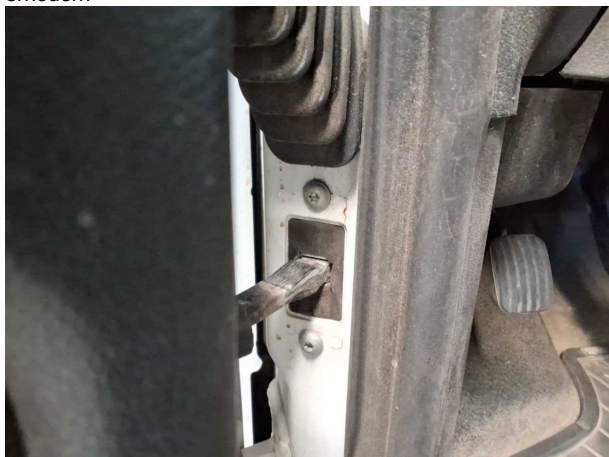

Beschädigung #18: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)

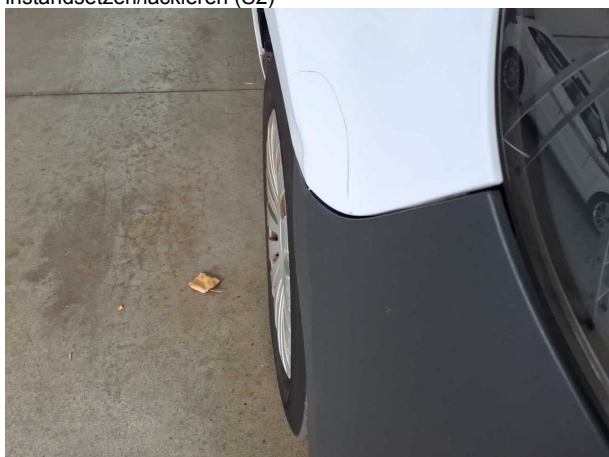

Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Verschmutz und) - verformt - erneuern

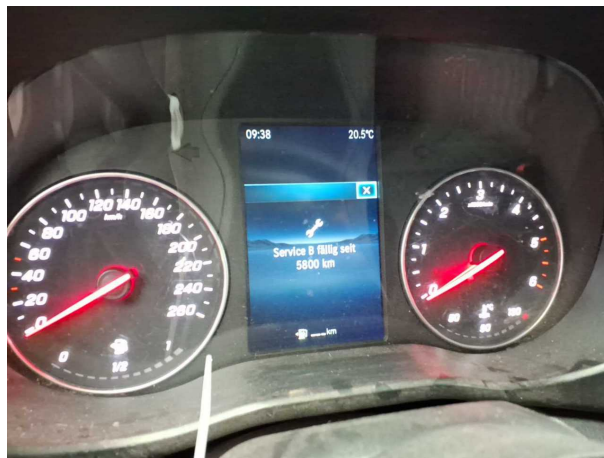

Beschädigung #17: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #18: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Verschmutz und) - verformt - erneuern