



PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Gutachten

Betreff

Leasingbewertung

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

WBY61EF0305X28229



PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Gutachten

Betreff Leasingbewertung

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart Geländewagen

Hersteller BMW

Modell / Verkaufsbezeichnung iX1 xDrive30

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0005 DIZ 00016

Fahrzeug-Identnummer WBY61EF0305X28229

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung / Letzte Zulassung 14.07.2023 / 14.07.2023

Nächste HU 07/2026

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.

Laufleistung 30.808 km / abgelesen

Farbe / Farbcode C3N Storm Bay

Antriebsart Allradantrieb

Kraftstoffart Elektro

Hubraum / Leistung / 94 kW

Zylinder / Schadstoffklasse / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz

zul. Gesamtgewicht (kg) 2.580

Anzahl Türen / Anzahl Sitze 5 / 5

Getriebe Automatik

Polster / Farbe Leder / Schwarz



PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	12 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	23.07.2025 bei 19.790 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R18 102Y	Nexen	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/55 R18 102Y	Nexen	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - fehlt - erneuern
2	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
4	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
9	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekante verkratzt) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
10	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
2	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - kein Abzug
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite links

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 22.11.2023

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat einen Unfallschaden

Kotflügel vorne links lackieren

Tür vorne links ern

Außenspiegel links ern

div. Halter und Kleinteile ern



PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Kostenvoranschlag liegt vor

Fzg hatte einen Vorschaden

Stoßfänger vorne ern

Kotflügel vorne links ern

Tür vorne links inst

Außenspiegel links ern

Schwellerverkleidung links lackiert

div. Halter und Kleinteile ern

Reparaturrechnung von BMW liegt vor

Wertminderung in Höhe von 1500 Euro bereits bei der BMW Bank eingegangen

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos, 10 Unfallfotos, 4 Vorschadenfotos

PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Übersichtsfotos

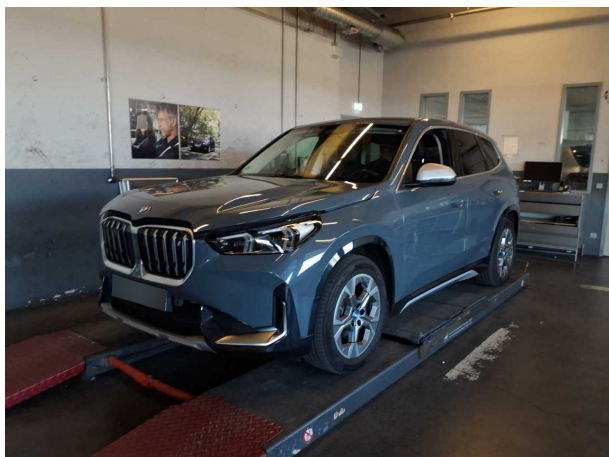


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

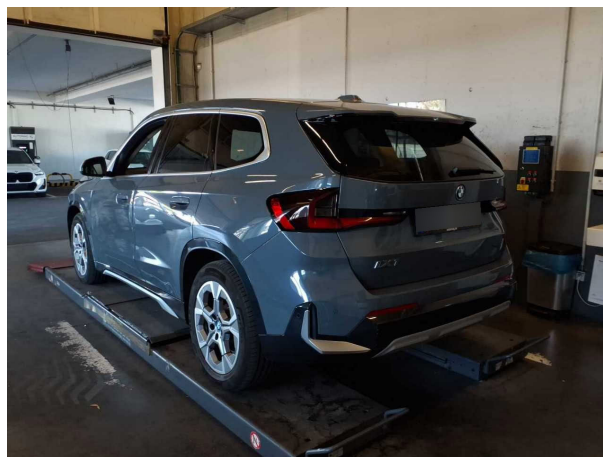


Abbildung 2: Schräg hinten (links)

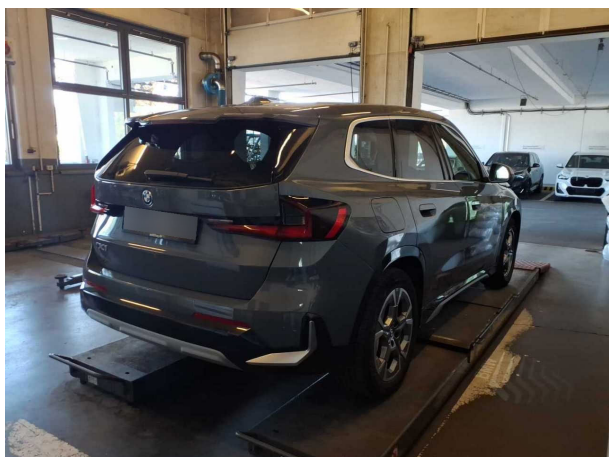


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

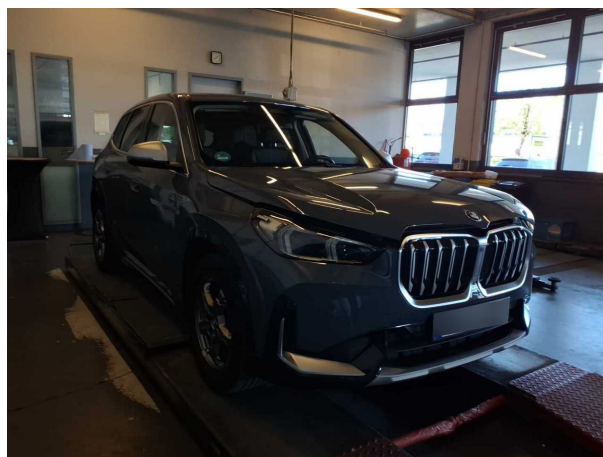


Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

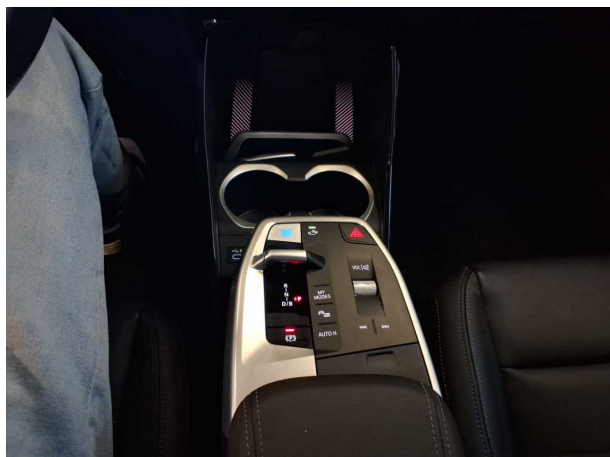


Abbildung 7: Innenraum vorne

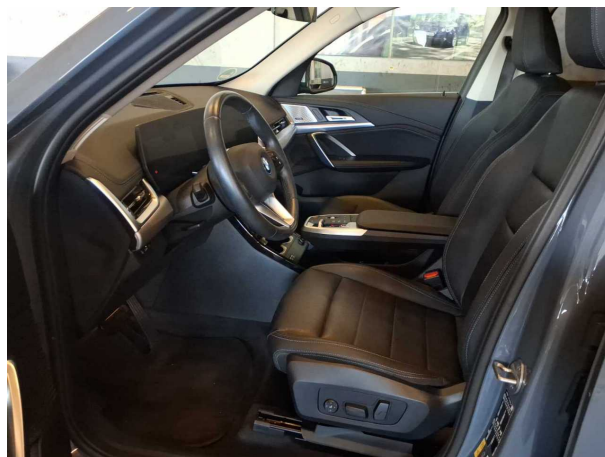


Abbildung 8: Innenraum vorne

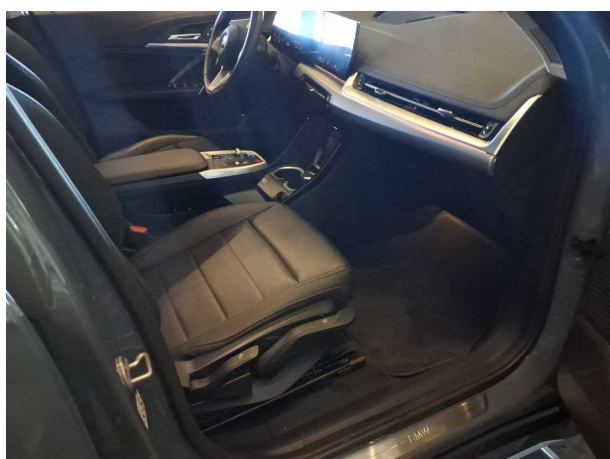


Abbildung 9: Innenraum vorne

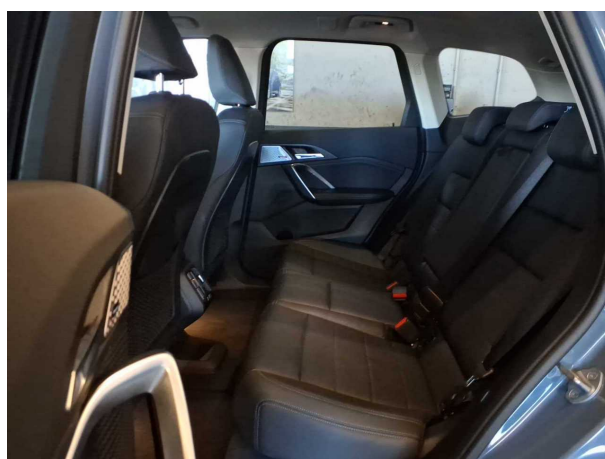


Abbildung 10: Innenraum vorne

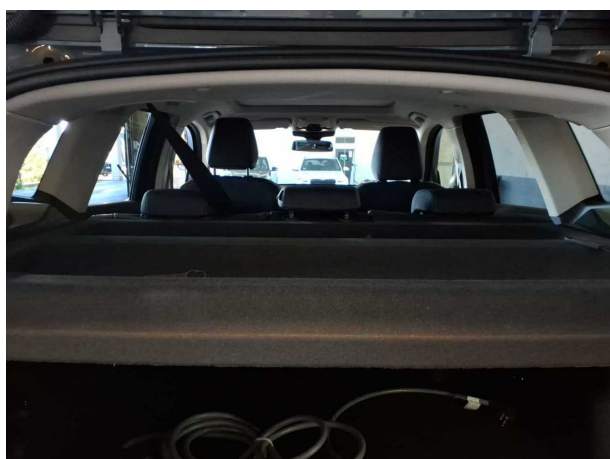


Abbildung 11: Innenraum vorne

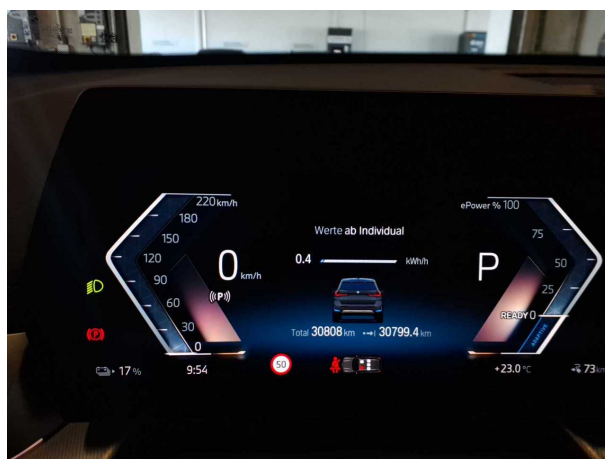


Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung

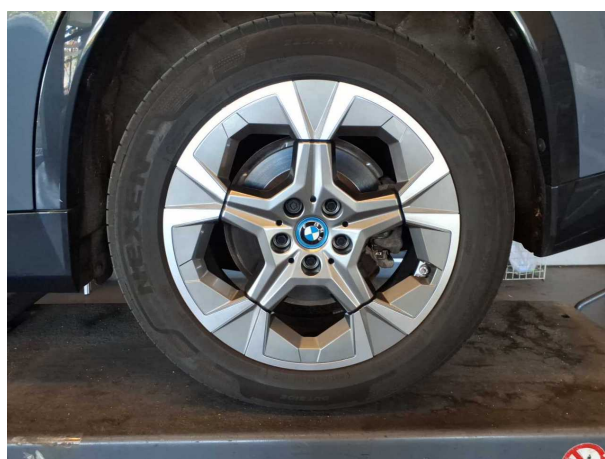


Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: FIN

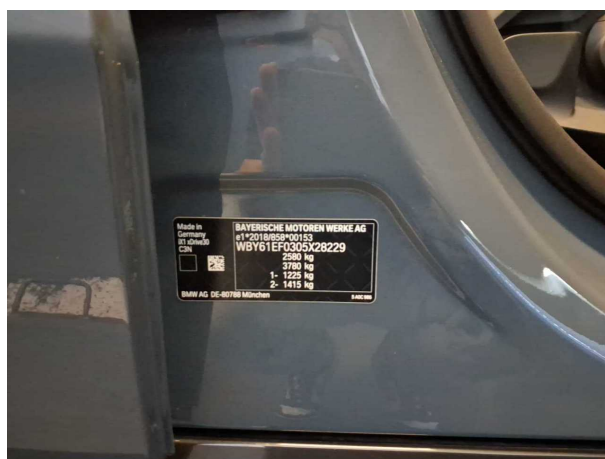


Abbildung 18: FIN




Beschädigungsfotos



Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

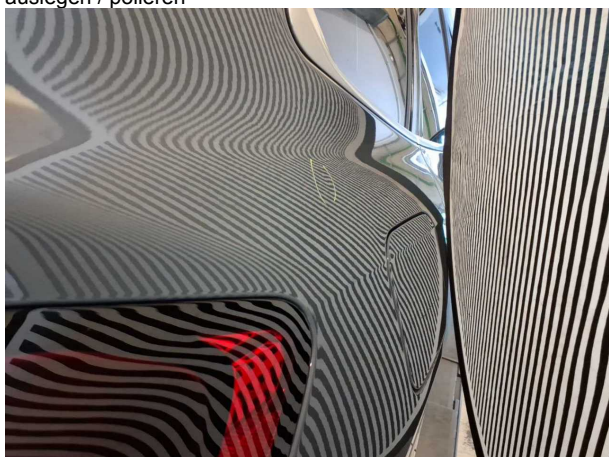


Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

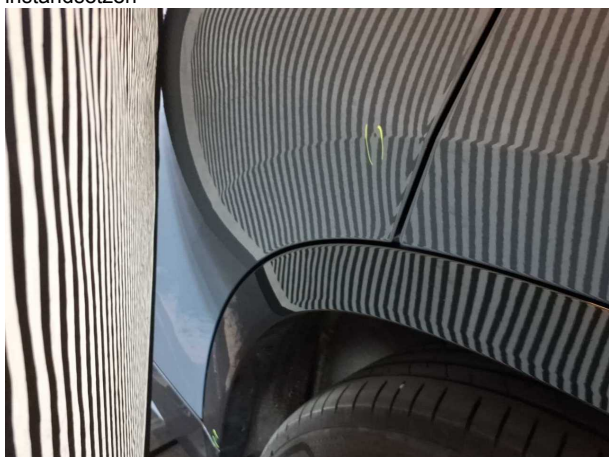

Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

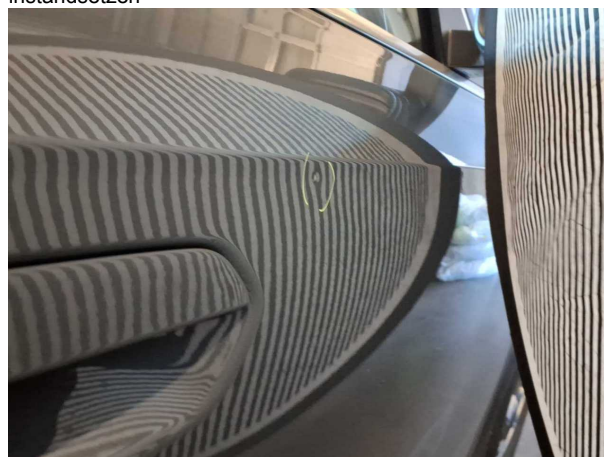

Beschädigung 8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 13.07.2026



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante verkratzt) - Smart Repair



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren

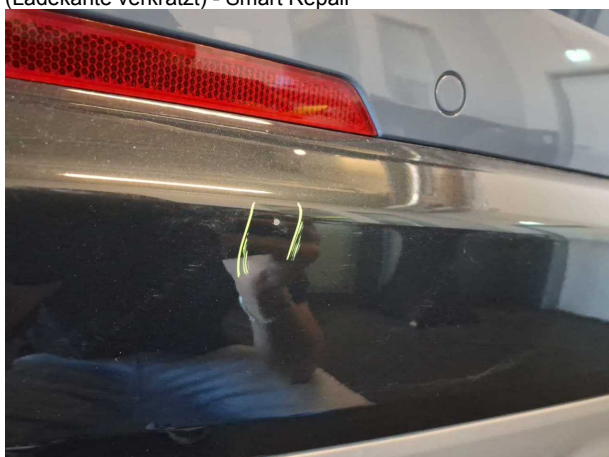


Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



Gebrauchsspur 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - kein Abzug

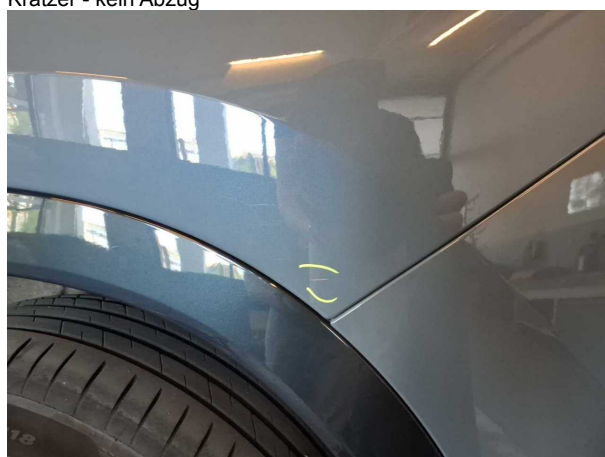

Gebrauchsspur 3: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Unfallfotos




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links

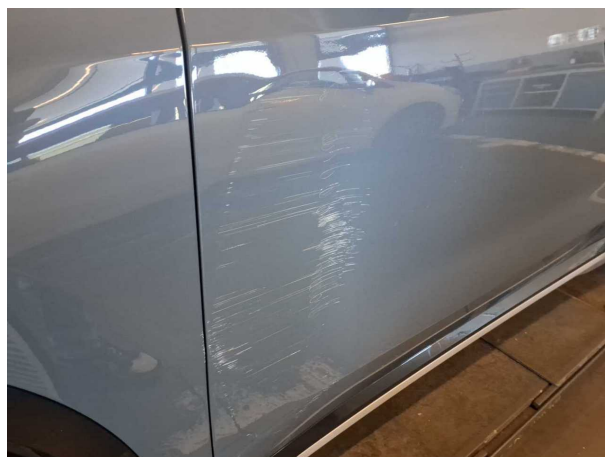

Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links

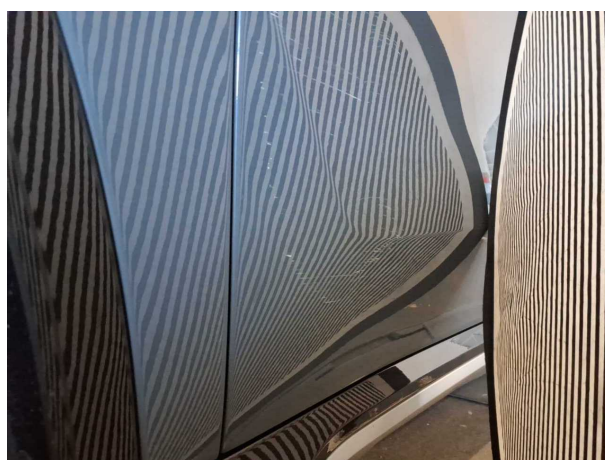

Unfall 1: Seite links



PROTOKOLLNUMMER: 46455526


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 13.07.2026




Unfall 1: Seite links

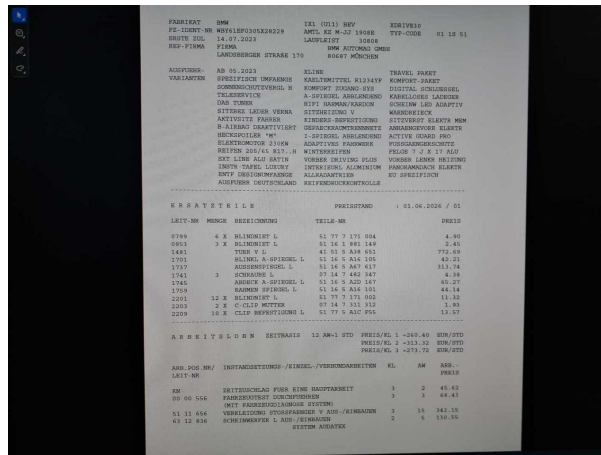

Unfall 1: Seite links

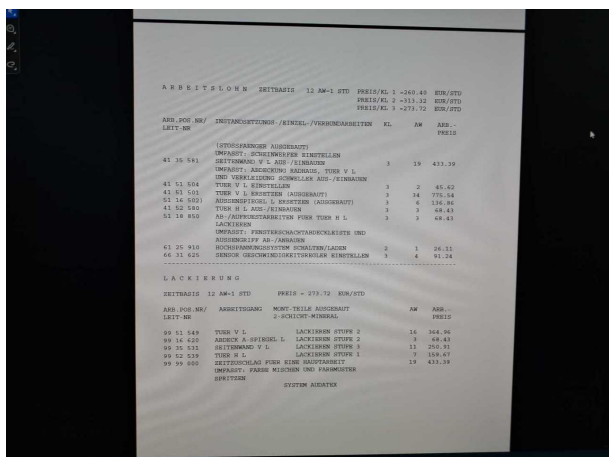

Unfall 1: Seite links

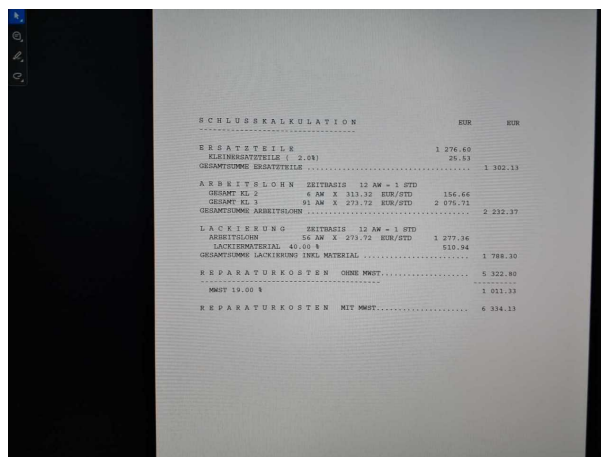

Unfall 1: Seite links



PROTOKOLLNUMMER: 46455526

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 13.07.2026

Vorschadenfotos

Erstzulassung		Fahrgestellnummer		HU	Service Berater	
Km-Stand		AU		Telefon		
14.07.23		WB61EF0305X28229		07.26		Klaus Christ
3078						089 5102-1211
Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	AW-E-Preis	Reibatt N	Betrag
Annahmeservice						
00 52 050	Service Beratung am Fahrzeug	1	Arb.-Wert	20,55	100	0,00
	Summe Arbeitswert					0,00
	Summe Jobnr. 1					0,00
Badische Allg. Versicherung Haftpflichtschaden						
	Schadennummer:					
L4	S12304-501-231-14422	1	Arb.-Wert	20,55	100	0,00
L4	Vorsteuer: nein	1	Arb.-Wert	20,55	100	0,00
L4	Reparaturdauer: 27.11.2023 - 04.12.2023	1	Arb.-Wert	20,55	100	0,00
	Summe Arbeitswert					0,00
	Summe Jobnr. 2					0,00
Vermessung vor Reparatur						
32 00 590	Fahrwerksvermessung Kfzwerkst. Diagnosesystem mit	16	Arb.-Wert	20,55		328,80
	Summe Arbeitswert					328,80
	Summe Jobnr. 3					328,80
Unfallschaden Karosserie						
51 99 000	Zusätzliche Handarbeit	2	Arb.-Wert	23,26		46,52
00 00 556	Fahrzeugteile durchführen	2	Arb.-Wert	20,55		41,10
51 11 656	Stoßfängerabdeckung vom ab- und erbauen	16	Arb.-Wert	23,26		372,16
51 11 592	Stoßfängerabdeckung vom einsetzen	17	Arb.-Wert	23,26		395,42
56 20412	Zusatzarbeit mit Ink. Outdoor-Content Zusatzarbeit: Seitenwulst vom links	2	Arb.-Wert	24,14		48,28
41 35 902	einbauen	13	Arb.-Wert	23,26		302,38
51 71 947	Scheitelverkleidung links ab- und einbauen	3	Arb.-Wert	23,26		116,30
51 41 503	Türenverkleidung vom links ab- und einbauen	3	Arb.-Wert	23,26		69,78
Übertrag						1.861,80
Lohn- und Materialangaben						
Einkaufspreis des Herstellers (einschl. Umsatzsteuer, Lohn- und Materialaufschlag) bis zum Ende des Monats						
Antraggeber		Firma / Funktion		Firma / Funktion		
Name		Name		Name		
Telefon		Telefon		Telefon		
E-Mail		E-Mail		E-Mail		
Firma		Firma		Firma		
Adresse		Adresse		Adresse		
Postleitzahl		Postleitzahl		Postleitzahl		
Stadt		Stadt		Stadt		
Land		Land		Land		