
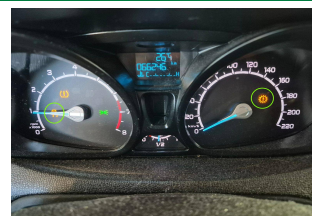
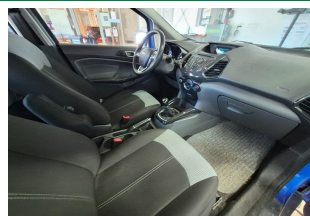


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

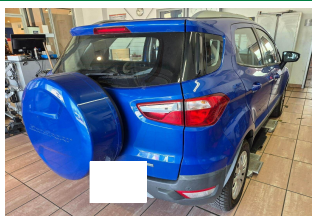

Kennzeichen

FIN**WF0BXXMRKBER49406**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213037809
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf Person.
29.07.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Der zum Fahrzeug zugehörige Sommerradsatz befindet sich im Fahrzeug.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.02.2015	Letzte Zulassung	20.02.2015
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	EcoSport (CBW)(2013->) / Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium	Aufbauart	Schräghecklimousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0BXXMRKBER49406	HSN / TSN	8566 / BGW
DAT Europa-Code®	012851270090001	DAT Marktindex	DE002 5390
Km-Stand abgelesen	66246	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	92	Hubraum (ccm)	998
Schadstoffklasse:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	Kinetic Blau / Metallic / PN3LU0	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	7 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	7 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	8 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	8 mm
Ersatzrad m. LM-Felge	205 / 50 R 17 93 W	Hankook / Ventus Prime 2	S /O	8 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 50 R 17 93 W	Hankook / Ventus Prime 2	S /O	6 mm
205 / 50 R 17 93 W	Hankook / Ventus Prime 2	S /O	6 mm
205 / 50 R 17 93 W	Hankook / Ventus Prime 2	S /O	5 mm
205 / 50 R 17 93 W	Hankook / Ventus Prime 2	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, Batterie 43 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Dachreling silber, Diebstahl-Warnanlage, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fußmatten Teppich, Generator 120 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang - Typ: IB5, Getränkehalter vorn, Handbremshebelgriff Leder, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Kühlergrill mit Chromrahmen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 2519 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1505	Komfort-Paket
48097	LM-Felgen 6x17 (5x2-Speichen)
11000	Metallic-Lackierung
25802	Parkpilotsystem hinten
61801	Reifen 205/50 R17 ..W
43709	Stahlfelgen 6x15
	Reifen 195/65 R15 ..T (M+S)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 22.02.2016 bei Kilometerstand 7.454

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR	
			netto	brutto
1. Scheibenrad vorn rechts weist chemische Anätzung auf, Wertminderung (Sommerradsatz) (Bild 7)				
2. Scheibenrad vorn links vereinzelte Abplatzer der Oberfläche (Sommerradsatz), erneuern (Bild 8)				
3. Scheibenrad hinten links leicht verschrammt, Wertminderung (Sommerradsatz) (Bild 9)				
4. Scheibenrad hinten rechts leicht verschrammt, Wertminderung (Sommerradsatz) (Bild 10)				
5. Stoßfängerverkleidung links- und rechtsseitig massiv verschrammt, erneuern (Bild 11, 12)				
6. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 14)				
7. Tür vorn links im Kantenbereich massiv verschrammt, smart repair (Bild 15)				
8. Stoßfängerabdeckung hinten links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)				
9. Stoßfängerverkleidung hinten links- und rechtsseitig massiv verschrammt, erneuern (Bild 17, 18)				
10. Heckklappe linksseitig unterhalb scharfkantig eingedrückt, instandsetzen (Bild 19)				
11. Abdeckung Reserverad zerkratzt, lackieren (Bild 20)				
12. Stoßfängerabdeckung hinten rechts massiv verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 21)				
13. Radhausverbreiterung verschrammt, erneuern (Bild 22)				
14. Seitenwand hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt, instandsetzen (Bild 23, 24)				
15. Außenspiegel rechts Kappe matt und Lackoberflächenschaden, lackieren				
16. Frontklappe Dämmmatte weist massive Tierbisssspuren auf, erneuern (Bild 27)				
17. Innenraum stellenweise massiv verschmutzt, reinigen (Bild 28)				
18. Fahrzeugschlüssel Batterie leer, erneuern				

19. Wartung laut Serviceheft fällig
20. Antriebsstrang Fehlermeldung im
Kombiinstrument, prüfen und Befund
festlegen, Schadenerweiterung
möglich (Bild 4)
21. Hauptuntersuchung fällig
Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontbereich weist vereinzelt kleinere
Steinschläge auf (Bild 13)
Tür vorn rechts im Kantenbereich zerkratzt und
verschrammt (Bild 25, 26)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Manuel Schäfer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

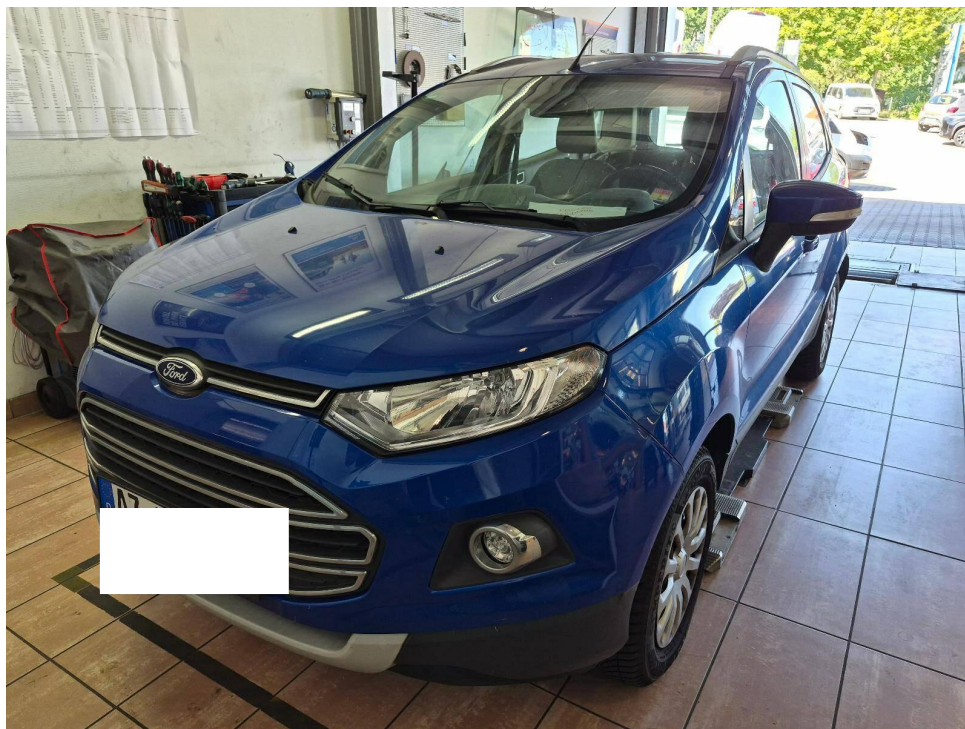


Bild 1 : Diagonale vorn

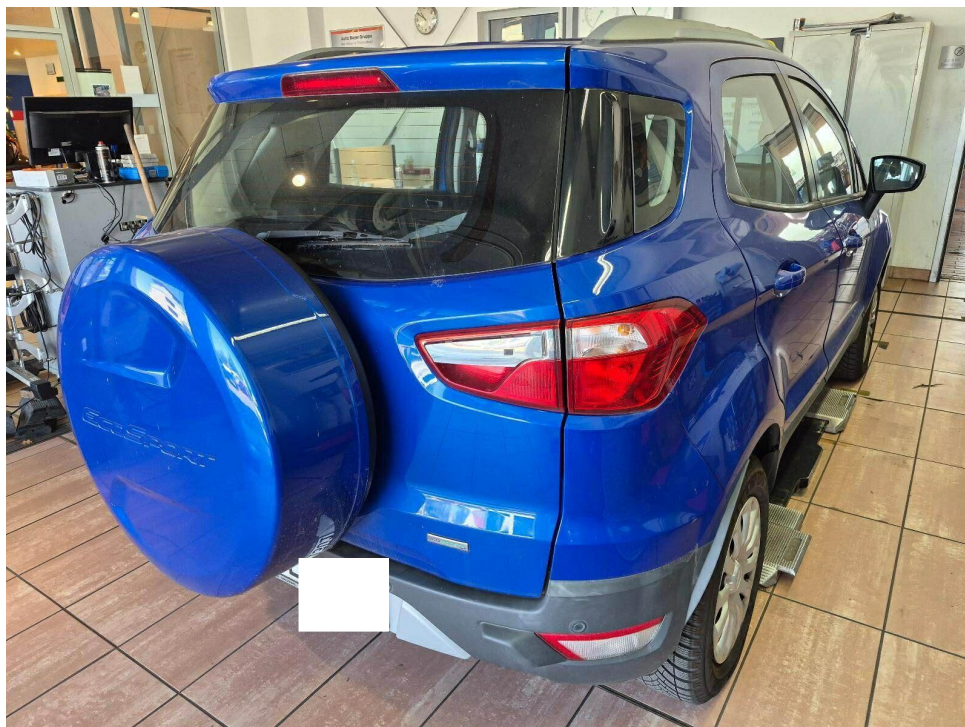


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument
Antriebsstrang Fehlermeldung im Kombiinstrument

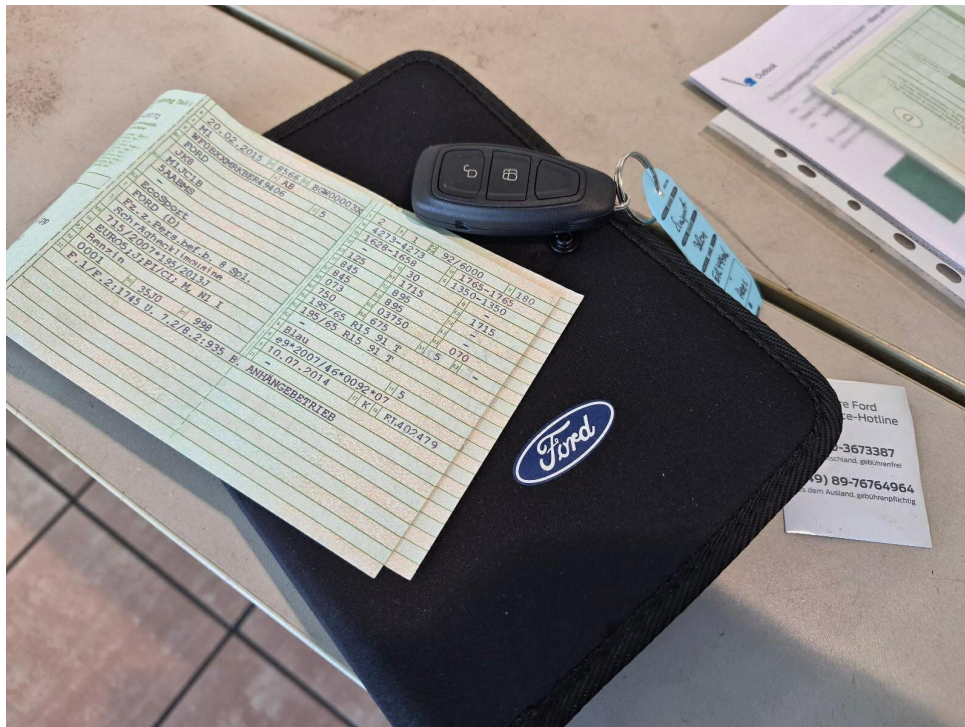


Bild 5 : Vorgelegte Fahrzeugunterlagen



Bild 6 : Zum Fahrzeug gehöriger Sommerradsatz



Bild 7 : Scheibenrad vorn rechts weist chemische Anätzung auf, Wertminderung (Sommerradsatz)

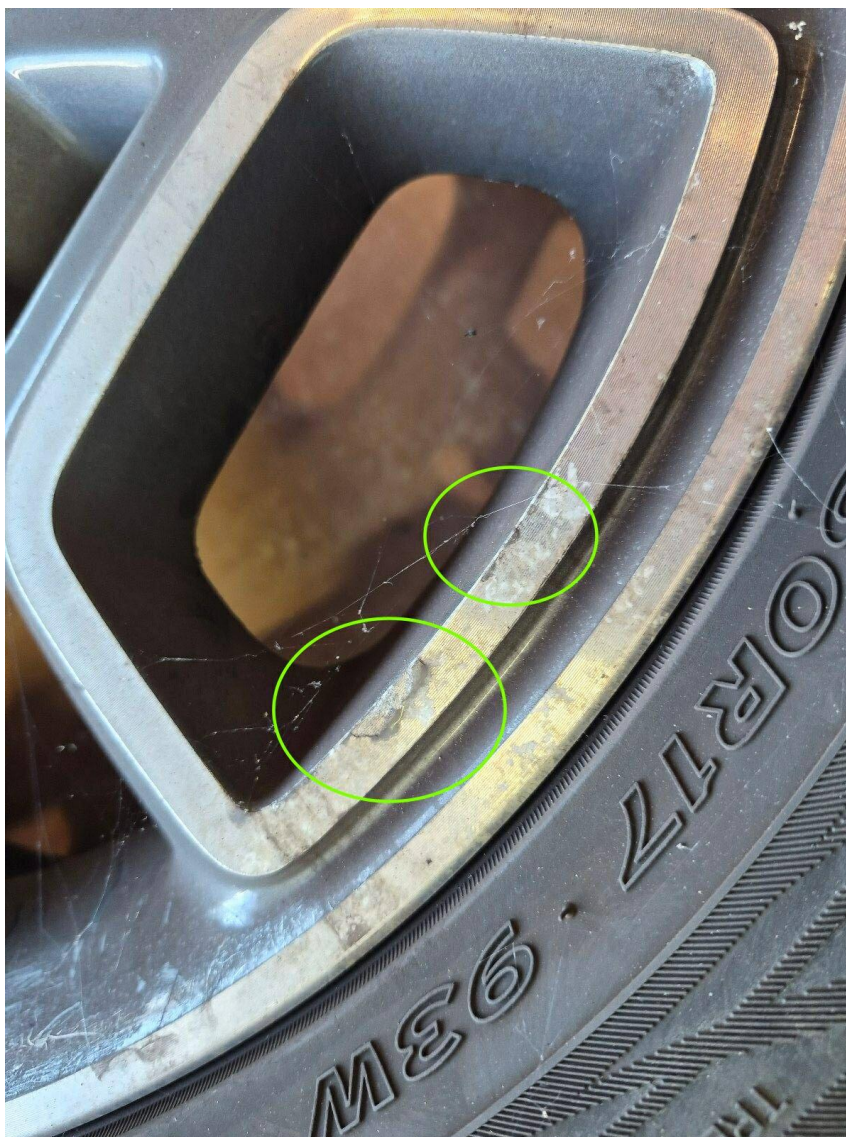


Bild 8 : Scheibenrad vorn links vereinzelte Abplatzer der Oberfläche (Sommerradsatz)



Bild 9 : Scheibenrad hinten links leicht verschrammt, Wertminderung (Sommerradsatz)

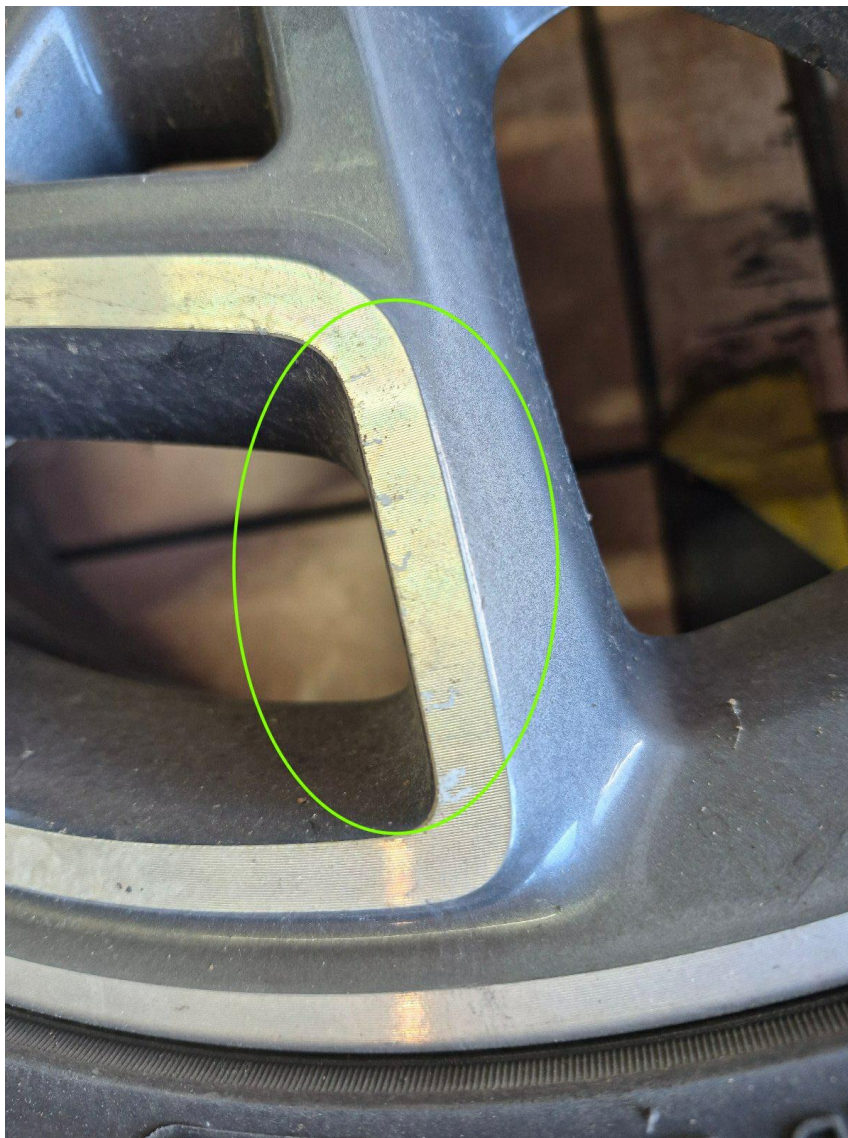


Bild 10 : Scheibenrad hinten rechts leicht verschrammt, Wertminderung (Sommerradsatz)

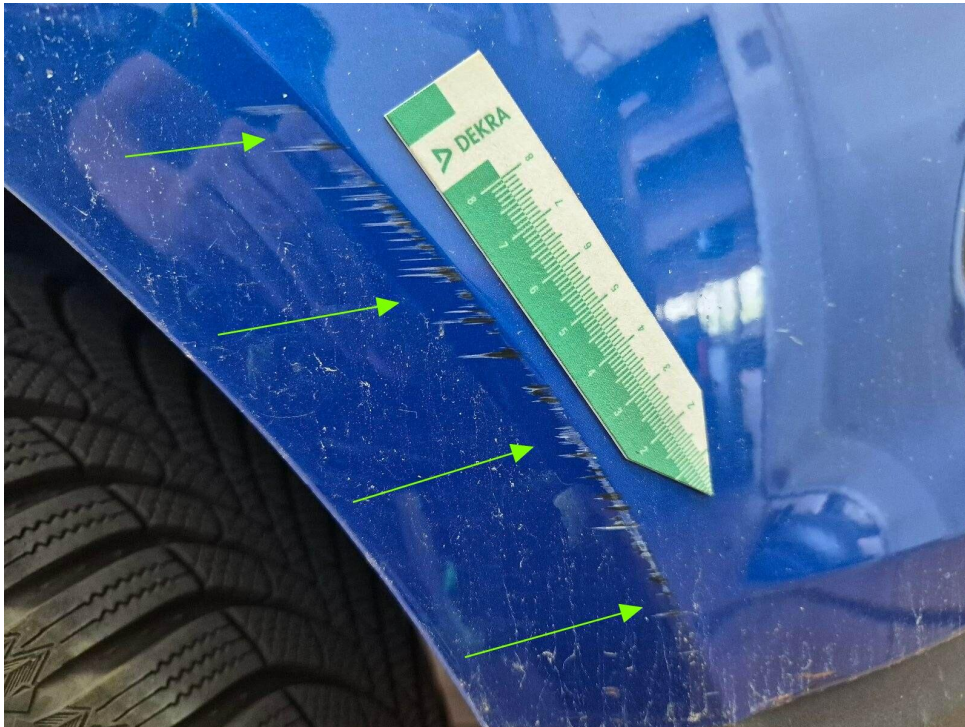


Bild 11 : Stoßfängerverkleidung links- und rechtsseitig massiv verschrammt

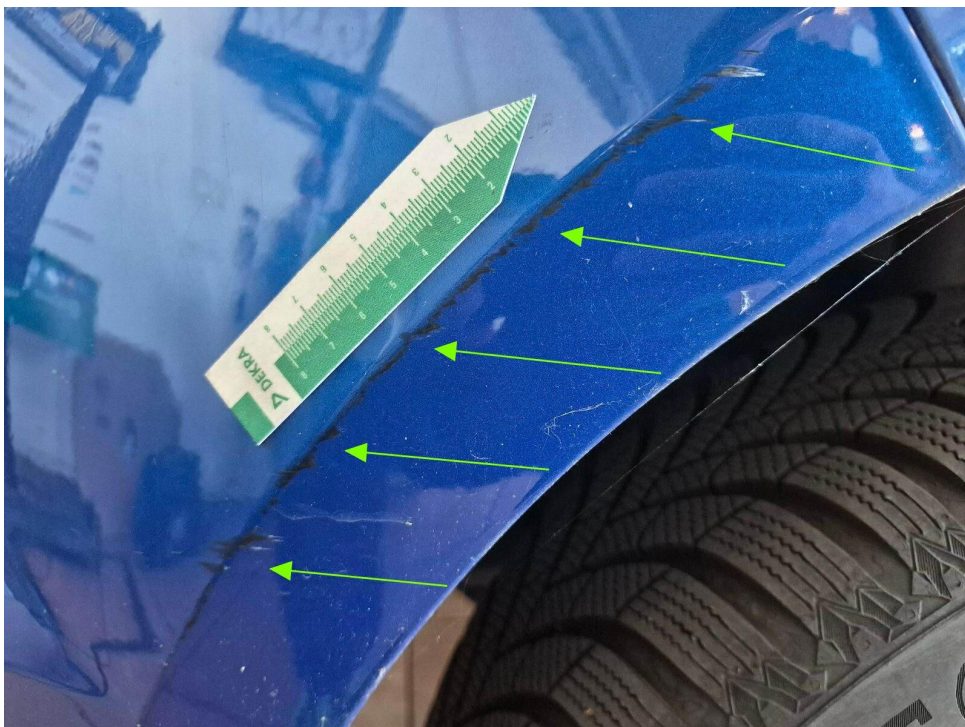


Bild 12 : Stoßfängerverkleidung links- und rechtsseitig massiv verschrammt



Bild 13 : Frontbereich weist vereinzelt kleinere Steinschläge auf



Bild 14 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung

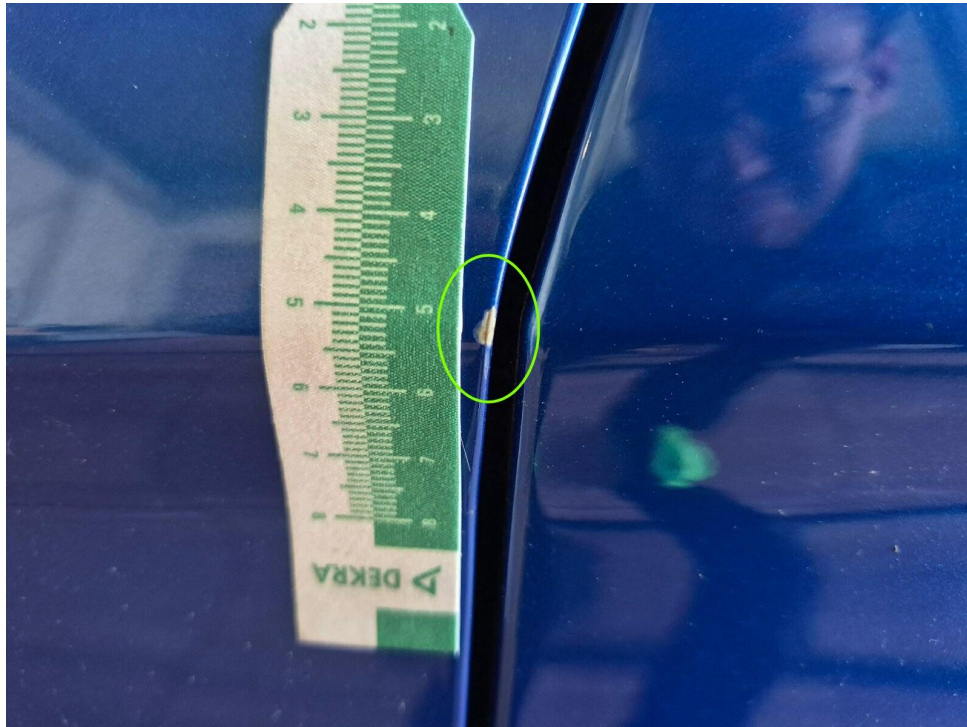


Bild 15 : Tür vorn links im Kantenbereich massiv verschrammt



Bild 16 : Stoßfängerabdeckung hinten links verschrammt



Bild 17 : Stoßfängerverkleidung hinten links- und rechtsseitig massiv verschrammt

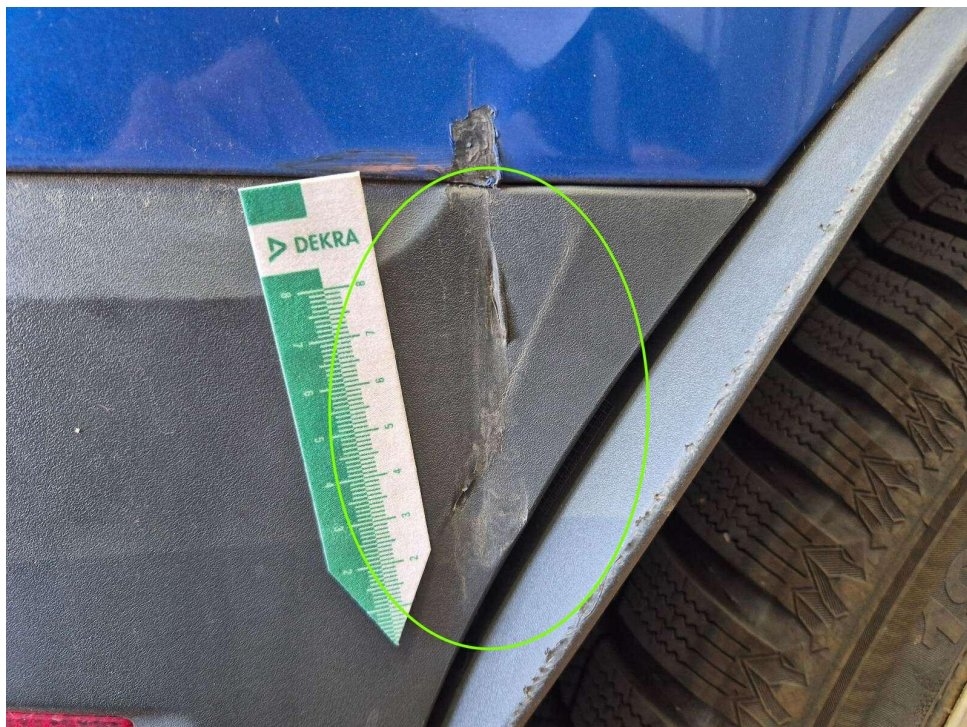


Bild 18 : Stoßfängerverkleidung hinten links- und rechtsseitig massiv verschrammt



Bild 19 : Heckklappe linksseitig unterhalb scharfkantig eingedrückt

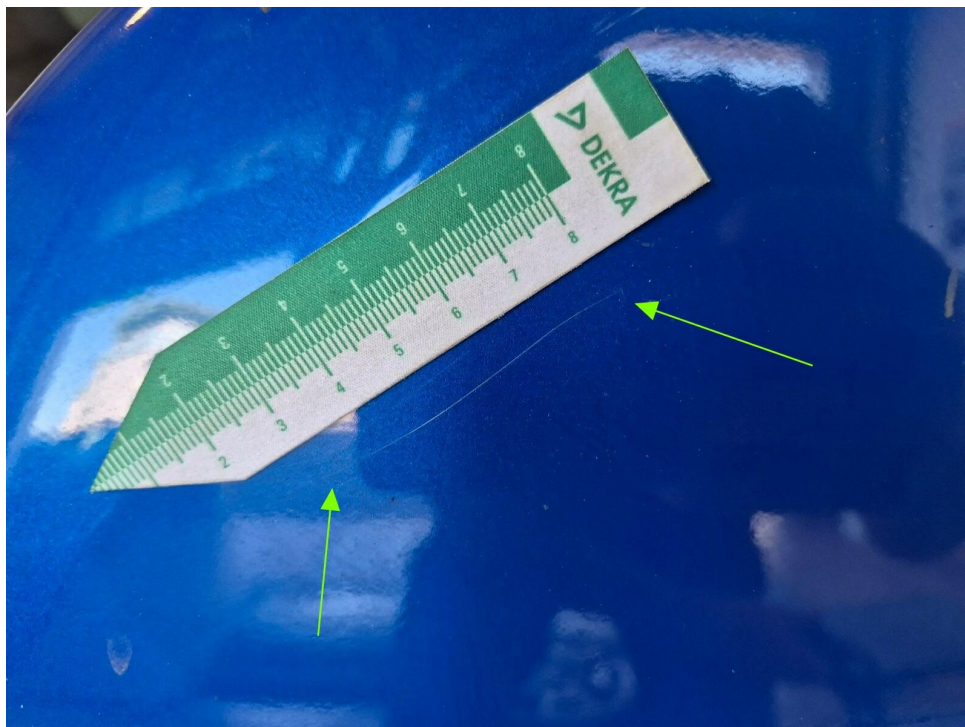


Bild 20 : Abdeckung Reserverad zerkratzt

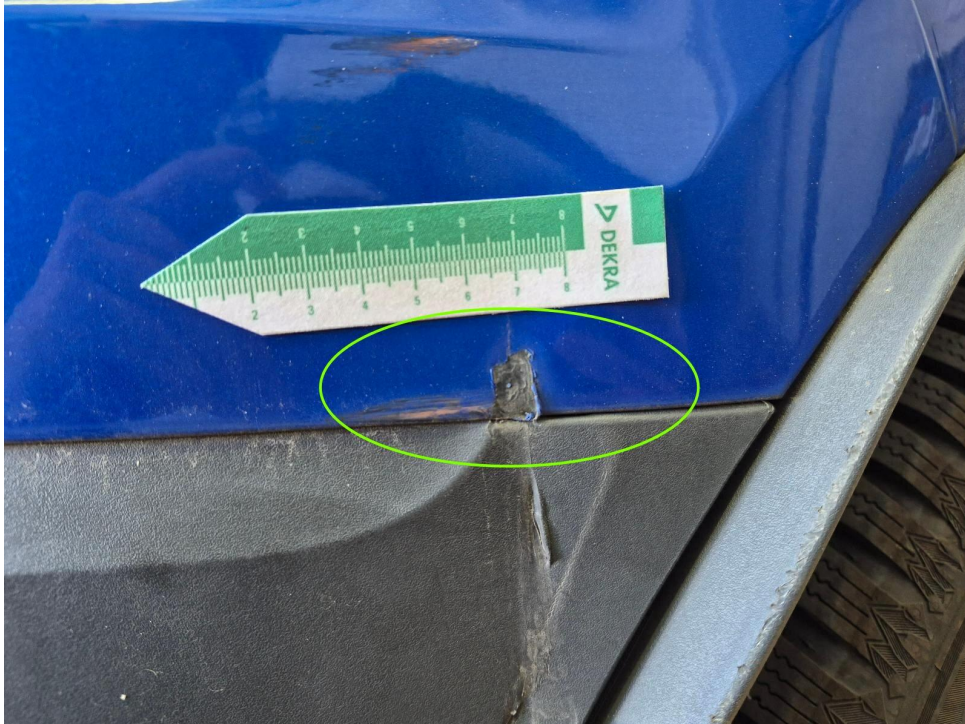


Bild 21 : Stoßfängerabdeckung hinten rechts massiv verschrammt mit Materialabtrag



Bild 22 : Radhausverbreiterung verschrammt



Bild 23 : Seitenwand hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

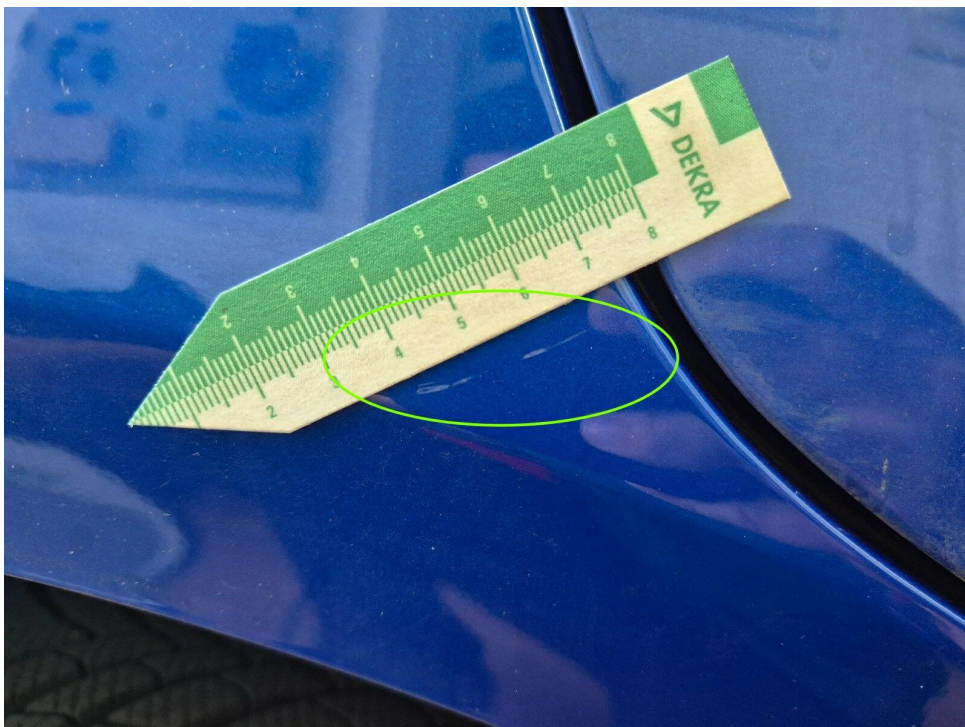


Bild 24 : Seitenwand hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

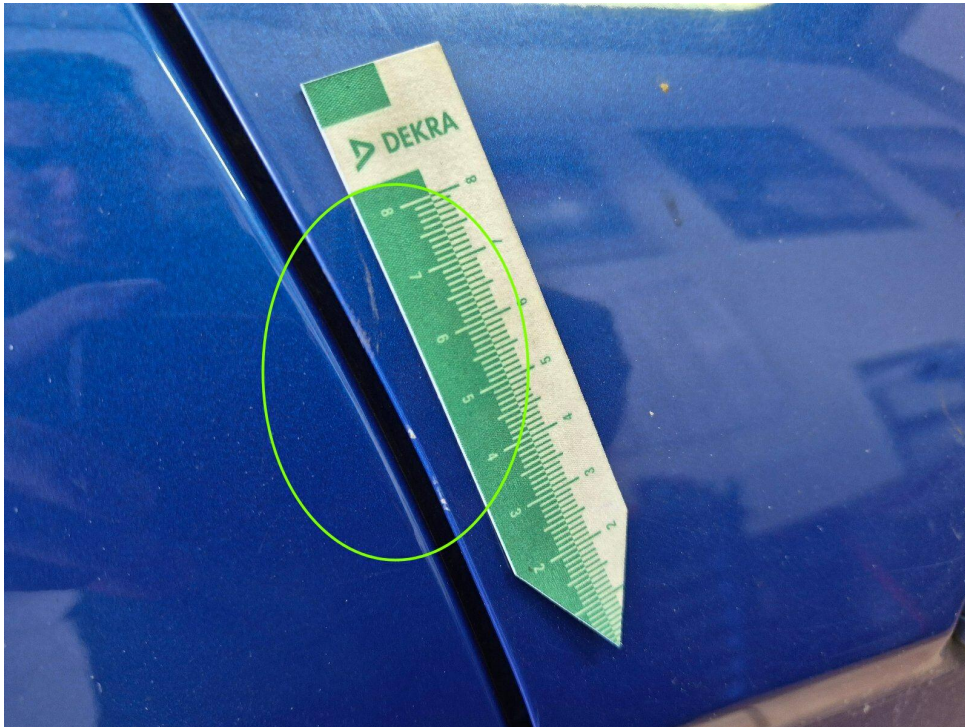


Bild 25 : Tür vorn rechts im Kantenbereich zerkratzt und verschrammt



Bild 26 : Tür vorn rechts im Kantenbereich zerkratzt und verschrammt

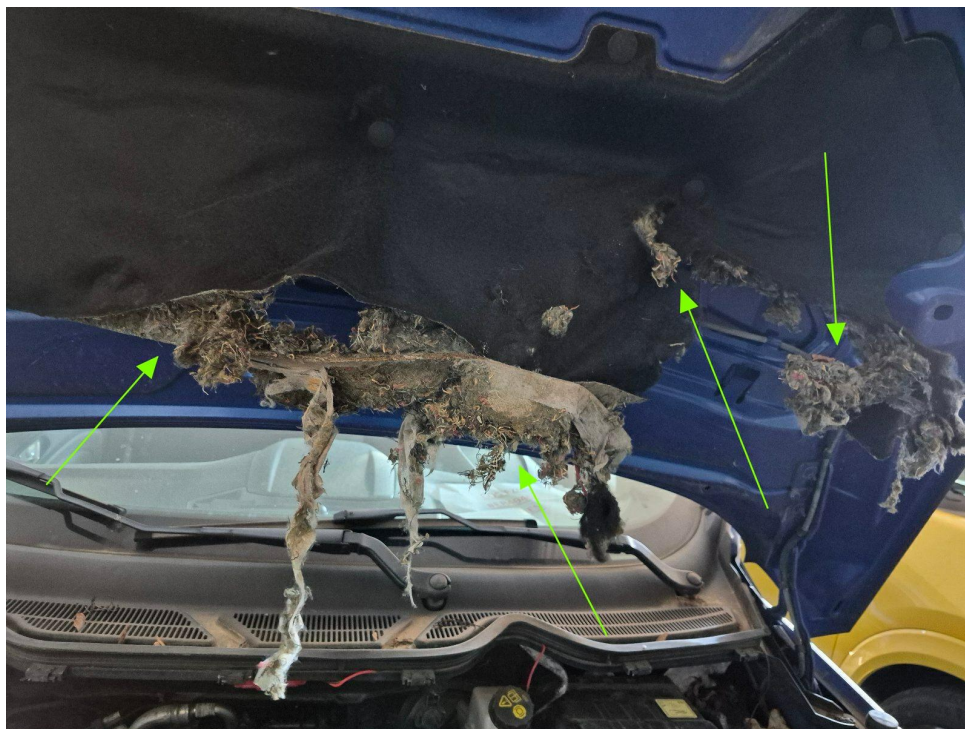


Bild 27 : Frontklappe Dämmmatte weist massive Tierbisssspuren auf



Bild 28 : Innenraum stellenweise massiv verschmutzt