



Angaben zum Fahrzeug

Fahrgestellnummer	W1VVMKEZ0S4520538	Farbe	1802 kalaharigold met.
		HU	04/2028
		Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Hersteller	Mercedes-Benz	Vorschaden/Unfall	Nein
Modell / Typ	V 250AVG/L		
Aufbauart	Kombi	Gutachten erforderlich	Nein
Erstzulassung	14.04.2025	Besichtigungszustand	ausreichend
Km-Stand	23.282		

Aufbau

Aufbauart	Hersteller	Details
Kombi		

Bereifung

Rad	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Felgenart	vktgl.
VL	245/45 R18 XL	Michelin	Winterreifen	4 mm	Leichtmetall	ja
VR	245/45 R18 XL	Michelin	Winterreifen	4 mm	Leichtmetall	ja
HLI	245/45 R18 XL	Michelin	Winterreifen	3 mm	Leichtmetall	ja
HRI	245/45 R18 XL	Michelin	Winterreifen	3 mm	Leichtmetall	ja

wertmindernde Faktoren (unrepariert)

Beschreibung	Kosten	Minderwert
Rad/Reifen - Leichtmetallfelge vorn rechts (18" Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern	442,92 €	442,92 €
Summe Schadenort Fahrwerk	<u>442,92 €</u>	<u>442,92 €</u>
Interieur - Innenraum - verkratzt / verschürft - Smart Repair	208,69 €	208,69 €
Summe Schadenort Innenraum	<u>208,69 €</u>	<u>208,69 €</u>
Karosserie - Karosserie (Kratzer,Steinschläge und) - Delle(n) - Smart Repair	441,94 €	441,94 €
Summe Schadenort Sonstiges	<u>441,94 €</u>	<u>441,94 €</u>
Schiebetür links - Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	574,93 €	461,74 €
Summe Schadenort Fahrzeugseite links	<u>574,93 €</u>	<u>461,74 €</u>
Blinkleuchte - Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	90,74 €	90,74 €
Tür vorn rechts - Tür - Delle(n) - Smart Repair	122,76 €	122,76 €
Summe Schadenort Fahrzeugseite rechts	<u>213,50 €</u>	<u>213,50 €</u>
Schweller links - Wagenheberaufnahme vorn - fehlt - erneuern	15,00 €	15,00 €
Summe Schadenort Unterboden	<u>15,00 €</u>	<u>15,00 €</u>
Heckklappe/-tür - Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair	163,68 €	163,68 €
Verglasung - Heckscheibe schwarzglas aufklappbar - Kratzer - erneuern	697,91 €	559,76 €
Summe Schadenort Heckbereich	<u>861,59 €</u>	<u>723,44 €</u>

wertmindernde Faktoren (repariert)

Gebrauchsspuren

Beschreibung

Schiebetür rechts - Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n)

Stoßfänger vorn - Stoßfänger mit Parktronic - Steinschlag

Heckleuchte - Heckleuchte (LED) links - Kratzer

Fehlteile

Beschreibung

Keine

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Zusammenfassung

Summe wertmindernde Faktoren (unrepariert)	2.758,57 €	2.507,23 €
Summe wertmindernde Faktoren (repariert)	0,00 €	0,00 €
<u>Gesamtsumme netto (ohne USt)</u>	<u>2.758,57 €</u>	<u>2.507,23 €</u>
zzgl.USt. (19%)	524,13 €	476,37 €
<u>Gesamtsumme brutto (mit USt.)</u>	<u>3.282,70 €</u>	<u>2.983,60 €</u>

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug und der Aufbau weisen dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


Bemerkung:

- Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeugbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt).
- Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgte ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläsemotors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgte im Rahmen der Fahrzeugbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen.
- Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.


Beschädigungsfotos



Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (18" Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern

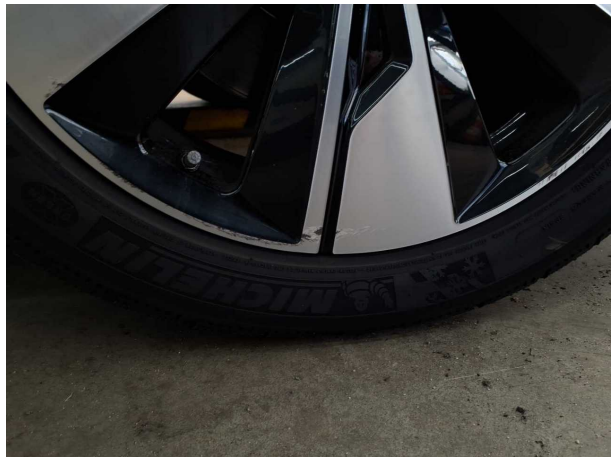

Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (18" Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern

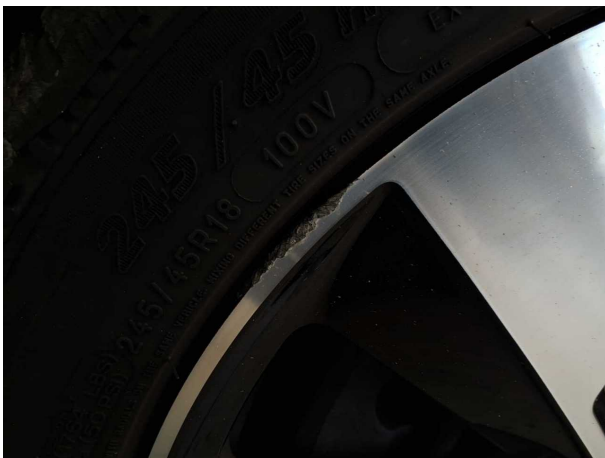

Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (18" Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



Schweller links: Wagenheberaufnahme vorn - fehlt - erneuern



Blinkeuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair




Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

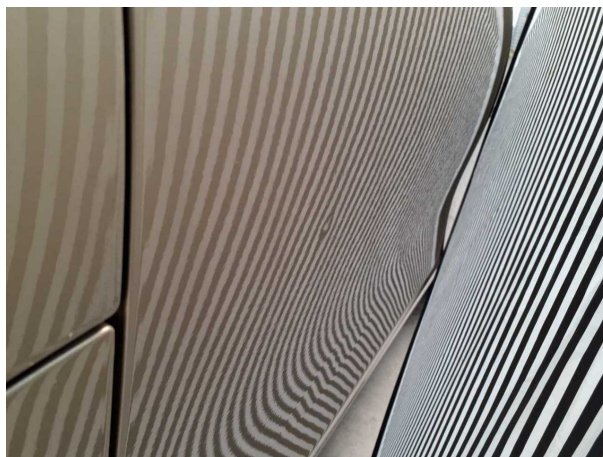


Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Verglasung: Heckscheibe schwarzglas aufklappbar - Kratzer - erneuern

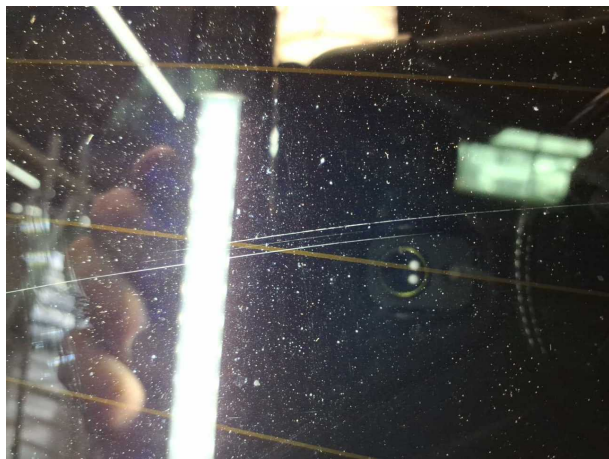

Verglasung: Heckscheibe schwarzglas aufklappbar - Kratzer - erneuern



Verglasung: Heckscheibe schwarzglas aufklappbar - Kratzer - erneuern