


RÜCKNAHMEBEWERTUNG Nr. 1053_1_2877

Gemäß Ihrem Auftrag 3263101ZGWMR wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

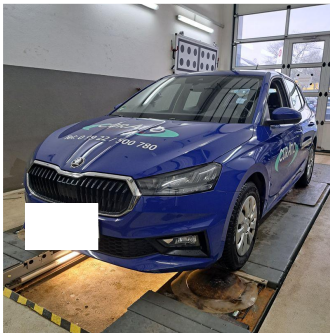

FIN

TMBEE6PJ0R4057927

Kennzeichen

Hersteller

Skoda

Modell

1.0 MPI EU6e, Essence (EURO 6e), 2024 - 2026

Untertyp

Fabia Essence

Erstzulassung

16.07.2024

Laufleistung

78.343 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100% wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung.

Auftraggeber

Besichtigungsort

Fahrzeughalter

Auftragsnummer

Vorgangsnummer

Besichtigungsdatum 16.04.2026 um 11:05 Uhr

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Skoda	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	1.0 MPI EU6e, Essence (EURO 6e), 2024 - 2026	FIN:	TMBEE6PJ0R4057927
Untertyp:	Fabia Essence	Erstzulassung:	16.07.2024
KBA:	8004 / AXO	Letzte Zulassung:	16.07.2024
Antriebstechnologie:	Superbenzin	Laufleistung:	78.343 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro6d-TEMP	Anzahl Türen:	5
Hubraum:	999 ccm	Anzahl Sitze:	5
Leistung:	59 kw	Lackierung:	Andere
Getriebeart	Getriebe 5-Gang	Lackfarbe:	Energy-Blau
Anzahl Gänge:	5	Polsterfarbe:	Studio
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterart:	Sitzbezüge in Gewebe
Leergewicht:	1.133 kg	Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.628 kg	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Fahrzeugart:	PKW	Ehemalige Nutzung:	keine Angabe

Bauform: Lim. Schrägheck

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SONDERAUSSTATTUNG

Sonderlackierung Energy-Blau (11755)

SERIENAUSSTATTUNG

4 Lautsprecher (24608), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Audiosystem Swing mit Touchscreen (24118), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Außentemperaturanzeige (25702), Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert (18211), Bordcomputer (25508), Bremsassistent (40801), Bremsenergieerückgewinnung (40050), Brillenfach (39392), Dachhimmel grau (27812), Einparkhilfe hinten (25802), Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) (70042), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Essence (97713), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) (40956), Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) (18604), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) (40959), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) (42907), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth (24808), Frontkamera (39806), Gepäck-/Laderaumabdeckung (27402), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (26712), Getriebe 5-Gang (75005), Heckscheibe heizbar (22800), Heckscheibenwischer (19300), Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz (26281), Innenausstattung: schwarz / grau (31185), Innenausstattung: Studio (31122), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz (39309), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Kennzeichenbeleuchtung LED (18830), Klimaanlage (28900), Kopf-Airbag-System (26901), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) (69502), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) (18625), Mittelarmlehne vorn (27202), Motor 1,0 Ltr. - 59 kW (96580), Nebelscheinwerfer (18300), Notrufsystem (24902), Otto-Partikelfilter (OPF) (77640), Radioempfang digital (DAB+) (24052), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e (77277), Scheinwerfer LED (18020), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung (69800), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz (30019), Sonnenblende links mit Spiegel (37903), Sonnenblende rechts mit Spiegel (37904), Start/Stop-Anlage (77601), Stoßfänger Wagenfarbe (21300), Tagfahrlicht LED (18913), Textilfußmatten (39303), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) (25012), Verglasung getönt (22000), Wegfahrsperrung (38105), Zentralverriegelung (35300)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	10.000 km / 457 Tag(e)
Nächste HU	07.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	FELGE	ZUSTAND REIFEN
VL Semperit (Winter)	185/65 R15 88T	8,0 mm	Stahl	In Ordnung
VR Semperit (Winter)	185/65 R15 88T	8,0 mm	Stahl	In Ordnung
HL Semperit (Winter)	185/65 R15 88T	5,0 mm	Stahl	In Ordnung
HR Semperit (Winter)	185/65 R15 88T	5,0 mm	Stahl	In Ordnung
Notlaufeinrichtung:	Tirefit			

Fehlteile

POSITIONEN

Fahrzeugschlüssel

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie: von 120,00 µm bis 160,00 µm

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf. Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Schaden hinten rechts / Stoßfänger und Seitenwand	Angeschrammt und verformt / Instandsetzen und lackieren
2	Stoßfänger vorne	Angeschrammt und verformt / Erneuern
3	Tür vorne links	Verformt / Instandsetzen und lackieren
4	Tür vorne rechts	Verformt / Instandsetzen und lackieren
5	Motorhaube	Dellen / Sanft drücken
6	Dach	Dellen / Sanft drücken (Kostenausweitung möglich)
7	Rad vorne rechts / Nabendeckel	Abschürfung / Erneuern
8	Seitenwand hinten links	Delle / Sanft drücken
9	Tür hinten rechts	Kratzer / Lackieren
10	Rad vorne links / Nabendeckel	Abschürfung / Gebrauchsspur
11	Rad hinten rechts / Nabendeckel	Abschürfung / Gebrauchsspur

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasteten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefähigkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.


Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Michael Rottmeier


Übersichtsbilder

Bild 1

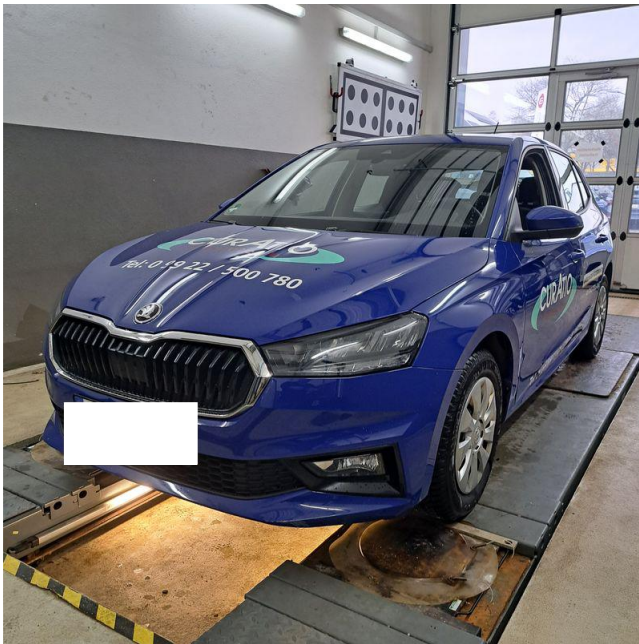


Übersichtsbild vorne links

Bild 2

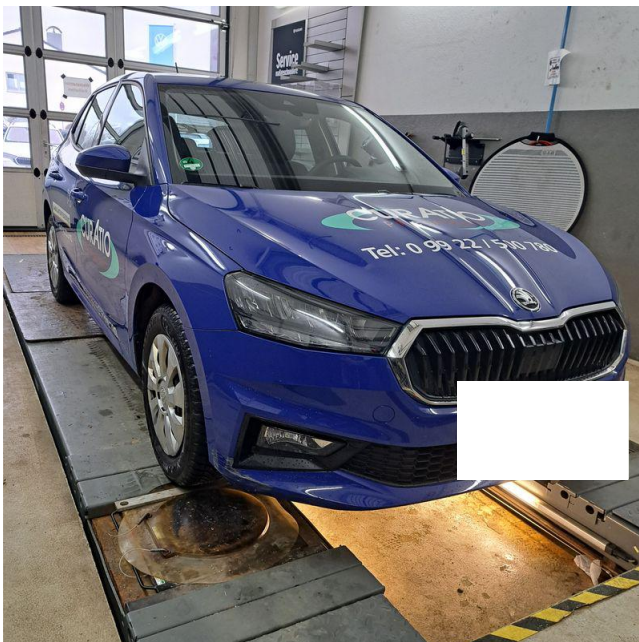


Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3

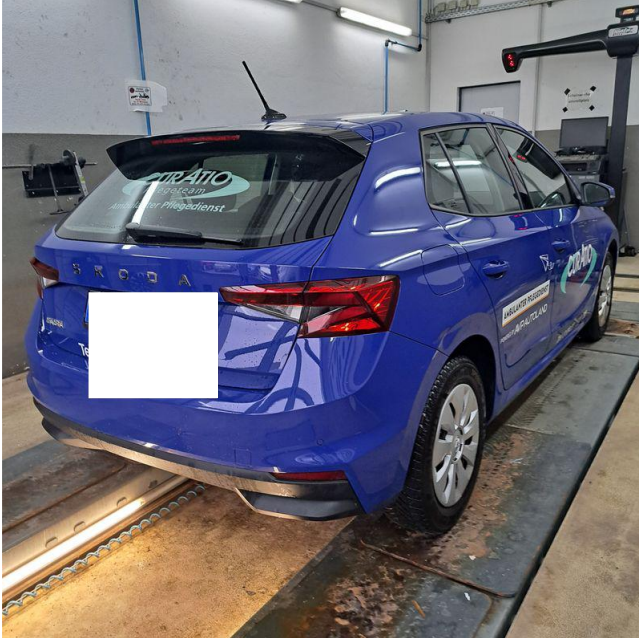


Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4

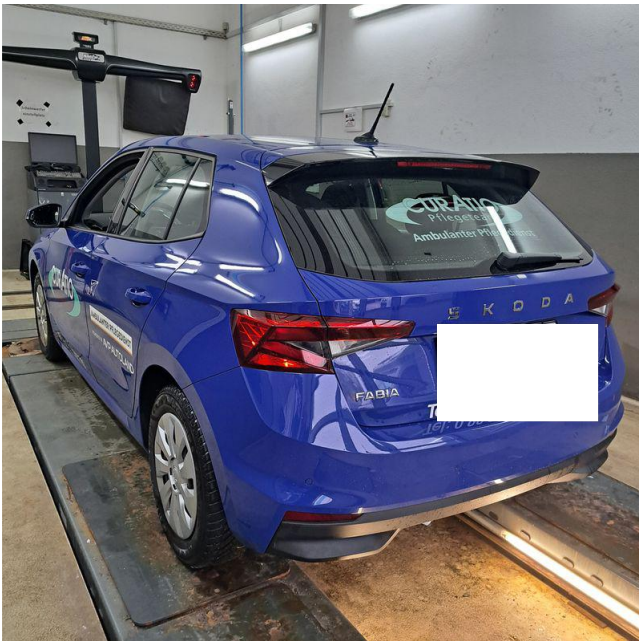

Übersichtsbild hinten links

Bild 5

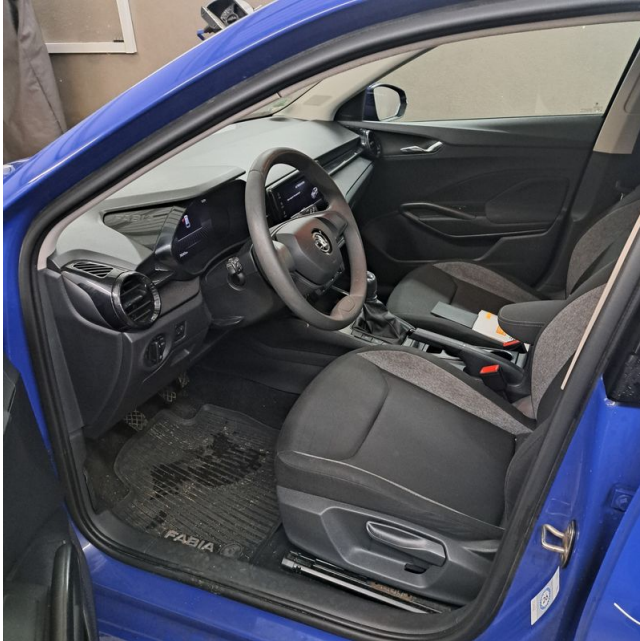

Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

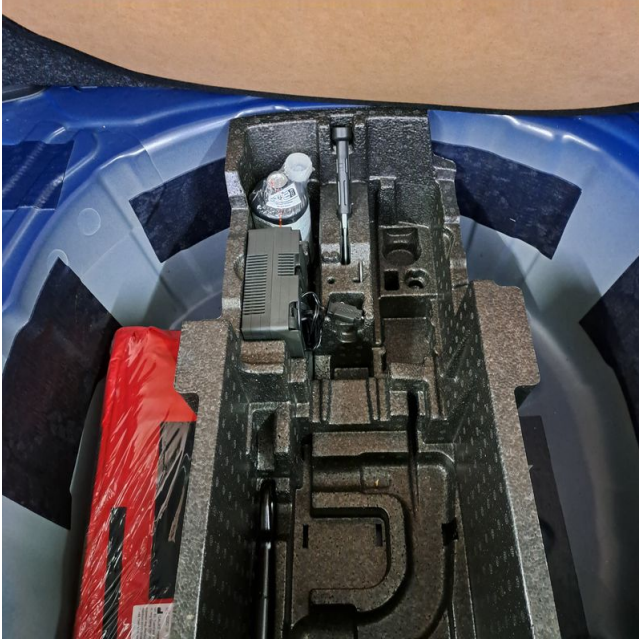


Bild 10



Bild 11

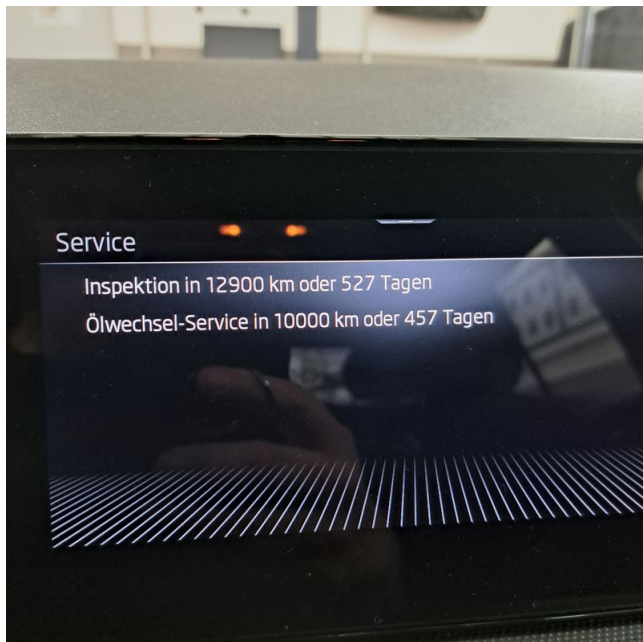


Bild 12


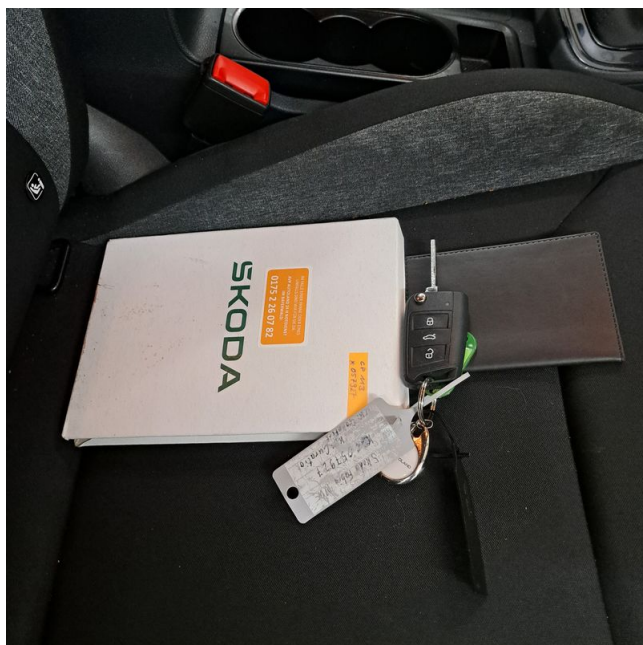


Bild 13



Bild 14

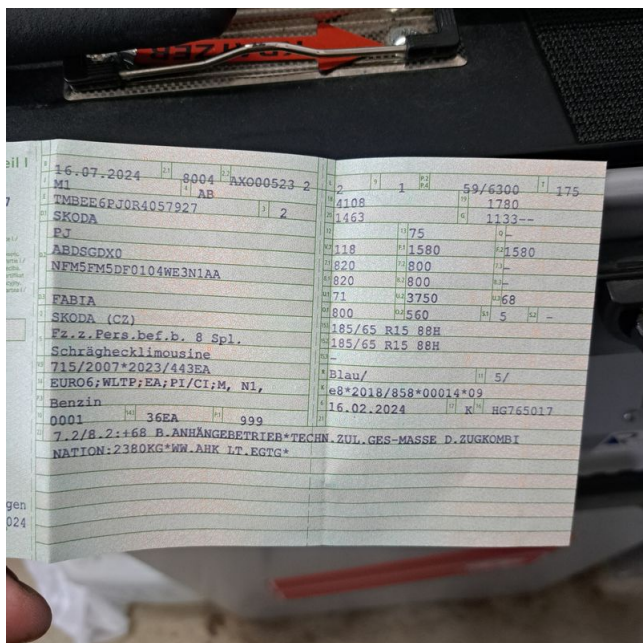

Bilder Feststellungen

Bild 15



Nr.: 1

Bauteil: Schaden hinten rechts
/ Stoßfänger und Seitenwand

Beschädigungsart:

Angeschrammt und verformt


Reparaturweg: Instandsetzen
und lackieren

Reparaturkosten: EUR

Bild 16



Bild 17

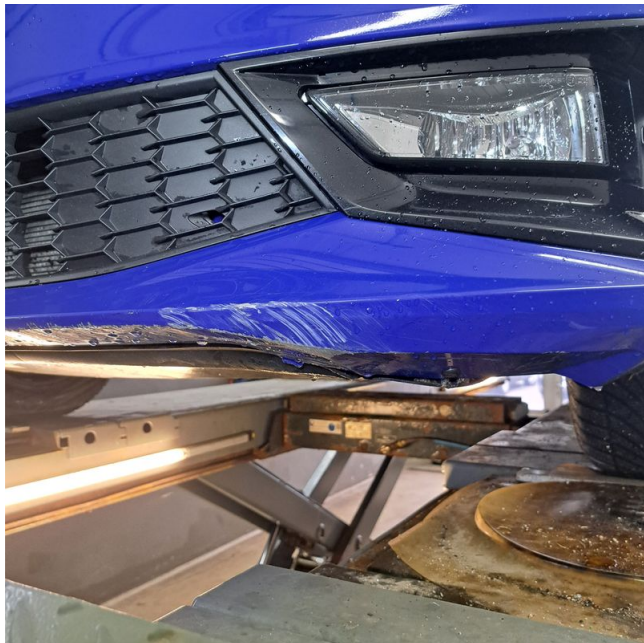

Nr.: 2

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Angeschrammt und verformt

Reparaturweg: Erneuern

Bild 18


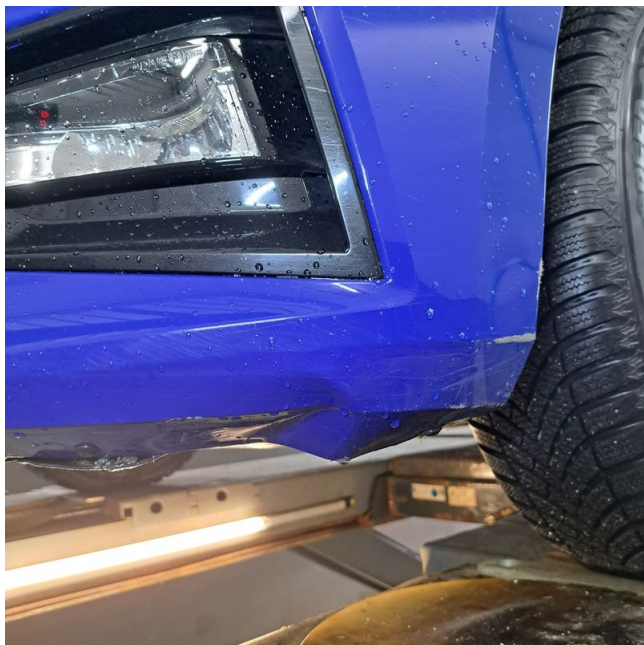


Bild 19



Bild 20

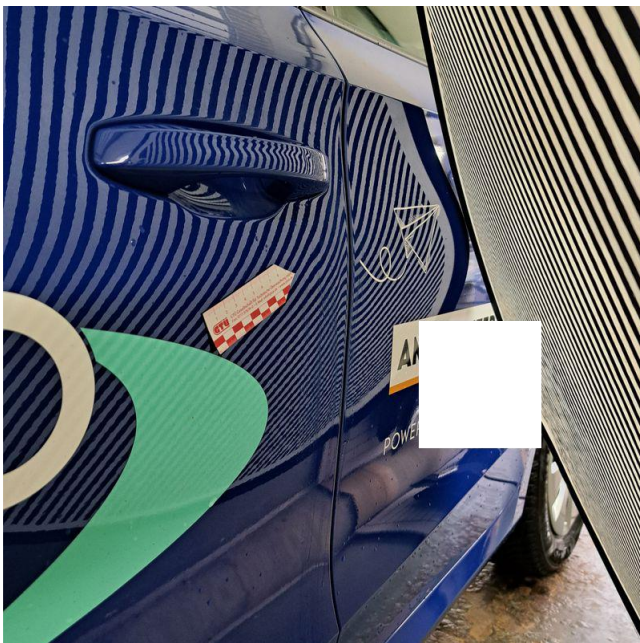

Nr.: 3

Bauteil: Tür vorne links

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg: Instandsetzen
und lackieren

Bild 21



Bild 22



Nr.: 4

Bauteil: Tür vorne rechts

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg: Instandsetzen
und lackieren

Bild 23



Bild 24



Nr.: 5

Bauteil: Motorhaube

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg: Sanft drücken

Bild 25

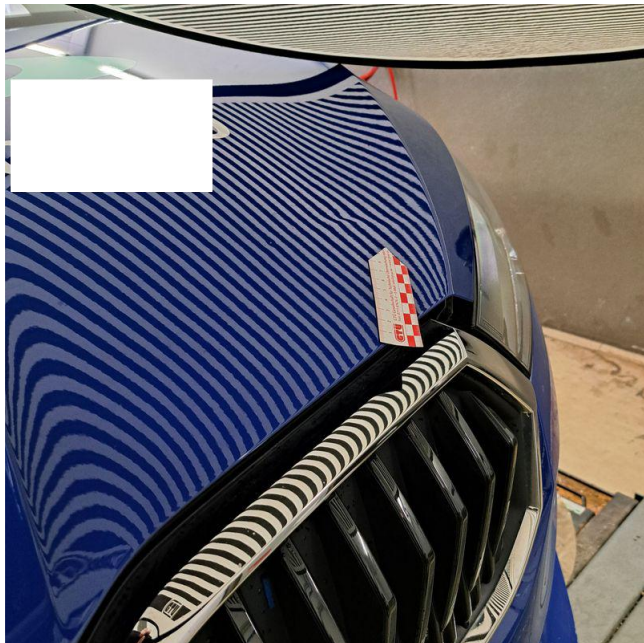


Bild 26



Nr.: 6

Bauteil: Dach

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg: Sanft drücken
(Kostenausweitung möglich)

Bild 27

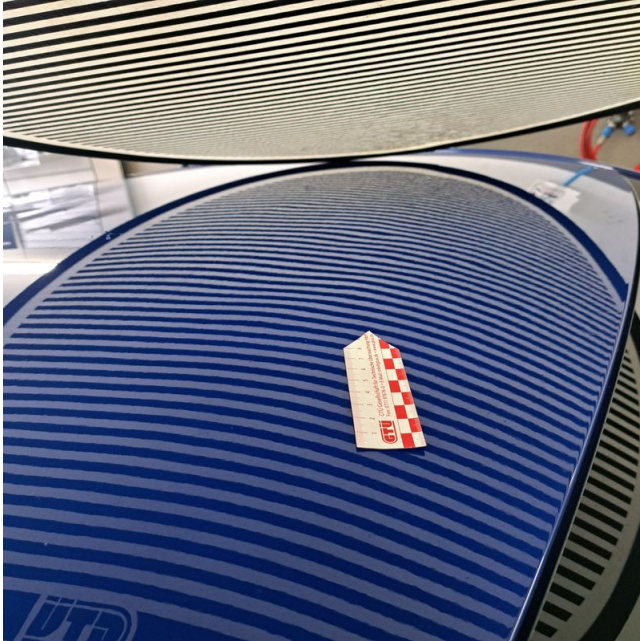


Bild 28



Bild 29



Nr.: 7

Bauteil: Rad vorne rechts /
Nabendeckel

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg: Erneuern

Bild 30



Nr.: 8

Bauteil: Seitenwand hinten
links

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg: Sanft drücken

Bild 31



Nr.: 9

Bauteil: Tür hinten rechts

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Lackieren

Bild 32



Nr.: 10

Bauteil: Rad vorne links /
Nabendeckel

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 33



Nr.: 11

Bauteil: Rad hinten rechts /
Nabendeckel

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg: Gebrauchsspur