

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer VF1AH000372119879

Vorgang

Bemerkungen

2 Schlüssel übergeben.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Twingo Electric Techno Electric
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	20.02.2024
FIN	VF1AH000372119879	Laufleistung	44.819 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Elektro
Motorart / Zylinder	0	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	QUARTZ WHITE / Perleffekt
Hubraum	0 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Teilleder / Anthrazit
Leistung	60 / kW	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Stufenlos	Anzahl HalterBesitzer	1
Fälligkeit HU/AU	02/2027	KBA-Nummer	3333 / BNZ

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	165/65 R 15 81 T	Goodyear	A / S	3 mm	
Vorne rechts	165/65 R 15 81 T	Goodyear	A / S	3 mm	
Hinten links	165/65 R 15 81 T	Goodyear	A / S	3 mm	
Hinten rechts	165/65 R 15 81 T	Goodyear	A / S	3 mm	

Legende: A=Ganzjahres / S=Schadhaft

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe	Kosten zur Reifenerneuerung in EUR	
			brutto	netto
Vorne links	A / S	3 mm	- 70	- 58,82
Vorne rechts	A / S	3 mm	- 70	- 58,82
Hinten links	A / S	3 mm	- 70	- 58,82
Hinten rechts	A / S	3 mm	- 70	- 58,82

Legende: A=Ganzjahres / S=Schadhaft

Zwischensumme			- 280	- 235,28
---------------	--	--	-------	----------

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 11.02.2026 bei 44.786 km
Nächste Wartung:	am 11.02.2027
Wartungsnachweis:	vollständig


Ausstattung

Serie: 2 Hochtöner, Ablagefach Türverkleidung hinten, Ablagefach unter Rücksitzbank, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Dekor-/Zierstreifen Electric, Einparkhilfe hinten, Elektromotor 60 kW (cont. 31 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Handschuhfach mit Klappe, Heckspoiler, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen integriert, LM-Felgen, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Ablagefach, Modellpflege, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem und Subwoofer (Touchscreen 7"), Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch, Paketkombination: R&GO + Klima-Paket, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-

Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Sonderlackierung Quarz-Weiß

Optischer Zustand

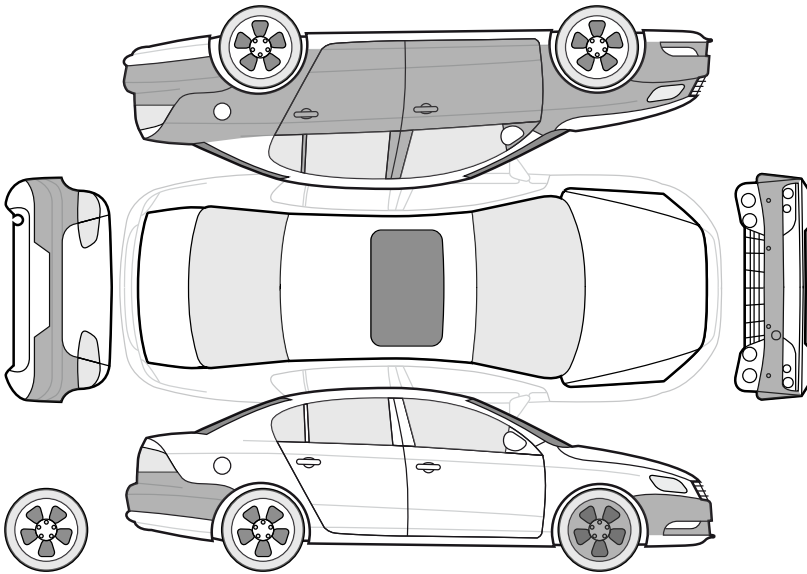

1. Lackvorbereitung
2. Pauschale für Gutachten und , Abmeldung
3. Stoßfänger vorne - Lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 3, 4, 16, 17)
4. Tür vorne links - Lackierung verschrammt, polieren (Bild 5, 6)
5. Kotflügel vorne links - Lackierung verschrammt, polieren (Bild 7, 8)
6. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 9, 10)
7. Seitenteil hinten links eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 11)
8. Stoßfänger hinten deformiert, erneuern (Bild 12, 13)
9. Felge vorne rechts - Glanzgedrehte Alufelge zerkratzt, erneuern (Bild 14, 15)

Zwischensumme

Innenraum

1. Sitz vorne links - Sitzbezug verschlissen, erneuern (Bild 1, 2)

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Innenraum

Reifen

Gesamtkosten



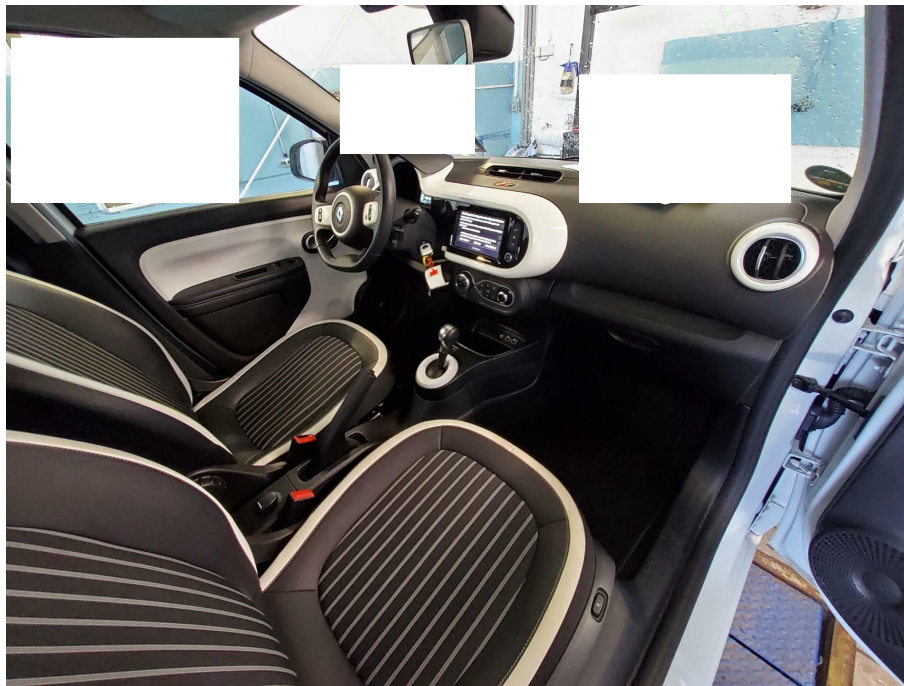






Bild 1:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, verschlissen, erneuern



Bild 2:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, verschlissen, erneuern



Bild 3:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 4:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 5:
Außen, Tür vorne links - Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 6:
Außen, Tür vorne links - Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 7:
Außen, Kotflügel vorne links - Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 8:
Außen, Kotflügel vorne links - Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 9:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 10:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 11:
Außen, Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 12:
Außen, Stoßfänger hinten, deformiert, erneuern



Bild 13:
Außen, Stoßfänger hinten, deformiert, erneuern



Bild 14:
Außen, Felge vorne rechts - Glanzgedrehte Alufelge , zerkratzt, erneuern



Bild 15:
Außen, Felge vorne rechts - Glanzgedrehte Alufelge , zerkratzt, erneuern



Bild 16:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren
mit Lackaufbau

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.