



PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer



PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart PKW Limousine

Hersteller BMW

Modell / Verkaufsbezeichnung M3

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 7909 300 001

Fahrzeug-Identnummer WBSBF91010JC36947

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung / Letzte Zulassung 05.04.1994 / 22.03.2005

Nächste HU 10/2027

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)

Laufleistung 132.142 km / abgelesen

Farbe / Farbcode 276 Avus-blau

Antriebsart Heckantrieb

Kraftstoffart Benzin

Hubraum / Zylinder 2.990 ccm / 6

Leistung 210 kW

Schadstoffklasse SCHADSTOFFARM E2

Leergewicht (kg) 1.460

zul. Gesamtgewicht (kg) 1.930

zul. Nutzlast (kg) 470



PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

Maße (L/B/H)	4433 x 1710 x 1335
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	3 / 4
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	5
Polster / Farbe	Stoff / Hellgrau-Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	8 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	11.10.2023 bei 130.586 km in Fremdwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/40 R17 94Y	Fulda	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 235/40 R17 94Y	Fulda	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaanlage, Ohne Navigationsgerät, Radio

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - lose - de-/montieren
2	Schweller links	Schweller (Gummidichtung eingeklemmt) - einstellen/justieren
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren
4	Verglasung	Dreieckscheibe rechts (Gummi) - beschädigt - erneuern
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n)



PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unlackiert) (Blende) - beschädigt
7	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
8	Stossfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern
9	Seitenwand links	Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt
11	Karosserie	Unterboden - beschädigt
12	Lenkanlage	Lenkanlage - undicht - Diagnose durchführen
13	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - unvollständig - Wertminderung
15	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
16	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Tür vorn rechts	Tür (Dellen und Lackabplatzungen) - instandsetzen und lackieren
18	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren
19	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
-----	------------

1	Front, Seite rechts, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung nicht vorhanden
---	---

Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
---	--

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel links	268 µm

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

Nr.	Ort	Messung
2	Kotflügel rechts	364 µm
3	Motorhaube	331 µm
4	Seitenwand rechts	939 µm
5	Tür vorne rechts	415 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

PROTOKOLLNUMMER: 46698742



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.07.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat einen Vorschaden

Reparaturkosten sind geschätzt

Folgekosten möglich

Anlagen: 12 Übersichtsfotos, 60 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum

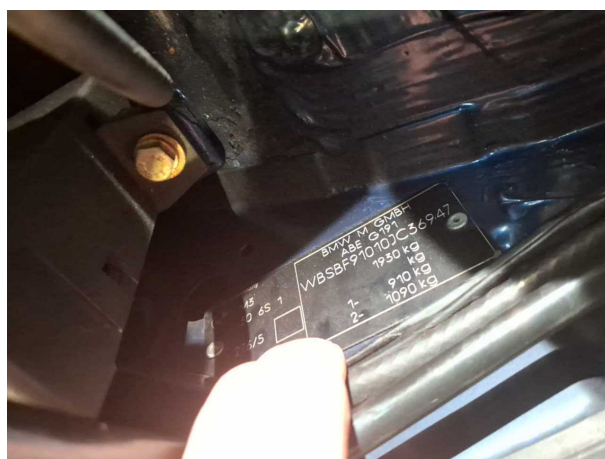


Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 24.07.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - lose - de-/montieren

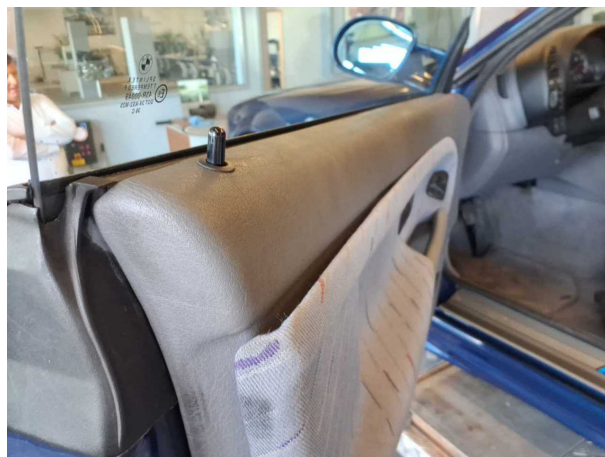


Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - lose - de-/montieren




Beschädigung 2: Schweller links: Schweller (Gummidichtung eingeklemmt) - einstellen/justieren

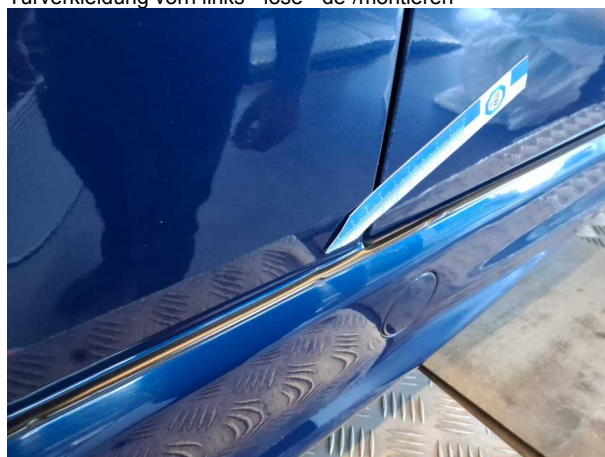

Beschädigung 2: Schweller links: Schweller (Gummidichtung eingeklemmt) - einstellen/justieren

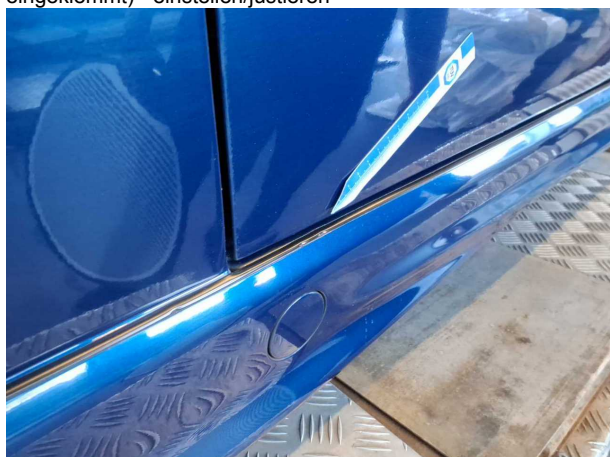

Beschädigung 2: Schweller links: Schweller (Gummidichtung eingeklemmt) - einstellen/justieren

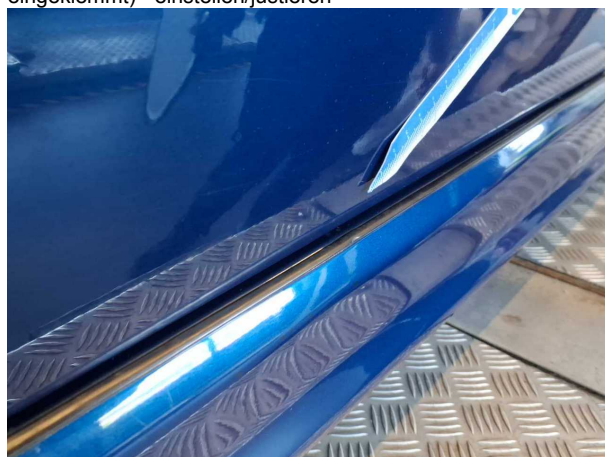

Beschädigung 2: Schweller links: Schweller (Gummidichtung eingeklemmt) - einstellen/justieren

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026



Beschädigung 3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung 4: Verglasung: Dreieckscheibe rechts (Gummi) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 4: Verglasung: Dreieckscheibe rechts (Gummi) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)



Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)

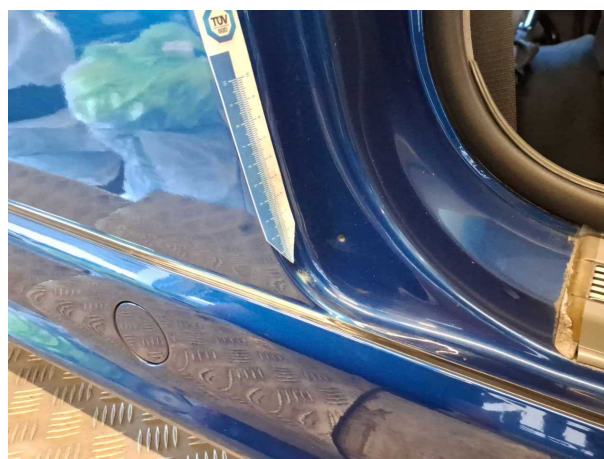

Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Blende) - beschädigt



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Blende) - beschädigt




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Blende) - beschädigt



Beschädigung 7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

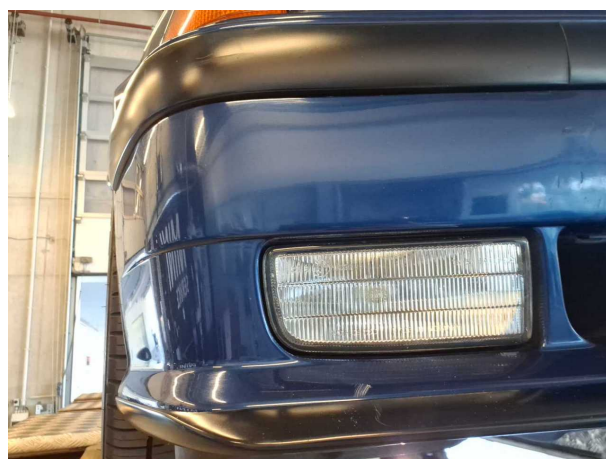

Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 46698742


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen

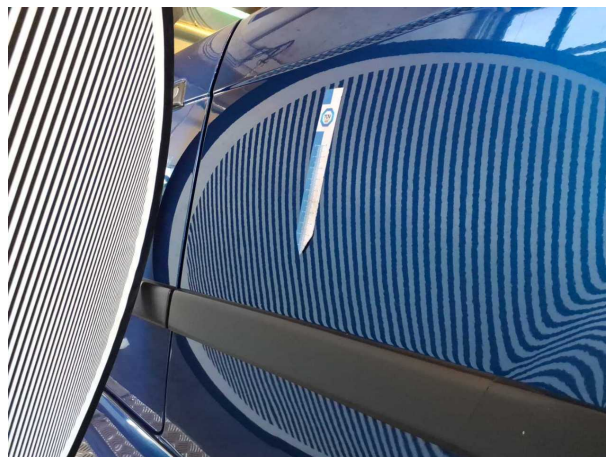

Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen

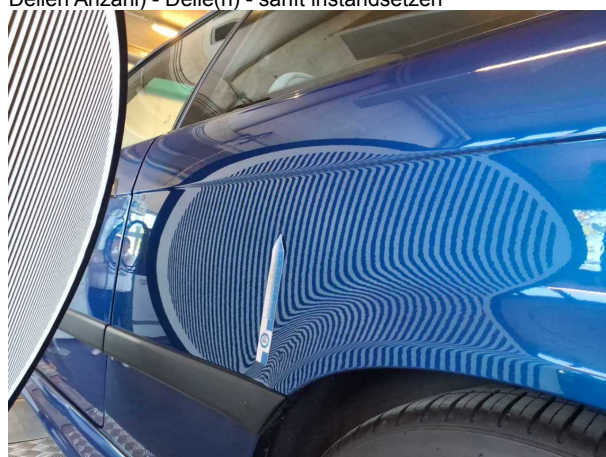


Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 46698742


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

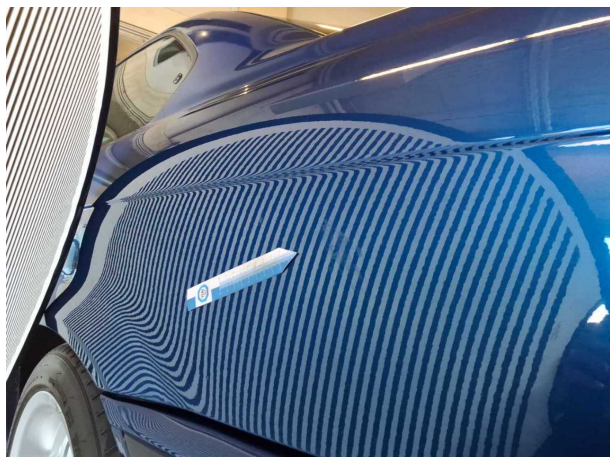


Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhte Dellen Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen

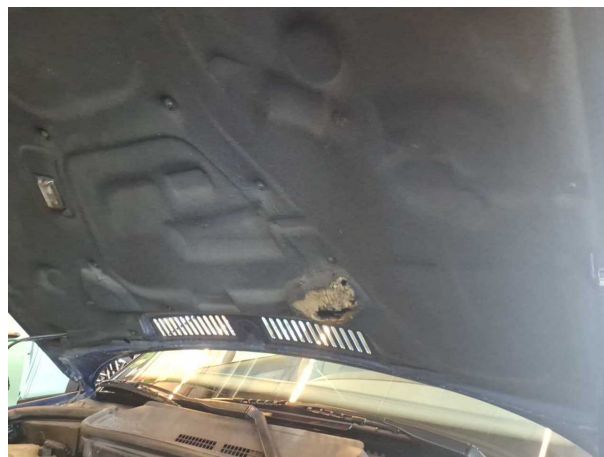

Beschädigung 10: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt



Beschädigung 11: Karosserie: Unterboden - beschädigt

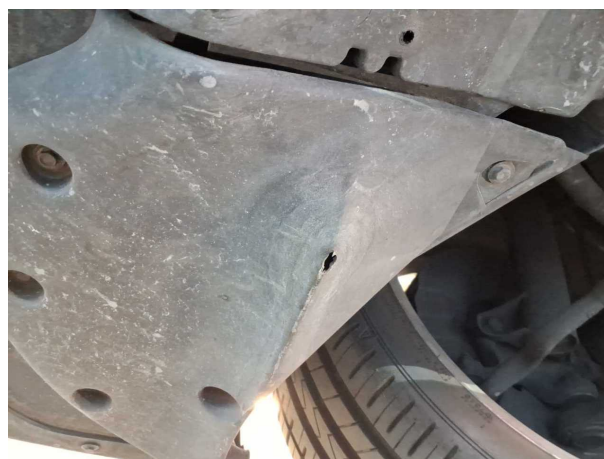

Beschädigung 11: Karosserie: Unterboden - beschädigt



Beschädigung 11: Karosserie: Unterboden - beschädigt




Beschädigung 12: Lenkanlage: Lenkanlage - undicht - Diagnose durchführen

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

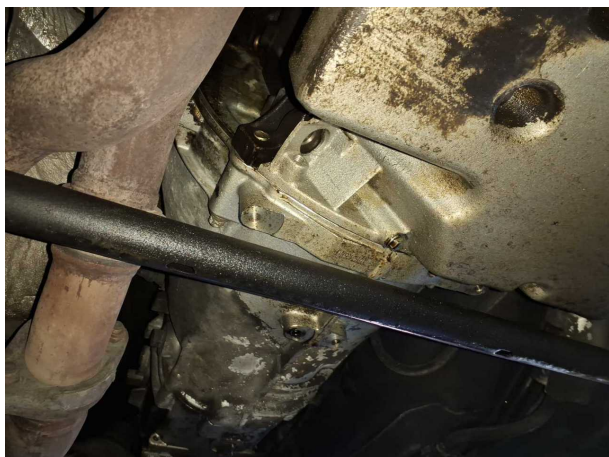


Beschädigung 13: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen




Beschädigung 15: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratze... lackieren




Beschädigung 15: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

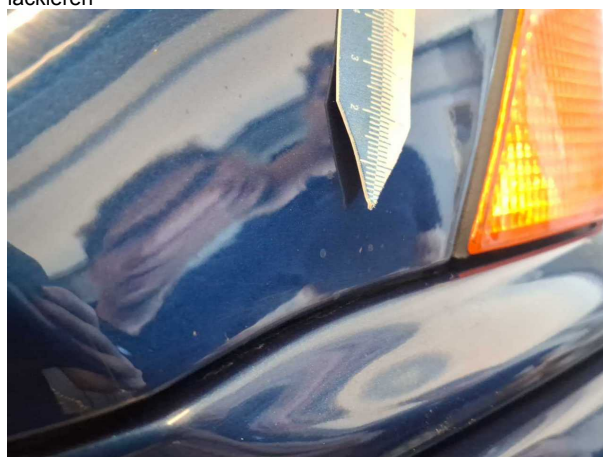

Beschädigung 15: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratze... lackieren

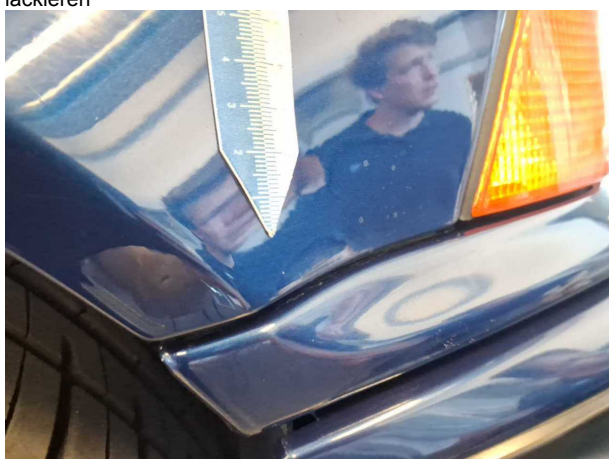

Beschädigung 15: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

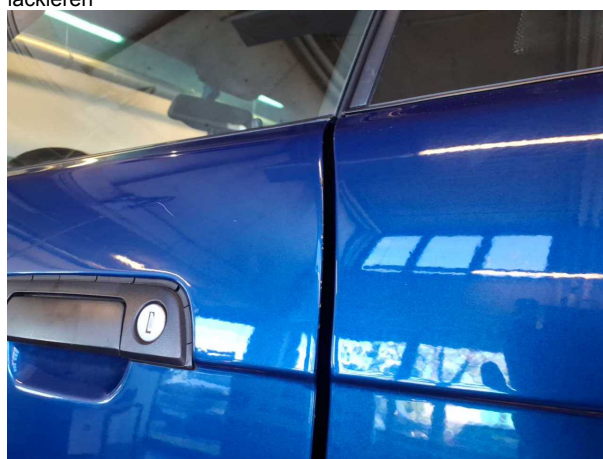


Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 24.07.2026

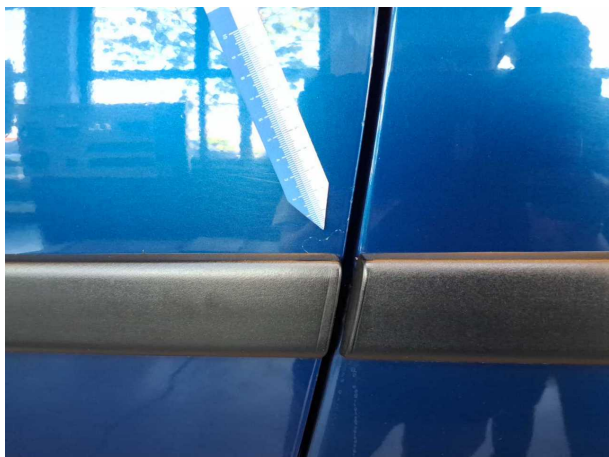


Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

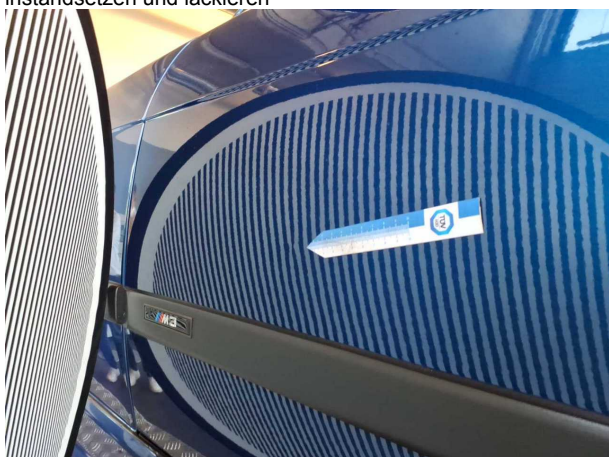

Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

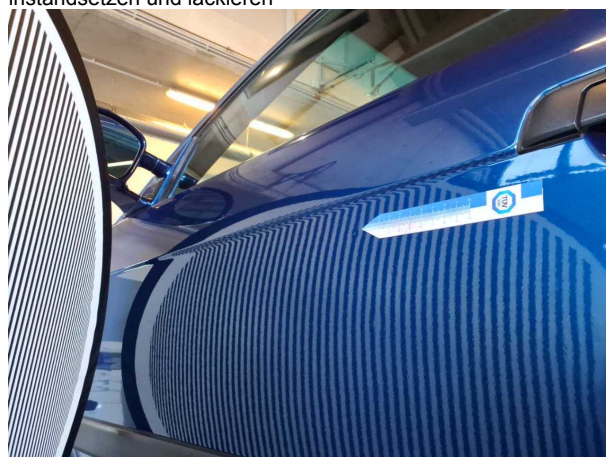

Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

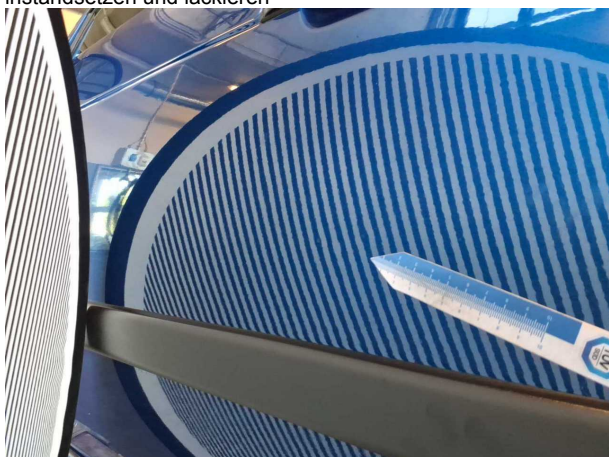

Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

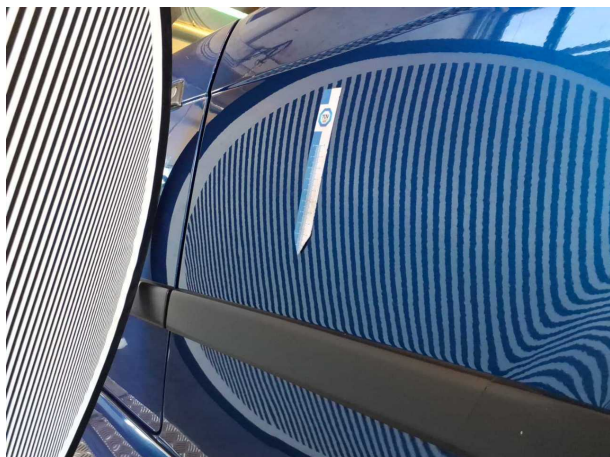

Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür (Dellen und Lackabplatzungen) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür (Dellen und Lackabplatzungen) - instandsetzen und lackieren

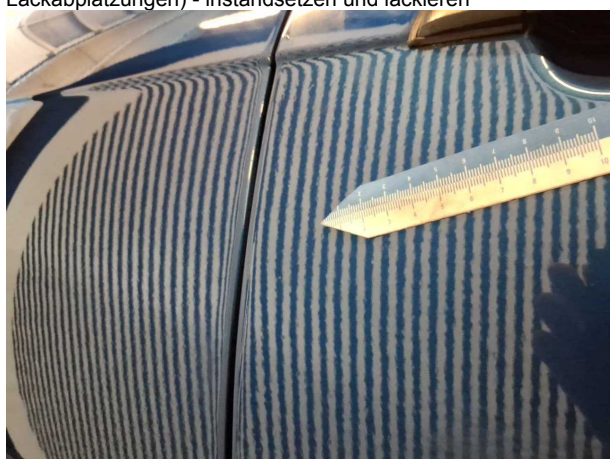

Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür (Dellen und Lackabplatzungen) - instandsetzen und lackieren

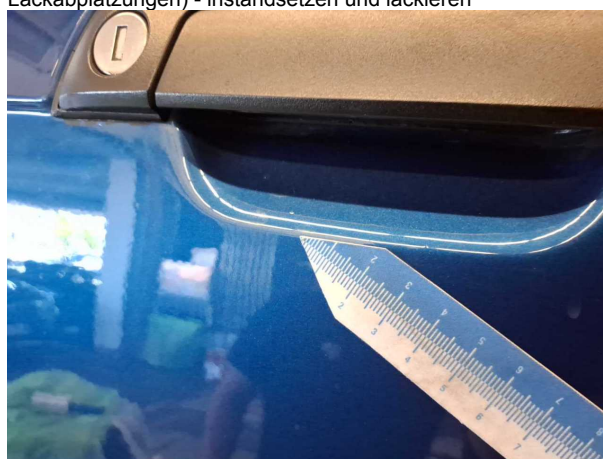


Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür (Dellen und Lackabplatzungen) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 46698742

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026

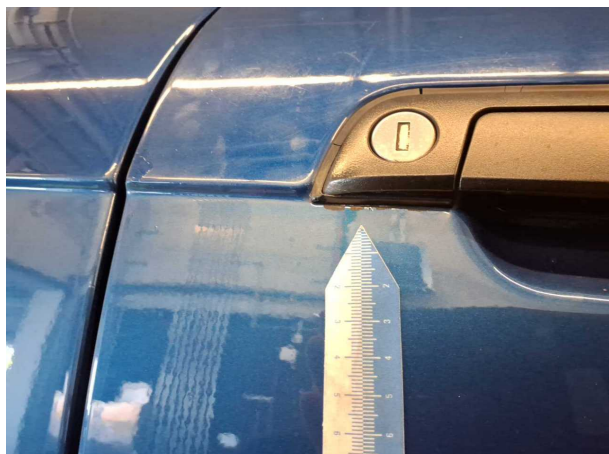

Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür (Dellen und Lackabplatzungen) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür (Dellen und Lackabplatzungen) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 46698742


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 24.07.2026



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

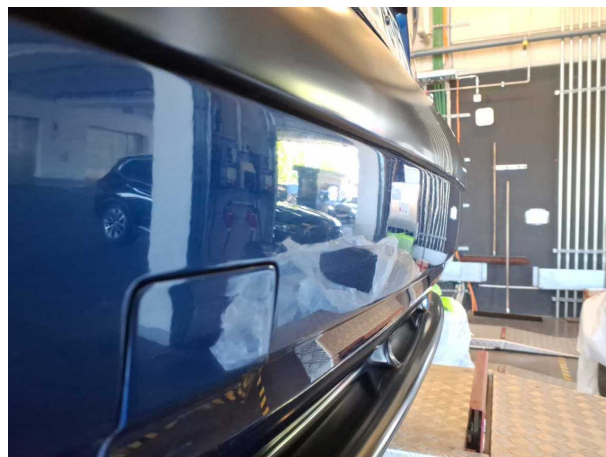

Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren