

LOTTERSCHMID
KFZ-SACHVERSTÄNDIGE


Unfallschaden

Schadenart	Unfallschaden	Schaden-Tag	04.08.2026
-------------------	---------------	--------------------	------------

Fahrzeughalter
(Empfänger)

Auftrag vom
durch (Auftraggeber)
Art

Amtl. Kennz.
Fabrikat
Typ

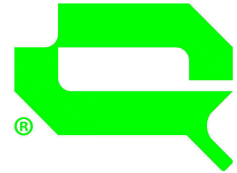

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugart: Pkw, SUV, Kleintransporter
Türen: 5
Hersteller: BYD
Modell / Typ: Seal 6 / DM-I Touring
KBA-Nummer: 2439/AAE

Fzg.Ident.-Nummer: LC0C74C43T4012919
Antriebsart: Hybrid-Benzin/E
Leistung / Hubraum: 135 kw / 1498 ccm
Batteriekapazität (kWh) 61,4 kWh
Sitzplätze: 5
Baujahr: 01.2026
Erstzulassung / Letzte Zulassung 23.01.2026 / 06.02.2026
Nächste HU und AU: 01.2027

Kilometerstand: (abgelesen) 17158 km
Farbe: Weiss / Metallic (3-Schicht)


Reifengröße u. Fabrikat:

v.l. 6,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental Allseason Contact 2 4Seasons
v.r. 6,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental Allseason Contact 2 4Seasons
h.r. 7,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental Allseason Contact 2 4Seasons
h.l. 7,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental Allseason Contact 2 4Seasons

Allgemeinzustand: sehr gut
Karosseriezustand: sehr gut
Lackzustand: sehr gut


Anstoßbereich: links seitlich

Ausstattung: LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Nebelschlussleuchte, Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, Außenspiegel beheizt, Klimaautomatik (1-Zone), Lenkrad mit Multifunktion, Kombiinstrument digital, Touchscreen-Farbdisplay (drehbar), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Radioempfang digital (DAB), USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, Einparkhilfe hinten, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Reifendruck-Kontrollsystem, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrdynamikregelung (VDC/ESP), Traktionskontrolle (TCS), Berganfahrhilfe, Parkbremse elektrisch

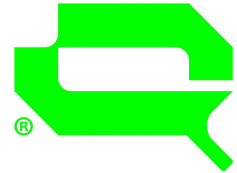

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

(EPB), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, elektrische Fensterheber vorn und hinten, Sitzbezug Stoff, Sitz vorn manuell verstellbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Leichtmetallfelgen 18"

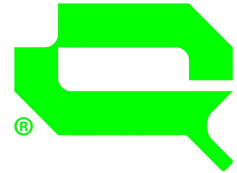

AUFTRAG

BESICHTIGUNG

Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte am 25.08.2026 durch Thomas Rudeck bei AVIS Autovermietung Chiemgau GmbH, Rosenheimer Str. 63, D 83059 Kolbermoor im Beisein von Herrn Hoefeler.


Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den vorhandenen Originaldokumenten abgeglichen, wobei eine Übereinstimmung festgestellt wurde. Von dem Fahrzeug wurden zudem digitale Fotos angefertigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung befand sich das Fahrzeug in beschädigtem Zustand. Das Fahrzeug wurde unter Zuhilfenahme einer Hebebühne besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verschmutzt.

BESICHTIGUNGSZUSTAND

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung unzerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar. Das Fahrzeug war fahrbereit aber nur bedingt verkehrssicher (möglicher Achsschaden).


SCHADENHERGANGSSCHILDERUNG

Gemäß den Angaben des Anspruchstellers stand das Fahrzeug des Anspruchstellers ordnungsgemäß geparkt. Das Fahrzeug des Versicherungsnehmers stieß gegen das geparkte Fahrzeug des Anspruchstellers.

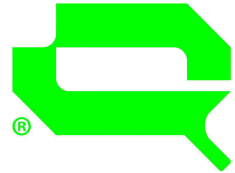

SCHADENFESTSTELLUNG

Hauptbeschädigungsbereich: links

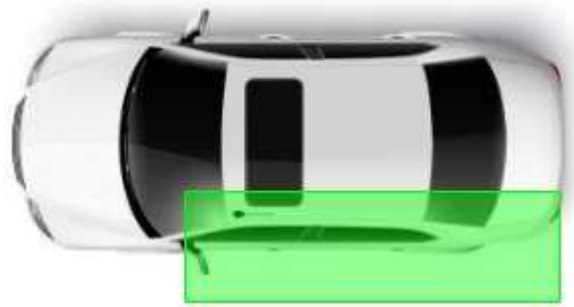

Die am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch ein von außen mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis verursacht. Nach Art und Umfang der Beschädigungen am Fahrzeug, erfolgte der Anstoß links seitlich.

Schadensbeschreibung:

Tür vorne links beschädigt/deformiert – erneuern

=> **Umfasst: Oberflächenlackierung erforderlich**

=> **Umfasst: Kotflügel vorne links abrüsten und Oberflächenlackierung durchführen**

Türgriff vorne links beschädigt - erneuern

Schwellerblende links beschädigt/verschrammt - erneuern

Tür hinten links beschädigt/deformiert - erneuern


Seitenwand hinten links beschädigt/deformiert – instand setzen und lackieren

Verkleidung-Stoßfänger hinten beschädigt/plastisch verformt - erneuern

Felge hinten links beschädigt (Materialabtrag) - erneuern

Reifen hinten links (Reifenwand) beschädigt – erneuern

!! Achsvermessung durchführen !!

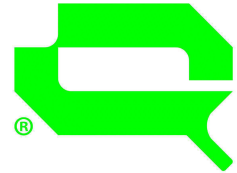

OBERFLÄCHENLACKIERUNG

Am gegenständlichen Fahrzeug ist der Farbton **Weiss** mit einem **Metallic (3-Schicht)** Aufbau verarbeitet. Für den in Rede stehenden Farbton sind bis zum heutigen Stand der Technik mehrere Versionen / Ausmischungen zur Verarbeitung möglich.

Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrungswerte mit diesem Farbton ist es zwingend erforderlich eine Farbtonangleichung an den im Reparaturbereich angrenzenden Bauteilen durchzuführen um Farbtondifferenzen zu vermeiden.


Hinweis/Hintergrund: Die Werklackierung (Serienlackierung) und die Reparaturlackierung unterscheiden sich deutlich im Lackiervorgang und im Lackaufbau. So wird der Lack in der Werklackierung mit Roboter, elektrostatisch und in der Reparaturlackierung von Hand, pneumatisch aufgetragen.

Unterschiedliche Schichtstärken, welche bei der Werklackierung (100-140 µm) exakt gleichmäßig (plus minus 5%) und der Reparaturlackierung (100-360µm) nicht gleichmäßig (plus minus 50%) aufgetragen werden, führen hier zu Farbtonunterschieden. In der Applikation herrschen in der Werklackierung immer identische Bedingungen in Bezug auf die Luftfeuchte, der Lackiertemperatur und der Trocknungstemperatur. Das ist bei der Reparaturlackierung nicht so. Auch sind in der Pigmentierung der Farbtöne deutliche Unterschiede zu erwähnen. So steht in der Werklackierung eine freie Auswahl der günstigsten Pigmente mit einer komfortablen Toleranz zum OEM-Standard zur Verfügung.

Wo hingegen in der Reparaturlackierung die Farbtöne (ca. 40000) aus nur einer begrenzten Anzahl von Mischfarben (<100) dargestellt werden müssen. Aus diesen besagten Gründen ist es ausgeschlossen, dass eine Lackierung auf Stoß möglich ist. Am angrenzenden Bauteil ist eine Farbtonangleichung zwingend erforderlich.

VERMESSUNG

Zur abschließenden Schadenfeststellung ist eine optische bzw. elektronische Achsvermessung vor der Reparatur notwendig.

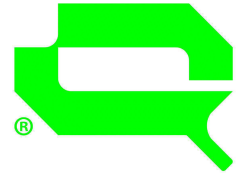

PLAUSIBILITÄT

Das vorliegende Schadenbild lässt sich mit der beschriebenen Hergangsschilderung in Einklang bringen, wobei die Plausibilität der Schadensschilderung auf Basis der festgestellten Beschädigungen und deren Entstehungsmuster bestätigt werden kann.

FAHRZEUGZUSTAND / WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Der Fahrzeugzustand, am gegenständlichen Fahrzeug, wurde nach äußeren Befund ohne Demontage festgestellt. Alle Angaben und Ermittlungen beziehen sich ausschließlich auf den Tag der Besichtigung.


Als Zustandsangaben wurden wesentliche Faktoren berücksichtigt, die den Wert des Fahrzeuges gegenüber dem durchschnittlichen Erhaltungszustand anderer Fahrzeuge gleichen Typs und Alters, insbesondere im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeit, wie die Betriebs- und Verkehrssicherheit erhöhen bzw. vermindern.

Als Vorschäden werden diejenigen Beschädigungen eines Fahrzeuges bezeichnet, die zu einem früheren Zeitpunkt vorlagen, zwischenzeitlich jedoch behoben wurden. Die nachstehend eingeklammerten Werte entsprechen der gemessenen Lackschichtstärke in μm (Mikrometer).

Am Fahrzeug wurde eine gleichmäßige Lackstärke dokumentiert was aus Sachverständigensicht instandgesetzte Altschäden an messbaren Bauteilen ausschließt.

Die Beschädigungen die am Fahrzeug noch nicht instandgesetzt wurden, werden als Altschäden deklariert. Außer den normalen, auf Laufleistung und Alter bezogenen Gebrauchsspuren waren folgende Altschäden erkennbar:

Keine erkennbaren

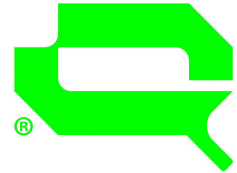

REPARATURKOSTENERHÖHUNG

In der vorliegenden Reparaturkalkulation sind nur die zum Zeitpunkt der Besichtigung erkennbaren und mutmaßlichen Beschädigungen enthalten.

Es ist durchaus möglich, dass sich während der Reparatur noch verborgene Schäden herausstellen, die zu einer Ausweitung des Reparaturumfanges, bzw. dadurch zu einer Änderung des Reparaturweges führen können. Ebenso können die unter - P - prüfen angegebenen Positionen zu einer Erhöhung der Reparaturkosten führen.

In diesem Fall wird um sofortige Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird dann vom Unterzeichner nachbesichtigt. Die Reparatur-Kalkulation wird dann korrigiert und die zusätzlichen Beschädigungen auf Fotos festgehalten.

PHANTOMKALKULATION

Da im verwendeten Kalkulationsprogramm der zu kalkulierende Fahrzeugtyp BYD Seal 6 nicht vorhanden war, wurde mit eine Phantom – Kalkulation durchgeführt. Der zu kalkulierende BYD Seal 6 ist dem BYD Seal in Größe und Arbeitsumfang am ähnlichsten. Die angegebenen Ersatzteilpreise sind empfohlene Richtpreise des Herstellers. Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) entsprechen den Vorgaben des Phantoms.

REPARATURFÄHIGKEIT


Aufgrund des Fahrzeugalters, der Laufleistung sowie der festgestellten Beschädigungen ist die Durchführung der Reparatur gerechtfertigt.

REPARATURDAUER

ca. in Arbeitstage

6 TAG(E)

Die im Gutachten angegebene Reparaturdauer ist die Standzeit, die für die Reparatur benötigt wird. Wartezeiten die durch Überbelastung der Werkstatt oder durch Verzögerung bei der Ersatzteilbeschaffung oder sonstige Umstände entstehen sind nicht mit eingerechnet und können somit die Reparaturdauer verlängern. Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt es sich um Arbeitstage ohne Samstag, Sonn- und Feiertage.

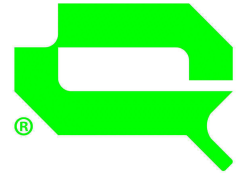

WERTMINDERUNG (merkantiler Minderwert)

Zur Berechnung der Wertminderung wurde eine Mixkalkulation erstellt. Es wurden Berechnungsmethoden angewandt nach BVSK, MFM (Marktrelevanz- und Faktorenmethode) und Methode Halbgewachs.


Da sich diese Berechnungsmethoden auf starre Grenzen bezüglich des Alters, der Kilometerleistung und der Höhe der Reparaturkosten beziehen, obliegt die Entscheidung über die tatsächliche merkantile Wertminderung dem Sachverständigen.

SV-Feststellung zum merkantilen Minderwert 1.400,00 EUR

Eine endgültige Stellungnahme zur Wertminderung kann unter Umständen erst nach Beendigung der Instandsetzungsarbeiten festgelegt werden. Dabei müssten besondere Umstände vorliegen wie Farbabweichungen bei der Lackierung oder sichtbare Reparaturspuren soweit sie nicht nachgebessert werden können. Die Wertminderung wurde ausschließlich auf Basis der **Nettowerte** ermittelt.

WERTERHÖHUNG (Wertverbesserung)

Aufgrund des Fahrzeugzustandes und dem Zustand der Lackierung ist ein Abzug für Werterhöhung (Wertverbesserung) nicht gerechtfertigt.

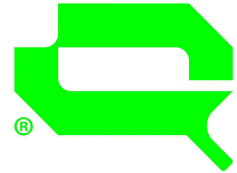

RESTWERT

Der Wiederherstellungsaufwand liegt deutlich unter dem Wiederbeschaffungswert, auf eine Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet. Sollte dennoch eine Restwertermittlung gewünscht werden, so ist dies dem Sachverständigen mitzuteilen.


SCHLUSSBEMERKUNG / BILDRECHTE

Die Bildrechte liegen beim Sachverständigen, der das Gutachten erstellt hat und sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Sachverständigen ist strafbar und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich straf- und zivilrechtlicher Verfolgung.

Das vorliegende Dokument wurde unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt, was durch die Unterschrift bestätigt wird.

- Thomas Rudeck -
geprüfter KFZ - Sachverständiger

Kolbermoor, den 28.08.2026

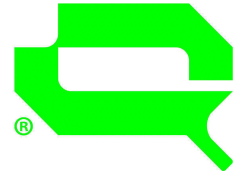

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	26-30640TR
Anlagedatum	25.08.2026
Ordnungsnummer	129496376 20260825144233769

Fahrzeugdaten

Hersteller:	BYD	Erstzulassung:	23.01.2026
Haupttyp:	Seal 6	Laufleistung laut Anzeige:	17.158 km
Untertyp:	DM-I		
VIN:	LC0C74C43T4012919		
DAT Europa-Code®:	01 147 110 115 0001		
KBA-Schlüssel:	2439/AEE		
Motor:			
Karosserie:			
Getriebe:			
Bauzeit			

Serienausstattung

24642 12 Lautsprecher	34707 Kopfstützen integriert
26816 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	69007 Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
37603 Ambiente-Beleuchtung	69005 Lenkrad heizbar
70300 Antischlupfregelung (ASR)	37719 Leseleuchten vorn und hinten LED
40906 Auto-Hold-Funktion	18909 Licht- und Regensensor
15209 Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	18625 Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
15490 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	50718 LM-Felgen 18"
15485 Außenspiegel mit Umfeldleuchte	11159 Metallic-Lackierung Indigo Grey
38000 Diebstahl-Warnanlage	27301 Mittellarmlehne hinten mit Getränkehalter
25804 Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren	27203 Mittellarmlehne vorn mit Getränkehalter
25793 Einparkhilfe vorn, 2 Sensoren	25803 Navigationssystem
79225 Elektromotor 170 kW	18700 Nebelschlussleuchte
15494 Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent	35560 NFC Schlüsselkarte
40798 Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)	24902 Notrufsystem
70502 Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)	40803 Parkbremse elektrisch (EPB)
18610 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	24050 Radioempfang digital (DAB)
40963 Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)	25903 Reifendruck-Kontrollsystem
40965 Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	33519 Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
42926 Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	18020 Scheinwerfer LED
42907 Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention)	35508 Schließ-/Startsystem Keyless Go
42921 Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	26906 Seitenairbag hinten
41174 Fahrassistenz-System: Stauassistent	26903 Seitenairbag vorn
18680 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)	26890 Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
41168 Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung hinten	23037 Seitenscheiben hinten mit Wärmeschutzverglasung
42605 Fahrdynamikregelung (VDC)	23033 Seitenscheiben vorn mit Wärmeschutzverglasung und Geräuschdämmung
77290 Fahrmodusschalter	25589 Service-System: Kinder-Vergessens-Erkennung (Child Forgetting Detection, CFD)
18818 Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch	37306 Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
22800 Heckscheibe heizbar	37015 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
29299 Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe	32507 Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
73123 HV-Batterie 61,4 kWh	32910 Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach)
39898 Induktionsladeschale für Smartphone	33408 Sitzbelüftung vorn
29106 Innenraumfilter: Aktivkohlefilter	30395 Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung / Alcantara Black
37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik	29500 Sitzheizung vorn
26733 Intelligente Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Intelligent Adaptive Cruise Control / I-ACC)	25172 Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
29125 Ionisator zur Luftreinigung mit PM 2.5 Luftfilter	37905 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
39309 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	24628 Sound-System DYNAUDIO
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	24709 Sprachsteuerungs-System
39815 Kamerasystem Surround View 360°	39011 Steckdose (12V-Anschluß)
10004 Karosserie: 4-türig	18913 Tagfahrlicht LED
35703 Kindersicherung elektrisch	24959 Touchscreen-Farbdisplay (15,6 Zoll)



29002 Klimaautomatik 2-Zonen
35604 Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
25432 Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
26901 Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
26807 Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

70104 Traktionskontrolle (TCS)
25043 USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
73285 Vehicle-to-Load Stecker (V2L)
38114 Vorbereitung für Alkoholdetektorsystem (ADS)

Zusatzausstattungen

Reifen Vorderachse: 225/50R18 99 W

Reifen Hinterachse: Continental - AllSeasonContact 2 - 225/50R18 99 W

Ersatzteile

Preisdatum 01.05.2026


RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	4811	* 14767820-00	SCHWELLERVERKLEIDUNG L.	1	* 147,79	* 147,79
E	20111	* 19127644-00	TUER V.L.	1	* 945,18	* 945,18
E	20115		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		12401795-00	BOLZEN	2	0,44	0,88
E	22225		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		11009458-00	BOLZEN	2	0,23	0,46
E	23011	* 16569178-00	TUERAUSSENGRIFF V.L.	1	* 36,98	* 36,98
E	24111	* 19045643-00	TUER H.L.	1	* 1.013,37	* 1.013,37
E	24115		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		12124777-00	BOLZEN	2	0,16	0,32
E	24213	(14264949-00	TUERSCHARNIER H.L.U.	1	45,40	45,40
E	24217	(13820352-00	TUERSCHARNIER KAROSSERIESEITIG H.L.U.	1		
E	26235		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		11009458-00	BOLZEN	2	0,23	0,46
E	57011		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		13798230-00	BOLZEN	6	0,24	1,44
		10189113-00	BEF.-OESE	2	0,54	1,08
		13754778-00	BOLZEN	9	0,24	2,16
E	57230	* 17729828-00	STOSSF.-ABDECKUNG H.	1	* 316,48	* 316,48
E	57411	13442616-00	HALTER STOSSFAENGER H.L.A.	1	9,59	9,59
E	76021	4019238399974	REIFEN - CONTINENTAL - ALLSEASONCONTACT 2 - 225/50R18 99 W	1	300,15	300,15
E		* 18518092-00	FELGE H. LINKS	* 1	* 321,88	* 321,88

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	99040		SCHWEMMMATERIAL	1	* 15,00	* 15,00
E	99051		HOHLRAUMKONSERVIERUNG	1	* 15,00	* 15,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	4811	5402810GH0	SCHWELLERVERKLEIDUNG L. ERS.	K		0,40	270,00	108,00
A	17483	ARBEITSAUFWA ND	DEAKTIVIERUNG SPANNUNGSVERSORGUNG HOCHVOLTSYSTEM DURCHFUEHREN	E		0,20	270,00	54,00

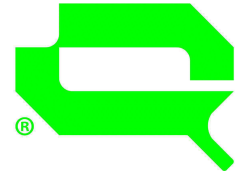


RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	20111	6101010GH0	TUER V.L. ERS. UMFASST: TUERAUSSENGRIFF V.L., TUER V.L. A+E, TUERAUSSENGRIFF V.L. A+E	K		3,20	270,00	864,00
E	24111	ARBEITSAUFWA ND	TUER H.L. ERS. (AUSGEBAUT) UMFASST: TUERSCHARNIER H.L.U. A+E, TUERSCHARNIER H.L.U., TUER H.L. A+E	K		2,50	270,00	675,00
E	24217	6206133GH004	TUERSCHARNIER KAROSSERIESEITIG H.L.U. ERS. UMFASST: TUERSCHARNIER H.L.U., TUER H.L. A+E, TUERSCHARNIER H.L.U. A+E	K		0,60	270,00	162,00
A	43711	ARBEITSAUFWA ND	KOTFLUEGEL V.L. A+E	K		2,40	270,00	648,00
A	53351	ARBEITSAUFWA ND	RADHAUSSCHALE H.L. A+E (VERBUNDARBEIT)	K		0,30	270,00	81,00
A	55411	ARBEITSAUFWA ND	RUECKLEUCHTE L.A. A+E (VERBUNDARBEIT) UMFASST: STOSSFAENGER H. KPL. A+E	E		0,20	270,00	54,00
E	57230	2804100GH0	STOSSF.-ABDECKUNG H. ERS. UMFASST: STOSSFAENGER H. KPL. A+E, HALTER STOSSFAENGER H.L.A.	K		1,60	270,00	432,00
E		3106010GH001	FELGE UND/ODER REIFEN H.L. ERS. UMFASST: RADIALREIFEN H.L.	M		0,50	270,00	135,00
V	97042	ARBEITSAUFWA ND	FZG. VOR INSTANDSETZUNG MESSEN	M		0,40	270,00	108,00
I	53111	ARBEITSAUFWA ND	SEITENTEIL H.L. INST.	K		* 4,00	270,00	1.080,00

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: Metallic (3-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (45,00)	Ges. Pr.
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	1,90	478,80	215,46	694,26
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE	0,60	151,20	68,04	219,24
		ARBEITSAUFW AND	FARBMUSTER ANFERTIGEN (ANZAHL: 1 MAL)	0,30	75,60	34,02	109,62
		ARBEITSAUFW AND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE	0,30	75,60	34,02	109,62
		ARBEITSAUFW AND	ABDECKARBEIT GEKLEBTE SCHEIBE(N) (ANZAHL: 1 SCHEIBE(N))	0,20	50,40	22,68	73,08
1	16066	OBERFLAEC E-K	BLENDE LADESTECKDOSE (TEIL AUSGEBAUT)	0,25	63,00	28,35	91,35
4	20111	NEUTEIL-M	TUER V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	2,10	529,20	238,14	767,34
3	23011	NEUTEIL-K-V	TUERGRIFF V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,25	63,00	28,35	91,35
4	24111	NEUTEIL-M	TUER H.L. (TEIL AUSGEBAUT)	1,80	453,60	204,12	657,72
4	24213	INNENTEIL	TUERSCHARNIER H.L.U.	0,60	151,20	68,04	219,24
1	43711	OBERFLAEC E	KOTFLUEGEL V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,80	201,60	90,72	292,32
2	53111	INSTANDSETZ	SEITENWAND H.L.	1,90	478,80	215,46	694,26

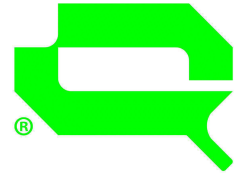

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (45,00)	Ges. Pr.
3	57230	UNG NEUTEIL-K-V	STOSSF.-VERKLEIDUNG H. (TEIL AUSGEBAUT)	2,40	604,80	272,16	876,96

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	3.143,62
+ 3,00% Entsorgungskosten	96,19
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	62,87
Gesamtsumme	3.302,68

Summenblock Nebenkosten

Nebenkosten	Gesamtpreis 30,00
--------------------	-----------------------------

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie	15,00	270,00	4.050,00
Elektrik	0,40	270,00	108,00
Mechanik	0,90	270,00	243,00
Summe aller Arbeitslöhne	16,30		4.401,00

Summenblock Lackierung


Lohn	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	13,40	252,00	3.376,80

Material	Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (45,00% von 3376,80)	1.519,56

Summe Lackierung	Gesamtpreis
Summe Lohn	3.376,80
Summe Material	1.519,56
Summe Lackierung	4.896,36

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	3.302,68
Summe Nebenkosten	30,00
Summe Arbeitslöhne	4.401,00

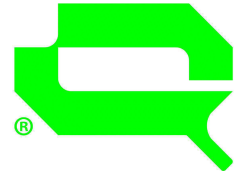

Summe Lackierung	4.896,36
Reparaturkosten netto	12.630,04
Mehrwertsteuer (19,00%)	2.399,71
Reparaturkosten brutto	15.029,75

Alle Beträge in EUR

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Materialpunkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+ =neue Position aus Reparaturlogik

* =manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

! =Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A =Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz. =Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Bild Nr. 001



Übersichtsaufnahme vorne links

Bild Nr. 002



Übersichtsaufnahme vorne rechts

Bild Nr. 003



Übersichtsaufnahme hinten rechts

Bild Nr. 004



Übersichtsaufnahme hinten links

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN/VIN)

Bild Nr. 006



Laufleistung (Km)

Bild Nr. 007



Innenraum - Übersicht

Bild Nr. 008



Anstossbereich/Anstosshöhe

Bild Nr. 009



Tür vorne links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 010




Detailaufnahme

Bild Nr. 011



Tür vorne links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 012

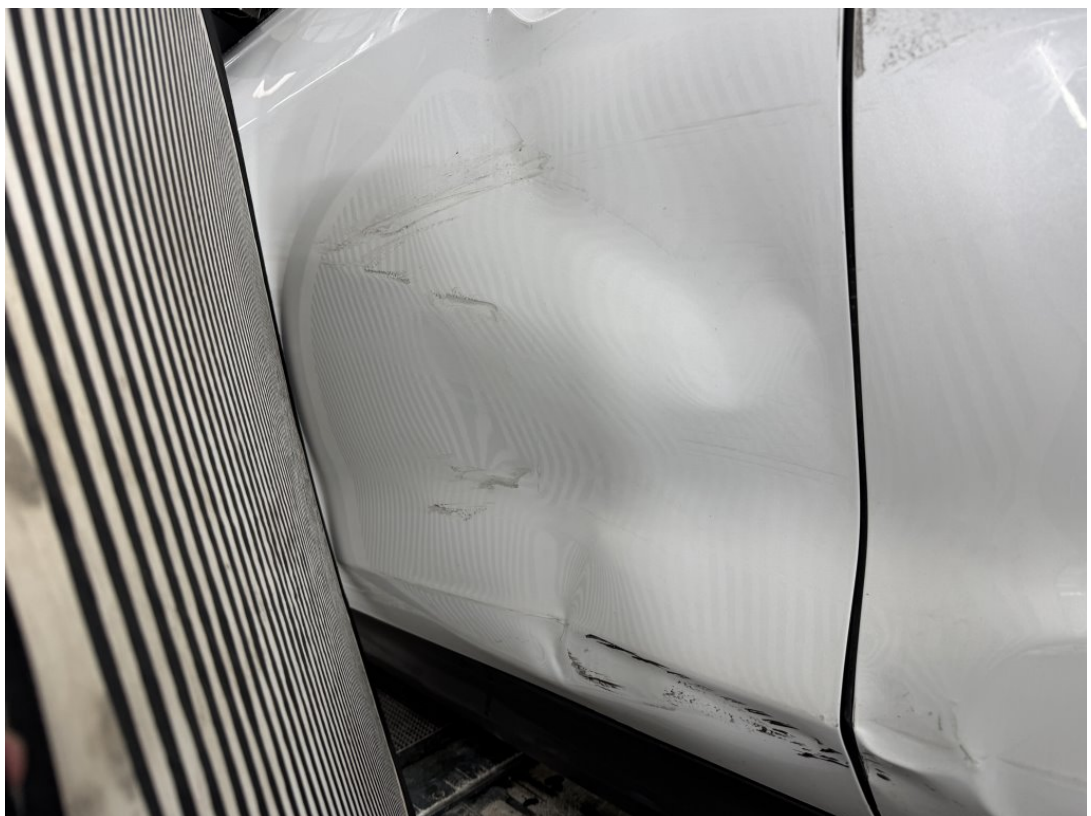

Detailaufnahme

Bild Nr. 013



Türgriff vorne links beschädigt

Bild Nr. 014



Detailaufnahme

Bild Nr. 015



Schwellerblende links beschädigt/verschrammt

Bild Nr. 016



Detailaufnahme

Bild Nr. 017



Tür hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 018



Detailaufnahme

Bild Nr. 019



Tür hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 020



Detailaufnahme

Bild Nr. 021



Seitenwand hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 022




Detailaufnahme

Bild Nr. 023



Seitenwand hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 024

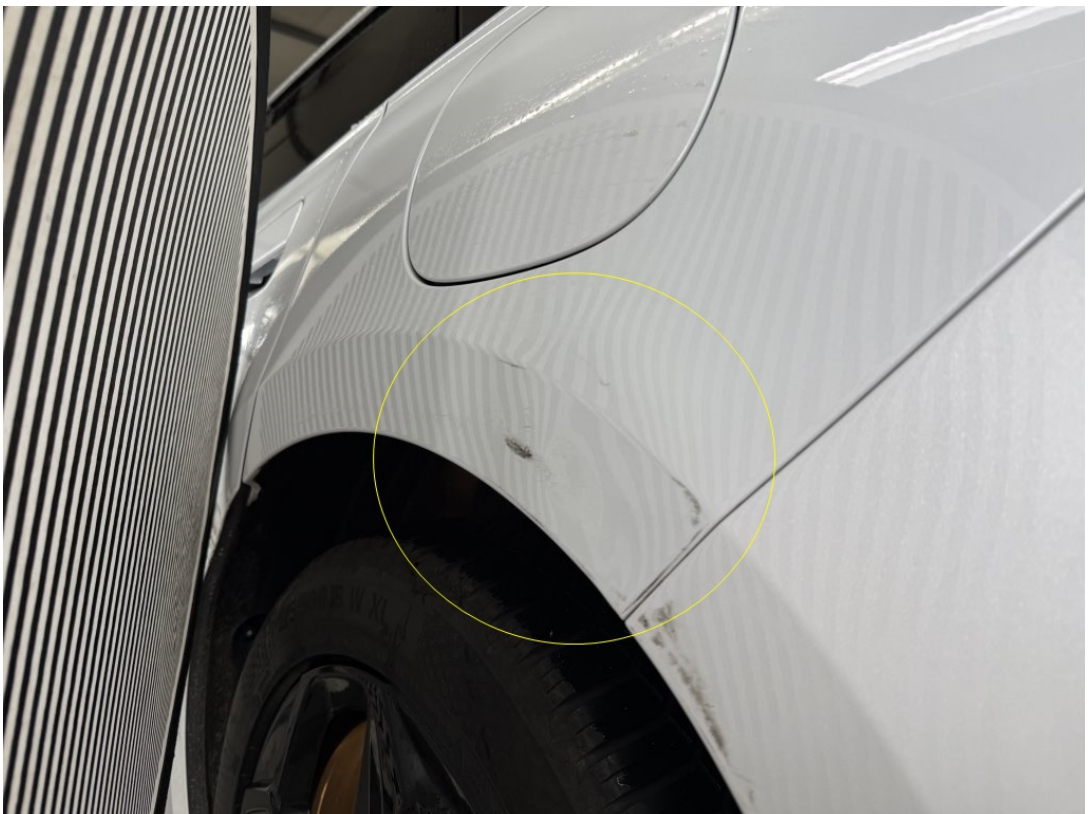

Detailaufnahme

Bild Nr. 025



Seitenwand hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 026



Detailaufnahme

Bild Nr. 027



Seitenwand hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 028



Detailaufnahme

Bild Nr. 029



Seitenwand hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 030




Detailaufnahme

Bild Nr. 031



Seitenwand hinten links beschädigt/deformiert

Bild Nr. 032

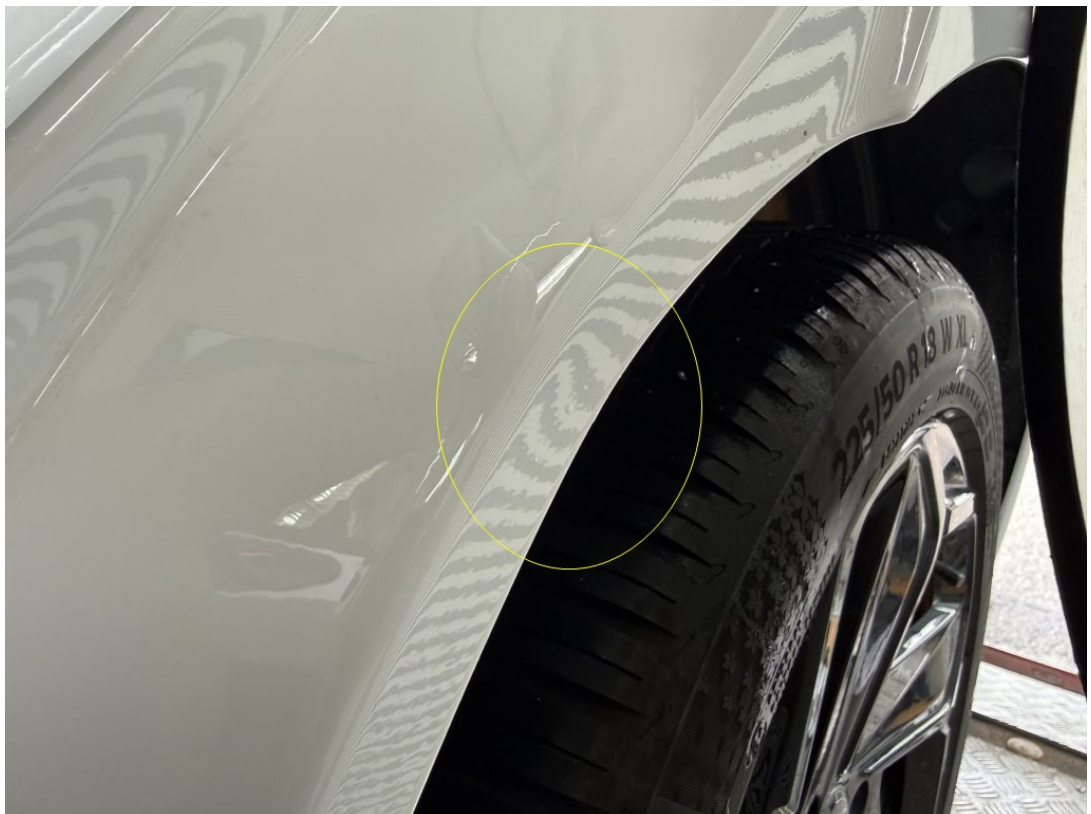

Detailaufnahme

Bild Nr. 033



Verkleidung-Stoßfänger hinten beschädigt/plastisch verformt

Bild Nr. 034



Detailaufnahme

Bild Nr. 035



Verkleidung-Stoßfänger hinten beschädigt/plastisch verformt

Bild Nr. 036



Detailaufnahme

Bild Nr. 037



Felge hinten links beschädigt (Materialabtrag)

Bild Nr. 038



Detailaufnahme

Bild Nr. 039



Reifen hinten links (Reifenwand) beschädigt

Bild Nr. 040



Detailaufnahme