

TMBJC7NE3J0145821

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	109.103 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	256 Tag(e)
Typ/Modell	OCTAVIA	HU	08/2026
Fahrgestellnummer	TMBJC7NE3J0145821	Leistung	110 kW
Hubraum	1.395 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	08.09.2017	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	04/2026, 106.501 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell (Getriebe 6-Gang)

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Wird noch gemacht) - fällig - kein Abzug	0,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Letzten KD s, Eigenleistung) - kein Abzug	0,00 €
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	49,00 €
4	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €
6	Karosserie	Karosserie - aufbereiten	140,00 €
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	150,00 €
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern	155,00 €
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern	420,00 €
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	465,48 €
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	525,96 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 14.02.2019	4.522,42 €	400,00 €



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm links, Schweller links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91W	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 91W	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R14 91H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R14 91H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
4 Lautsprecher zusätzlich
8 Lautsprecher
Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer- / Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb
Ausstattungs-Paket: Green tec
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel Wagenfarbe
Bordcomputer
Bremsassistent
Brillenfach
Dachreling
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrerassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn
Fernbedienung für Zentralverriegelung
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang
Heckscheibenwischer
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn
Laderaumboden variabel
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Bezeichnung
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Maxi-DOT Display
Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Modellpflege
Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Multifunktionsanzeige
Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Scheibenwaschdüsen heizbar
Seitenairbag vorn
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
Servolenkung elektronisch (Servotronic)
Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
Sitzheizung vorn
SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
Sonnenblende rechts mit Spiegel
Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
Verglasung getönt
Verzurrösen Koffer-/Laderaum
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung



Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
Audio-Navigationssystem Amundsen
Business-Paket Amundsen
Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
Kennzeichenbeleuchtung LED
Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
Licht- und Sicht-Paket
Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
LM-Felgen 7x17 (Hawk, Anthrazit)
Navigationssystem mit Farbdisplay
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Phonebox
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Sonderlackierung Laser-Weiß
Sondermodell Drive
Tagfahrlicht LED



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	109.103 km
Fahrgestellnummer	TMBJC7NE3J0145821	Erstzulassung	08.09.2017

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.145,44 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.145,44 €
Mwst. (19%)	407,63 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	2.553,07 €
Wertminderung aus Vorschaden (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	400,00 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Ingo Buchmüller)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)

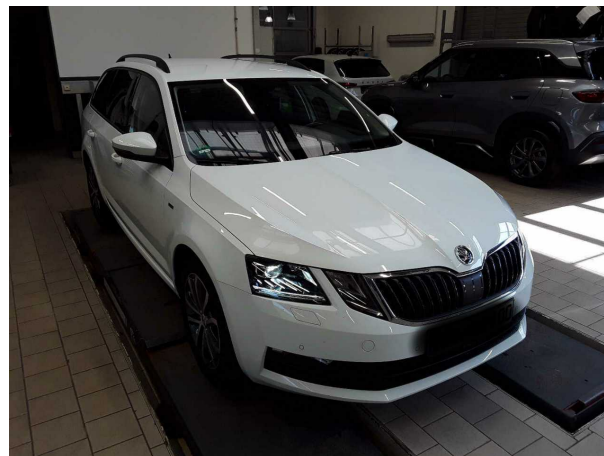


Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg vorne (links)



Abbildung 4: Schräg vorne (links)



Abbildung 5: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 6: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 7: Schräg hinten (rechts)

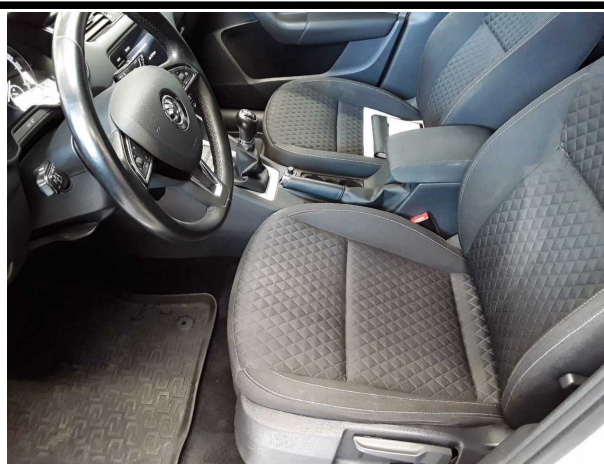


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

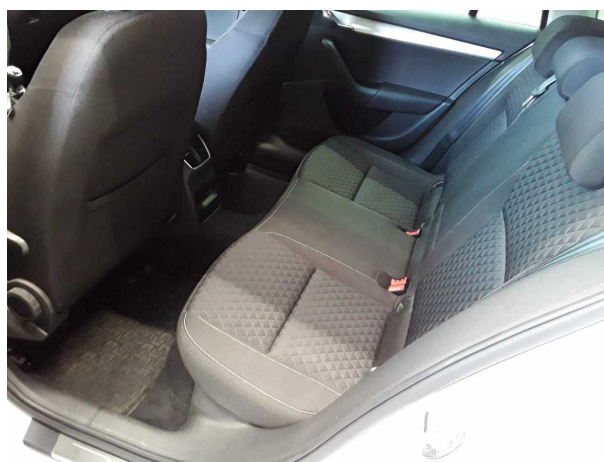


Abbildung 10: Innenraum

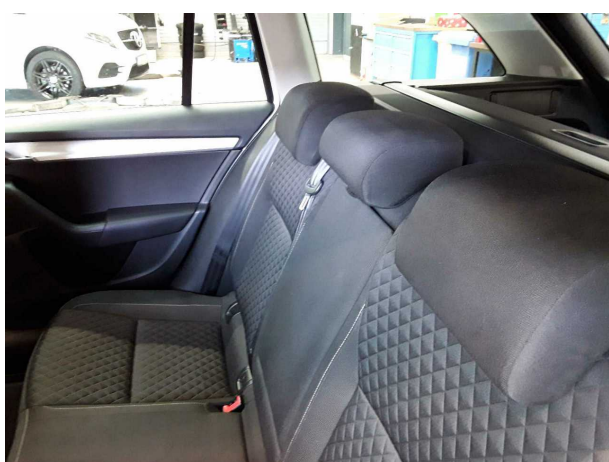


Abbildung 11: Innenraum

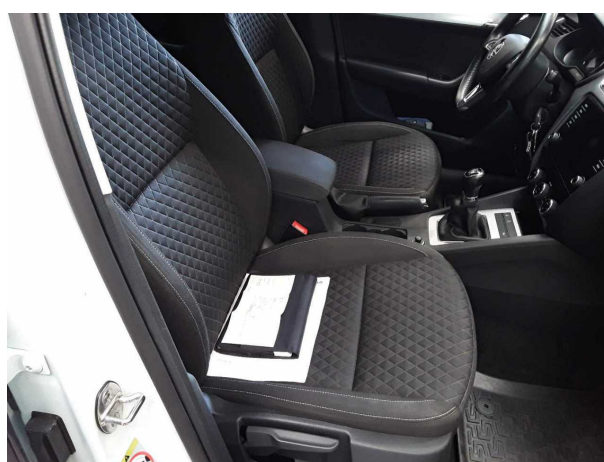


Abbildung 12: Innenraum

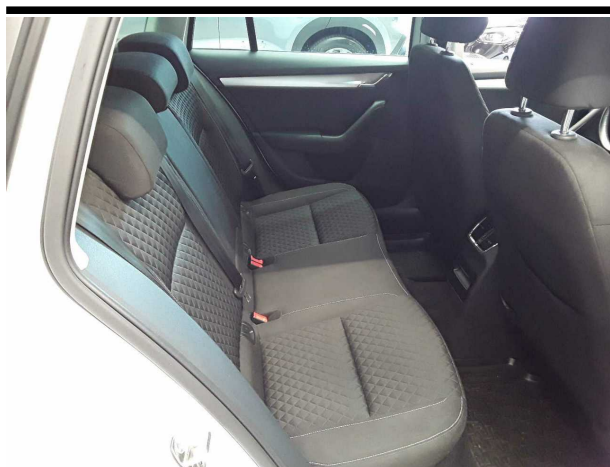


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Kombiinstrument



Abbildung 16: Kombiinstrument



Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

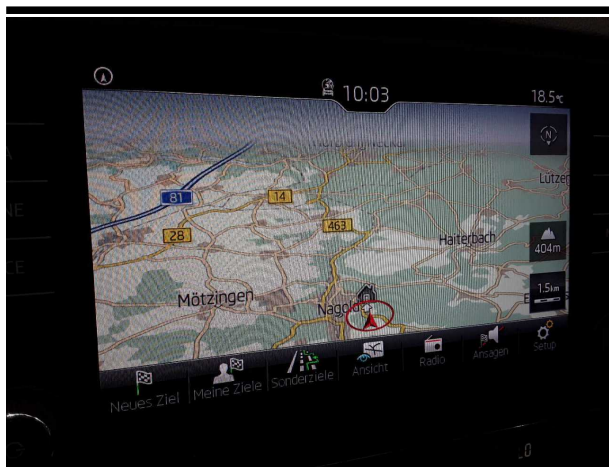


Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Kombiinstrument

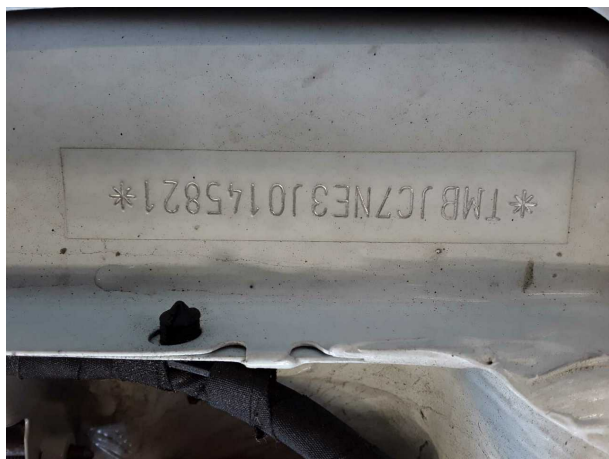


Abbildung 21: FIN



Abbildung 22: FIN

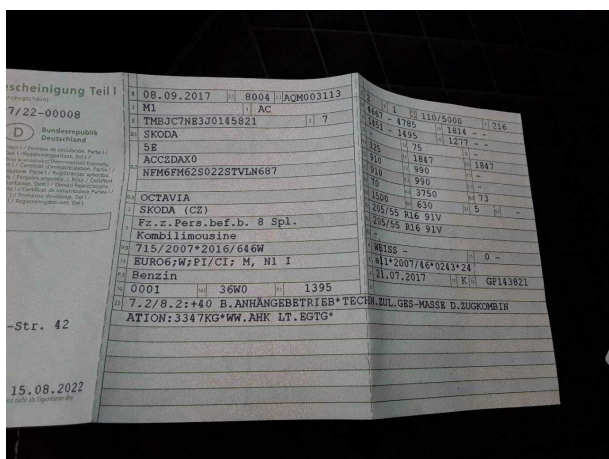


Abbildung 24:



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

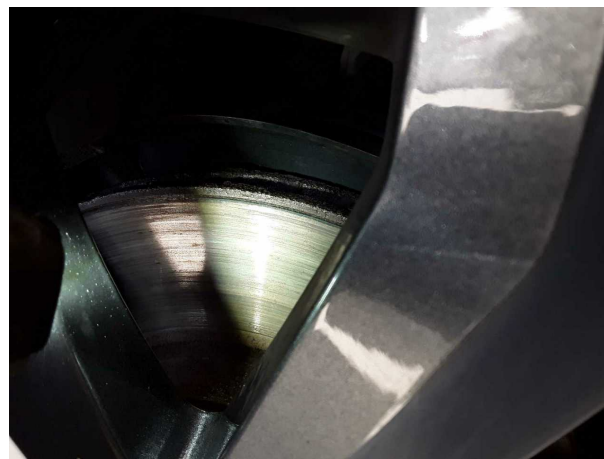


Abbildung 28: Sonstiges

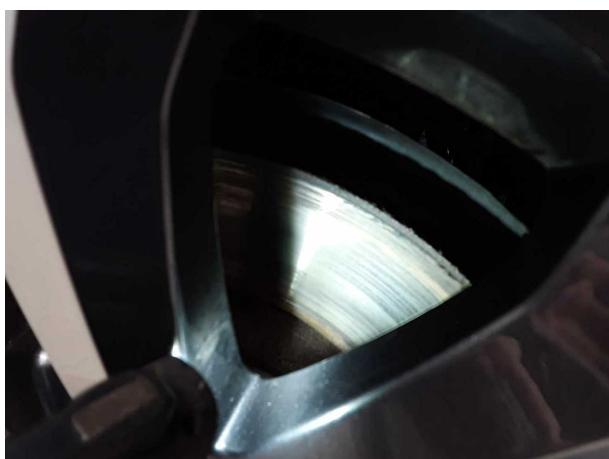


Abbildung 29: Sonstiges

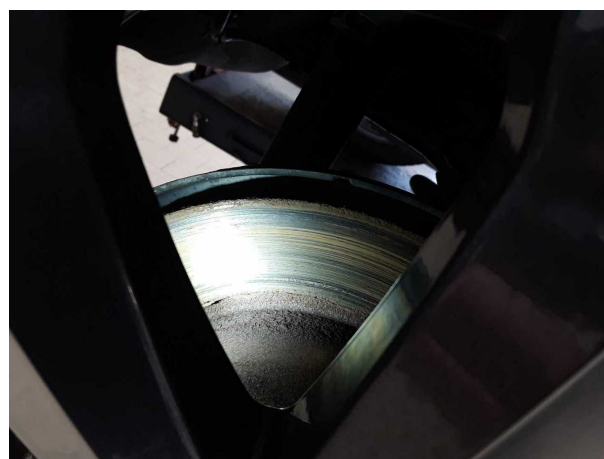


Abbildung 30: Sonstiges

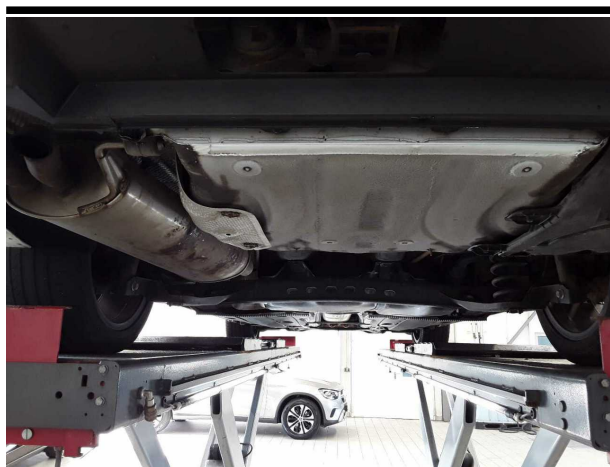


Abbildung 31: Sonstiges

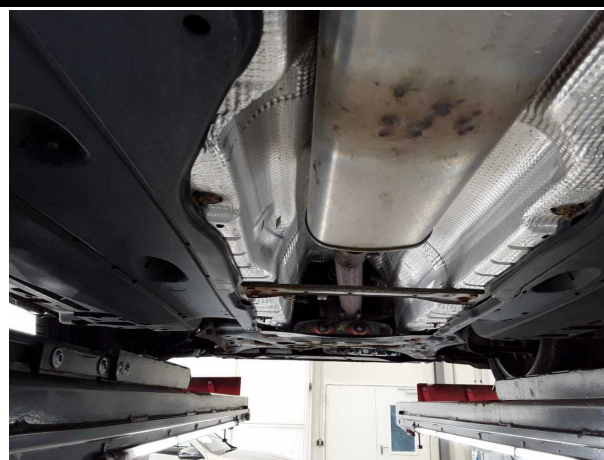


Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Hauptuntersuchung (Wird noch gemacht) - fällig - kein Abzug



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links, Schweller links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Schweller links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Schweller links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Schweller links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links