


Zustandsbericht

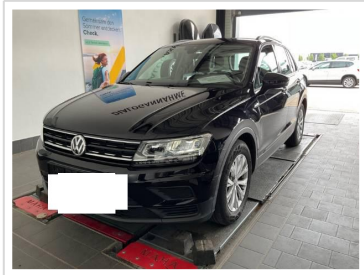

Volkswagen
Tiguan

VIN **WVGZZZ5NZLW403095**
Motorart **Benzin**
Leistung **96 kW**
Hubraum **1.498 ccm**
Letzter Service **20.10.2025/44.347 km**

Aktenzeichen **153FZ0626**
Laufleistung **47.892 km**
Erstzulassung **17.03.2021**
Nächste HU **04/2028**

Auftraggeber	Name	
Fahrzeughalter	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende	
Leasinggeber	Name Straße PLZ Ort	

Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie).

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Florian Zink am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Während der Besichtigung am 22.06.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Dellensegel, Hebebühne, Lackschichtdickenmessgerät.

Probefahrt durchgeführt

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Zustand

Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich
Karosseriezustand	durchschnittlich
Innenraumzustand	durchschnittlich
Lackzustand	unterdurchschnittlich
Lack	Schwarz Perleffekt (2-Schicht)
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	47.892 km
Nächste HU	04/2028


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/65 R 17 99 V
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/65 R 17 99 V
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

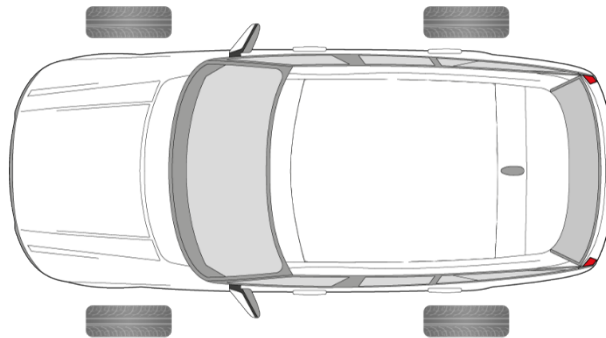

Reifen vorne links

Dimension	215/65 R 17 99 V
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	215/65 R 17 99 V
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer


Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Notrad
-----	--------

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	215/65 R 17 99 H	Continental	Winter	6 mm
1	Rechts	215/65 R 17 99 H	Continental	Winter	6 mm
2	Links	215/65 R 17 99 H	Continental	Winter	5 mm
2	Rechts	215/65 R 17 99 H	Continental	Winter	5 mm

Lackschichtdicke

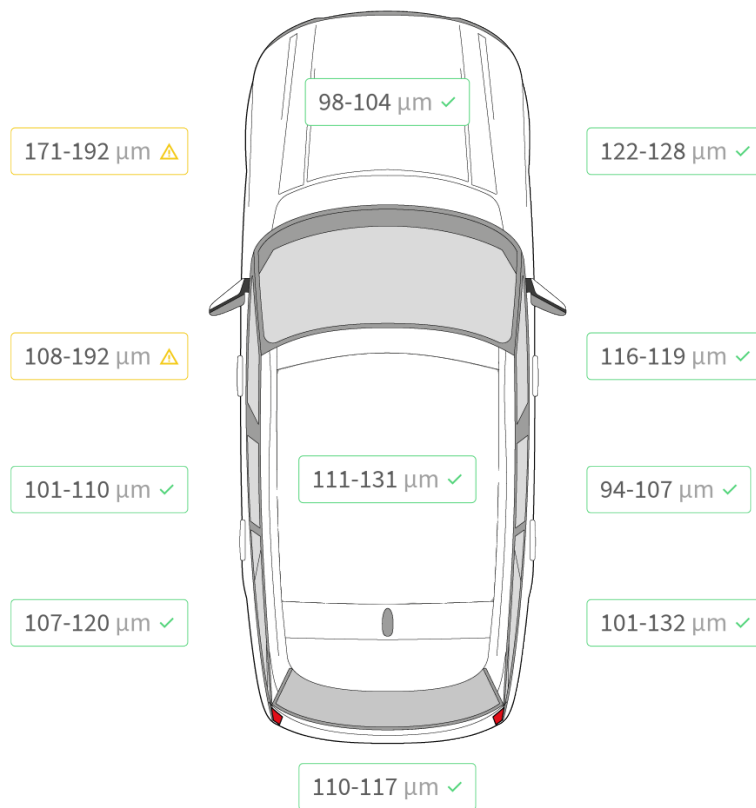

Bauteil	Messwerte (μm)
Kotflügel links	171, 192 ⚠️
Motorhaube	104, 98 ✓
Kotflügel rechts	128, 122 ✓
Fahrertür	192, 108 ⚠️
Beifahrertür	119, 116 ✓
Fondtür links	110, 101 ✓
Dach	131, 111 ✓
Fondtür rechts	94, 107 ✓
Seitenwand links	107, 120 ✓
Seitenwand rechts	132, 101 ✓
Hinten mittig	117, 110 ✓

Legende: ⚠️ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠️ zweite Lackschicht ⚠️ dünne Spachtelschicht ⚠️ dicke Spachtelschicht ⚠️ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug wurden folgende Vorschäden festgestellt und anhand von Fotos dokumentiert:

- Türe vorne links - fach- und sachgerecht instandgesetzt.
- Kotflügel links - fach- und sachgerecht instandgesetzt.

Die reparierten Vorschäden wurden sach- und fachgerecht instandgesetzt; aus optischer Sicht sind keine Mängel erkennbar. Nachweise über die durchgeführten Reparaturen liegen jedoch nicht vor.

Prüfpositionen

Position (inkl. MwSt.)

Außenbereich


1 **Lackierung**

Aufkleber, entfernen



2 **Stoßfänger vorne**

Stoßfänger vorne verschrammt mit Materialabtrag, ersetzen / Radlaufblende links und rechts verschrammt mit Materialabtrag, ersetzen

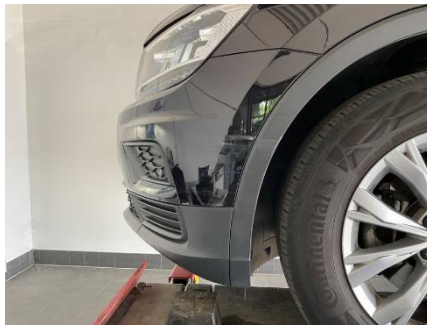

3 **Kotflügel rechts**

verformt, ersetzen



4 **Türe hinten rechts**



5 **Spoiler hinten unten**
eingekerbt, ersetzen



6 **Türe hinten links**
Lackabplatzung, lackieren



7 **Türe vorne links**

verformt im Kantenbereich, ersetzen



8 **Außenspiegel rechts**

verschrammt, lackieren



Innenraum

9 **Allgemein**

verschmutzt, aufbereiten



10 **Lenkrad**

verschrammt, ersetzen



Sonstiges

11 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

12 **Alle Schlüssel vorhanden**

In Ordnung

Zusammenfassung


Position

Summe ohne MwSt.

MwSt.

Summe inkl. MwSt

Foto 1

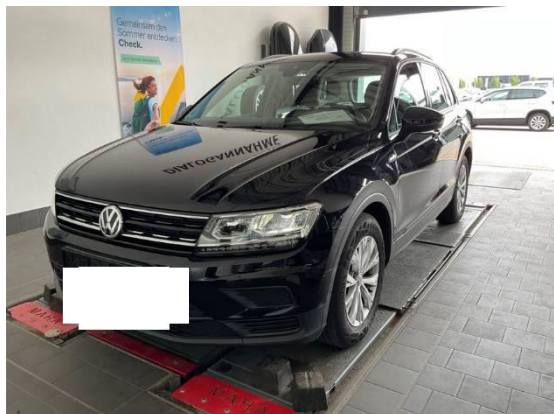

Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3




Ansicht hinten rechts

Foto 4




Ansicht hinten links

Foto 5

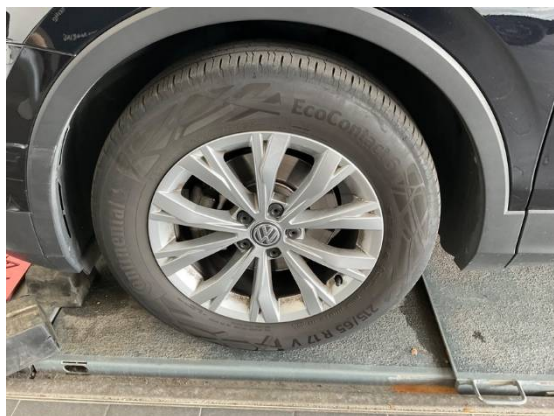

montierte Räder

Foto 6

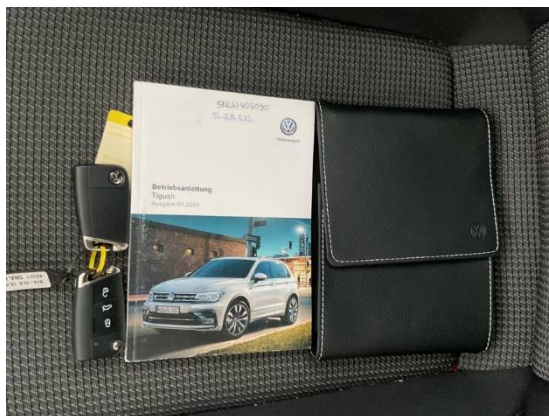

Fahrzeugunterlagen

Foto 7



Innenraum vorne

Foto 8



Innenraum hinten

Foto 9



Typenschild

Foto 10



Tachofoto

Foto 11



Eingeschaltetes Navigationsgerät

Foto 12



Service

Foto 13



Kofferraum

Foto 14



Zubehör

Foto 15



Seitenschweller links

Foto 16



Seitenschweller rechts

Foto 17



zweiter Radsatz (Winter)

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 13 Seiten
- 37 Fotos