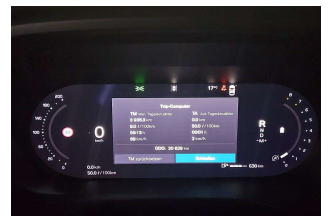
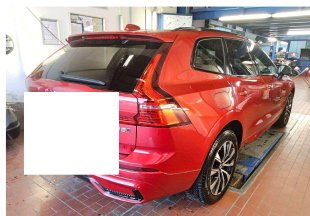


Zustandsbericht ohne Ausstattung

**Kennzeichen****FIN YV1UZL1V1R1941235**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 09.06.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LANGZEITMIETE

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2024	Letzte Zulassung	04.12.2025
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 B5 B AWD Plus Dark
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZL1V1R1941235
HSN / TSN	9101 / BRB	Schlüssel-Nr.	40517257
Km-Stand abgelesen	20629	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Farbe	Rot / Metallic	Felgen	Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 28.08.2025 bei Kilometerstand 12.165

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Funk-Fahrzeugschlüssel fehlt, erneuern (Bild 7)
2. 2. Wartung 06.2026 fällig, erneuern (Bild 6)
3. Lenkrad Lenkradkranz beschädigt, smart repair (Bild 8)
4. Laderaumabdeckung fehlt, erneuern (Bild 9)
5. Motorraumdämmung rechts und links, Motorraum Dichtgummi Tierverschleiß, erneuern (Bild 10, 11, 12, 13)
6. Dachholm rechts Delle auf der Designkante, instandsetzen (Bild 14, 15)
7. Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und leichte Kratzer, links Schramme, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 16)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorabdeckung kleine Macken,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Dach leichte Lackanätzungen,
Frontscheibe Zierleiste rechts leichte Kratzer,
Heckklappe leichte Kratzer und oberhalb leichte Verwerfungen,
Tür hinten links kleine Lackschäden,
Stoßfänger hinten leichte Kratzer,
Tür hinten rechts leichte Kratzer und kleine Lackabschürfung auf der Designkante,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

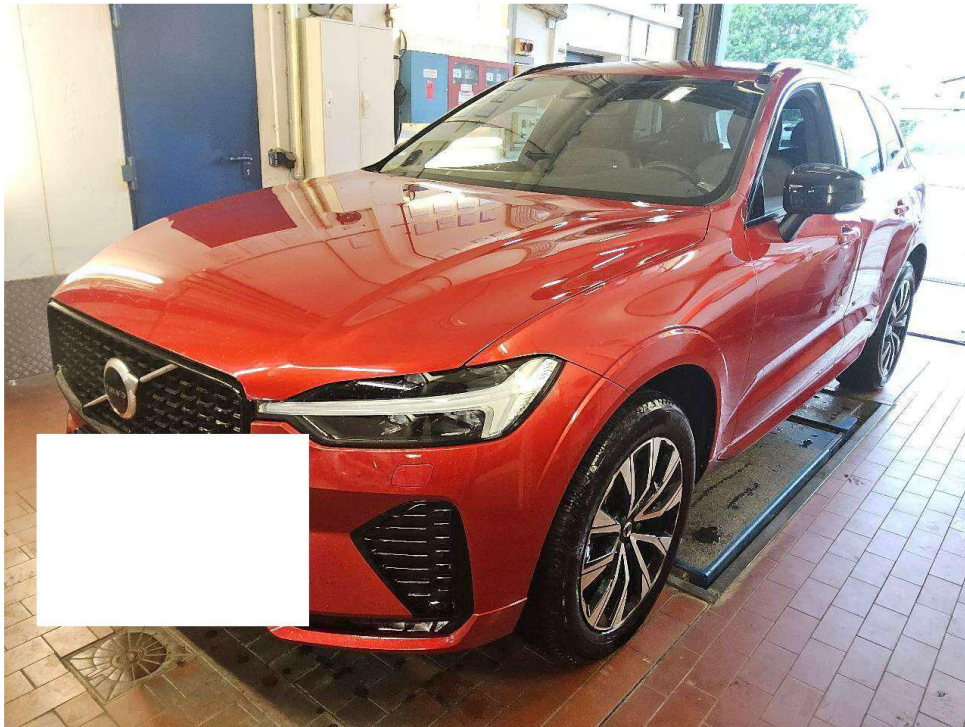


Bild 1 : Diagonale vorn

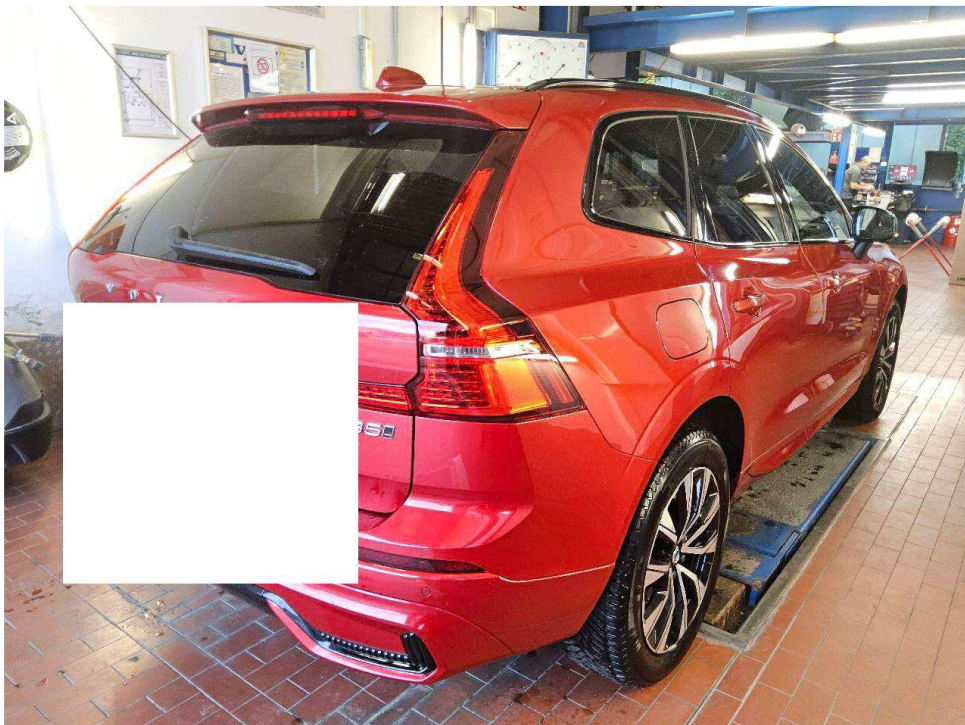


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

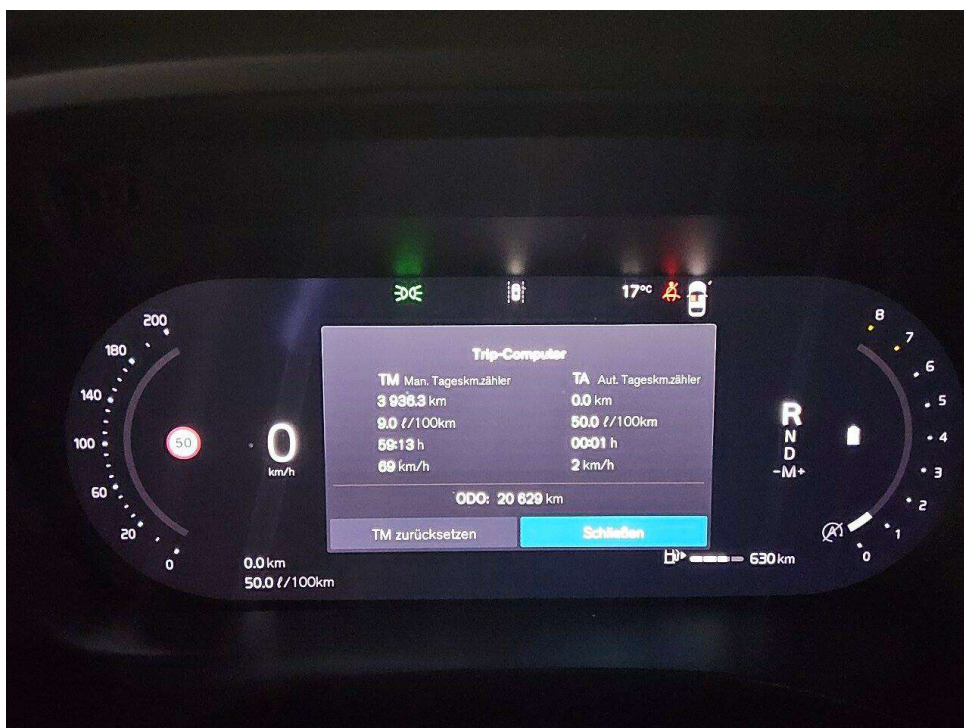


Bild 4 : Kombiinstrument

SERVICE

Servicedokumentation
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Volvo Vertragspartner Heft nach jedem Kundendienst abstempelt und unterschreibt.
Ihr Volvo Vertragspartner informiert Sie über den Umfang des durchgeführten Volvo Originalservice.
Denken Sie daran, einen Wartungsdienst gemäß den Wartungsintervallen durchzuführen.

Service Nr. 1
Ausgeführt km 12165
Datum 28.8.25
Auftrag Nr. 8007540
Art der Serviceleistung
Pflege und Wartung
 **VOLVO Zentrum Karlsruhe**
Autohaus Geisser GmbH
VOLVO Vertragshändler
Sudetensstraße 75 · 76187 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 56 50 00 · Fax 07 21 / 56 50 050
Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel
Bemerkung

Service Nr. 2
Ausgeführt km
Datum
Auftrag Nr.
Art der Serviceleistung
Pflege und Wartung
Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel
Bemerkung

6

Bild 5 : Wartungsnachweis

Service Nr. 1
Ausgeführt km 12165
Datum 28.8.25
Auftrag Nr. 8007540
Art der Serviceleistung
Pflege und Wartung
 **VOLVO Zentrum Karlsruhe**
Autohaus Geisser GmbH
VOLVO Vertragshändler
Sudetensstraße 75 · 76187 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 56 50 00 · Fax 07 21 / 56 50 050
Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel
Bemerkung

Service Nr. 2
Ausgeführt km
Datum
Auftrag Nr.
Art der Serviceleistung
Pflege und Wartung
Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel
Bemerkung

Service Nr. 3
Ausgeführt km
Datum
Auftrag Nr.
Art der Serviceleistung
Pflege und Wartung
Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel
Bemerkung

Bild 6 : 2. Wartung 06.2026 fällig



Bild 7 : 2. Funk-Fahrzeugschlüssel fehlt

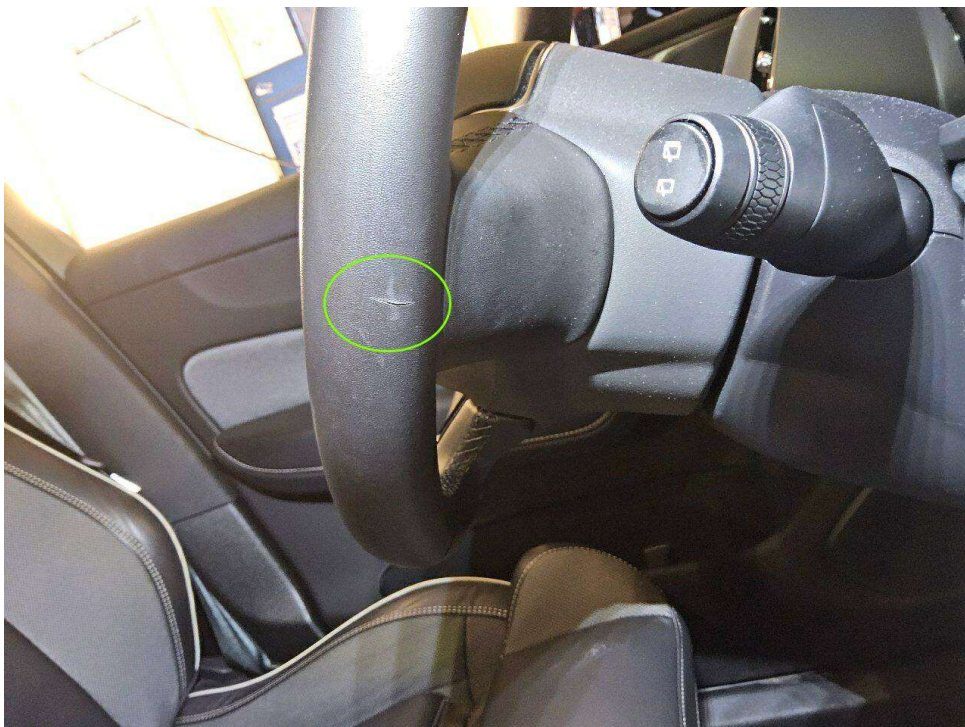


Bild 8 : Lenkrad Lenkradkranz beschädigt



Bild 9 : Laderaumabdeckung fehlt

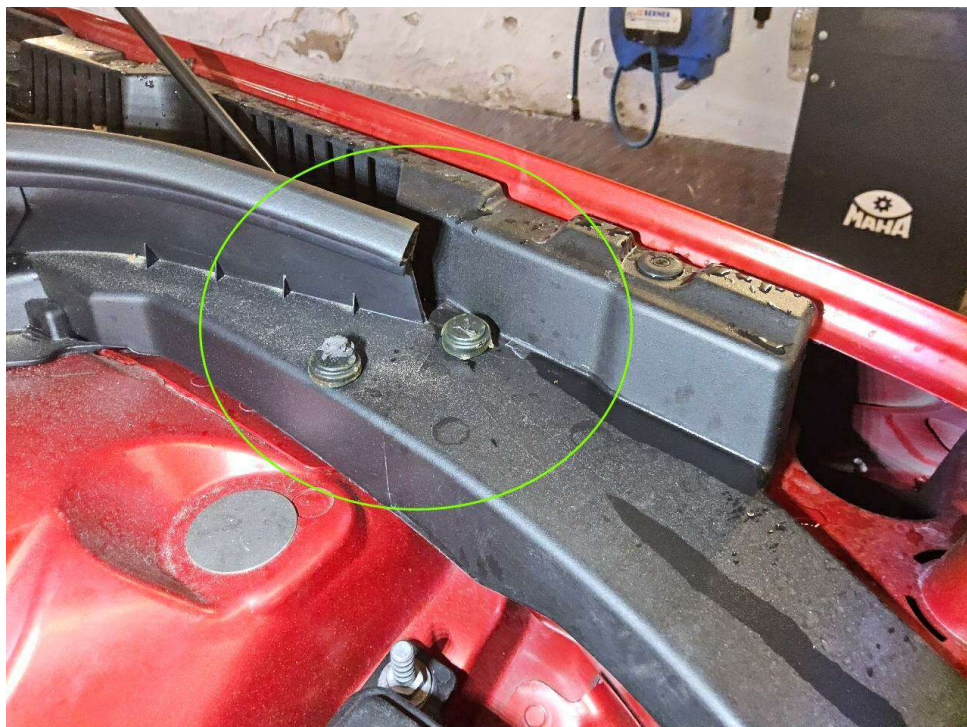


Bild 10 : Motorraumdämmung rechts und links, Motorraum Dichtgummi Tierverbiss



Bild 11 : Motorraumdämmung rechts und links, Motorraum Dichtgummi Tierverbiss

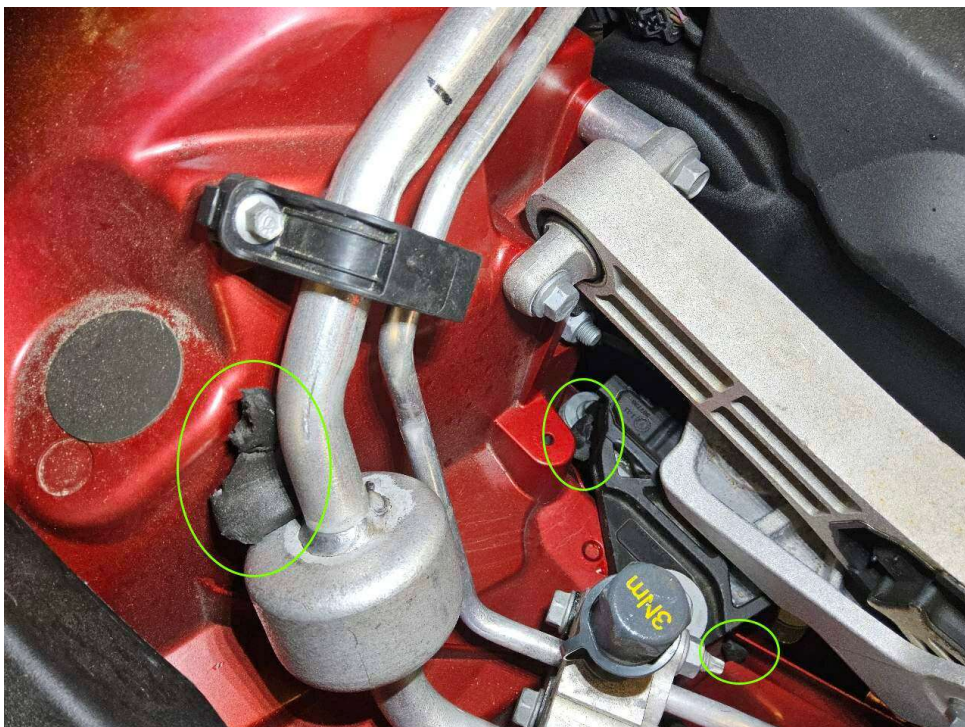


Bild 12 : Motorraumdämmung rechts und links, Motorraum Dichtgummi Tierverbiss



Bild 13 : Motorraumdämmung rechts und links, Motorraum Dichtgummi Tierversbiss

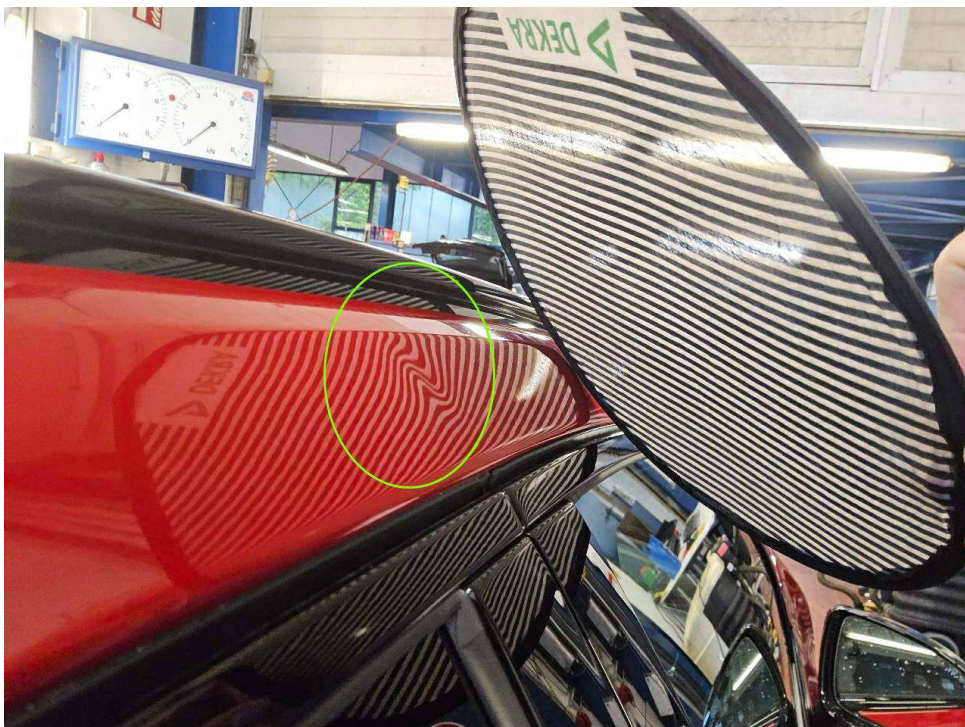


Bild 14 : Dachholm rechts Delle auf der Designkante



Bild 15 : Dachholm rechts Delle auf der Designkante



Bild 16 : Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und leichte Kratzer, links Schramme, auslegen schleifen und polieren