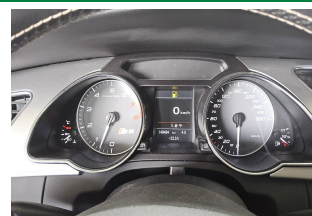
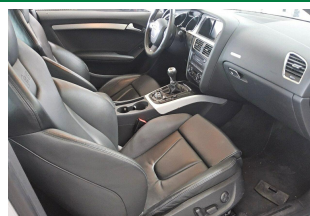
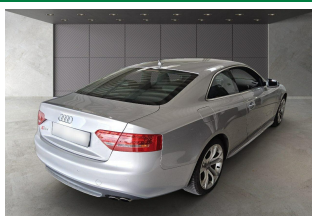
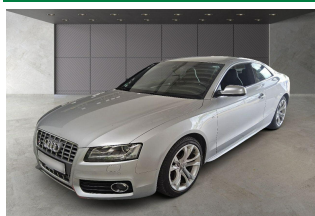


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****WAUZZZ8T4BA104047**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 10.06.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten
(ohne merkantile Wertminderung)

mit MwSt.
ohne MwSt.

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 269 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten rechts

- Stoßfänger hinten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag der Winterradsatz nicht vor, Schadenerweiterung möglich!

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag der Ersatzschlüssel nicht vor, Schadenerweiterung möglich!

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen!

Der Minderwert für den Zubehöreinebau am Entertainmentsystem bezieht sich auf die Wiederherstellung des Originalsystems. Ersatzteile im Fahrzeug, Schadenerweiterung möglich!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt bereits ausgelesen. Entsprechende Erkenntnisse wurden im Ergebnis berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.09.2011	Letzte Zulassung	27.09.2011
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	S5 Coupe (8T)(06.2007->) / Aufbauart		Coupe
	S5 4.2 FSI quattro		
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8T4BA104047	HSN / TSN	0588 / AGA
DAT Europa-Code®	010601040020001	DAT Marktindex	DE002 5008
Km-Stand abgelesen	140484	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	8 / V-Motor
Leistung (kW)	260	Hubraum (ccm)	4163
Schadstoffklasse:	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Eissilber Metallic / P5, LX7W	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 18 93 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 18 93 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A / O	6 mm
2 links	245 / 40 R 18 93 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 18 93 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2019			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel Aluminium / Chromfarben, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie 95 Ah, Bremsscheiben hinten (330 mm x 22 mm), Bremsscheiben vorn (345 mm x 30 mm), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung mit Skisack, Einstiegshilfe Easy-Entry, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn, Generator 180 A, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Glanz-Paket, Heckklappe mit Spoiler integriert, Heckklappenöffnung automatisch, Heckleuchten LED, Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar), Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 2-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 8,5x18 (5-Parallelspeichen, S-Design), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Licht-Paket, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittellarmlehne vorn, Monochrom-Display (6,5 Zoll), Motor 4,2 Ltr. - 260 kW V8 32V FSI, Motor 4,2 Ltr. - 260 kW V8 32V FSI KAT (CAUA), Nebelscheinwerfer integriert, Reifen 245/40 R18 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, S Sportsitze vorn, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Perlappa, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch, Tagfahrlicht LED, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1201	Ablage-Paket
24985	Audi music interface
15209	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
38005	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
25798	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
1200	Gepäckraum-Paket
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
28807	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
11000	Metallic-Lackierung
25008	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
29500	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.09.2025 bei Kilometerstand 136.561

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR	
			netto	brutto
1. Minderwert Zubehöreinebau Entertainmentsystem, instandsetzen (Bild 18, 19, 20, 21, 22)				
2. Reifendichtmittel verschlissen, erneuern (Bild 23)				
3. Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 24, 25)				
4. Motorhaube Steinschläge bis zur Grundierung und eingedellt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27, 28)				
5. Lenkrad zerkratzt, smart repair (Bild 29)				
6. Sitz vorn links, Bezug Sitzlehne und Sitzkissen verschlissen, erneuern (Bild 31)				
7. Stoßfänger vorn deformiert und verschrammt, erneuern (Bild 32, 33, 34, 35, 36)				
8. Kotflügel vorn rechts Steinschlag bis auf Grundierung, smart repair (Bild 37)				
9. Sensor Einparkhilfe hinten rechts mitte lose, instandsetzen (Bild 38)				
10. 4x LM-Felge verschrammt, zerkratzt mit Materialabtrag, smart repair (Bild 49, 50, 51, 52)				
11. Tür vorn rechts deformiert, erneuern (Bild 39, 40, 41)				
12. Bremsscheiben der Vorderachse Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 42)				
13. Bremsscheiben der Hinterachse Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 43)				
14. Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 44)				
15. 2x Doppelrohrschelle der Abgasanlage korodiert, erneuern (Bild 45)				
16. Unterbodenkonservierung durchführen, (Bild 46, 47)				
17. Zierleiste Schweller rechts verschrammt, smart repair (Bild 48)				
Gesamt				

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marko Benkendorf


Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi S5 Coupe 4.2 FSI quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8T4BA104047
Kilometerstand: 140.484 km
Erstzulassung: 27.09.2011
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1

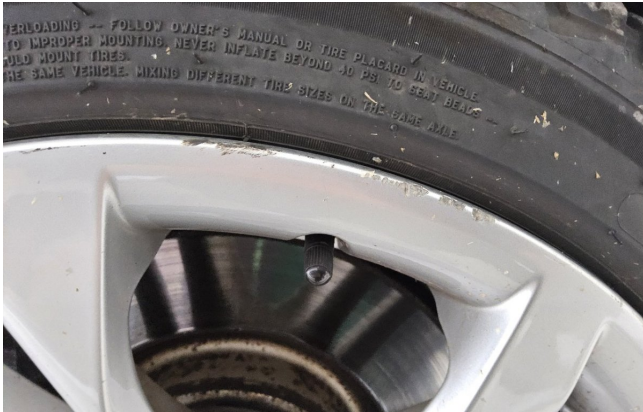


4x LM-Felge verschrammt, zerkratzt mit Materialabtrag (DEKRA)




4x LM-Felge verschrammt, zerkratzt mit Materialabtrag (DEKRA)



Stoßfänger vorn deformiert und verschrammt (DEKRA)

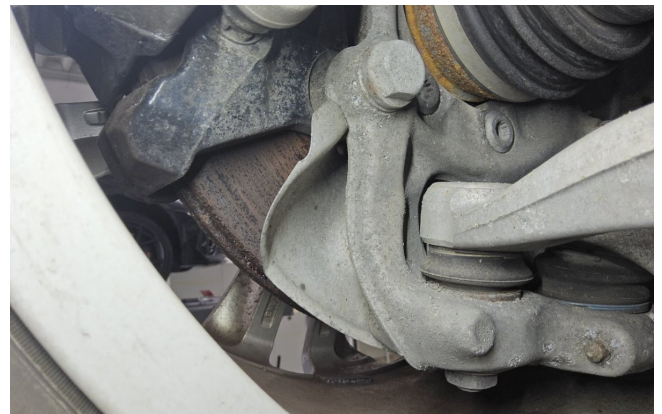

Bremsscheiben der Vorderachse Tragbild mangelhaft (DEKRA)

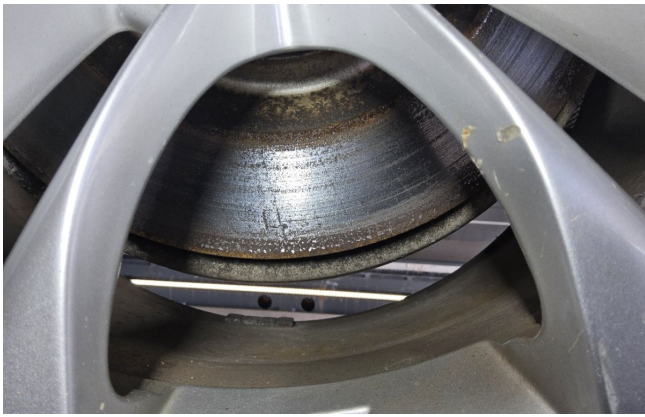

Bremsscheiben der Hinterachse Tragbild mangelhaft (DEKRA)



Unterbodenverkleidung gebrochen (DEKRA)



2x Doppelrohrschelle der Abgasanlage korodiert (DEKRA)





Unterbodenkonservierung durchführen (DEKRA)



Unterbodenkonservierung durchführen (DEKRA)




Zierleiste Schweller rechts verschrammt (DEKRA)

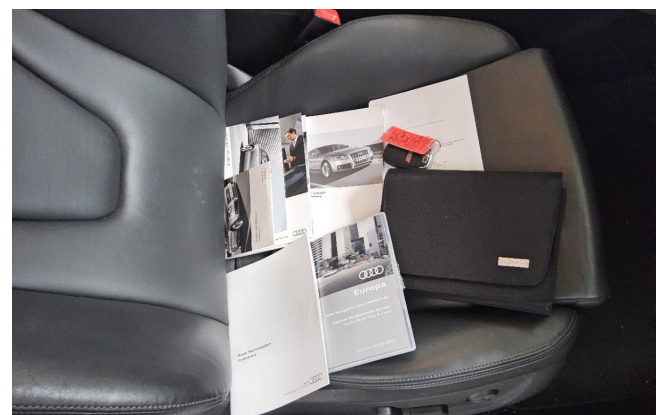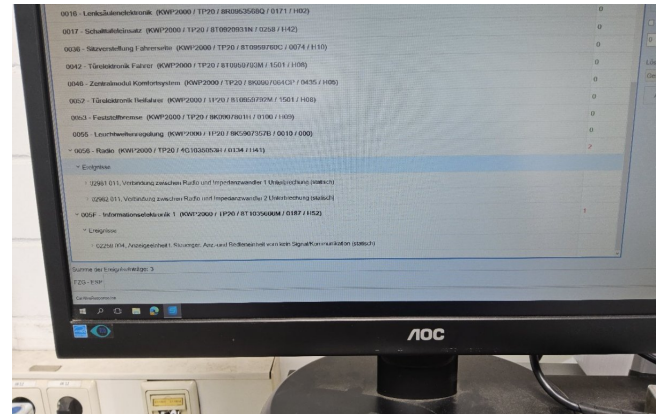



Übersicht (DEKRA)

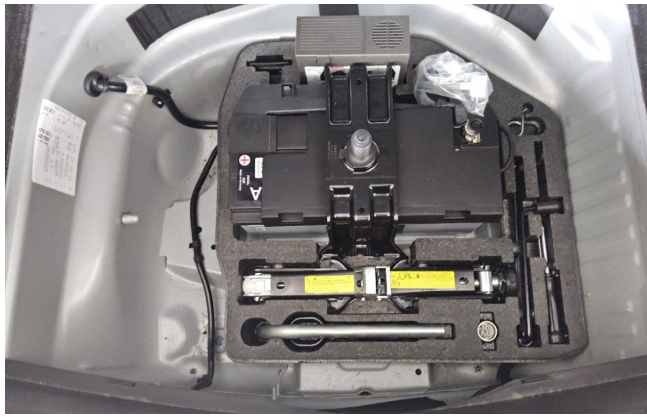

Übersicht (DEKRA)



Übersicht (DEKRA)




Übersicht (DEKRA)



Übersicht (DEKRA)



Sensor Einparkhilfe hinten rechts mitte lose (DEKRA)

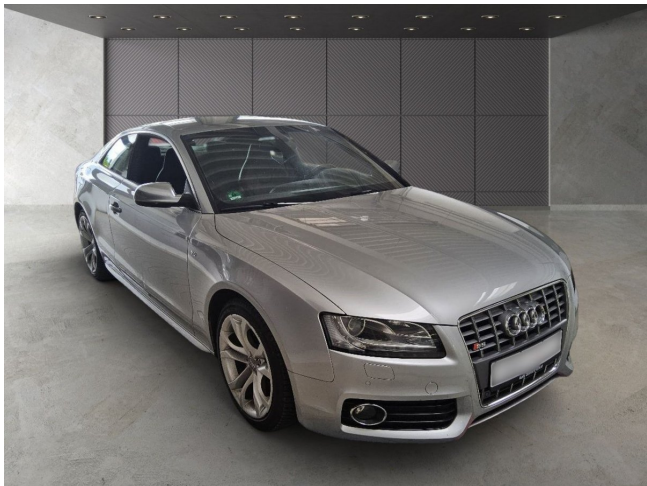

Übersicht (DEKRA)



Übersicht (DEKRA)




Übersicht (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)

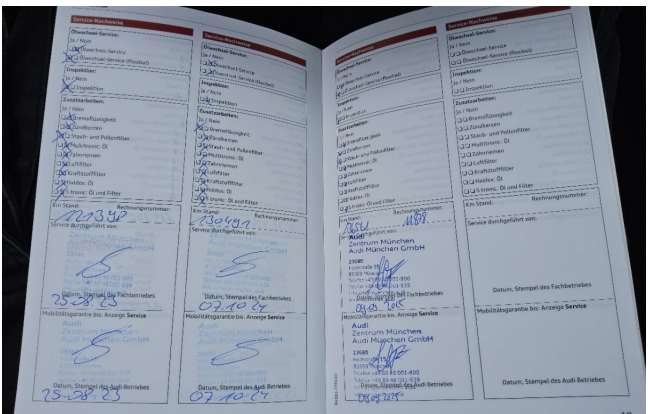

Wartungsnachweis (DEKRA)



Minderwert Zubehöreinstall Entertainmentsystem (DEKRA)

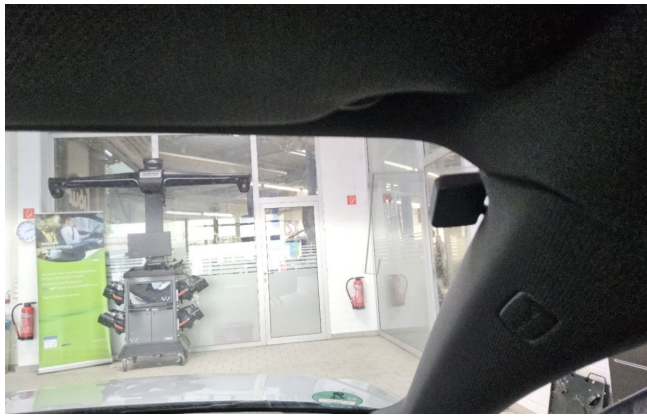

Minderwert Zubehöreinstall Entertainmentsystem (DEKRA)



Reifendichtmittel verschlissen (DEKRA)



Minderwert Zubehöreinstall Entertainmentsystem (DEKRA)



4x LM-Felge verschrammt, zerkratzt mit Materialabtrag (DEKRA)



Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Motorhaube Steinschläge bis zur Grundierung und eingedellt (DEKRA)



Motorhaube Steinschläge bis zur Grundierung und eingedellt (DEKRA)



Motorhaube Steinschläge bis zur Grundierung und eingedellt (DEKRA)



Lenkrad zerkratzt (DEKRA)



Sitz vorn links, Bezug Sitzlehne und Sitzkissen verschlissen (DEKRA)



Sitz vorn links, Bezug Sitzlehne und Sitzkissen verschlissen (DEKRA)



Minderwert Zubehöreinstall Entertainmentsystem (DEKRA)



Stoßfänger vorn deformiert und verschrammt (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Stoßfänger vorn deformiert und verschrammt (DEKRA)



Stoßfänger vorn deformiert und verschrammt (DEKRA)



Stoßfänger vorn deformiert und verschrammt (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



4x LM-Felge verschrammt, zerkratzt mit Materialabtrag (DEKRA)



Tür vorn rechts deformiert (DEKRA)



Tür vorn rechts deformiert (DEKRA)



Tür vorn rechts deformiert (DEKRA)