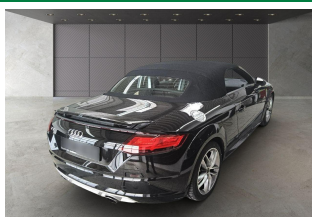
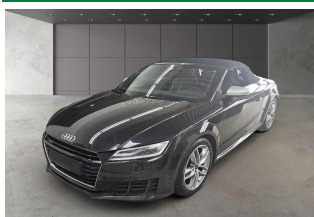


Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
PT 039R
FIN
TRUZZZFV0G1026001

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

18.02.2026, elektronisch durch Herrn Roth.
18.02.2026, 13:00 Uhr,

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen keine Fahrzeugdokumente vor, es gibt daher keine Garantie auf die Richtigkeit der Ausstattung.

Es wurde lediglich die Fahrgestellnummer zur Identifizierung abgeglichen.

Wartungsdienst nicht in ELSA eingetragen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt bereits ausgelesen.

Entsprechende Erkenntnisse wurden im Ergebnis berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Werkstattunterlagen

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.04.2016	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi	Typ / Verkaufsbez.	TT Roadster
			(FV9)(10.2014->) / TT
			Roadster 2.0 TFSI quattro
Aufbauart	Roadster	Türen	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TRUZZZFV0G1026001	HSN / TSN	8307 / ABY
DAT Europa-Code®	010601480020001	DAT Marktindex	DE001 5545
Km-Stand abgelesen	76845	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	169
Hubraum (ccm)	1984	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Mythossschwarz Metallic /
			0E, LY9T
Polster / Farbe	Alcantara/Leder-		
	Kombination /		
	felsgrau-felsgrau		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 18 97 Y	Vredestein / Ultrac Satin FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Vredestein / Ultrac Satin FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 18 97 Y	Vredestein / Ultrac Satin FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Vredestein / Ultrac Satin FSL	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2021			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: AUX-IN-Anschluss, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Akustik-Verdeck, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS, Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 68 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (active lane assist), Fensterheber elektrisch, Generator 140 A, Generator: Bosch, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar), Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 2-türig, Karosserie: Roadster, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 8x17 (5-Arm), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI, Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI KAT (CHHC), Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio, Nebelschlussleuchte integriert, Parkbremse elektro-mechanisch, Reifen 225/50 R17 ..Y, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenkontroll-Anzeige, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung (Dämmglas), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1202	Ablage- und Gepäckraum-Paket
25047	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
24985	Audi music interface
28809	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
25797	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
18610	Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
69029	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
11000	Metallic-Lackierung
25713	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
4408	Raucher-Paket
39804	Rückfahrkamera
31921	S Sportsitze vorn
30201	Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
29500	Sitzheizung vorn
39106	Windschott elektr. versenkbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Reifendichtmittel verschlissen, erneuern (Bild 22)			
2. Bezug Sitzlehne vorn rechts gerissen, erneuern (Bild 23)			
3. Einstieg vorn rechts zerkratzt, smart repair			

- (Bild 24)
4. Bezug Sitzlehne vorn links gerissen, erneuern (Bild 25)
 5. Lenkrad zerkratzt, erneuern (Bild 26)
 6. Einstieg vorn links zerkratzt, smart repair (Bild 27)
 7. Stoßfänger vorn rechts und links zerkratzt, smart repair (Bild 29, 30, 31, 32, 33)
 8. Tür vorn links zerkratzt bis auf Grundierung, smart repair (Bild 34)
 9. Bremsscheiben der Vorderachse Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 35, 36)
 10. Dichtung Einstieg vorn links gerissen, erneuern (Bild 28)
 11. Serienradsatz fehlt, montierte Radsatz alle Felgen beschädigt, erneuern
 12. Wartungsdienst mit Zusatzarbeiten in ELSA nicht nachgewiesen, instandsetzen
 13. Zusatzaufwand: Deutsche Zulassung durchführen

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verdeck leichter Gewebeschaden,
Windschutzscheibe viele kleine Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marko Benkendorf

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi TT Roadster 2.0 TFSI quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: TRUZZZFV0G1026001

Kilometerstand: 76.845 km

Erstzulassung: 19.04.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorn rechts und links zerkratzt (DEKRA)




Tür vorn links zerkratzt bis auf Grundierung (DEKRA)



Bremsscheiben der Vorderachse Tragbild mangelhaft (DEKRA)




Bremsscheiben der Vorderachse Tragbild mangelhaft (DEKRA)

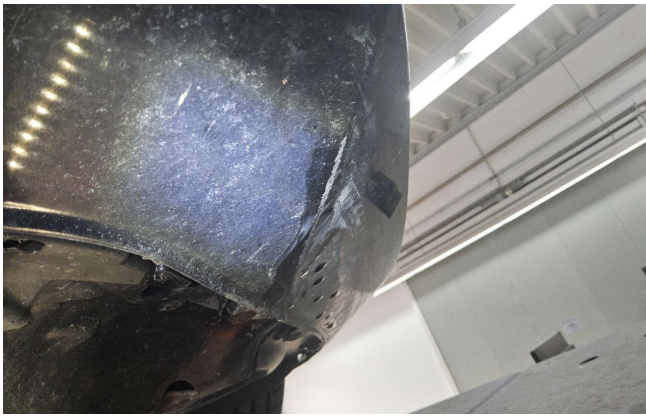


Stoßfänger vorn rechts und links zerkratzt (DEKRA)



Stoßfänger vorn rechts und links zerkratzt (DEKRA)

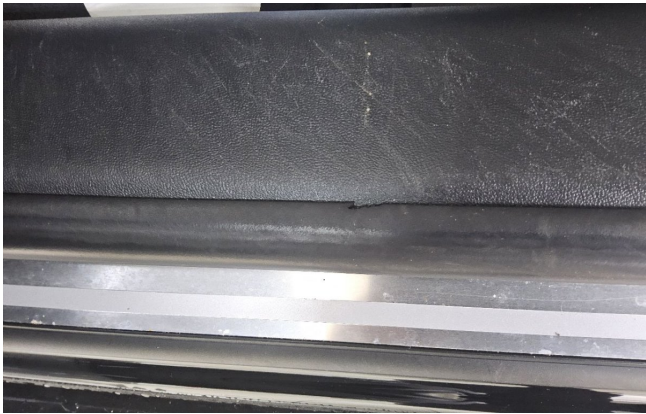

Dichtung Einstieg vorn links gerissen (DEKRA)

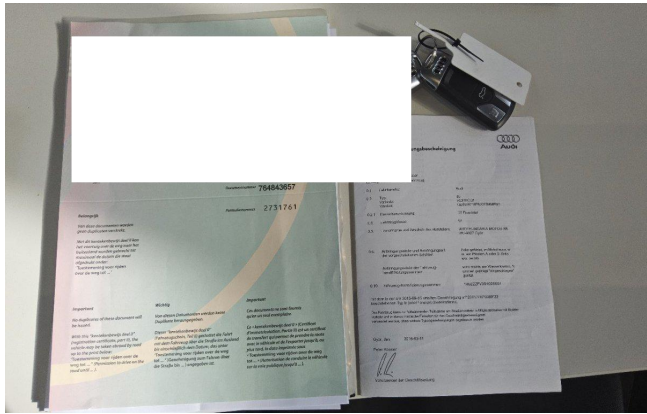


2x Schlüssel und Fahrzeugdokumente (DEKRA)



Serviceanzeige (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)

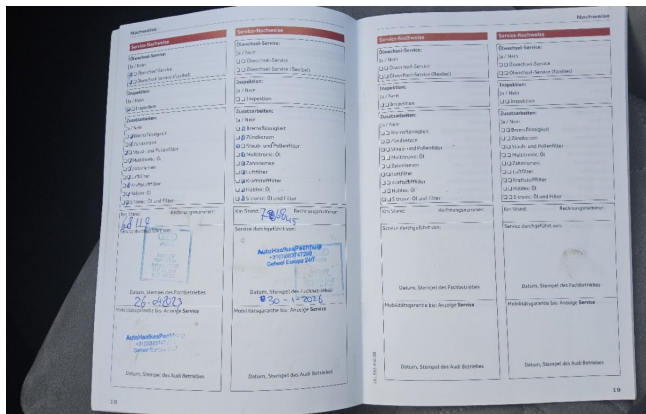

Serviceheft (kein ELSA- Eintrag) (DEKRA)




Übersichtsbild (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Bordzubehör (DEKRA)

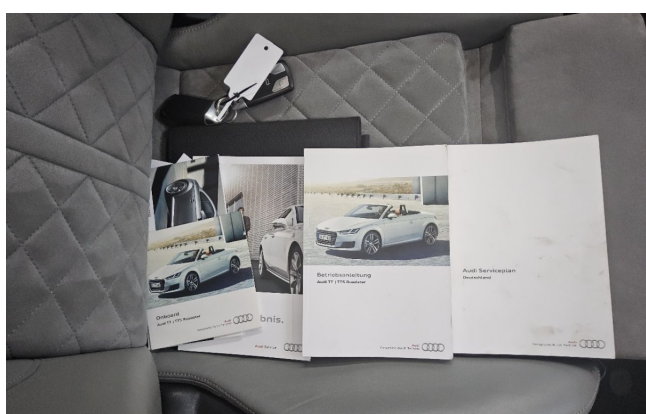

Bordmappe (DEKRA)



Übersichtsbild (DEKRA)




Übersichtsbild (DEKRA)



Navi (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)

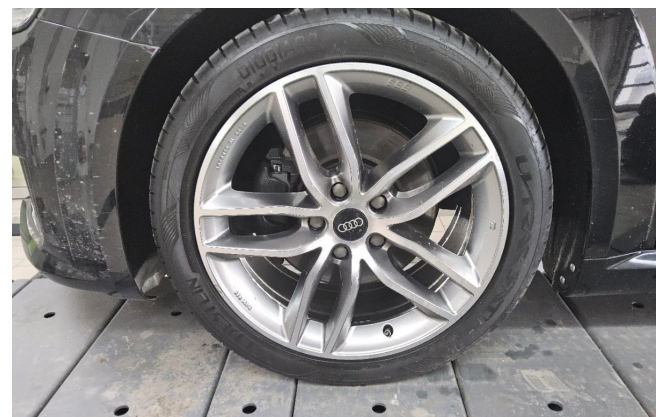

Fahrbereifung (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Zubehörfelge (und Beschädigung) (DEKRA)



Übersichtsbild (DEKRA)



Übersichtsbild (DEKRA)



Übersichtsbild (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Übersichtsbild (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Reifendichtmittel verschlissen (DEKRA)



Bezug Sitzlehne vorn rechts gerissen (DEKRA)




Einstieg vorn rechts zerkratzt (DEKRA)




Bezug Sitzlehne vorn links gerissen (DEKRA)



Lenkrad zerkratzt (DEKRA)

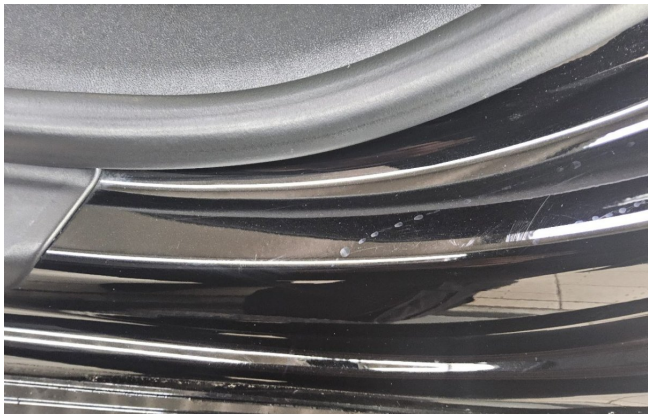

Einstieg vorn links zerkratzt (DEKRA)

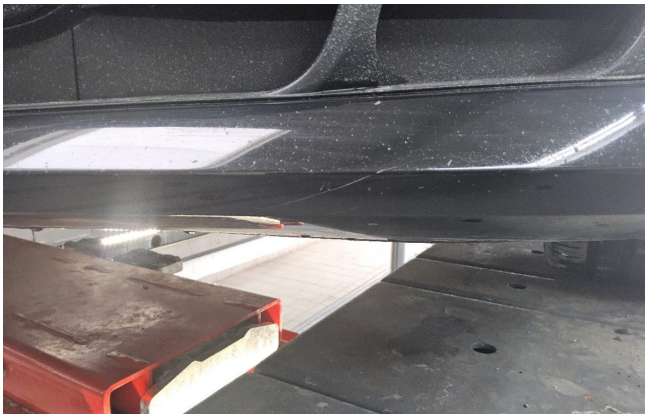

Stoßfänger vorn rechts und links zerkratzt (DEKRA)



Stoßfänger vorn rechts und links zerkratzt (DEKRA)