

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

FIN 2C3CDXCT2KH552621

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 571 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden **Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:**

- **Dach 403µm**
- **Tür vorn rechts 178µm**
- **Dachholm rechts 248µm**
- **Seitenwand hinten links 162µm**
- **Tür hinten links 182µm**
- **Tür vorn links 199µm**
- **Kotflügel vorn links 247µm**
- **Motorhaube 571µm**
- **Kotflügel vorn rechts 168µm**

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.11.2018	Letzte Zulassung	16.11.2023
Hersteller	DODGE	Typ / Verkaufsbez.	Charger / R/T
Aufbauart	Limousine	Fahrzeug-Ident.-Nr.	2C3CDXCT2KH552621
HSN / TSN	1726 / 000	Schlüssel-Nr.	00000000
Km-Stand abgelesen	69801	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	8 / V-Motor
Leistung (kW)	276	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Maximum Steel Met. Clear Coat
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
2 links	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Innenraum starker Rauchgeruch, reinigen					
2. Alle 4 Reifen rissig, erneuern (Bild 5)					
3. Alle 4 Felgen Klarlackablösungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7)					
4. Bremse vorn Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 8, 11)					
5. Spaltmaße im Frontbereich ungleichmäßig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 20)					
6. Radhausinnenverkleidung vorn links Loch, rechts zugeklebt, erneuern					
7. Brandlöcher Teppich, smart repair (Bild 12)					
8. Lackierung Motorhaube innen rissig, aussen abgeplatzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 25, 26)					
9. Rahmenlängsträger vorn rechts sehr hoher Lackauftrag/wellige Optik, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15, 16)					
10. Beifahrertür verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)					
11. Stoßfängerverkleidung vorn verformt, erneuern (Bild 21, 22, 23)					
12. Kotflügel vorn links Rostansatz, instandsetzen (Bild 24)					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg vorn rechts verkratzt, polieren
Einstieg hinten rechts Delle und leichte Kratzer

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Florian Scheidemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber

Besichtigung 31.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 571 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden **Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:**

- **Dach 403µm**
- **Tür vorn rechts 178µm**
- **Dachholm rechts 248µm**
- **Seitenwand hinten links 162µm**
- **Tür hinten links 182µm**
- **Tür vorn links 199µm**
- **Kotflügel vorn links 247µm**
- **Motorhaube 571µm**
- **Kotflügel vorn rechts 168µm**

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.11.2018	Letzte Zulassung	16.11.2023
Hersteller	DODGE	Typ / Verkaufsbez.	Charger / R/T
Aufbauart	Limousine	Fahrzeug-Ident.-Nr.	2C3CDXCT2KH552621
HSN / TSN	1726 / 000	Schlüssel-Nr.	00000000
Km-Stand abgelesen	69801	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	8 / V-Motor
Leistung (kW)	276	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Maximum Steel Met. Clear Coat
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
2 links	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 V	Vredestein / Quatrac Pro	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Innenraum starker Rauchgeruch, reinigen
- Alle 4 Reifen rissig, erneuern (Bild 5)
- Alle 4 Felgen Klarlackablösungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7)
- Bremse vorn Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 8, 11)
- Spaltmaße im Frontbereich ungleichmäßig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 20)
- Radhausinnenverkleidung vorn links Loch, rechts zugeklebt, erneuern
- Brandlöcher Teppich, smart repair (Bild 12)
- Lackierung Motorhaube innen rissig, aussen abgeplatzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 25, 26)
- Rahmenlängsträger vorn rechts sehr hoher Lackauftrag/wellige Optik, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15, 16)
- Beifahrertür verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
- Stoßfängerverkleidung vorn verformt, erneuern (Bild 21, 22, 23)
- Kotflügel vorn links Rostansatz, instandsetzen (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg vorn rechts verkratzt, polieren
Einstieg hinten rechts Delle und leichte Kratzer



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Alle 4 Reifen rissig



Bild 6 : Alle 4 Felgen Klarlackablösungen



Bild 7 : Alle 4 Felgen Klarlackablösungen



Bild 8 : Bremse vorn Tragbild mangelhaft



Bild 9 : Radhausinnenverkleidung vorn links Loch, rechts zugeklebt

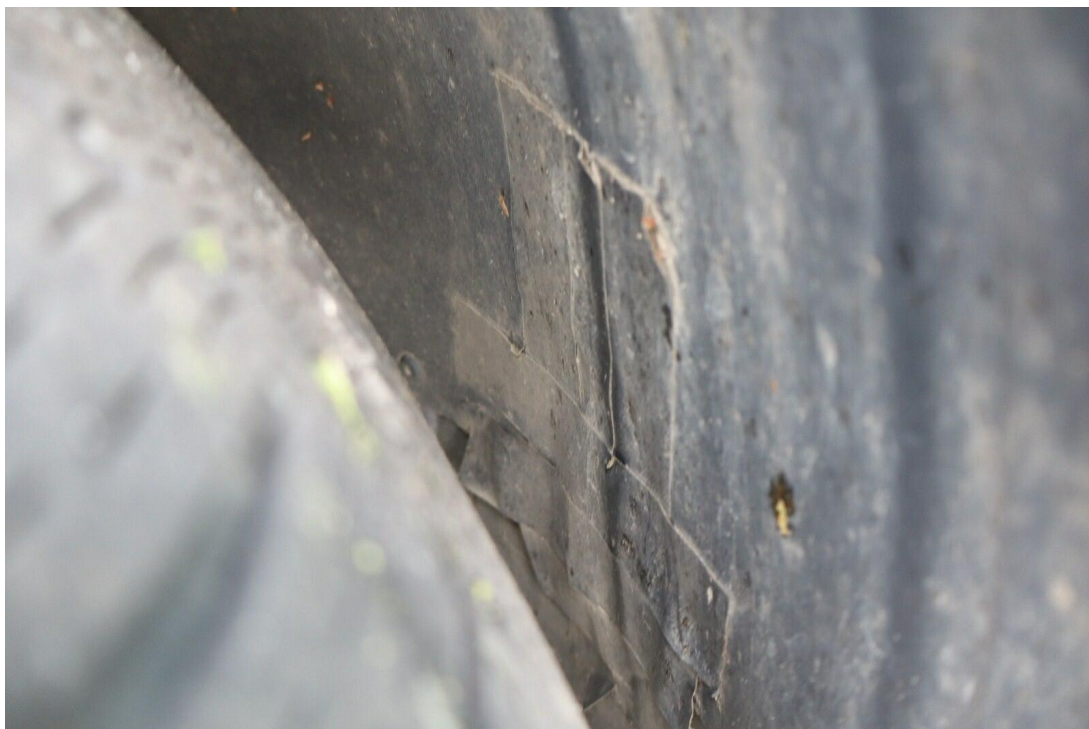


Bild 10 : Radhausinnenverkleidung vorn links Loch, rechts zugeklebt



Bild 11 : Bremse vorn Tragbild mangelhaft



Bild 12 : Brandlöcher Teppich



Bild 13 : Lackierung Motorhaube innen rissig, aussen abgeplatzt

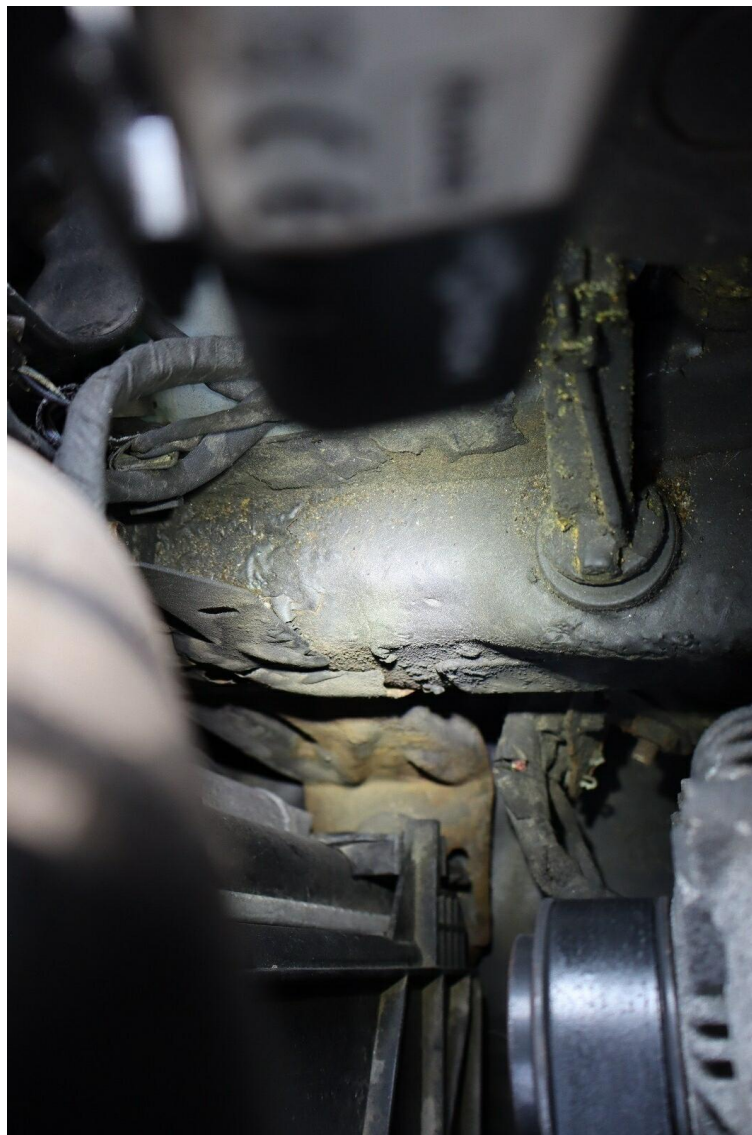


Bild 14 : Rahmenlängsträger vorn rechts sehr hoher Lackauftrag/wellige Optik



Bild 15 : Rahmenlängsträger vorn rechts sehr hoher Lackauftrag/wellige Optik

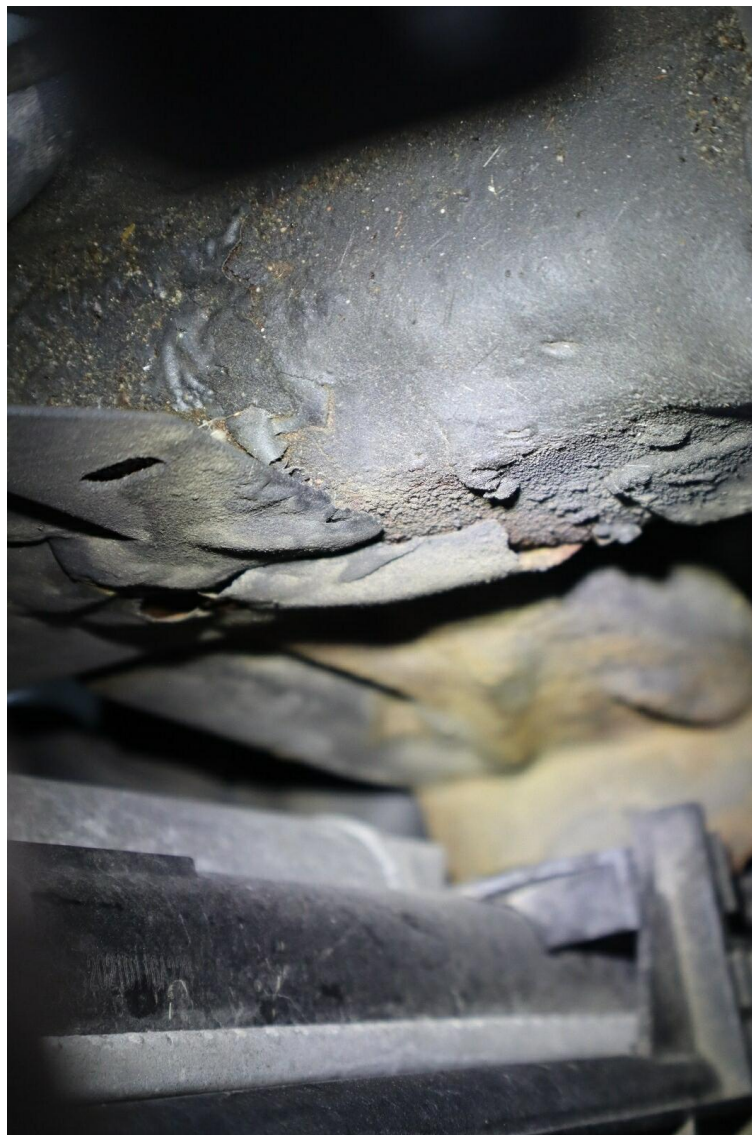


Bild 16 : Rahmenlängsträger vorn rechts sehr hoher Lackauftrag/wellige Optik



Bild 17 : Spaltmaße im Frontbereich ungleichmäßig



Bild 18 : Beifahrertür verkratzt



Bild 19 : Beifahrertür verkratzt



Bild 20 : Spaltmaße im Frontbereich ungleichmäßig



Bild 21 : Stoßfängerverkleidung vorn verformt



Bild 22 : Stoßfängerverkleidung vorn verformt



Bild 23 : Stoßfängerverkleidung vorn verformt



Bild 24 : Kotflügel vorn links Rostansatz



Bild 25 : Lackierung Motorhaube innen rissig, aussen abgeplatzt



Bild 26 : Lackierung Motorhaube innen rissig, aussen abgeplatzt