



Bemerkungen

2. Fahrzeugschlüssel lag zur Besichtigung nicht vor. Kofferraum und Sitze teilweise beladen. (bei Hereinnahme prüfen)

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Verschmutzt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Clio V 1.0 SCe 75 Business Edition (EURO 6d-TEMP)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	06.10.2020
FIN	VF1RJA00165813898	Laufleistung	81.329 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	VALENCIA ORANGE
Hubraum	999 / cm³	Leistung	53 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d-TEMP	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Anzahl HalterBesitzer	2
Fälligkeit HU/AU	12/2027	KBA-Nummer	3333 / BIH

Bereifung

	<i>Reifenbezeichnung</i>	<i>Hersteller / Typ</i>	<i>Reifenart</i>	<i>Profiltiefe</i>	<i>DOT</i>
Vorne links	195/55 R 16 87 H	Uniroyal Allseason Expert 2	A / O	4 mm	
Vorne rechts	195/55 R 16 87 H	Uniroyal Allseason Expert 2	A / O	4 mm	
Hinten links	195/55 R 16 91 H	Laurenn G-Fit 4S	A / O	7 mm	
Hinten rechts	195/55 R 16 91 H	Laurenn G-Fit 4S	A / O	7 mm	

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung


Wartung:	am 11.11.2025 bei 73.479 km
Nächste Wartung:	am 11/2026 bei 88.479 km
Wartungsnachweis:	vollständig

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kombiinstrument analog, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 53 kW SCe, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7"), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalterpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Nebelscheinwerfer, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Valencia-Orange Metallic

Optischer Zustand

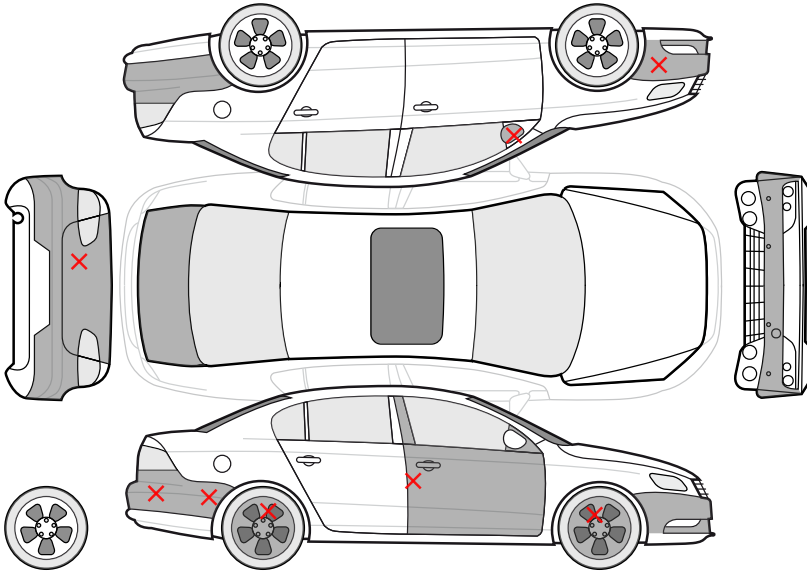

	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Lackvorbereitung	200	voll	- 200	- 168,07
2. Fahrzeug außen und innen verschmutzt, Nikotingeruch, reinigen, aufbereiten, Ozonbehandlung (Bild 12, 13, 14, 15)	299	voll	- 299	- 251,26
3. Außenspiegel links - Lackierung verschrammt, smart repair (Bild 11)	90	voll	- 90	- 75,63
4. Felge vorne rechts - Radzierdeckel zerbrochen, erneuern (Bild 3)	49	anteilig	- 30	- 25,21
5. Felge hinten rechts - Radzierdeckel zerkratzt, erneuern (Bild 4)	49	anteilig	- 30	- 25,21
6. Stoßfänger vorne - Lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6)	644	anteilig	- 393	- 330,25
7. Heckdeckel - Lackierung verschrammt, smart repair (Bild 10)	140	voll	- 140	- 117,65
8. Tür vorne rechts deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)	946	voll	- 946	- 794,96
9. Stoßfänger hinten zerkratzt, Fehlstellung, smart repair, prüfen (Schadenerweiterung möglich) (Bild 8, 9)	220	voll	- 220	- 184,87
Zwischensumme	2.637		- 2.348	- 1.973,11

Technischer Zustand

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Pauschale für, Abmeldung	40		voll	- 40	- 33,61
2. Pauschale für, Gutachten	139		voll	- 139	- 116,81
3. Bremse vorne - Beläge Scheibenbremse nahe Verschleißgrenze, erneuern (Bild 1)	590		anteilig	- 360	- 302,52
4. Wischerblätter vorn verformt, erneuern (Bild 5)	120		voll	- 120	- 100,84
5. Antennenstab Tierverschleiß, erneuern (Bild 2)	49		voll	- 49	- 41,18
Zwischensumme	938			- 708	- 594,96

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	2.637	2.215,98	- 2.348	- 1.973,11
Technischer Zustand	938	788,24	- 708	- 594,96
Gesamtkosten	3.575	3.004,22	- 3.056	- 2.568,07



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand

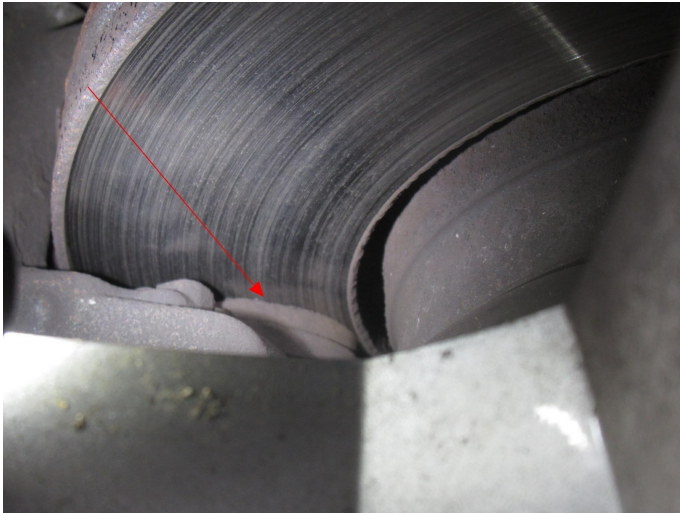


Bild 1:
Technik, Bremse vorne - Beläge Scheibenbremse, nahe Verschleißgrenze, erneuern



Bild 2:
Technik, Antennenstab , Tierversbiss, erneuern



Bild 3:
Außen, Felge vorne rechts - Radzierdeckel, zerbrochen, erneuern



Bild 4:
Außen, Felge hinten rechts - Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern



Bild 5:
Technik, Wischerblätter vorn, verformt, erneuern



Bild 6:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 7:
Außen, Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8:
Außen, Stoßfänger hinten, zerkratzt, Fehlstellung, smart repair, prüfen (Schadenerweiterung möglich)



Bild 9:
Außen, Stoßfänger hinten, zerkratzt, Fehlstellung, smart repair, prüfen (Schadenerweiterung möglich)



Bild 10:
Außen, Heckdeckel - Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 11:
Außen, Außenspiegel links - Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 12:
Außen, Fahrzeug außen und innen, verschmutzt, Nikotingeruch, reinigen, aufbereiten, Ozonbehandlung



Bild 13:
Außen, Fahrzeug außen und innen, verschmutzt,
Nikotingeruch, reinigen, aufbereiten, Ozonbehandlung



Bild 14:
Außen, Fahrzeug außen und innen, verschmutzt,
Nikotingeruch, reinigen, aufbereiten, Ozonbehandlung



Bild 15:
Außen, Fahrzeug außen und innen, verschmutzt,
Nikotingeruch, reinigen, aufbereiten, Ozonbehandlung

Sonstige Bilder

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1K7A00M65813898

Datum: <u>9.02.22</u> Km-Stand: <u>11768</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wartung:
Art der Arbeit: Wartung <u>A</u> ☒ ☐	Stempel Autohaus Gotthard König GmbH Steinbrüchenstr. 2 99428 Nohra Tel. (03643) 889 2-0 Fax. (03643) 889 2-20	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: <u>10.02.22</u> Km-Stand: <u>26427</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wartung:
Art der Arbeit: Wartung <u>B</u> ☒ ☐	Stempel Autohaus Gotthard König GmbH Steinbrüchenstr. 2 99428 Nohra Tel. (03643) 889 2-0 Fax. (03643) 889 2-20	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: <u>28.03.24</u> Km-Stand: <u>49.049</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wartung:
Art der Arbeit: Wartung <u>RE, BE</u> ☒ ☐	Stempel Autohaus Gotthard König GmbH Steinbrüchenstr. 2 99428 Nohra Tel. (03643) 889 2-0 Fax. (03643) 889 2-20	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		

6.10

1
Wartungsnachweise

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: VF1K7A00M65813898

Datum: <u>30.10.21</u> Km-Stand: <u>56309</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wartung:
Art der Arbeit: Wartung <u>LT, RK</u> ☒ ☐	Stempel Autohaus Gotthard König GmbH Steinbrüchenstr. 2 99428 Nohra Tel. (03643) 889 2-0 Fax. (03643) 889 2-20	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: <u>11.11.21</u> Km-Stand: <u>73479</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wartung:
Art der Arbeit: Wartung <u>A+B</u> ☒ ☐	Stempel Autohaus Gotthard König GmbH Steinbrüchenstr. 2 99428 Nohra Tel. (03643) 889 2-0 Fax. (03643) 889 2-20	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wartung:
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		

2
Wartungsnachweise



3
Kofferraum beladen

Für den Fachbereich
Marcel Riedel

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.