



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer VF1RHN00871852810

Bemerkungen

Kunde 25 Minuten verspätet, Keine Zulassung vorhanden.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein nicht vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Werkstattunterlagen

Beleg 4581770

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Austral 1.3 TCe 160 Mild-Hybrid Evolution (EU 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	14.12.2023
FIN	VF1RHN00871852810	Laufleistung	59.252 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	STERNEN-SCHWARZ / Metallic / 3-Schicht
Hubraum	1.332 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Grau
Leistung	116 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Stufenlos
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	12/2026
KBA-Nummer	3333 / BPR		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	235/55 R 18 100 V	Nexen 4Season	A / S	3 mm	0224
Vorne rechts	235/55 R 18 100 V	Nexen 4Season	A / S	4 mm	0224
Hinten links	235/55 R 18 100 V	Goodyear Vector	A / O	6 mm	1523
Hinten rechts	235/55 R 18 100 V	Goodyear Vector	A / O	6 mm	1523

Legende: A=Ganzjahres / O=Original S=Schadhaft

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	A / S	3 mm
Vorne rechts	A / S	4 mm

Legende: A=Ganzjahres / O=Original S=Schadhaft

Zwischensumme

Zustand / Erhaltung


Wartungsnachweis: fehlt

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: OpenR link (9" Touchscreen, Arkamys Classic Sound, DAB+), Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Lackierung Arktis-Weiß, Lenkrad (Leder-Optik), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2667 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: LM-Felgen 7,5x18 (Alto), Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Optischer Zustand

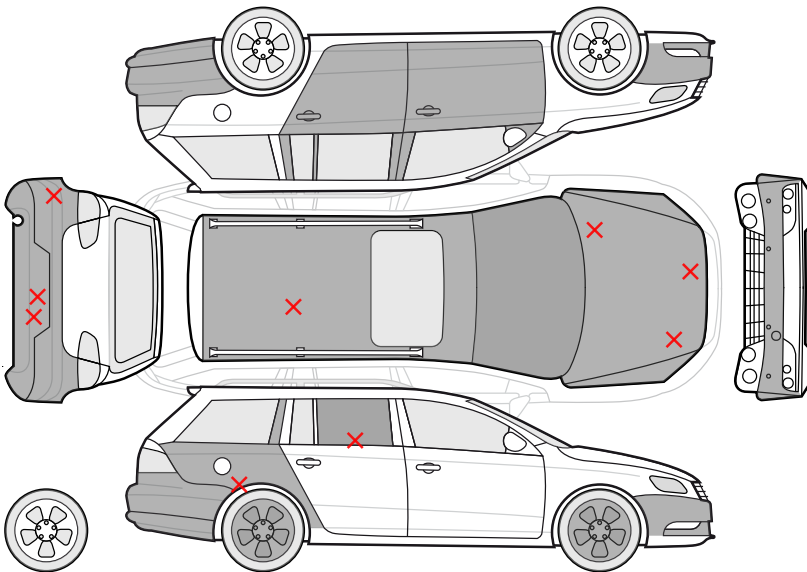

1. Lackvorbereitung
2. Seitenteil hinten rechts - Zierleiste - Lackierung verschrammt, lackieren (Bild 14, 15, 22)
3. Fahrzeug - Lackierung verschrammt, polieren
4. Tür hinten links eingedellt, Gebrauchsspur
5. Tür vorne links - Lackierung verschrammt, polieren
6. Dach - Lackierung verschrammt, polieren
7. alle Einstiege verschrammt, lackieren (Bild 7, 8, 10, 11, 12)
8. Seitenscheibe hinten rechts - Schachleiste verformt, erneuern (Bild 23)
9. Felge hinten rechts verschrammt, Gebrauchsspur
10. Felge vorne rechts verschrammt, Gebrauchsspur
11. Motorhaube deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30, 31)
12. Frontscheibe Steinschlag, Gebrauchsspur
13. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren (Bild 26, 27, 28)
14. Stoßfänger hinten - Lackierung verschrammt, polieren (Bild 13)
15. Heckschürze hinten unten eingekerbt, erneuern (Bild 17, 18, 19)
16. Pauschale für Gutachten , und Abmeldung

Zwischensumme

Innenraum

1. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 9, 16, 20, 24, 25)
2. Sitz 1.Reihe links - Sitzbezug gerissen, erneuern (Bild 4, 5, 6, 21)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Service/Inspektion - Inspektion groß mehrer Nachweise fehlen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Zwischensumme

Fehlteile

1. Zulassung Teil 1 fehlt, erneuern
2. Bedienungsanleitung fehlt, erneuern
3. Serviceheft fehlt, erneuern

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand


Innenraum

Technischer Zustand

Fehlteile

Reifen

Gesamtkosten

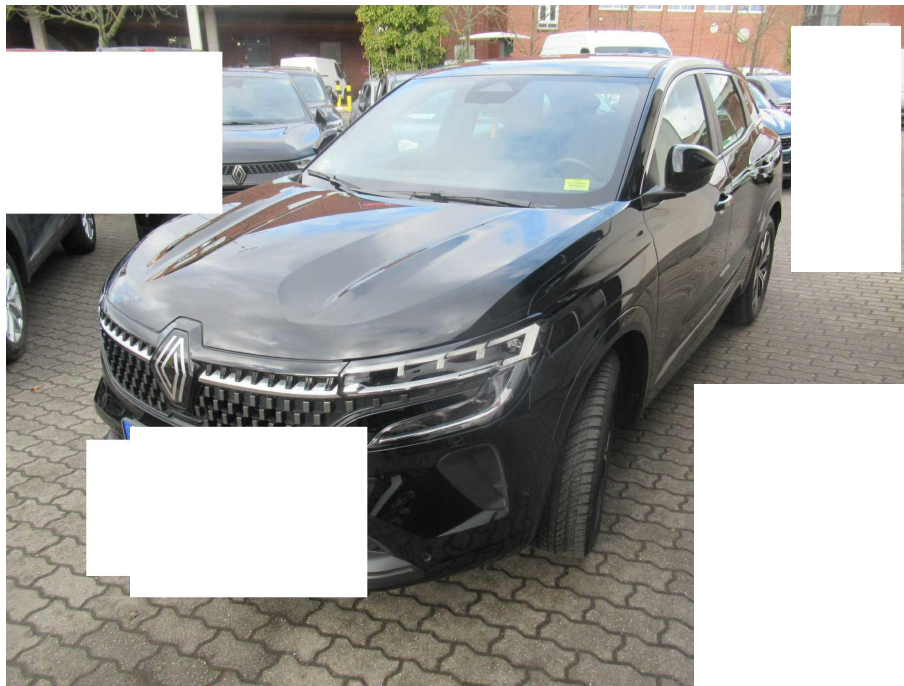

Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Innenraum



KM-Stand



Bild 1:
Reifen vorn verschlissen



Bild 2:
Reifen vorn verschlissen



Bild 3:
Reifen vorn verschlissen



Bild 4:
Innen, Sitz 1.Reihe links - Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 5:
Innen, Sitz 1.Reihe links - Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 6:
Innen, Sitz 1.Reihe links - Sitzbezug, gerissen, erneuern

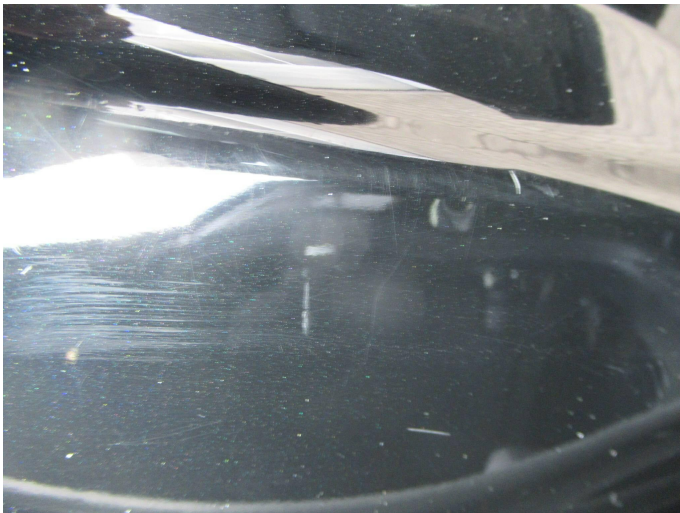


Bild 7:
Außen, alle Einstiege, verschrammt, lackieren



Bild 8:
Außen, alle Einstiege, verschrammt, lackieren



Bild 9:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 10:
Außen, alle Einstiege, verschrammt, lackieren



Bild 11:
Außen, alle Einstiege, verschrammt, lackieren



Bild 12:
Außen, alle Einstiege, verschrammt, lackieren



Bild 13:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, polieren

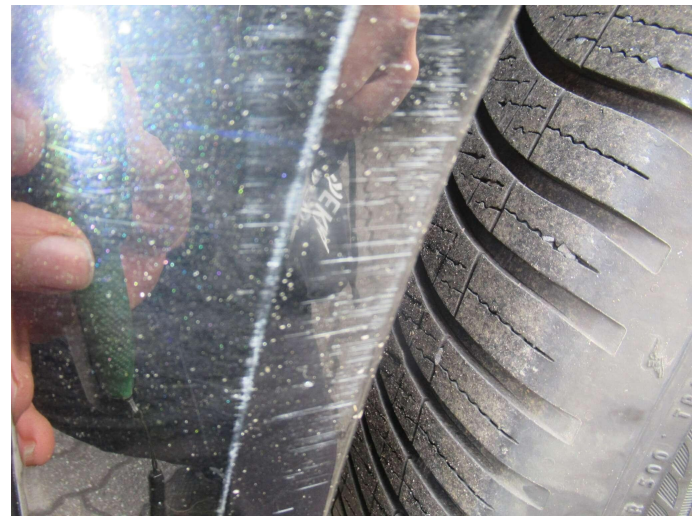


Bild 14:
Außen, Seitenteil hinten rechts - Zierleiste - Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 15:
Außen, Seitenteil hinten rechts - Zierleiste - Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 16:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 17:
Außen, Heckschürze hinten unten, eingekerbt, erneuern



Bild 18:
Außen, Heckschürze hinten unten, eingekerbt, erneuern



Bild 19:
Außen, Heckschürze hinten unten, eingekerbt, erneuern



Bild 20:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 21:
Innen, Sitz 1.Reihe links - Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 22:
Außen, Seitenteil hinten rechts - Zierleiste - Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 23:
Außen, Seitenscheibe hinten rechts - Schachleiste, verformt, erneuern



Bild 24:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 25:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 26:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren



Bild 27:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren



Bild 28:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren

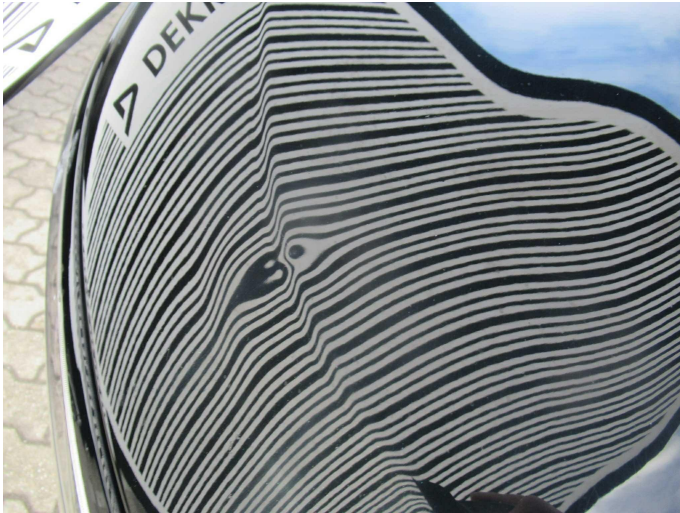


Bild 29:
Außen, Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren
mit Lackaufbau

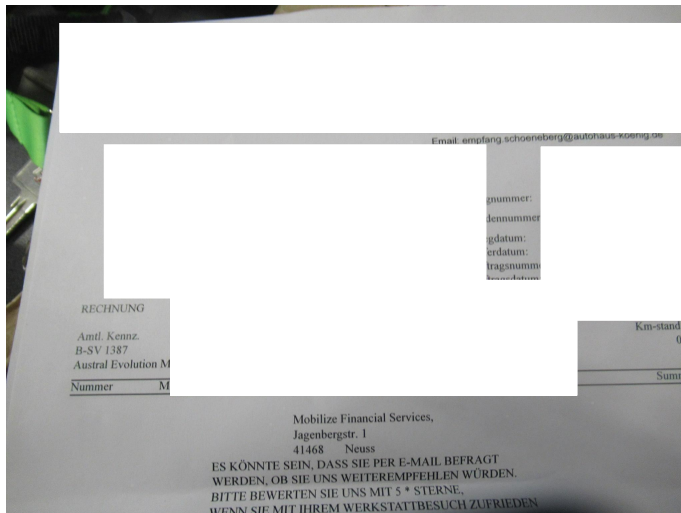


Bild 30:
Außen, Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren
mit Lackaufbau



Bild 31:
Außen, Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren
mit Lackaufbau

Sonstige Bilder



1
Rechnung



2
KM Stand

Für den Fachbereich
Lars Ristau

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.