



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer VF1RJA00570899599

Vorgang

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Servicescheckheft gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Clio V 1.0 TCe 90 Esprit Alpine (EURO 6d)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	13.11.2023
FIN	VF1RJA00570899599	Laufleistung	22.180 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	STAHLBLAU / Metallic / 2-Schicht
Hubraum	999 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Schwarz
Leistung	67 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	11/2026
KBA-Nummer	3333 / BNX		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	205/45 R 17 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	5 mm	
Vorne rechts	205/45 R 17 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	5 mm	
Hinten links	205/45 R 17 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	5 mm	
Hinten rechts	205/45 R 17 88 H	Continental EcoContact 6	S / O	5 mm	

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechend mehr oder weniger starke Gebrauchsspuren (kleine Parkdellen, Steinschläge, Waschkratzer, Schrammen und im Innenraum Gebrauchsspuren, etc.), die in der Bewertung berücksichtigt wurden. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt und konnte nicht auf einer Hebebühne von unten besichtigt werden. Die Besichtigung war dadurch eingeschränkt, sodass mögliche Reparaturkostenerweiterungen nicht ausgeschlossen sind. Eine vollständige Überprüfung des Kofferraums inklusive der darin befindlichen Gegenstände (z.B. Reserverad) konnte nicht durchgeführt werden, weil dieser beladen und somit nur eingeschränkt zugänglich war (Kostenerweiterung möglich). Fahrzeug verschneit und vereist, wodurch die Einsicht eingeschränkt war es können ggf. Folgekosten entstehen. Fahrzeug vereist, keine aussagekräftige Lackschichtdickenmessung möglich, ggf. Folgekosten.

Wartungsnachweis: fehlt

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Auspuffblende verchromt, Ausstattungs-Paket: Driving, Automatische Türverriegelung, Außenausstattung: Designelemente Alpine-Line, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegelgehäuse Black Pearl Schwarz, Bremsassistent, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel Grau, Dachhimmel mit LED-Beleuchtung hinten, Easy-Paket, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Stau- und Autobahnassistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontschürze Sport in Wagenfarbe, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Paket Plus, Innenausstattung: Designelemente Alpine-Line, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik mit Velours, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonder/Zusatzausstattung: City-Premium-Paket, Koffer-/Laderaumboden mit Stau-/Ablagefach (herausnehmbar), Sonderlackierung Metallic Iron blau, Winter-Paket

Vorschäden (Unfallschäden)

Vorschaden	Behoben	Schadensdatum	Schadens-meldungsdatum	Ca. Schadenhöhe in EUR	
				brutto	netto
Streifschaden links, Tür hinten links, Felge hinten links, Stoßfänger hinten und Seitenwand hinten				4.000	3.361,34
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:					400 EUR

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand

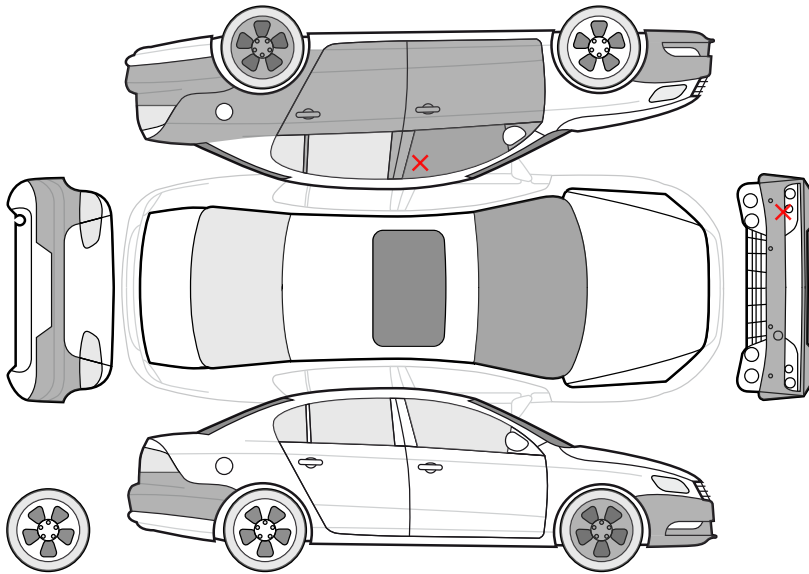

1. Lackvorbereitung
2. Fahrzeug - Lackierung fleckig, polieren (Bild 1, 2)
3. alle Einstiege kleine Oberflächenkratzer, ausbessern, polieren GS
4. Tür vorne links - Lackierung unterhalb verschrammt, Gebrauchsspur
5. Seitenscheibe vorne links verschrammt, Minderwert ohne Reparatur (Bild 8)
6. Frontspoiler verschrammt, Gebrauchsspur
7. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren (Bild 11)
8. Frontscheibe Steinschlag, Gebrauchsspur
9. Felge vorne rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
10. Felge hinten links deformiert, erneuern
11. Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
12. Seitenteil hinten links - Kniestück mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)
13. Seitenteil hinten links mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
14. Tür hinten links mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
15. Streifschaden hinten links ein separates Schadengutachten, wird benötigt, Pauschale (Bild 3, 4, 5, 6, 7, 10)
16. Pauschale für Gutachten , und Abmeldung

Zwischensumme

Innenraum

1. Innenraum verschmutzt, reinigen

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen
(Bild 12)

Zwischensumme

Fehlteile

1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schlüssel fehlt, erneuern

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand


Innenraum

Technischer Zustand

Fehlteile

Gesamtkosten

Merkantile Wertminderung (steuerneutral)

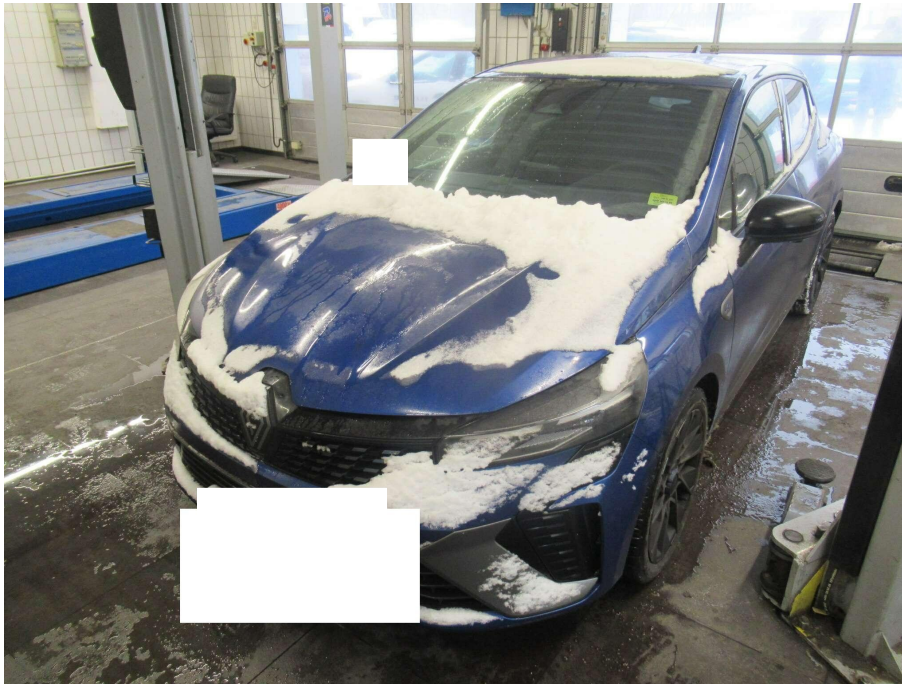

Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand






Bild 1:
Außen, Fahrzeug - Lackierung, fleckig, polieren



Bild 2:
Außen, Fahrzeug - Lackierung, fleckig, polieren

 

Bild 3:
Außen, Streifschaden hinten links, ein separates Schadengutachten, wird benötigt, Pauschale



Bild 4:
Außen, Streifschaden hinten links, ein separates Schadengutachten, wird benötigt, Pauschale

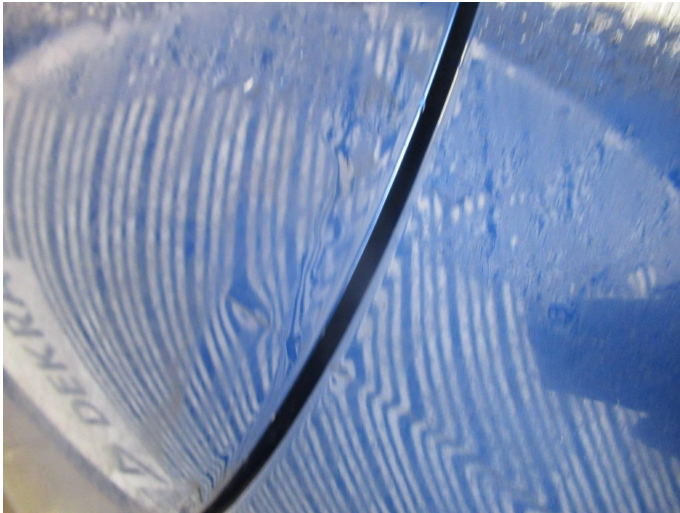


Bild 5:
Außen, Streifschaden hinten links, ein separates Schadengutachten, wird benötigt, Pauschale



Bild 6:
Außen, Streifschaden hinten links, ein separates Schadengutachten, wird benötigt, Pauschale



Bild 7:
Außen, Streifschaden hinten links, ein separates Schadengutachten, wird benötigt, Pauschale



Bild 8:
Außen, Seitenscheibe vorne links, verschrommt, Minderwert ohne Reparatur



Bild 9:
Außen, Seitenteil hinten links - Kniestück, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10:
Außen, Streifschaden hinten links, ein separates Schadengutachten, wird benötigt, Pauschale

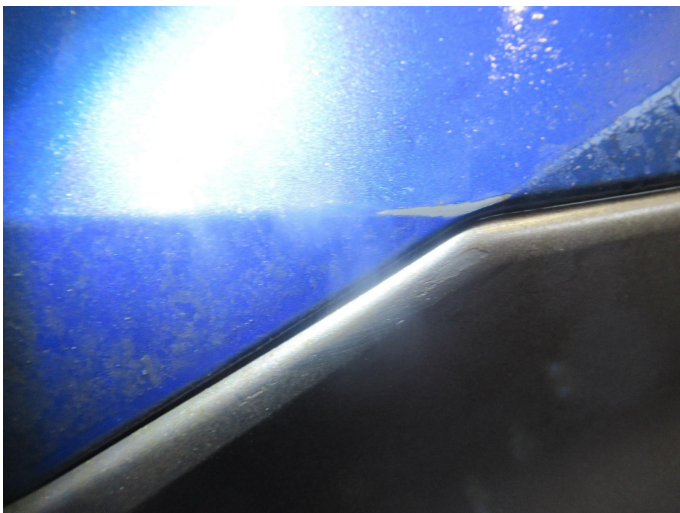


Bild 11:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren

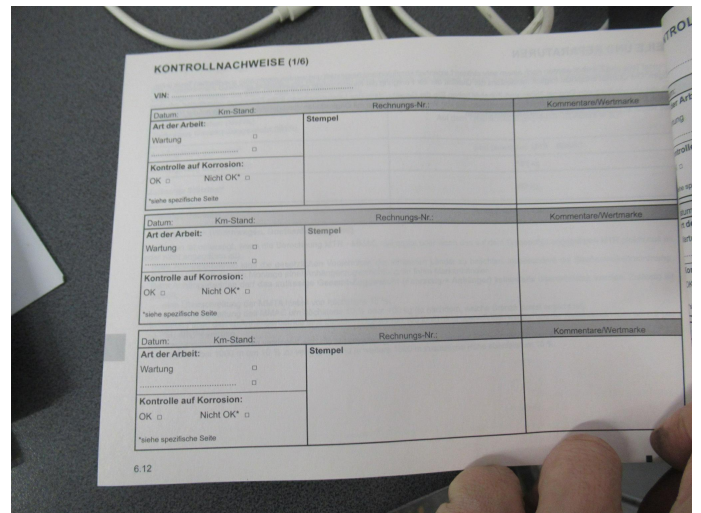


Bild 12:
Technik, Service/Inspektion - Inspektion groß, überfällig, durchführen

Sonstige Bilder



1
Kofferraum



2
KM Stand

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.