

Paralelní připojení konektorů FMCEAs nebo MSCEA/EC

- V případě montáže 2 ks konektorů v jedné fázi postupujte následovně
 - Očistěte přístrojovou průchodku. Dosedací plochy, tj. kužel průchodky a prvního konektoru mírně potřete silikonovou vazelínou.
 - Nasaďte první konektor na průchodku, šroub vložte stranou s delším závitem do oka a klíčem s vnitřním šestihranem 22 jej zašroubujte. Při dotahování použijte momentový klíč- hodnota dotažení **40 Nm**.
 - Místo izolační zátky použijte **spojovací zátku**. Dosedací plochy, tj. kužely zátky a konektoru potřete silikonovou vazelínou. Do konektoru vložte konec nylonové nitě, nasaďte zátku a našroubujte ji. Odstraňte nit a zátku dotáhněte pomocí imbus klíče 12 – hodnota dotažení **40 Nm**.
 - Dosedací plochy, tj. kužel spojovací zátky a druhého konektoru potřete silikonovou vazelínou. Na spojovací zátku nasaďte konektor, šroub vložte stranou s delším závitem do oka a klíčem s vnitřním šestihranem 22 jej zašroubujte. Při dotahování použijte momentový klíč- hodnota dotažení **40 Nm**.
 - Očistěte izolační zátku. Dosedací plochy, tj. kužel zátky a konektoru potřete silikonovou vazelínou. Do konektoru vložte konec nylonové nitě, nasaďte zátku a našroubujte ji. Odstraňte nit a zátku dotáhněte – max. hodnota dotažení **25 Nm**. Na zátku nasaďte čepičku.
- Krytku vývodu stínění včetně adaptéru zatlačte k tělu konektoru, aby došlo k řádnému dosednutí všech částí. Otřete přebytečnou vazelínu.
- Upravte délku pramenců vytvořených z Cu drátů stínění kabelů, nalisujte kabelová oka a připojte je na ochrannou soustavu sítě. Cu drátem z příslušenství propojte polovodivé pláště těl konektorů s Cu stíněním kabelů.
 - Max. do vzdálenosti 1 m pod konektory upevněte kabely příchytkami z nemagnetického materiálu.

M.Černý
10.8.2009

DICOMTRADE
spol.s r.o.
273 02 TUCHLOVICE 37
tel. 312520275
fax. 312243706

- KONEC -