

Monteringsanvisning An-/avslutningssats F-10 E 89 604 08, EL 110 30 29, SNRO 81 761 85

EBECO

SE Monteringsanvisning An-/avslutningssats F-10

Satsinnehåll:

2 st krympslang 4/1 mm, Längd 90 mm
1 st grön/gul krympslang 6/2 mm, Längd 100 mm
2 st krympslang 9/3 mm, Längd 25 mm
1 st krymphylsa
1 st skylt för varmekabelanläggning

Montering avslutningsänden:

1. Avisolera ytterhöjlet 20 mm.
2. Dra bak jordfläten så långt som möjligt. Kontrollera att inte ledarna har kontakt med varandra. Trä på 9/3 mm krympslang och värmt med varmluftpistol. Kläm i hop den del av krympslangen som ligger utanför kabeln med en flacktång så att limmet tränger ut.
3. För tillbaka jordfläten över den med krympslang försedda kabeländan. Linda ett varv eltejp över jordfläten för att fixera dem. Trä på krymphylsan och värmt så att limmet tränger ut. Börja värma från spetsen.

DK Installationsinstruktion Til-/afslutningssæt F-10

Indhold i sættet:

2 stk krympeslange 4/1 mm, Længde 90 mm
1 stk grøn/gul krympeslange 6/2 mm, Længde 100 mm
2 stk krympeslange 9/3 mm, Længde 25 mm
1 stk krymphaette
1 stk varmekabelskilt

Instruktioner til afslutningsforsegling:

1. Fjern 20 mm af den ydre kappe.
2. Skub jordfletringen tilbage. Sørg for, at lederne ikke rører hinanden. Skub 9/3 mm krympeslange over og varm med en varmluftpistol. Klem sammen den del af krympeslangen, der ligger uden for kablet ved hjælp af flatfangt, så klæbemidlet presses ud.
3. Træk jordfletringen tilbage over den krympeslangeklædte kabelende. Vær et enkelt lag isoleringstape over jordfletringen for at sikre den. Træk afslutningskrymphaetten på og varm, så klæbemidlet presses ud. Begynd opvarmningen fra spidsen.




FI Asennusohjeet Kytkentä-/irtikytkentäsarja F-10

Pakkauksen sisältö:

2 kpl kutisteletkuu 4/1 mm, Pituuus 90 mm
1 kpl ke/vi kutisteletku 6/2 mm, Pituuus 100 mm
2 kpl kutisteletkuu 9/3 mm, Pituuus 25 mm
1 kpl kutistepäätetulppa
1 kpl kyltti lämmityskaapelin asennuksesta

Loppupäätteen asennus:

1. Kuori ulkovaippa 20 mm.
2. Vedä maadoituspunos mahdollisimman pitkälle taakse. Varmista, että johdinten välillä ei ole kosketusta. Pujota 9/3 mm kutistesukka paikalleen ja lämmitä kuumailmapuhallimella. Purista kutistesukan ulkopuolella oleva osa litteillä pihdeillä, jotta liima puristuu ulos. Aloita lämmittäminen kärjestä.
3. Vedä maadoituspunos takaisin kutistesukalla päällystetyin kaapelipään yli. Kääri yksi kierros sähköteippiä maadoituspunkon ympärille kiinnittääkseen sen. Pujota kutistehylsy paikalleen ja lämmitä, jotta liima puristuu ulos. Aloita lämmittäminen kärjestä.

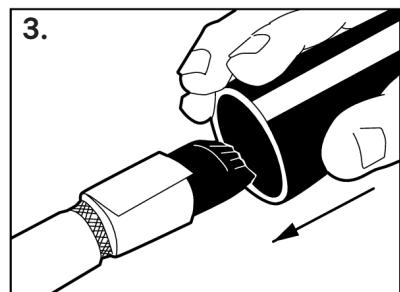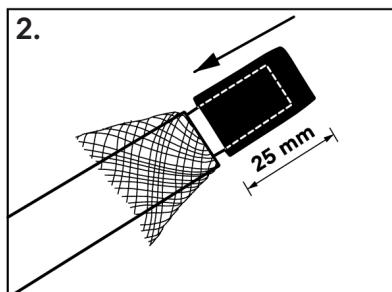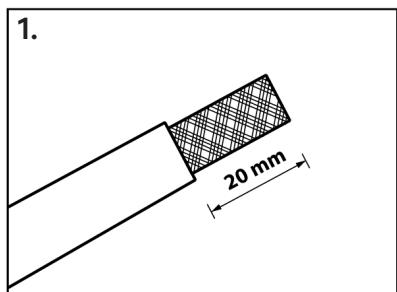

EN Installation instruction Connection/termination kit F-10

Contents of the kit:

2 pcs shrinking tube 4/1 mm, Length 90 mm
1 pc green/yellow shrinking tube 6/2 mm, Length 100 mm
2 pcs shrinking tube 9/3 mm, Length 25 mm
1 pc shrink cap
1 pc heating cable sign

Instructions termination end:

1. Strip the outer sheath 20 mm.
2. Push back the earth braid. Make sure the conductors are not touching each other. Slide over 9/3 mm shrinking tube and heat with a hot-air gun. Pinch together the part of the shrinking tube that lies outside of the cable using flat pliers so that the adhesive is forced out.
3. Pull the earth braid back over the shrinking tube clad cable end. Wind a single turn of insulation tape over the earth braid to secure it. Thread on the end shrink cap and heat so the adhesive is forced out. Start heating from the tip.

NO Monteringsanvisning Til-/avslutningssett F-10

Satsinhold:

2 stk krympslanger 4/1 mm, Længde 90 mm
1 stk gul/grøn krympslange 6/2 mm, Længde 100 mm
2 stk krympslanger 9/3 mm, Længde 25 mm
1 stk krympslangehylse
1 stk varmekabel skilt

Montering avslutningsende:

1. Avisoler ytterkappe med 20 mm.
2. Dra jordfletringen så langt bak som mulig. Kontroller at lederne ikke har kontakt med hverandre. Tre på 9/3 mm krympestrømpe og varm den med en varmluftspistol. Klem sammen den delen av krympestrømpen som ligger utenfor kabelen med en flat tang slik at limet presses ut.
3. Før tilbake jordflett over den isolerende enden med krympslangen. Isoler med el-tape med et par runder rundt jordfletten. Tre på krympslangehylsen og varm slik at limet trenger ut. Begynn å varme fra spissen.

DE Montageanleitung An-/Abschlußsatz F-10

Satzinhalt:

2 Stk Schrumpfschlauch 4/1 mm, Länge 90 mm
1 Stk grün/gelber Schrumpfschlauch 6/2 mm, Länge 100 mm
2 Stk Schrumpfschlauch 9/3 mm, Länge 25 mm
1 Stk Schrumpfhülse
1 Stk Schild für die Heizkabelanlage

Montage der Abschlussendkappe:

1. Isolieren Sie den Außenmantel 20 mm ab.
2. Schieben Sie das Erdungsgeflecht so weit wie möglich zurück. Überprüfen Sie, dass die Leiter keinen Kontakt zueinander haben. Ziehen Sie den 9/3 mm Schrumpfschlauch über und erhitzen Sie ihn mit einer Heißluftpistole. Drücken Sie den Teil des Schrumpfschlauchs, der außerhalb des Kabels liegt, mit einer Flachzange zusammen, sodass der Kleber austritt.
3. Führen Sie das Erdungsgeflecht über das mit Schrumpfschlauch versehene Kabelfließ zurück. Wickeln Sie eine Lage Isolierband um das Erdungsgeflecht, um es zu fixieren. Ziehen Sie die Schrumpfhülse über und erhitzen Sie sie, sodass der Kleber austritt. Beginnen Sie mit dem Erhitzen an der Spitze.

SE Montering anslutningsände

- Skala av ytterhöljet 110 mm.
- Öppna jordfläten och tvinna den.
- Skala av innerisoleringen 100 mm.
- Gör två snitt från mitten av kabeln ut mot ledarna.
- Drag ut ledarna genom sidorna och ner till kanten av innerisoleringen. Använd två flacktänger. Klipp bort det mellanliggande kärnmaterialet. Det har ingen betydelse om kärnmaterialet sitter kvar på ledarna.
- Trä på 4/1 mm krympslangarna på ledarna och den gulgröna på jordfläten. Värm med varmluftspistol.
- Trä på 9/3 mm krympslang och värm. Kläm ihop den med en flacktång mellan ledarna.
- Isolationsmät kabeln, min. 10 MΩ. Kabeln är nu färdig för anslutning.

EN Installation connection-end

- Strip of the outer sheath 110 mm.
- Open the earth braid and twist it.
- Strip the inner insulation 100 mm.
- Make two cuts from the center of the cable out towards the conductors.
- Pull out the conductors from the sides and down to the edge of the internal insulation. Use two pairs of flat pliers. Cut away the inner core material. It makes no difference if the core material remains on the conductors.
- Slide the 4/1 mm shrinking tube over the conductors and the yellow-green shrinking tube over the earth braid. Heat with a hot air gun.
- Slide over the 9/3 mm shrinking tube and heat. Pinch together using flat pliers between the conductors.
- Insulation measure the cable, min 10 MΩ. The cable is now ready for connection.

DK Montering af tilslutningsende

- Fjern den ydre kappe 110 mm.
- Åbn jordfletningen og twist den.
- Fjern den indre isolering 100 mm.
- Lav to snit fra midten af kablet ud mod lederne.
- Træk lederne ud fra siderne og ned til kanten af den interne isolering. Brug to par fladtang. Fjern det indre kernemateriale. Det gør ikke noget, hvis kernematerialet bliver siddende på lederne.
- Skub den 4/1 mm krympeslange over lederne og den gul-grønne krympeslange over jordfletningen. Varm med en varmluftpistol.
- Skub den 9/3 mm krympeslange over og varm. Klem sammen den med fladtang mellem lederne.
- Isolationsmål kablet, min 10 MΩ. Kablet er nu klar til tilslutning.

NO Montering av tillkoblingsende

- Avisoler ytterkappe 110 mm.
- Åpne jordfletten og tvinn den.
- Avisoler innerisoleringen 100 mm.
- Lag to snitt fra midten av kablet ut mot lederne.
- Trek ut lederne gjennom sidene og ned til kanten av innerisolasjonen. Bruk to flattenger. Klipp bort det mellomliggende kjernematerialet. Det har ingen betydning om kjernematerialet blir sittende igjen på lederne.
- Tre på 4/1 mm krympeslangene på lederne og den gul-grønne på jordfletten. Varm med varmluftpistol.
- Tre på 9/3 mm krympeslange og varm. Klem sammen den med nebbtang mellom lederne.
- Isolasjonsmål kabelen, min. 10 MΩ. Kabelen er nå ferdig for tilkobling.

FI Liitäntäpään asennus

- Kuori ulkovaipasta pois 110 mm.
- Avaa palmikkosuoja ja kierrä johtimeksi
- Kuori sisävaipasta pois 100mm.
- Tee kahta lovea sisävaipastakeskeltä johtimiin päin.
- Vedä johtimet ulos kaapelin sivuista sisäeristyksen reunaan asti. Käytä kaksi lattapiihteitä. Leikkaa pois välinijäänyt vastusmateriaali.
- Pujota 4/1 mm kutisteletkut johtimien pääille ja keltainen/vihreä kutisteletku suojauskan pääille. Lämmitä kuumailmapuhallimella.
- Pujota johtimien pääille 9/3 mm kutiste-letkua ja lämmitä. Purista yhteen lattapiihdeillä johtimien välistä.
- Kaapeli eristysmitataan > 10 MΩ. Kaapeli voidaan nyt liittää verkoon.

DE Anschlussvorbereitung

- Entfernen Sie die äußere Ummantelung 100 mm.
- Öffnen Sie das Erdungsgeflecht und verdrehen Sie es.
- Entfernen Sie die innere Isolierung.
- Machen Sie zwei Schnitte vom Zentrum des Kabels aus in Richtung der Leiter.
- Ziehen Sie die Leiter von den Seiten nach unten bis zum Rand der internen Isolierung. Verwenden Sie zwei Paar Flachzangen. Schneiden Sie das innere Kernmaterial weg. Es macht keinen Unterschied, ob Kernmaterial an den Leitern haften bleibt.
- Schieben Sie den schmalen Schrumpfschlauch über die Leiter und den gelb-grünen Schrumpfschlauch über das Erdungsgeflecht. Erhitzen Sie mit einem Heißluftgebläse.
- Schieben Sie den 9/3 mm Schrumpfschlauch über und erhitzten Sie ihn. Drücken Sie ihn mit Flachzangen zwischen den Leitern zusammen.
- Isolationsmessung des Kabels, mindestens 10 MΩ. Das Kabel ist nun anschlussbereit.

