

FT-112 Quick Guide-2-te Waage


Wichtiger Hinweis:

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Technische Handbuch, sondern dient lediglich als eine Gedankenstütze bei der Inbetriebnahme eines Wäge-Terminals Typ FT-112.



1. Einbau des optionalen 2.Waagen-Anschlusses, wenn nicht bereits installiert

Siehe auch das Technische Handbuch, Kapitel 4.4.16

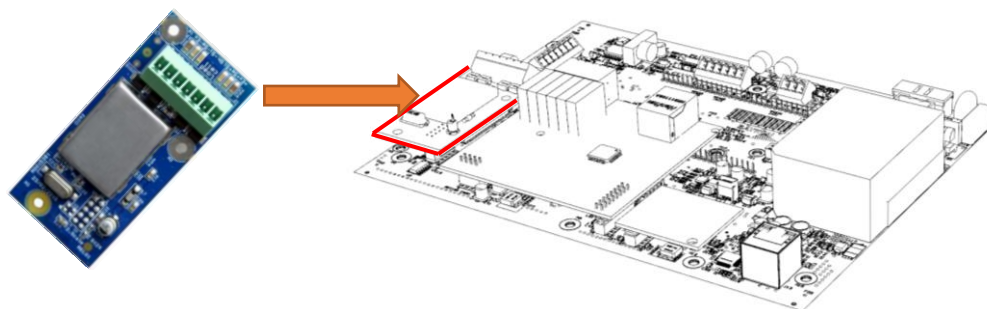


2. Anwenden von 2 Waagen und Summierwaage

Siehe auch das Technische Handbuch, Kapitel 7

Zum Umschalten zwischen den jeweiligen Waagen muss zuerst eine Taste programmiert werden, z.B.  Taste.

Anzeige	Bedienung
[123.456 kg]	Taste  so lange drücken bis [PASSWORD :] angezeigt wird
[PASSWORD]	1111 eingeben
[PASSWORD ****]	Taste  drücken
[1—SCHNITTSTELLE]	Bei erfolgreicher Passwordeingabe erscheint der erste Parameterblock [1—SCHNITTSTELLE]
[242 Δ KEY]	Mithilfe der Tasten  und  zum Parameter-Block wechseln. Anschließend mit der Taste  bestätigen.
[242 Δ KEY SCL]	Mit der Taste  „SCL“ (scale) wählen und Taste  drücken.
[5__ SCALE	Mithilfe der Tasten  ,  und  Parameter-Block wählen. Anschließend mit der Taste  bestätigen
[SCALE SELECT 1]	Taste  drücken und 2 für 2-te Waage oder SUM für Summier-Waage wählen. Bestätigen mit  Taste

Wägezellenanschluß
(Siehe auch das Technische Handbuch,
Kapitel 4.4).

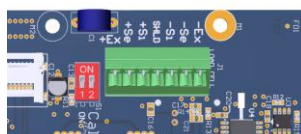

3. Waagen-Einstellungen

Die Nennlasten und Auflösungen müssen für jede Waage mit dem Parameter 523 einzeln vorgenommen werden. Die aktive Waage wird im unteren rechten Display angezeigt.

Den Parameter [523] (Max / d) auswählen und mit der Taste  bestätigen.

[CAP] Die Nennlast der Waage wird mittels der numerischen Tasten eingegeben und mit der Taste  bestätigt.

[d] Die Auflösung der Gewichtsanzeige wird mit der Taste  ausgewählt und mit der Taste  bestätigt.



Für die Einstellung der Waage 2 und der Summier-Waage die oberen Schritte wiederholen.

3.2 Justage

3.2.1 Justage mit Prüfgewichten

Siehe auch das Technische Handbuch, Kapitel 6.5




- Anschließend 2 x Taste  drücken, bis der Parameter-Block [6-- Calb / Adjust] erscheint und den Parameter 611 auswählen.
- Justage startet mit der Taste , die Meldung „Unload the Pan“ erscheint
- Bitte die Waage entlasten und mit der Taste  bestätigen
- Das vorgeschlagene Gewicht auf die Waage auflegen oder ein anderes Gewicht wählen
- Nach erfolgreicher Justage wird der nächste Parameter angezeigt
- Taste  oder  zum Verlassen des Menüs betätigen, bis die
- Abfrage [SAVE] erscheint. Mit der Taste  bestätigen

Die Justage mit Prüfgewicht wurde erfolgreich beendet – die Waage ist jetzt einsatzbereit!

Für Waage 2 muss die Justage, wie oben beschrieben, ebenfalls durchgeführt werden.

3.2.2 Elektronische Justage (eCal)

Hinweis: Vor der Ausführung von eCal müssen die Waagen-Nennlast und die Waagen Auflösung (siehe Abschnitt 3.1.) festgelegt werden!

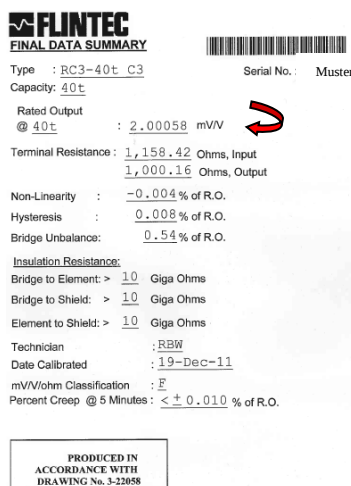

www.flintec.com

Abb.: Individuelles Wägezellen-
datenblatt (wird für jede
Wägezelle mitgeliefert)

Parameter [613] eCal wird mit der Taste  geöffnet

[Total LC Capacity] Die Gesamt-Nennlast aller Wägezellen (in kg) mit den numerischen Tasten eingeben.

Beispiel: Waage mit 4 Wägezellen und jeweils 1000kg => Eingabe: 4000

[Average LC OUT] Den Kennwert der Wägezelle(n) (in mV/V) eingeben. Dieser kann dem individuellen Datenblatt der einzelnen Wägezellen (siehe Abbildung links) entnommen werden.

Beispiel für Waage mit 4 Wägezellen:

WZ1 = 2,0010; WZ2 = 1,9998; WZ3 = 1,9986; WZ4 = 2,0002 =>
(2,0010 + 1,9998 + 1,9986 + 2,0002) / 4 => Eingabe: 1,9999 (Mittelwert aller Wägezellen)

[Zero Adjustment] Ist die Waage leer, kann jetzt eine Nullstellung durchgeführt werden.

Nach erfolgreicher Justage wird der nächste Parameter angezeigt

Taste  oder  zum Verlassen des Menüs betätigen bis die Abfrage

[SAVE] erscheint. Mit der Taste  bestätigen

Die elektronische Justage wurde erfolgreich beendet –
die Waage ist jetzt einsatzbereit!

