



## **USB Interface** Instruction Manual

**Interfase USB**  
Manual de instrucciones

**Interface USB**  
Manuel d'instructions

**USB Schnittstelle**  
Bedienungsanleitung

**Interfaccia USB**  
Manuale di istruzioni

**USB 接口**  
使用说明书

**Интерфейс USB**  
Руководство по эксплуатации

**USB インターフェイス**  
取扱説明書



## INTRODUCTION

This Interface Kit is for use with the following Ohaus products: Scout Pro, Traveler and Navigator.

The Ohaus USB Interface Kit is a unique solution to the problem of connecting a balance to a computer using a Universal Serial Bus (USB). USB devices are categorized into classes such as disk drives, digital cameras, printers, etc. Balances do not have a commonly used class so the Ohaus USB interface uses a generic interface based on the RS232 serial standard.

Data sent from the balance to a computer is in USB format. The USB data is directed to a *virtual port*. This port then appears as an RS232 port to the application program.

When sending a command from a computer to the balance, the application program sends a command to the *virtual port* as if it were an RS232 port. The computer then directs the command from the *virtual port* to the computers USB connector where the balance is connected. The Adapter Kit receives the USB signal and reacts to the command.

The USB Interface kit includes a CD with the software drivers to create the required *virtual port* on the computer.


## SYSTEM REQUIREMENTS

- PC running Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® or Windows 7®
- Available USB port (Type A, 4-pin, female)


## INTERFACE INSTALLATION

Install the Interface module on the underside of the balance as shown.


Note: The appearance of your model may be different.

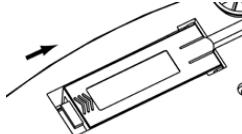


1. Slide Blank Cover to rear.

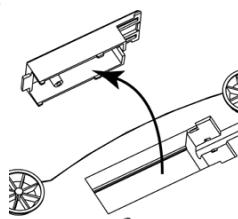

2. Remove the Blank Cover.

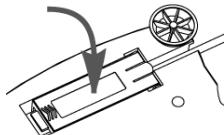

3. Install Interface Module.

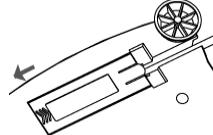

4. Slide Module forward.

## USB CONNECTION

The USB cable terminates with a 4-pin, male, USB Type A connector.

1. Power on the computer and verify that the USB port is enabled and working properly.
2. Plug the cable's USB connector into the computer's USB connector. Windows® should detect a USB device and the New Hardware Wizard will be initialized.

## VIRTUAL PORT SOFTWARE INSTALLATION

1. Insert the supplied CD into the CD drive.

Different versions of Windows® have slightly different steps to load the driver that is on the CD.

In all versions the New Hardware Wizard guides you through the required steps to select the driver that is located on the CD.



Example of Windows XP Hardware Wizard

2. After clicking Finish, the virtual port should be ready for use.

Windows® typically adds the virtual port in sequence after the highest number COM port. For example, on PC's equipped with up to 4 COM ports, the virtual port will be COM5.

When using the USB interface with programs that limit the number of COM port designations (e.g. Ohaus MassTracker allows only COM1, 2, 3, & 4), it may be necessary to assign one of these port numbers to the new virtual port. This can be done in the Port Settings of the Device Manager utility, found in the Windows Control Panel.

## BALANCE SETUP

- A) The Ohaus Interface is preset to communicate using the following settings: 2400 baud, 7 bit, no parity, no handshake. If different settings are desired, it will be necessary to change either the balance settings, or the computer settings.
- B) Upon installation of the interface, the balance will recognize the USB Interface and add relevant items to the menu. Configure the balance to the desired USB and printing parameters; refer to the balance User Manual for assistance in using the menus.

### **PRINT**

Stable  
On, Off  
A-Print  
Cont, On.Stbl, On.Acc\*, 5sec, 15sec,  
30sec, 60sec, off  
End  
Yes, No

\*Note: Print and USB menu  
selections may vary between  
the different balance series.

### **USB**

USB  
On / off  
Baud  
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200  
Parity  
7-even, 7-odd, 7-none, 8-none  
Handshake  
None, Xon-Xoff, RTS-CTS  
END  
Yes, No

### SETUP DEFINITIONS

PRINT / Stable - On  
PRINT / Auto Print – Continuous  
PRINT / Auto Print – On Stable  
PRINT / Auto Print – (xx) sec  
PRINT / Auto Print – Off  
USB / USB –Off  
USB / Baud, Parity, Handshake

Balance transmits stable data only.  
Balance repeatedly sends data as fast as possible.  
Balance automatically outputs data upon stability.  
Balance sends data every (xx) seconds.  
Only sends data when PRINT is pressed.  
Turns Interface off, saving battery power.  
Set parameters to match printer or computer.

## OPERATION

### USB OUTPUT

With the Adapter installed the balance will operate in one of the following three ways:

- USB = on, Auto Print = off, Stable = on or off  
Pressing PRINT will send the display data based on the settings in the Menu.  
If Stable is set to On, the balance will wait for a stable reading before sending data.
- USB = on, Auto Print = on, Stable = on or off  
The balance will automatically send data.  
If Stable is set to On, only stable values will be sent.
- USB = off  
The interface is turned off. During battery operation, this saves significant power.

Data sent from the Interface is in standard ASCII format terminated with a [CRLF] (carriage return-line feed). The output format is as follows:

[weight]	10 characters (right justified)
[space]	1 character
[unit]	5 characters max (left justified)
[space]	1 character
[stability indicator]	1 character      "?" when unstable, blank when stable
[space]	1 character
[legend]	10 character      TOTAL, hh:mm:ss(time interval), etc.
[CR]	1 character
[LF]	1 character

Output examples: (Note: \* and \_ indicate spaces)

```
*****192.21_g
*****0.01_g_?
*****0.01_g__00:00:00
*****176.30_g_?_00:00:15
*****192.08_g__00:00:30

*****192.21_g
*****207.80_g_TOTAL
```

- Manual, Continuous or On-Stable printing  
unstable reading
- Interval Printing (example:15sec interval)  
unstable reading
- Accumulate Mode (Manual printing only)

## USB INPUT

The balance will respond to various commands sent via the interface adapter. Terminate the following commands when with a [CR] or [CRLF].

### Scout Pro and Traveler Commands

- ? print current mode
- 0A** turn Auto-print off
- SA** Auto-print on, prints on stability
- CA** Continuous Auto-print
- (n)A Auto-print on 1 to 3600 second intervals (n = 1 to 3600)
- C** perform span calibration
- L** perform linearity calibration
- 0M** gram mode
- 1M** ounce mode
- 2M** troy ounce mode
- 3M** pennyweight mode
- 4M** parts counting mode
- 5M** pound mode
- T** tare balance, same as pressing **ON-ZERO**
- V** print software version
- (Esc)R** reset balance to factory defaults
- P** same as pressing **PRINT**
- LE** print last error code, i.e. [**Err 0**]
- 0S** print unstable data

**1S** print stable data only

#### Navigator Commands

<b>P</b>	same as pressing <b>Print</b>
<b>SP</b>	print stable weight only
<b>IP</b>	immediate print of displayed weight (stable or unstable)
<b>CP</b>	Continuous print of weights
<b>SLP</b>	Auto-print stable non-zero weight only
<b>SLZP</b>	Auto-print stable non-zero weight and zero reading
<b>xP</b>	Auto-print on 1 to 3600 second intervals (x = 1 to 3600)
<b>OP</b>	turns auto-print off
<b>PM</b>	print current mode
<b>M</b>	advance to the next enabled mode
<b>PU</b>	print current unit
<b>U</b>	advance to the next enabled unit
<b>T</b>	same as pressing <b>Tare</b>
<b>Z</b>	same as pressing <b>Zero</b>
<b>PV</b>	print software version

#### AUTO-PRINT OPERATION

Once Auto-Print is activated in the menu, the balance will send data as required. To temporarily stop Auto-Printing, press the PRINT key. If there is data in the print buffer the printer will finish printing this data. A second press will resume Auto-Printing.

## ACCESSORIES

For a complete listing of Ohaus printers and other accessories, contact Ohaus Corporation or visit [www.Ohaus.com](http://www.Ohaus.com)

## COMPLIANCE

This accessory has been tested and complies with the approvals listed in the applicable Instruction Manual.

### Disposal



In conformance with the European Directive 2002/96 EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.

Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the content of this regulation must also be related.

For disposal instructions in Europe, refer to [www.ohaus.com/weee](http://www.ohaus.com/weee).

Thank you for your contribution to environmental protection.



## INTRODUCCIÓN

Este equipo de interfase es para usarse con los siguientes productos Ohaus: Scout Pro, Traveler y Navigator.

El equipo de interfase USB de Ohaus es una solución única al problema de conectar una balanza a una computadora con un bus universal en serie (USB). Los dispositivos USB se categorizan en clases como unidades de disco, cámaras digitales, impresoras, etc. Las balanzas no tienen una clase común para usarlas de manera que la interfase USB de Ohaus usa una interfase genérica que se basa en un estándar en serie RS232.

Los datos que se envían desde la balanza a una computadora son en formato USB. Los datos USB se dirigen a un *puerto virtual*. Este puerto aparece entonces como puerto RS232 para el programa de aplicación.

Cuando se envía un comando desde una computadora a la balanza, el programa de aplicación envía un comando al *puerto virtual* como si éste fuera un puerto RS232. La computadora entonces dirige el comando desde el *puerto virtual* al conector USB de la computadora donde la balanza está conectada. El equipo adaptador recibe la señal USB y responde al comando.

El equipo de interfase USB incluye un CD con los controladores de software para crear el *puerto virtual* requerido en la computadora.


## REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- PC con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® o Windows 7®
- Puerto USB disponible (tipo A, 4 patillas, hembra)

## INSTALACIÓN DE LA INTERFASE

Instale el módulo de interfase en la parte inferior de la balanza como se muestra.

Nota: la apariencia de su modelo puede ser diferente.

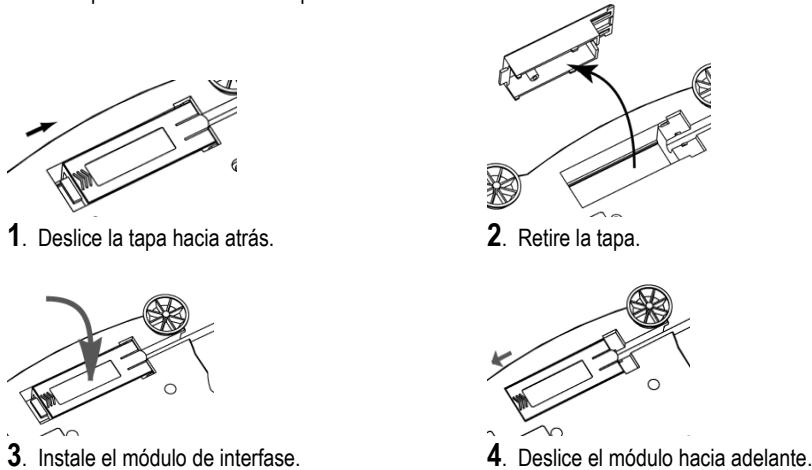

## Conexión USB

El cable USB termina en un conector USB de 4 patillas, macho, tipo A.

1. Encienda la computadora y verifique que el puerto USB está habilitado y funciona correctamente.
2. Enchufe el conector USB del cable en el conector USB de la computadora. Windows® deberá detectar un dispositivo USB y se abrirá el asistente de instalación del nuevo hardware.

## INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DEL PUERTO VIRTUAL

1. Inserte el CD incluido en la unidad de CD.

Las diferentes versiones de Windows® usan diferentes pasos para cargar el controlador que está en el CD. En todas las versiones, el asistente de instalación de hardware lo guía a través de los pasos necesarios para seleccionar el controlador que está en el CD.



Ejemplo del asistente de instalación de hardware de Windows XP

2. Después de hacer clic en Terminar, el puerto virtual deberá estar listo para usarse. Windows® agrega comúnmente el puerto virtual en secuencia después del puerto COM con el número más alto. Por ejemplo, en una PC con cuatro puertos COM, el puerto virtual será el COM5.

Cuando usa la interfase USB con programas que limitan el número de designaciones de puertos COM (por ejemplo, Ohaus MassTracker sólo permite COM1, 2, 3 y 4), podrá ser necesario asignar uno de esos números al nuevo puerto virtual. Esto puede hacerse en las configuraciones de puertos en la administración de dispositivos que se encuentra en el Panel de Control de Windows.

## CONFIGURACIÓN DE LA BALANZA

- A) La interfase Ohaus se configura para comunicarse usando los siguientes parámetros: 2400 baudios, 7 bits, sin paridad, sin comunicación amiga. Si desea parámetros diferentes, será necesario cambiar la configuración de la balanza o la de la computadora.
- B) Al instalar la interfase, la balanza reconocerá la interfase USB y agregará los elementos pertinentes al menú. Configure la balanza con los parámetros USB y de impresión que deseé; consulte el *Manual de usuario de la balanza* para ayuda con el uso de los menús.

<b>PRINT</b>	<b>USB</b>
Stable	USB
On, Off	On / off
A-Print	Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 30sec, 60sec, off	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
End	Parity
Yes, No	7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
	Handshake
	None, Xon-Xoff, RTS-CTS
	END
	Yes, No

\*Nota: Las opciones del menú Print y USB pueden variar entre las diferentes series de la balanza.

### DEFINICIONES DE LA CONFIGURACIÓN

PRINT / Stable - On	La balanza transmite sólo datos estables.
PRINT / Auto Print – Continuous	La balanza envía datos repetidamente tan rápido como sea posible.
PRINT / Auto Print – On Stable	La balanza envía datos cuando alcanza estabilidad.
PRINT / Auto Print – (xx) sec	La balanza envía datos cada (xx) segundos.
PRINT / Auto Print – Off	Sólo envía datos cuando se presiona PRINT.
RS232 / RS232 –Off	Apaga la interfase y ahorra energía de la batería.
RS232 / Baud, Parity, Handshake	Establece parámetros para compatibilidad con la impresora o computadora.

## OPERACIÓN

### SALIDA DE LA USB

Con el adaptador instalado, la balanza funciona en una de estas tres formas:

- USB = on, Auto Print = off, Stable = on u off  
Al presionar PRINT se envían los datos de pantalla.  
Si Stable está en On, la balanza esperará una lectura estable antes de enviar datos.
- USB = on, Auto Print = on, Stable = on u off  
La balanza envía automáticamente datos según las configuraciones del menú.  
Si Stable está en On, sólo se envían valores estables.
- USB = off  
Se apaga la interfase. Durante la operación de la batería, esto ahorra energía considerablemente.

Los datos enviados desde la interfase tienen formato ASCII estándar terminados con un [CRLF] (retorno de carro/línea de alimentación). El formato de salida es como sigue:

[peso]	10 caracteres (justificados a la derecha)
[espacio]	1 carácter
[unidad]	5 caracteres máximo (justificados a la izquierda)
[espacio]	1 carácter
[indicador de estabilidad]	1 carácter      "?" cuando es inestable; en blanco cuando es estable
[espacio]	1 carácter
[leyenda]	10 caracteres    TOTAL, hh:mm:ss(intervalo de tiempo), etc.
[CR]	1 carácter
[LF]	1 carácter

Ejemplos de salida: (Nota: \* and \_ indica espacios)

*****192.21_g	- Impresión manual, continua u On-Stable lectura inestable
*****0.01_g_?	
*****0.01_g_ 00:00:00	- Impresión con intervalo (ejemplo: intervalo de 15sec) lectura inestable
*****176.30_g_? 00:00:15	
*****192.08_g_? 00:00:30	
*****192.21_g	
*****207.80_g_TOTAL	- Modo Accumulate (sólo impresión manual)

## ENTRADA DE LA USB

La balanza responderá a varios comandos enviados a través del adaptador de la interfase. Terminar los siguientes comandos cuando tienen una [CR] o [CRLF].

### Comandos de la Scout Pro y Traveler

?	Imprimir modo actual
0A	Apagar impresión automática (Auto-print)
SA	Impresión automática encendida, imprime en estabilidad
CA	Impresión automática continua
(n)A	Impresión automática en intervalos de 1 a 3600 segundos (n = 1 a 3600)
C	Realizar calibración de extensión
L	Realizar calibración de linealidad
0M	Modo de gramos
1M	Modo de onzas
2M	Modo de onzas troy
3M	Modo de pennyweight
4M	Modo de conteo de partes
5M	Modo de libras
T	Tarar balanza, igual que presionar ON-ZERO
V	Imprimir versión de software
(Esc)R	Restablecer balanza a valores de fábrica
P	Igual que presionar PRINT
LE	Imprimir último código de error, por ejemplo, [Err 0]

- 0S** Imprimir datos inestables  
**1S** Imprimir sólo datos estables

Comandos de la Navigator

- P** Igual que presionar **Print**  
**SP** Imprimir sólo datos estables  
**IP** Impresión inmediata del peso mostrado (estable o inestable)  
**CP** Impresión continua de pesos  
**SLP** Impresión automática de peso estable que no sea cero solamente  
**SLZP** Impresión automática del peso estable que no sea cero y la lectura de cero estable  
**xP** Impresión automática en intervalos de 1 a 3600 segundos ( $x = 1$  a 3600)  
**0P** Apaga la impresión automática  
**PM** Imprimir modo actual  
**M** Navegar hasta el siguiente modo habilitado  
**PU** Imprimir unidad actual  
**U** Navegar hasta la siguiente unidad habilitada  
**T** Igual que presionar **Tare**  
**Z** Igual que presionar **Zero**  
**PV** Imprimir versión de software

OPERACIÓN DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA

Una vez que se active la impresión automática (Auto-Print) en el menú, la balanza envía datos según se requiera. Para detener temporalmente la impresión automática, presione la tecla PRINT. Si hay datos en la memoria intermedia de impresión, la impresora terminará de imprimir estos datos. Si se presiona otra vez se reanuda la impresión automática.

## **ACCESORIOS**

Para obtener una lista completa de impresoras y otros accesorios Ohaus, comuníquese a Ohaus Corporation o visite [www.Ohaus.com](http://www.Ohaus.com)

## CONFORMIDAD

Este accesorio se ha probado y cumple con las aprobaciones enunciadas en el *Manual de instrucciones correspondiente*.

### Eliminación de residuos



De conformidad con las exigencias de la directiva europea 2002/96 CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este equipo no puede eliminarse como basura doméstica. Esta prohibición es asimismo válida para los países que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor así lo reflejan.

Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta al respecto, diríjase a las autoridades responsables o al distribuidor que le proporcionó el equipo.

Si transfiere este equipo (por ejemplo, para la continuación de su uso con fines privados, comerciales o industriales), deberá transferir con él esta disposición.

Para consultar las instrucciones de eliminación en Europa, visite [www.ohaus.com/weee](http://www.ohaus.com/weee).

Muchas gracias por su contribución a la conservación medioambiental.

## INTRODUCTION

Le kit d'interface est destiné à être utilisé avec les produits Ohaus suivants : Scout Pro, Traveler et Navigator.

Le kit d'interface USB Ohaus reste la solution unique au problème de connexion d'une balance sur un ordinateur en utilisant l'USB (Universal Serial Bus). Les dispositifs USB sont classés en catégories telles que des lecteurs de disques, des caméras numériques, des imprimantes, etc. Les balances n'ont pas de classification communément utilisée, c'est pourquoi l'interface USB Ohaus utilise une interface générique basée sur l'interface série RS232 standard.

Les données sont envoyées de la balance vers un ordinateur au format USB. Les données USB sont dirigées vers un *port virtuel*. Ce port apparaît alors comme un port RS232 pour le programme d'application.

Lors de l'envoi d'une commande depuis un ordinateur vers la balance, le programme d'application envoie une commande vers le *port virtuel* comme s'il s'agissait d'un port RS232. L'ordinateur dirige alors la commande depuis le *port virtuel* vers le connecteur USB de l'ordinateur sur lequel la balance est connectée. Le kit d'adaptation reçoit le signal USB et réagit à la commande.

Le kit d'interface USB comprend un CD avec les pilotes logiciels afin de créer le *port virtuel* nécessaire sur l'ordinateur.


## CONFIGURATION REQUISE

- PC fonctionnant sous Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® ou Windows 7®
- Port USB disponible (type A, 4 broches, femelle)


## INSTALLATION DE L'INTERFACE

Installez le module d'interface sous la balance conformément aux instructions.


Remarque : L'apparence de votre modèle peut être différente.

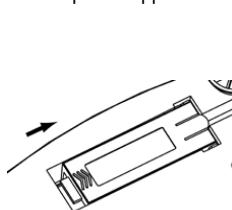


1. Faites glisser le cache vers l'arrière.

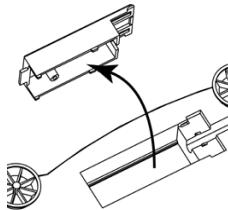

2. Retirez le cache.

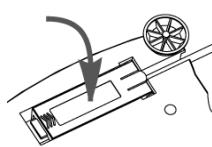

3. Installez le module d'interface.

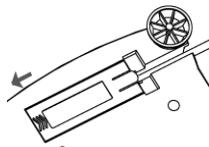

4. Faites glisser le module vers l'avant.

## CONNEXION USB

Le câble USB est terminé par un connecteur USB de type A, mâle et à 4 broches.

1. Mettez l'ordinateur sous tension et vérifiez que le port USB est activé et fonctionne correctement.
2. Branchez le connecteur USB du câble dans le connecteur USB de l'ordinateur. Windows® détectera un dispositif USB et l'assistant Nouveau matériel sera initialisé.

## INSTALLATION DU LOGICIEL DU PORT VIRTUEL

1. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD.

Les diverses versions de Windows® présentent des étapes légèrement différentes lors du chargement des pilotes se trouvant sur le CD. Dans toutes les versions, l'assistant Nouveau matériel vous guidera au cours des étapes requises afin de sélectionner le pilote se trouvant sur le CD.



Exemple de l'assistant Nouveau matériel de Windows XP

2. Après avoir cliqué sur Terminé, le port virtuel doit être prêt à l'utilisation.

Windows® ajoute généralement le port virtuel en séquence après le numéro de port COM le plus élevé. Par exemple, sur un PC équipé de 4 ports COM, le port virtuel deviendra COM5.

Lors de l'utilisation de l'interface USB avec des programmes qui limitent le nombre de désignations de ports COM (par exemple, Ohaus MassTracker n'autorise que COM1, 2, 3 et 4), il peut s'avérer nécessaire d'attribuer un de ces numéros de port au nouveau port virtuel. Ceci peut être réalisé dans Paramètres des ports de l'utilitaire Gestionnaire de périphériques se trouvant sur le panneau de configuration de Windows.

## CONFIGURATION DE LA BALANCE

- A) L'interface Ohaus est préréglée pour communiquer en utilisant les réglages suivants : 2400 bauds, 7 bits, sans parité, sans établissement de liaison. Si des réglages différents sont nécessaires, vous devrez effectuer les modifications soit sur les paramètres de la balance, soit sur ceux de l'ordinateur.
- B) Suite à l'installation de l'interface, la balance reconnaîtra l'interface USB et ajoutera les éléments pertinents au menu. Configurez la balance sur les paramètres retenus de l'imprimante et USB ; reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de la balance* pour vous aider à utiliser les menus.

<b>PRINT</b>	<b>USB</b>
Stable	USB
On, Off	On / off
A-Print	Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 30sec, 60sec, off	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
End	Parity
Yes, No	7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
*Remarque : Les sélections Impression et RS232 du menu peuvent varier en fonction des différents modèles de balances.	Handshake
	None, Xon-Xoff, RTS-CTS
	END
	Yes, No

### DEFINITIONS DE LA CONFIGURATION

PRINT / Stable - On	La balance ne transmet que des données stables.
PRINT / Auto Print – Continuous	La balance envoie sans cesse des données aussi rapidement que possible.
PRINT / Auto Print – On Stable	La balance envoie automatiquement les données en fonction de la stabilité.
PRINT / Auto Print – (xx) sec	La balance envoie des données toutes les (xx) secondes.
PRINT / Auto Print – Off	Envoye seulement des données lorsque PRINT est appuyé.
RS232 / RS232 –Off	Met l'interface sur arrêt pour économiser les batteries.
RS232 / Baud, Parity, Handshake	Définit les paramètres pour correspondre à l'imprimante ou à l'ordinateur.

## FONCTIONNEMENT

### SORTIE USB

Avec l'adaptateur installé, la balance fonctionnera selon l'une des trois manières suivantes :

- USB = activé, Auto Print = désactivé, Stable = activé ou désactivé  
En appuyant sur PRINT, vous enverrez les données de l'affichage.  
Si Stable est défini sur Activé, la balance attendra une lecture stable avant d'envoyer des données.
- USB = activé, Auto Print = désactivé, Stable = activé ou désactivé  
La balance enverra automatiquement des données fondées sur les réglages du menu.  
Si Stable est activé, seules les valeurs stables seront envoyées.
- USB = désactivé  
L'interface est désactivée. Pendant le fonctionnement sur batterie, ceci permet d'économiser de l'énergie.

Les données envoyées depuis l'interface sont au format standard ASCII avec un [CRLF] (retour chariot, retour à la ligne). Le format de sortie est le suivant :

[poids]	10 caractères (justifiés à droite)
[espace]	1 caractère
[unité]	5 caractères maxi (justifiés à gauche)
[espace]	1 caractère
[indicateur de stabilité]	1 caractère      "?" si instable, vide si stable
[espace]	1 caractère
[légende]	10 caractères      TOTAL, hh:mm:ss (intervalle de temps), etc.
[CR]	1 caractère
[LF]	1 caractère

Exemple de sortie : (Remarque : \* et \_ indiquent des espaces)

*****192.21_g	- Impression manuelle, continue ou Stable-activée
*****0.01_g_?	mesure instable
*****0.01_g_ 00:00:00	- Intervalle d'impression (exemple : intervalle de 15 s)
*****176.30_g_? 00:00:15	mesure instable
*****192.08_g_ 00:00:30	
*****192.21_g	
*****207.80_g_TOTAL	- Mode Accumulation (impression manuelle seulement)

## ENTRÉE USB

La balance répondra aux diverses commandes envoyées par le biais de l'adaptateur d'interface. Terminez les commandes suivantes en présence d'un [CR] or [CRLF] (retour chariot ou retour chariot, retour à la ligne).

### Commandes Scout Pro et Traveler

?	mode d'impression en cours
<b>0A</b>	désactivation de l'impression automatique
<b>SA</b>	Impression automatique activée, impression stable
<b>CA</b>	Impression automatique continue
<b>(n)A</b>	Impression automatique selon des intervalles entre 1 et 3600 secondes (n = 1 à 3600)
<b>C</b>	réalise un étalonnage général
<b>L</b>	réalise un étalonnage linéaire
<b>0M</b>	mode grammes
<b>1M</b>	mode once
<b>2M</b>	mode once troy
<b>3M</b>	mode pennyweight
<b>4M</b>	mode de comptage de pièces
<b>5M</b>	mode livre
<b>T</b>	tarage balance, similaire à l'appui sur <b>ON-ZERO</b>
<b>V</b>	impression de la version logicielle
<b>(Esc)R</b>	réinitialisation de la balance sur les valeurs usine par défaut
<b>P</b>	similaire à l'appui sur <b>PRINT</b>

- LE** impression du dernier code d'erreur, par exemple [**Err 0**]
- OS** impression des données instables
- IS** impression exclusive de données stables

#### Commandes Navigator

- P** similaire à l'appui sur **PRINT**
- SP** impression exclusive de données stables
- IP** Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable)
- CP** Impression continue des poids
- SLP** Impression automatique seulement pour poids stables différents de zéro
- SLZP** Impression automatique pour poids stables différents de zéro et mesures à zéro
- xP** Impression automatique selon des intervalles entre 1 et 3600 secondes (n = 1 à 3600)
- OP** désactivation de l'impression automatique
- PM** mode d'impression en cours
- M** avance jusqu'au prochain mode activé
- PU** Impression de l'unité en cours
- U** avance jusqu'à la prochaine unité activée
- T** similaire à l'appui sur **Tare**
- Z** similaire à l'appui sur **Zero**
- PV** impression de la version logicielle

#### **FONCTIONNEMENT EN IMPRESSION AUTOMATIQUE**

Une fois que l'impression automatique est activée dans le menu, la balance enverra des données comme requis. Pour interrompre temporairement l'impression automatique, appuyez sur la touche **PRINT**. Si des données se trouvent dans le tampon d'impression, l'imprimante finira d'imprimer ces données. En appuyant une deuxième fois sur ce bouton, l'impression automatique recommencera.

## **ACCESSOIRES**

Pour une liste complète des imprimantes et d'autres accessoires Ohaus, veuillez contacter Ohaus Corporation ou nous rendre visite sur [www.Ohaus.com](http://www.Ohaus.com)

## CONFORMITÉ

Cet accessoire a été testé et est conforme aux approbations répertoriées dans le *Manuel d'instructions*.



### Elimination

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96 CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance.

Pour les consignes de mise au rebut en Europe, consultez le site : [www.ohaus.com/weee](http://www.ohaus.com/weee).

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.

## EINLEITUNG

Dieser Schnittstellensatz dient zur Verwendung mit den folgenden Ohaus-Produkten: Scout Pro, Traveler und Navigator.

Der USB-Schnittstellensatz von Ohaus bietet eine einzigartige Lösung für das Problem, eine Waage unter Verwendung eines USB-Anschlusses mit einem Computer verbinden zu müssen. USB-Geräte sind in Klassen unterteilt, z. B. Diskettenlaufwerke, Digitalkameras, Drucker usw. Waagen gehören keiner allgemein anerkannten Klasse an; daher verwendet die USB-Schnittstelle von Ohaus eine generische Schnittstelle, die auf dem seriellen RS232-Standard basiert.

Daten, die von der Waage an einen Computer übertragen werden, sind im USB-Format. Die USB-Daten werden an einen *virtuellen Port* geleitet. Dieser Port erscheint dann im Anwendungsprogramm als RS232-Port.

Wenn von einem Computer ein Befehl an die Waage übertragen wird, sendet die Anwendung einen Befehl an den *virtuellen Port*, als sei dieser ein RS232-Port. Der Computer leitet dann den Befehl vom *virtuellen Port* an den USB-Anschluss des Computers, an dem die Waage angeschlossen ist. Der Adaptersatz empfängt das USB-Signal und reagiert auf den Befehl.

Im Lieferumfang des USB-Schnittstellensatzes ist eine CD mit den Software-Treibern zum Erstellen des erforderlichen *virtuellen Ports* auf dem Computer enthalten.


## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- PC mit Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® oder Windows 7®
- Verfügbarer USB-Port (Typ A, 4-polig, Buchse)


## INSTALLATION DER SCHNITTSTELLE

Das Schnittstellenmodul wird auf der Unterseite der Waage installiert (siehe Abbildung).


Hinweis: Ihr Modell kann eventuell anders aussehen.

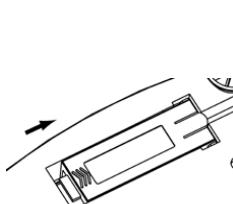


1. Blindabdeckung nach hinten schieben.

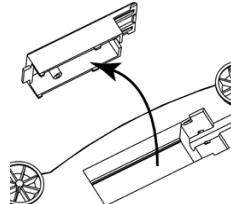

2. Die Blindabdeckung entfernen.

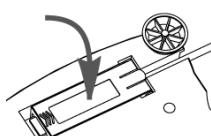

3. Das Schnittstellenmodul installieren.

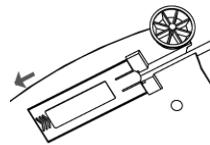

4. Das Modul nach vorne schieben.

## USB-ANSCHLUSS

Das USB-Kabel wird mit einem 4-poligen Stecker vom USB-Typ A abgeschlossen.

1. Den Computer hochfahren und überprüfen, ob der USB-Port aktiviert ist und ordnungsgemäß funktioniert.
2. Den USB-Stecker des Kabels in den USB-Anschluss des Computers einstecken. Windows® sollte ein USB-Gerät erkennen, und der Assistent für das Suchen neuer Hardware wird initialisiert.

## INSTALLATION DER SOFTWARE FÜR DEN VIRTUELLEN PORT

1. Die mitgelieferte CD in das CD-Laufwerk einlegen.

In unterschiedlichen Versionen von Windows® sind die Schritte, die zum Laden der auf der CD befindlichen Treiber durchgeführt werden, jeweils etwas anders. In allen Versionen werden Sie vom Assistenten für das Suchen neuer Hardware durch die erforderlichen Schritte geleitet, um den auf der CD befindlichen Treiber auszuwählen.



Beispiel des Assistenten für das Suchen neuer Hardware in Windows XP

2. Nach dem Klicken auf „Fertig stellen“ sollte der virtuelle Port zur Verwendung bereit sein. Windows® fügt in der Regel den virtuellen Port sequenziell nach dem COM-Port mit der höchsten Nummer ein. Wenn der PC beispielsweise mit bis zu 4 COM-Ports ausgestattet ist, wird der virtuelle Port zu COM5.

Wenn die USB-Schnittstelle mit Programmen verwendet wird, welche die Anzahl der COM-Port-Bezeichnungen begrenzen (beispielsweise gestattet Ohaus MassTracker nur COM1, 2, 3 & 4), ist es eventuell erforderlich, eine dieser Portnummern dem neuen virtuellen Port zuzuweisen. Dazu rufen Sie im Dienstprogramm „Geräte-Manager“ in der Windows-Systemsteuerung die Option „Porteinstellungen“ auf.

## WAAGEN-SETUP

- A) Die Ohaus-Schnittstelle ist so voreingestellt, dass die Kommunikation mit den folgenden Einstellungen ausgeführt wird: 2400 Baud, 7 Bit, keine Parität, kein Handshaking. Wenn andere Einstellung gewünscht sind, müssen entweder die Waageneinstellungen oder die Computereinstellungen geändert werden.
- B) Nach Installation der Schnittstelle erkennt die Waage die USB-Schnittstelle und fügt die relevanten Elemente dem Menü hinzu. Konfigurieren Sie die Waage auf die gewünschten USB- und Druckparameter; beziehen Sie sich auf das *Benutzerhandbuch zur Waage*, wenn Sie Hilfe bei der Verwendung der Menüs benötigen.

<b>PRINT</b>	<b>USB</b>
Stable	USB
On, Off	On / off
A-Print	Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 30sec, 60sec, off	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
End	Parity
Yes, No	7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
*Hinweis: Die Druck- und RS232-Menüoptionen können in den unterschiedlichen Waagenserien verschieden ausfallen.	Handshake
	None, Xon-Xoff, RTS-CTS
	END
	Yes, No

### DEFINITIONEN FÜR DAS SETUP

PRINT / Stable - On	Die Waage überträgt nur stabile Daten.
PRINT / Auto Print – Continuous	Die Waage sendet so schnell wie möglich wiederholt Daten.
PRINT / Auto Print – On Stable	Die Waage gibt bei Stabilität automatisch Daten aus.
PRINT / Auto Print – (xx) sec	Die Waage sendet alle (xx) Sekunden Daten.
PRINT / Auto Print – Off	Daten werden nur gesendet, wenn PRINT gedrückt wird.
RS232 / RS232 –Off	Schaltet die Schnittstelle aus und spart damit Batteriestrom.
RS232 / Baud, Parity, Handshake	Stellt die Parameter so ein, dass sie an den Drucker oder Computer angepasst sind.

## BETRIEB

### USB-AUSGABE

Wenn der Adapter installiert ist, funktioniert die Waage auf dreierlei Weise:

- USB = ein, Autom. Druck = aus, Stabil = ein oder aus  
Durch Drücken auf PRINT werden die Anzeigedaten übertragen.  
Wenn „Stabil“ auf „Ein“ gestellt ist, wartet die Waage auf einen stabilen Gewichtswert, bevor die Daten übertragen werden.
- USB = ein, Autom. Drucken = ein, Stabil = ein oder aus  
Die Waage überträgt basierend auf den Einstellungen im Menü automatisch Daten.  
Wenn „Stabil“ auf „Ein“ gestellt ist, werden nur stabile Werte übertragen.
- USB = aus  
Die Schnittstelle wird ausgeschaltet. Während des Batteriebetriebs wird dadurch erheblich Strom gespart.

Die von der Schnittstelle übertragenen Daten sind im ASCII-Standardformat und werden mit einem [CRLF]-Zeichen (Wagenrücklauf-Zeilenvorschub) abgeschlossen. Das Ausgabeformat ist wie folgt:

[Gewicht]	10 Zeichen (rechtsbündig)
[Leerzeichen]	1 Zeichen
[Einheit]	max. 5 Zeichen (linksbündig)
[Leerzeichen]	1 Zeichen
[Stabilitätsanzeige]	1 Zeichen      "?" bei Instabilität, leer bei Stabilität
[Leerzeichen]	1 Zeichen
[Legende]	10 Zeichen      GESAMT, hh:mm:ss (Zeitintervall) usw.
[CR]	1 Zeichen
[LF]	1 Zeichen

Ausgabebeispiele: (Hinweis: \* und \_ geben Leerzeichen an)

```
*****192.21_g
*****0.01_g_?
*****0.01_g_ 00:00:00
****176.30_g_?_00:00:15
****192.08_g_00:00:30

*****192.21_g
*****207.80_g_TOTAL
```

- Manuell, Kontinuierlich oder Bei Stabilität drucken instabiler Gewichtswert
- Intervalldruck (Beispiel: 15-s-Intervall)  
instabiler Gewichtswert
- Akkumulationsmodus (nur bei manuellem Drucken)

#### USB-EINGABE

Die Waage reagiert auf verschiedene Befehle, die über den Schnittstellenadapter gesendet werden. Die Befehle werden mit einem [CR] oder [CRLF] abgeschlossen.

#### Scout Pro- und Traveler-Befehle

?	aktuellen Modus drucken
<b>0A</b>	schaltet autom. Drucken aus
<b>SA</b>	schaltet autom. Drucken ein, druckt bei Stabilität
<b>CA</b>	kontinuierliches autom. Drucken
<b>(n)A</b>	Autom. Drucken ein, Intervalle von 1 bis 3600 Sekunden (n = 1 bis 3600)
<b>C</b>	führt Messspannenkalibrierung durch
<b>L</b>	führt Linearitätskalibrierung durch
<b>0M</b>	Gramm-Modus
<b>1M</b>	Unzen-Modus
<b>2M</b>	Troy-Unzen-Modus
<b>3M</b>	Pennyweight-Modus
<b>4M</b>	Stückzählungsmodus
<b>5M</b>	Pfund-Modus (lbs)
<b>T</b>	tariert die Waage, dieselbe Funktion wie das Drücken von <b>ON-ZERO</b>
<b>V</b>	druckt die Software-Version
<b>(Esc)R</b>	setzt Waage auf Werkseinstellungen zurück
<b>P</b>	dieselbe Funktion wie das Drücken von <b>PRINT</b>
<b>LE</b>	druckt letzten Fehlercode, d. h. [ <b>Err 0</b> ]

- 0S** druckt instabile Daten  
**1S** druckt nur stabile Daten

**Navigator-Befehle**

- P** dieselbe Funktion wie das Drücken von **Print**  
**SP** druckt nur stabiles Gewicht  
**IP** druckt Anzeigegewicht sofort (stabil oder instabil)  
**CP** Gewichtswerte werden kontinuierlich gedruckt  
**SLP** autom. Drucken bei Stabilität, nur Nicht-Null-Gewichtswert  
**SLZP** autom. Drucken stabiler Nicht-Null-Gewichtswerte und Nullwerte  
**xP** Autom. Drucken ein, Intervalle von 1 bis 3600 Sekunden (x = 1 bis 3600)  
**0P** schaltet autom. Drucken aus  
**PM** druckt aktuellen Modus  
**M** rückt zum nächsten aktivierten Modus vor  
**PU** druckt aktuelle Einheit  
**U** rückt zur nächsten aktivierten Einheit vor  
**T** dieselbe Funktion wie das Drücken von **Tare**.  
**Z** dieselbe Funktion wie das Drücken von **Zero**  
**PV** druckt die Software-Version

**AUTOMATISCHER DRUCKBETRIEB**

Nachdem die Funktion „Autom. Drucken“ im Menü aktiviert wurde, sendet die Waage die Daten nach Anforderung. Um den automatischen Druck kurzzeitig zu stoppen, drücken Sie die PRINT-Taste. Wenn sich im Druckpuffer Daten befinden, drückt der Drucker diese Daten zu Ende. Nach einem zweiten Drücken wird der Druck automatisch wieder fortgesetzt.

**ZUBEHÖR**

Wenn Sie eine vollständige Liste mit Ohaus-Druckern und Zubehörprodukten wünschen, wenden Sie sich an die Ohaus Corporation oder besuchen Sie [www.Ohaus.com](http://www.Ohaus.com)

## KONFORMITÄT

Dieses Zubehörteil wurde getestet und entspricht den Zulassungen, die in der *jeweils geltenden Bedienungsanleitung* aufgeführt sind.

### Entsorgung



In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96 EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sinngemäß gilt dies auch für Länder ausserhalb der EU entsprechend den geltenden nationalen Regelungen.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäss den örtlichen Bestimmungen in einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Bei Weitergabe dieses Gerätes (z.B. für private oder gewerbliche/industrielle Weiternutzung) ist diese Bestimmung sinngemäß weiterzugeben.

Anweisungen zur Entsorgung in Europa finden Sie unter [www.ohaus.com/weee](http://www.ohaus.com/weee).

Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt.

## INTRODUZIONE

Questo kit di interfaccia può essere utilizzato con i seguenti prodotti Ohaus: Scout Pro, Traveler e Navigator.

Il kit di interfaccia USB Ohaus rappresenta una soluzione unica per consentire il collegamento di una bilancia a un computer tramite USB (Universal Serial Bus). I dispositivi USB sono catalogati in classi come le unità disco, le fotocamere digitali, le stampanti, ecc. Le bilance non prevedono una classe comunemente utilizzata, quindi l'interfaccia USB Ohaus adotta un'interfaccia generica basata sullo standard seriale RS232.

I dati inviati dalla bilancia al computer sono in formato USB. I dati USB vengono inviati a una *porta virtuale*. Questa porta viene visualizzata come RS232 al programma dell'applicazione.

Quando si invia un comando da un computer alla bilancia, il programma invia un comando alla *porta virtuale* come se fosse una porta RS232. Il computer quindi indirizza il comando dalla *porta virtuale* al connettore USB del computer dove è collegata la bilancia. Il kit adattatore riceve il segnale USB e risponde al comando.

L'interfaccia USB include un CD con i driver del software per creare la *porta virtuale* richiesta sul computer.


## REQUISITI DI SISTEMA

- Per PC con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® o Windows 7®
- Porta USB disponibile (tipo A, 4 pin, femmina)


## INSTALLAZIONE DELL'INTERFACCIA

Installare il modulo di interfaccia sul lato inferiore della bilancia, come illustrato.


Nota: l'aspetto del proprio modello può essere diverso.

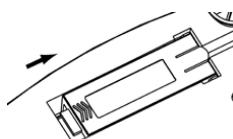


1. Far scorrere il coperchio vuoto verso la parte posteriore.

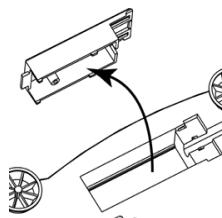

2. Rimuovere il coperchio vuoto.

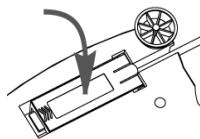

3. Installare il modulo di interfaccia.

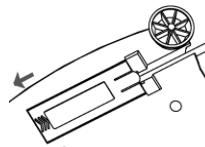

4. Far scorrere il modulo in avanti.

## CONNESSIONE USB

Il cavo USB termina con un connettore di tipo A USA, maschio a 4 pin.

1. Accendere il computer e verificare che la porta USB sia abilitata e funzioni correttamente.
2. Collegare il connettore USB del cavo in quello del computer. Windows® rileva un dispositivo USB e viene avviata la finestra Installazione nuovo hardware.

## INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DELLA PORTA VIRTUALE

1. Inserire il CD fornito nell'apposita unità.

Le diverse versioni di Windows® prevedono procedure lievemente diverse per caricare il driver sul CD. In tutte le versioni l'Installazione nuovo hardware guida nel corso dei passi richiesti per selezionare il driver che si trova sul CD.



Esempio di Installazione nuovo hardware su Windows XP

2. Dopo aver fatto clic su Fine la porta virtuale dovrebbe essere pronta all'uso.

Windows® solitamente aggiunge una porta virtuale in sequenza dopo la porta COM con numero più elevato. Ad esempio, su PC dotati di fino a 4 porte COM, la porta virtuale sarà COM5.

quando si utilizza l'interfaccia USB con programmi che limitano il numero per le designazioni delle porte COM (ad esempio, Ohaus MassTracker consente solo COM1, 2, 3 e 4), può essere necessario assegnare uno di questi numeri alla nuova porta virtuale. Ciò può essere impostato in Impostazioni porta dell'utilità Gestione dispositivi nel Pannello di controllo Windows.

## CONFIGURAZIONE DELLA BILANCIA

- A) L'interfaccia Ohaus è preimpostata per comunicare tramite le impostazioni seguenti: 2400 baud, 7 bit, senza parità, senza sincronizzazione. Se si desiderano parametri diversi, sarà necessario modificare o le impostazioni della bilancia o quelle del computer.
- B) All'installazione dell'interfaccia, la bilancia riconoscerà l'interfaccia USB e aggiungerà le voci pertinenti al menu. Configurare la bilancia ai parametri USB e di stampa desiderati. Per assistenza nell'utilizzo dei menu fare riferimento al *Manuale per l'utente della bilancia*.

<b>PRINT</b>	<b>USB</b>
Stable	USB
On, Off	On / off
A-Print	Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 30sec, 60sec, off	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
End	Parity
Yes, No	7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
*Nota: le selezioni di stampa e RS232 possono variare tra le serie diverse delle bilance.	Handshake
	None, Xon-Xoff, RTS-CTS
	END
	Yes, No

**DEFINIZIONI DI CONFIGURAZIONE**

PRINT / Stable - On	La bilancia stampa solo i dati stabili.
PRINT / Auto Print – Continuous	La bilancia invia ripetutamente i dati più rapidamente possibile.
PRINT / Auto Print – On Stable	La bilancia emette automaticamente i dati quando è stabile.
PRINT / Auto Print – (xx) sec	La bilancia invia i dati ogni (xx) secondi.
PRINT / Auto Print – Off	Invia i dati solo quando si preme PRINT (Stampa).
RS232 / RS232 – Off	Disattiva l'interfaccia, risparmiando l'energia della batteria.
RS232 / Baud, Parity, Handshake	Imposta i parametri per corrispondere alla stampante o al computer.

**FUNZIONAMENTO****USCITA USB**

Se l'adattatore è installato, la bilancia funziona in uno dei tre modi seguenti:

- RSUSB = on, Auto Print (Stampa automatica) = off, Stable (Stabile) = on o off  
Quando si preme PRINT (Stampa) vengono inviati i dati visualizzati.  
Se Stable (Stabile) si trova su On, la bilancia attende una lettura stabile prima di inviare i dati.
- RSUSB = on, Auto Print (Stampa automatica) = on, Stable (Stabile) = on o off  
La bilancia invia automaticamente i dati, in base alle impostazioni nel Menu.  
Se Stable (Stabile) si trova su On, saranno inviati solo i valori stabili.
- RSUSB = off  
L'interfaccia viene disattivata. Durante il funzionamento a batteria, in questo modo si risparmia molta energia.

I dati inviati dall'interfaccia sono in formato ASCII standard, terminato sempre con [CRLF] (ritorno a capo-avanzamento riga). Il formato dell'uscita è il seguente:

[peso]	10 caratteri (giustificato a destra)
[spazio]	1 carattere
[unità]	5 caratteri massimo (giustificato a sinistra)
[spazio]	1 carattere
[indicatore di stabilità]	1 carattere         “?” quando instabile, vuoto quando stabile
[spazio]	1 carattere

[legenda]	10 carattere	TOTALE, hh:mm:ss (intervallo), ecc.
[CR]	1 carattere	
[LF]	1 carattere	

Esempi di uscita: (Nota: \* e\_ indica gli spazi)

```
*****192.21_g
*****0.01_g_?

*****0.01_g__00:00:00
*****176.30_g_?_00:00:15
*****192.08_g__00:00:30

*****192.21_g
*****207.80_g_TOTAL
```

- Stampa Manuale, Continua o Se stabile  
Lettura non stabile
- Stampa intervallo (ad es.:intervallo di 15 s)  
lettura non stabile
- Modalità di accumulazione (solo stampa manuale)

## INGRESSO USB

### Comandi Scout Pro e Traveler

?	modalità corrente di stampa
0A	disattivare la stampa automatica
SA	stampa automatica attiva, stampa se stabile
CA	Stampa automatica continua
(n)A	Stampa automatica per intervalli di 1-3600 secondi (n = 1-3600)
C	eseguire la regolazione a intervallo
L	eseguire la regolazione di linearità
0M	modalità grammo
1M	modalità oncia
2M	modalità oncia troy
3M	modalità pennyweight
4M	modalità conteggio pezzi
5M	modalità libbre
T	tara della bilancia, equivale alla pressione di <b>ON-ZERO</b>
V	stampa la versione del software
(Esc)R	reimposta la bilancia ai valori di fabbrica predefiniti.
P	equivale alla pressione di <b>Print</b>
LE	stampa l'ultimo codice di errore, a es. [Err 0]
0S	stampa i dati non stabili
1S	stampa solo i dati stabili

### Comandi di Navigator

P	equivale alla pressione di <b>Print</b>
SP	stampa solo i dati di peso
IP	stampa immediata del peso visualizzato (stabile o instabile).
CP	Stampa continua dei pesi
SLP	Stampa automatica solo del peso stabile non zero.
SLZP	Stampa automatica del peso non zero e della lettura zero stabili.
xP	Stampa automatica per intervalli di 1-3600 secondi (x = 1-3600)

- OP** disattiva Auto-print (Stampa automatica)
- PM** modalità corrente di stampa
- M** avanza alla modalità successiva abilitata
- PU** stampa unità di misura corrente
- U** avanza all'unità successiva abilitata
- T** equivale alla pressione di **Tare**
- Z** equivale alla pressione di **Zero**
- PV** stampa la versione del software

### FUNZIONAMENTO STAMPA AUTOMATICA

Quando nel menu viene attivata la stampa automatica, la bilancia invia i dati come richiesto. Per interrompere momentaneamente la stampa automatica, premere il tasto PRINT. Se sono presenti dati nel buffer di stampa, la stampante porterà a termine la stampa di questi dati. Premendo nuovamente la stampa automatica riprende.

## ACCESSORI

Per un elenco completo delle stampanti e degli altri accessori Ohaus, contattare Ohaus Corporation o visitare il sito Web [www.Ohaus.com](http://www.Ohaus.com)

## CONFORMITÀ

Questo accessorio è stato testato ed è conforme con le approvazioni elencate nel *Manuale di istruzioni delle bilance pertinenti*.

### **Smaltimento**



In conformità a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2002/96 CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), questo strumento non può essere smaltito come i normali rifiuti. Tale presupposto resta valido anche per i Paesi al di fuori dei confini della UE, conformemente alle norme nazionali in vigore. Si prega quindi di smaltire questo prodotto separatamente e in modo specifico secondo le disposizioni locali relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi agli enti preposti o al rivenditore dell'apparecchiatura stessa.

In caso di cessione dello strumento (per es. per ulteriore utilizzo privato o aziendale/industriale), si prega di comunicare anche questa disposizione. Per le istruzioni relative allo smaltimento in Europa, fare riferimento a [www.ohaus.com/weee](http://www.ohaus.com/weee).

Si ringrazia per il contributo alla tutela dell'ambiente.



## 介绍

本接口组件可用于奥豪斯 Scout Pro, Scout SE 和 Navigator 系列电子天平。

- Ohaus USB 接口组件为通用串行总线，用于连接天平与电脑。USB 设备有不同类别，例如磁盘驱动器，数码相机，打印机等。而天平没有通用类别，因此 Ohaus USB 接口采用 RS232 通用串行接口标准。
- 天平发送至电脑的数据是 USB 格式。此数据首先发送至一个虚拟端口，然后此端口被当作为 RS232 端口将数据发送至电脑。
- 电脑向天平发送命令时，首先发送此命令至被当作为 RS232 的虚拟端口。然后此命令再发送至与天平连接的电脑 USB 连接器。适配器组件接收 USB 信号并做出响应。

本 USB 接口组件包括一张带有软件驱动程序的 CD 光盘。此程序用于在电脑安装上述虚拟端口。


## 系统需求

- 安装 Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® or Windows 7® 操作系统的计算机
- 可用的 USB 接口(A 类型，4 针脚，母接口)


## 安装

将接口模块安装在天平底部，如图所示。


注意：不同型号的天平外观可能与图示不同。

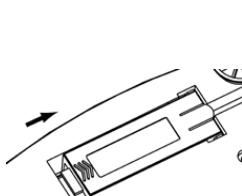


1. 按箭头方向滑动接口盖

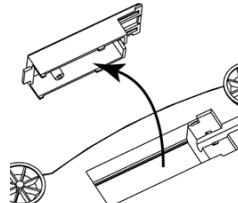

2. 去掉接口盖

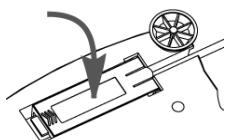

3. 安装接口模块

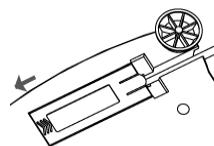

4. 按箭头方向推动接口模块

## USB 连接

USB 线接头为 4 针脚，公接口，A 类型。

1. 打开电脑，确认 USB 接口可正常使用。
2. 将 USB 线插入电脑 USB 接口。Windows®会检测到新的 USB 设备。

## 虚拟端口驱动程序安装

1. 电脑上显示添加新硬件向导后，将 CD 光盘放入电脑光盘驱动器。  
不同版本的 Windows®系统下的安装步骤会稍有不同。只要根据系统的添加新硬件向导逐步点击便可以安装程序。



Windows XP 硬件向导示例

2. 安装完成后，虚拟端口就可以使用了。

通常 Windows®为虚拟端口配置的编号是电脑的最大 COM 口编号增加 1。例如，带有 4 个 COM 口的电脑为虚拟端口配置的编号是 5。

在某些对 COM 口编号有规定的程序（例如奥豪斯只允许 COM1,2,3,4）下使用此 USB 接口时，必须给虚拟端口配置规定的 COM 口编号。可在 Windows®控制面板的设备管理器中完成配置。

## 天平安装

- A) 奥豪斯 USB 接口采用的默认设定为：2400 波特率，7 位，无奇偶校验位，无握手信号。如果需要不同设置，必须改变天平设置或电脑设置。
- B) 接口安装好后，天平可以辨认此 USB 接口并在菜单中添加相关项。设置匹配的 USB 接口、打印参数等，请参照天平使用说明书。

### PRINT

Stable

On, Off

A-Print

Cont, On.Stbl, On.Acc\*, 5sec,  
15sec, 30sec, 60sec, off

End

Yes, No

\*Note: Print and USB  
menu selections may  
vary between the  
different balance series.

### USB

USB

On / off

Baud

600, 1200, 2400, 4800, 9600,  
19200

Parity

7-even, 7-odd, 7-none, 8-none

Handshake

None, Xon-Xoff, RTS-CTS

END

Yes, No

### 设置说明

PRINT / Stable - On	天平只发送稳定数据
PRINT / Auto Print – Continuous	天平连续发送数据
PRINT / Auto Print – On Stable	天平根据稳定性自动输出数据
PRINT / Auto Print – (xx) sec	天平每隔 (xx) 秒发送数据
PRINT / Auto Print – Off	只在按 PRINT 键后发送数据
USB / USB –Off	关闭接口，节省电池电量
USB / Baud, Parity, Handshake	设置参数以匹配打印机或电脑

### 操作

#### USB 输出

天平接电后有三种运行模式：

- USB = on, Auto Print = off, Stable = on or off  
根据菜单设置，按 PRINT 键发送显示屏数据。  
如果 Stable 设置为 On，天平等待读数稳定后发送数据。
- USB = on, Auto Print = on, Stable (Stabile) = on or off  
天平根据菜单设置自动发送数据。  
如果 Stable 设置为 On，只发送稳定值。
- USB = off  
接口关闭。电池模式下，此项操作会节省大量电源。

接口发送的数据为标准 ASCII 格式，结束位为【CRLF】（回车符）。输出格式：

[weight]	10 位(右校正)
[space]	1 位
[unit]	最大 5 位(左校正)
[space]	1 位
[stability indicator]	1 位 不稳定时为“?”， 稳定时为空格
[space]	1 位
[legend]	10 位 总计， hh:mm:ss(时间间隔)等
[CR]	1 位
[LF]	1 位

输出实例：（注意： \* 和 \_ 代表空格）

*****192.21_g	- 手动， 连续或稳定打印
*****0.01_g_?	- 不稳定读数
*****0.01_g__ 00:00:00	- 间隔打印（如 15 秒间隔）
*****176.30_g_?_00:00:15	- 不稳定打印
*****192.08_g__ 00:00:30	
*****192.21_g	
*****207.80_g_TOTAL	- 累加模式（仅限手动打印）

## USB 输入

天平可通过接口适配器相应各种命令，如下所述。当下述命令以[CR]或[CRLF]结尾，即为结束。

### Scout Pro 和 Traveler 命令

?	打印当前模式
0A	关闭自动打印
SA	开启自动打印， 稳定输出
CA	自动连续打印
(n)A	自动打印， 间隔为 1 到 3600 秒(n = 1 到 3600)
C	量程校准
L	线性校准
0M	gram 模式
1M	ounce 模式
2M	troy ounce 模式
3M	pennyweight 模式
4M	计件称量模式
5M	pound 模式
T	去皮， 与按“ON-ZERO”键相同

<b>V</b>	打印软件版本
<b>(Esc)R</b>	重置天平为出厂设置
<b>P</b>	打印
<b>LE</b>	打印上次错误代码，例如[ <b>Err 0</b> ]
<b>OS</b>	打印不稳定数据
<b>1S</b>	仅打印稳定数据

#### Navigator 命令

<b>P</b>	与按“Print”键相同
<b>SP</b>	仅打印稳定重量值
<b>IP</b>	打印及时显示屏数据（稳定或不稳定）
<b>CP</b>	连续打印重量值
<b>SLP</b>	自动打印非零稳定重量值
<b>SLZP</b>	自动打印非零稳定重量值和零点读数
<b>xP</b>	以 1 到 3600 秒间隔自动打印(x = 1 到 3600)
<b>0P</b>	关闭自动打印
<b>PM</b>	打印当前模式
<b>M</b>	切换至下一可用模式
<b>PU</b>	打印当前单位
<b>U</b>	切换至下一可用单位
<b>T</b>	去皮
<b>Z</b>	清零
<b>PV</b>	打印软件版本

#### 自动打印操作

自动打印在菜单中激活后，天平会按照要求发送数据。如需暂时中止自动打印，按“PRINT”键。如果在打印缓冲内存中有数据，打印机会继续打印完此数据。重按“PRINT”键可恢复自动打印功能。

## ВВЕДЕНИЕ

Данный комплект интерфейса предназначен для использования со следующими моделями весов Ohaus: Scout Pro, Traveler и Navigator.

Комплект интерфейса USB - это уникальное решение проблемы подключения весов к компьютеру по универсальной последовательнойшине (USB). USB-устройства подразделяются на такие классы, как дисковые накопители, цифровые камеры, принтеры и т.д. Весы не входят в общепринятую классификацию, поэтому USB интерфейс Ohaus был разработан на базе стандартного последовательного интерфейса RS232.

Весы передают данные в компьютер в формате USB. Данные из порта USB перенаправляются в *виртуальный порт*. Прикладные программы воспринимают его как порт RS232.

Когда прикладная программа посыпает команду весам, она выводит эту команду в *виртуальный порт*, как если бы это был порт RS232. Компьютер перенаправляет команду из *виртуального порта* на физический USB-порт компьютера, к которому подключены весы. Комплект интерфейса принимает данные по шине USB и воспринимает команду.

В составе комплекта интерфейса USB поставляется компакт-диск с драйверами, предназначенными для создания требуемого *виртуального порта* в компьютере.

## ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- ПК с установленной операционной системой Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® or Windows 7®.
- Свободный USB-порт (тип A, 4-контактный, розетка)


## УСТАНОВКА ИНТЕРФЕЙСА

Установите модуль интерфейса в предназначенный для него отсек в днище весов, как показано на рисунке.


Примечание в зависимости от модели вид весов может отличаться от показанного на рисунке.




1. Сдвиньте заглушку отсека назад.

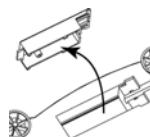

2. Удалите заглушку.

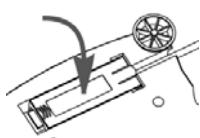

3. Установите модуль интерфейса.

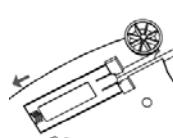

4. Сдвиньте модуль вперед до упора.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К USB-ПОРТУ

На кабеле интерфейса USB устанавливается 4-контактная вилка USB типа А.

3. Включите компьютер и проверьте функционирование USB-порта.
4. Подключите кабельную вилку к разъему USB-порта компьютера.  
Windows® обнаружит подключение USB-устройства и запустит "мастер установки нового оборудования".

## УСТАНОВКА ПО ВИРТУАЛЬНОГО ПОРТА

3. Установите компакт-диск из комплекта интерфейса в оптический привод компьютера.

Процедуры установки драйвера незначительно различаются в зависимости от версии ОС Windows®. Во всех версиях ОС "мастер установки нового оборудования" в пошаговом режиме помогает выполнить все необходимые операции.



Окно "мастера установки нового оборудования" в Windows XP.

4. После нажатия кнопки **Finish** (готово) в окне мастера виртуальный порт готов к работе.

Windows®, как правило, добавляет виртуальный порт в конец списка установленных СОМ-портов. Например, если ПК имел 4 СОМ-порта, виртуальный порт будет установлен как СОМ5.

При использовании интерфейса USB с программами, ограничивающими количество допустимых номеров СОМ-портов (например, Ohaus MassTracker может работать только с портами СОМ1, 2, 3, и 4), может оказаться необходимым присвоить новому виртуальному порту один из этих номеров. Это можно сделать в диалоговом окне "Параметры порта" диспетчера устройств, который вызывается из панели управления Windows.

## НАСТРОЙКА ВЕСОВ

- C) Модуль интерфейса Ohaus имеет следующие заводские установки параметров: 2400 бод, 7 бит, без контроля, без квтирования. Если установки параметров интерфейсов не совпадают, необходимо соответствующим образом изменить их в весах или в компьютере.
- D) После установки модуля интерфейса весы автоматические определяют его и открывают доступ к соответствующим пунктам меню. Настройте параметры печати и параметры интерфейса USB весов; порядок работы в меню см. в руководстве по эксплуатации весов.

### Подменю PRINT (печать)

Stable  
On, Off  
A-Print  
Cont, On.Stbl, On.Acc\*, 5sec,  
15sec, 30sec, 60sec, off  
End  
Yes, No

\*Примечание: состав параметров в подменю Print и USB зависит от модели весов.

### Подменю USB

USB  
On / off  
Baud  
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200  
Parity  
7-even, 7-odd, 7-none, 8-none  
Handshake  
None, Xon-Xoff, RTS-CTS  
END  
Yes, No

## ПОЯСНЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРАМ

PRINT / Stable - On	Весы передают только установленные значения.
PRINT / Auto Print – Continuous	Весы непрерывно выводят данные с максимальной возможной скоростью.
PRINT / Auto Print – On Stable	Весы автоматически выводят данные при достижении установленного состояния.
PRINT / Auto Print – (xx) sec	Весы выводят данные с периодом в (xx) секунд.
PRINT / Auto Print – Off	Данные выводятся только после нажатия клавиши PRINT.
USB / USB –Off	Включение модуля интерфейса для экономии заряда батареи.
USB / Baud, Parity, Handshake	Установки этих параметров должны совпадать с соответствующими установками параметров принтера или компьютера.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ВЫВОД ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС USB

Весы с установленными модулем интерфейса могут работать в одном из трех режимов:

- USB = on, Auto Print = off, Stable = on или off

При нажатии клавиши PRINT отображаемые на дисплее данные выводятся через

интерфейс в соответствии с установками параметров, заданными в меню.  
Если Stable = On, данные выводятся только после успокоения весов.

- **USB = on, Auto Print = on, Stable = on** или off  
Весы автоматически выводят данные через интерфейс.  
Если Stable = On, данные выводятся только после успокоения весов.
- **USB = off**  
Интерфейс выключен. При работе с питанием от батареи это обеспечивает существенную экономию заряда батареи.

Данные выводятся через интерфейс в стандартном формате ASCII с символами возврата каретки и перевода строки [ВКПС] в качестве ограничителей. Используется следующий формат данных:

[масса]	10 символов (с выравниванием по правому краю)
[пробел]	1 символ
[единица]	не более 5 символов (с выравниванием по левому краю)
[пробел]	1 символ
[индикатор успокоения] установившееся значение.	1 символ "?" – неустановившееся значение, пробел – установленное значение.
[пробел]	1 символ
[примечание]	10 символов TOTAL (суммарная масса), чч:мм:сс (время) и т.д.
[ВК]	1 символ
[ПС]	1 символ

Примеры вывода данных на печать: (Примечание: символами "\*" и "\_" обозначены пробелы).

```
*****192.21_g
*****
*****0.01_g_?
*****0.01_g__ 00:00:00
*****
****176.30_g_ ?_00:00:15
****192.08_g__ 00:00:30
****192.21_g
****207.80_g_TOTAL
```

- Печать данных в ручном режиме, в непрерывном режиме или печать установившихся значений неустановившееся значение
- Периодическая печать (в примере – с периодом 15 с)  
неустановившееся значение
- Режим суммирования (вывод на печать – только вручную).

### ВВОД ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС USB

Весы воспринимают ряд команд, передаваемых через последовательный интерфейс. В качестве ограничителей командных строк необходимо передавать символы [ВК] или [ВКПС].

#### Команды, воспринимаемые весами Scout Pro и Traveler

- |           |  |
|-----------|--|
| ?         | вывод текущего режима                                  |
| <b>0A</b> | выключение автоматической печати                       |
| <b>SA</b> | включение автоматической печати установленных значений |
| <b>CA</b> | включение непрерывного вывода данных                   |

- (n)A автоматический вывод на печать с периодом от 1 до 3600 с (n = 1 – 3600)
- C запуск калибровки диапазона взвешивания
- L запуск калибровки линейности
- 0M режим взвешивания в граммах
- 1M режим взвешивания в унциях
- 2M режим взвешивания в тройских унциях
- 3M режим взвешивания в пеннивейтах
- 4M режим подсчета количества предметов
- 5M режим взвешивания в фунтах
- T тарирование весов (аналогично нажатию клавиши **ON-ZERO**)
- V печать версии программного обеспечения
- (Esc)R восстановление заводских установок параметров весов
- P аналогично нажатию клавиши PRINT (печать)
- LE печать кода последней ошибки, например, [**Err 0**]
- OS печать неустановившихся значений
- 1S печать только установившихся значений

#### Команды весов Navigator

- P аналогично нажатию клавиши **Print** (печать)
- SP печать только установившихся значений массы
- IP немедленный вывод отображаемого значения массы (установившегося или неустановившегося)
- CP непрерывный вывод значений массы
- SLP автоматический вывод только ненулевых установившихся значений массы
- SLZP автоматический вывод установившегося ненулевого или нулевого значения массы
- xP автоматический вывод на печать с периодом от 1 до 3600 с (x = 1 – 3600)
- 0P выключение автоматической печати
- PM вывод текущего режима
- M переключение на следующий разрешенный режим взвешивания
- PU вывод текущей единицы измерения
- U переключение на следующую разрешенную единицу измерения
- T аналогично нажатию клавиши **Tare** (тарирование)
- Z аналогично нажатию клавиши **Zero** (установка нуля)
- PV печать версии программного обеспечения

#### РАБОТА В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

После включения режима автоматической печати в меню (Auto Print = on) весы будут выводить данные в соответствии с заданными установками параметров. Автоматическую печать можно временно приостановить, нажав клавишу PRINT. Печать будет остановлена после завершения вывода данных, содержащихся в буфере печати. Для возобновления автоматической печати еще раз нажмите ту же клавишу.

#### **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Для получения полного перечня принтеров и иных принадлежностей обратитесь к представителю Ohaus Corporation или посетите веб-сайт [www.Ohaus.com](http://www.Ohaus.com)

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Данная принадлежность прошла необходимые испытания и соответствует требованиям стандартов, указанных в соответствующем руководстве по эксплуатации.

### Утилизация



В соответствии с директивой Европейского Сообщества 2002/96 EC по утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) не допускается утилизировать данное оборудование вместе с бытовыми отходами. В странах, не входящих в Европейский Союз, утилизация оборудования должна осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами.

Настоятельно рекомендуется утилизировать данное оборудование на специальных пунктах сбора электрического и электронного оборудования. Для получения необходимой информации обратитесь в уполномоченную организацию либо к своему поставщику оборудования.

Эти требования сохраняют силу и в случае передачи оборудования (для использования в личных или коммерческих целях) третьей стороне.

Инструкцию по утилизации оборудования для европейских стран см. на веб-сайте [www.ohaus.com/weee](http://www.ohaus.com/weee).

Благодарим вас за вклад в охрану окружающей среды.

## はじめに

このインターフェイスキットは、NVT シリーズの各オーハウス製品と共にご利用いただけます。

オーハウス USB インターフェイスキットは、天びんとコンピュータを USB を使用して接続する場合の問題を解決します。USB ドライブは、ディスクドライブ、デジタルカメラ、プリンタなどに分類されます。天びんは通常、このような分類を行わないため、オーハウス USB インターフェイスでは RS232 シリアルスタンダードに基づいた一般的インターフェイスを利用します。

天びんからコンピュータに送信されるデータは、USB フォーマットで送信されます。USB データは仮想ポートに送信されます。このポートは、アプリケーションプログラムにより RS232 ポートとして認識されます。

コンピュータから天びんにコマンドを送信する場合、アプリケーションプログラムは仮想ポートが RS232 ポートであるかのようにコマンドを送信します。コンピュータは仮想ポートからのコマンドをコンピュータの USB コネクタに伝送します。このコネクタに天びんが接続されています。アダプタキットが USB 信号を受信して、コマンドに応答します。

このキットには、コンピュータ上に必要な仮想ポートを作成するソフトウェアドライバの CD が付属しています。


## システム要件

- Windows 98®、Windows 98SE®、Windows ME®、Windows 2000®、Windows XP®、または Windows 7® を実行する PC
- USB ポート（タイプ A、4 ピン、メス）

## インターフェイスの取り付け

下記のように、インターフェイスモジュールを天びんの下側に取り付けます。

注: お使いのモデルにより、図とは異なる場合があります。

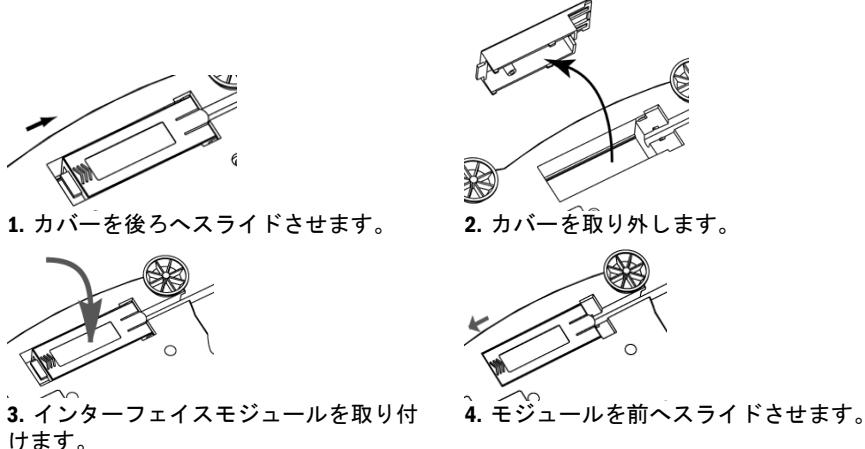

## USB 接続

USB ケーブルの終端は、4 ピン、オスの USB タイプA コネクタです。

1. コンピュータを起動し、USB ポートが正しく動作することを確認します。
2. ケーブルの USB コネクタをコンピュータの USB コネクタに差し込みます。Windows® により USB デバイスが検出され、新しいハードウェアの検出ウィザードが開始されます。

## 仮想ポートソフトウェアのインストール

1. 付属の CD を CD ドライブに挿入します。

Windows® のバージョンにより、CD に含まれるドライバを読み込む手順が多少異なります。どのバージョンでも、新しいハードウェアウィザードに従えば、必要な手順を踏んで CD にあるドライバを選択できます。



ハードウェアの追加ウィザードの例（Windows XP）

2. [完了] をクリックすると、仮想ポートを使用できるようになります。

Windows® では通常、1 番大きな番号の COM ポートの次に仮想ポートが追加されます。たとえば、4 つの COM ポートを備えた PC の場合、仮想ポートは COM5 になります。

USB インターフェイスのプログラムで指定できる COM ポートの数に制限がある場合は（たとえば、Ohaus MassTacker では COM1、2、3、4 のみ対応）、指定できる番号のいずれかを新しい仮想ポートに割り当てる必要があります。これは、Windows コントロールパネルのデバイスマネージャユーティリティにあるポートの設定で実行できます。

## 天びんの設定

- A) オーハウスインターフェイスは、2400 ボー、7 ビット、パリティなし、ハンドシェイクなしの設定で通信を行うように、あらかじめ設定されています。別の設定にしたい場合、天びんの設定を変更するか、コンピュータの設定を変更する必要があります。
- B) インターフェイスを取り付けると、天びんは USB インターフェイスを認識し、関連する項目がメニューに追加されます。天びんを、必要な USB および印字パラメータにあわせて設定します。メニューの使用方法については、天びんのユーザーマニュアルを参照してください。

PRINT	USB
Stable	USB
On, Off	On / off
A-Print	Baud
Cont、On.Stb、On.Acc*、5sec、 15sec、30sec、60sec、off	600、1200、2400、4800、9600、 19200
End	Parity
Yes、No	7-even、7-odd、7-none、8-none
*注: 印字および USB メニューの 選択肢は、天びんのシリーズ ごとに異なります。	Handshake
	None、Xon-Xoff、RTS-CTS
	END
	Yes、No

### 設定の定義

PRINT / Stable - On	安定したデータのみを伝送します。
PRINT / Auto Print - Continuous	データを高速で繰り返し伝送します。
PRINT / Auto Print - On Stable	データが安定すると自動的にデータを出力します。
PRINT / Auto Print - (xx) sec	(xx) 秒ごとにデータを送信します。
PRINT / Auto Print - Off	印字ボタンを押した場合にのみデータを送信します。
USB / USB - Off	インターフェイスをオフにして、バッテリーを節約します。
USB / Baud、Parity、Handshake	プリンタまたはコンピュータにあわせてパラメータを設定してください。

## 操作

### USB 出力

アダプタを取り付けると、天びんは次の 3 つの方法のいずれかで動作します。

- USB = on、Auto Print = off、Stable = on または off  
印字ボタンを押すと、表示されたデータがメニューの設定に従って送信されます。Stable を On に設定している場合、天びんの読み取り値が安定してからデータが送信されます。
- USB = on、Auto Print = on、Stable = on または off  
天びんにより自動的にデータが送信されます。Stable を On に設定している場合、安定値のみが送信されます。
- USB = off  
インターフェイスがオフになります。バッテリーで操作している場合、この機能により電力を大幅に節約できます。

インターフェイスから送信されるデータは ASCII フォーマットで、最後に必ず [CRLF] (復帰改行) が付きます。出力フォーマットは次のとおりです。

[weight]	10 文字 (右揃え)
[space]	1 文字
[unit]	最大 5 文字 (左揃え)
[space]	1 文字
[stability indicator]	1 文字 不安定な場合は "?"。安定している場合はブランク
[space]	1 文字
[legend]	10 文字 TOTAL、hh:mm:ss (時間間隔) など
[CR]	1 文字
[LF]	1 文字

出力例: (注: \* と \_ はスペースを表します)

```
*****192.21_g
*****0.01_g_?
*****0.01_g__ 00:00:00
*****176.30_g_?_00:00:15
*****192.08_g__00:00:30

*****192.21_g
*****207.80_g_TOTAL
```

- 手動、継続的、または安定時に印字
- 不安定な読み取り値
- 間隔印字 (例: 15 秒間隔)
- 不安定な読み取り値
- 累積モード (手動印字のみ)

## USB 入力

天びんは、インターフェイスアダプタを経由して送信されるさまざまなコマンドに応答します。以下のコマンドの終端には、[CR] または [CRLF] を入れます。

## コマンド

P	重量データの一発転送要求
SP	安定時の重量のみ転送
IP	表示されている重量が安定していても安定していないくとも、すぐに転送
CP	重量を継続的に転送
SLP	重量がゼロ以外で安定している場合のみ自動転送
SLZP	重量がゼロ以外で安定し、ゼロ読み取り値の場合に自動転送
xP	1 ~ 3,600 秒間隔で自動転送オン (x = 1 ~ 3600)
OP	自動転送オフ
PM	現在のモードを転送
M	次の有効なメニューに移動
PU	現在の単位を転送
U	次の有効な単位に移動
T	風袋リセットの要求
Z	ゼロリセットの要求
PV	ソフトウェアバージョンを転送

### 自動印字操作

メニューで自動印字を一度アクティブにすると、天びんは必要に応じてデータを送信します。自動印字を一時的に停止するには、印字ボタンを押します。印字バッファにデータがある場合、プリンタはこのデータの印字を完了します。ボタンをもう一度押すと、自動印字が再開します。

### **コンプライアンス**

このアクセサリはテスト済みであり、該当する取扱説明書に記載された認証に準拠しています。

#### **廃棄**



廃電気・電子機器廃棄物（WEEE）に関する欧州指令 2002/96 に従って、このデバイスは一般廃棄物として廃棄してはいけません。EU 以外の国でも同様で、各國ごとの要件に従います。

この製品は、指定された電気・電子機器の収集場所における地域の規制に従って廃棄してください。疑問点は、担当する機関、あるいはこの機器の購入元にお問い合わせください。

この機器を、個人使用であれ業務用であれ他の関係者に譲渡した場合、この規制の内容も製品に付随します。

欧州での廃棄方法については、[www.ohaus.com/weee](http://www.ohaus.com/weee) を参照してください。  
環境保護へのご協力ををお願いいたします。







Ohaus Corporation  
19A Chapin Road  
Pine Brook, NJ 07058-2033, USA

Tel: (973) 377-9000

奥豪斯仪器（上海）有限公司制造

地址：上海市桂平路471号4号楼4楼 邮编：200233

维修电话：021—64855408

维修传真：021—64859748

With offices worldwide / Con oficinas alrededor del mundo / Avec des bureaux dans le monde entier / Weltweite Geschäftsstellen / Con uffici in tutto il mondo / Глобальная сеть офисов.

[www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)



\* 8 3 0 3 2 2 0 8 \*

P/N 83032208 A © 2010 Ohaus Corporation, all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten / tutti i diritti riservati / все права защищены.

Printed in China / Impreso en la China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China / Stampato in Cina / Отпечатано в Китае