

## MA136 (fr\_en) Notice de montage

Cordons avec SLS205-A, SLS205-L/N

## MA136 (fr\_en) Assembly instructions


Connecting leads with SLS205-A, SLS205-L/N

### Sommaire


Consignes de sécurité .....	2
Outilage nécessaire .....	3
Préparation du câble.....	3
Montage .....	4

### Content

<i>Safety Instructions.....</i>	2
Tools required .....	3
Preparation of the cable .....	3
Assembly.....	4

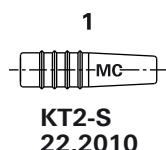

KT2-S  
22.2010

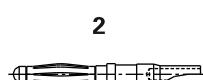

LS205-L  
22.1009



FLEXI-E/HK0,5 (PVC)  
60.7005

## Consignes de sécurité

Le montage et l'installation des produits ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et formé en respectant toutes les dispositions de sécurité et réglementations légales applicables.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes.

Utiliser uniquement les pièces et outils recommandés par Stäubli. Suivre scrupuleusement les étapes de préparation et de montage décrites ici, faute de quoi ni la sécurité ni le respect des caractéristiques techniques ne sont garantis. Ne pas modifier le produit d'une quelconque manière.

 Pour garantir une protection contre les chocs électriques, il est indispensable de réaliser les opérations de montage et de démontage hors tension, en veillant à déconnecter les différents composants de toute alimentation électrique.

 Les connecteurs ne doivent pas être débranchés sous charge. L'embrochage et le débrochage sous tension sont permis.

 Avant chaque utilisation, il conviendra de vérifier visuellement (en particulier l'isolation) l'absence de tout défaut externe. En cas de doute concernant la sécurité du matériel, il conviendra de faire appel à un expert ou de procéder au remplacement du connecteur incriminé.

 Pour des caractéristiques techniques détaillées, se reporter au catalogue des produits.

## Safety instructions

The products may be assembled and installed exclusively by suitably qualified and trained specialists duly observing all applicable safety regulations.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.

Use only the components and tools specified by Stäubli. In case of self-assembly, do not deviate from the preparation and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli cannot give any guarantee as to safety or conformity with the technical data. Do not modify the product in any way.

 For protection against electric shock, parts must be isolated from the power supply while being assembled or disassembled.

 The plug connections must not be disconnected under load. Plugging and unplugging when live is permitted.

 Each time the connector is used, it should previously be inspected for external defects (particularly in the insulation). If there are any doubts as to its safety, a specialist must be consulted or the connector must be replaced.

 For further technical data please see the product catalogue.

### Explication des symboles

 Mise en garde contre une tension électrique dangereuse

 Mise en garde contre un danger

 Remarque ou conseil utile

### Explanation of the symbols

 Warning of dangerous voltages

 Warning of a hazard area


 Useful hint or tip



### Outilage nécessaire

#### (ill. 1)


Pince à dénuder „Stripax“  
No. de Cde 25.0015

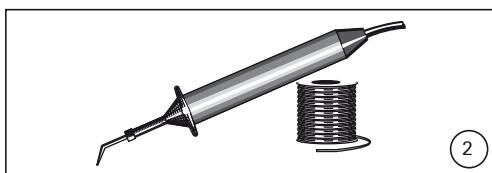

#### (ill. 2)


- Fer à souder 60W
- Fil de soudure  
p.e. fil de soudure sans plomb Ø  
1,5#58/405  
(SN95.8Ag3.5Cu.7)  
ANSI/J-STD-004

Source d'approvisionnement:  
[www.kester-online.de](http://www.kester-online.de)

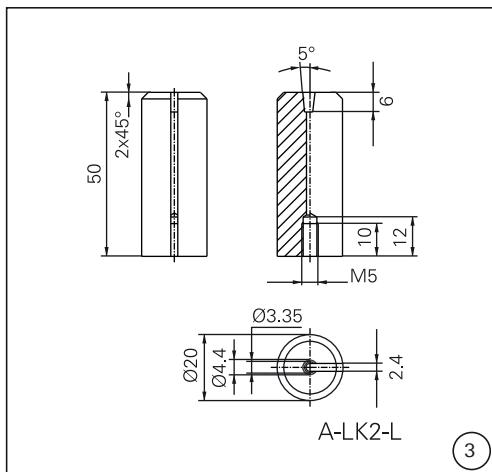


#### (ill. 3)

Outil auxiliaire A-LK2-L  
Matière recommandée: Acier

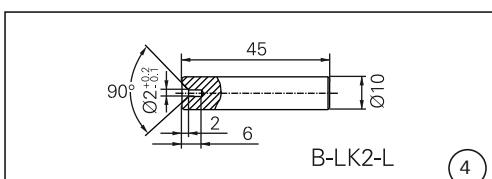

#### (ill. 4)


Outil auxiliaire B-LK2-L  
Matière recommandée: Acier

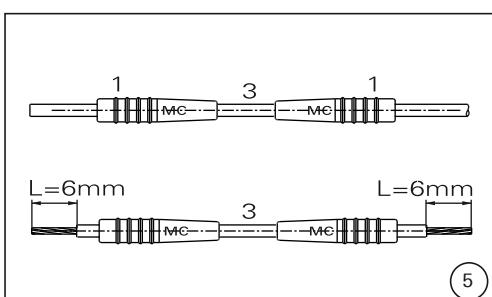

### Préparation du câble

#### (ill. 5)

Couper le câble 3 à la longueur prévue et enfiler les deux capuchons isolants (1). Dénuder les deux extrémités du câble sur la longueur L = 6mm avec la pince à dénuder.

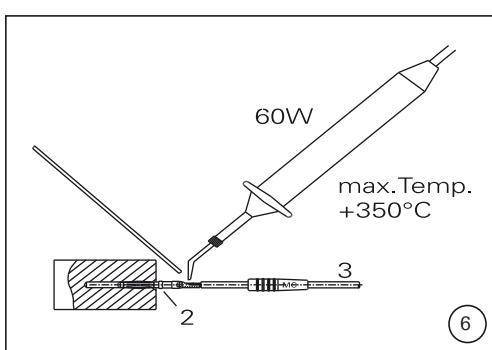

#### (ill. 6)

Souder le câble 3 dans la fiche 2.  
Température de soudure max. 350°C.

La fiche et la zone de soudure doivent être exemptes de coulures liées à la soudure.

#### **Remarque:**

Lors de l'opération de soudure maintenir la fiche 2 dans un support muni d'un perçage Ø 2,1mm.

### Tools required

#### (ill. 1)

Cable stripper “Stripax”  
Order No. 25.0015

#### (ill. 2)

- Soldering iron 60W
- Solder  
e.g. lead free solder  
Ø 1,5#58/405  
(SN95.8Ag3.5Cu.7)  
ANSI/J-STD-004

Source of supply:  
[www.kester-online.de](http://www.kester-online.de)

#### (ill. 3)

Auxiliary tool A-LK2-L  
Recommended material: Steel

#### (ill. 4)

Auxiliary tool B-LK2-L  
Recommended material: Steel

### Preparation of the cable

#### (ill. 5)

Cut the cable 3 to the desired nominal length and slide insulator (1) onto both ends of cable. Strip both ends of cable to length L = 6mm with cable stripper.




#### (ill. 6)

Solder cable 3 in plug 2.  
Soldering temp. 350°C max.

Plug and solder area should be free from excess solder.

#### **Note:**

For soldering purposes a block with a drilled hole Ø 2,1mm should be used to hold the plug 2 in position.

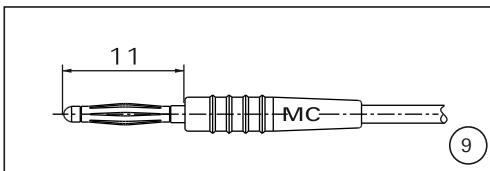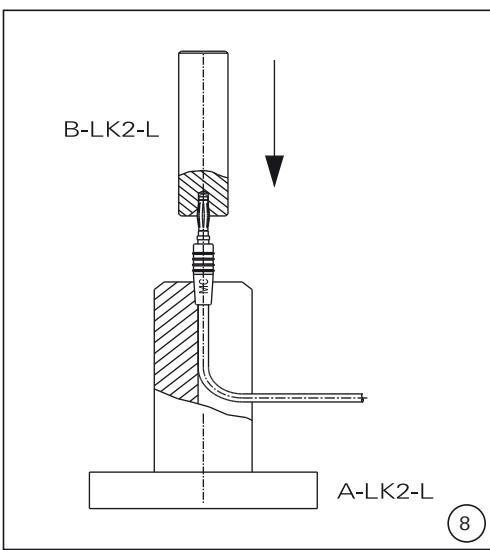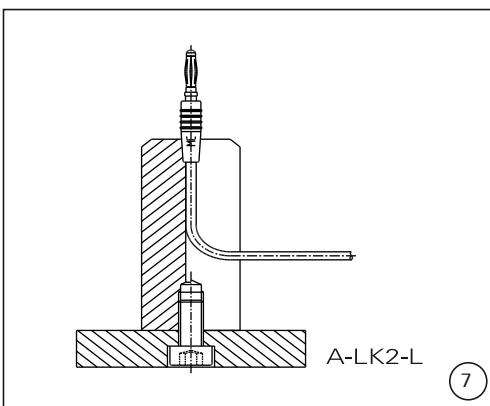**Montage****(ill. 7)**

Introduire manuellement la fiche dans le corps isolant et placer l'ensemble dans l'outil de montage A-LK2-L

**Assembly****(ill. 7)**

Insert by hand the plug into insulator and then place into auxilliary tool A-LK2-L.

**(ill. 8)**

Positionner l'outil de montage B-LK2-L en face de la fiche et presser lentement la fiche jusqu'au point d'arrêt à l'aide d'une petite presse.

Align auxiliary tool B-LK2-L with plug and slowly press-in plug to the end position with the help of a bench drilling machine or lever press.

**(ill. 9)**

Vérifier l'encliquetage. (Longueur de la partie visible de la fiche: 11mm)

Control snap-in. The distance between the insulator and the top of plug must be 11mm.