


# NOTICE DE MONTAGE PERFO FAST 52




**ATTENTION:** • POUR LE MONTAGE EN MONOPHASE, POSITIONNER LES CONDUCTEURS COMME INDIQUÉ SUR LE 4<sup>ème</sup> SCHÉMA.  
• POUR TERMINER UNE LIGNE, RAJOUTER 4 CONDUCTEURS

COUPES LG 50 MM DANS LE BORNIER NON UTILISÉ POUR EQUILIBRER LA PERFORATION.


**RECOMMANDATION:** POUR LE CHANGEMENT DU FUSIBLE FAIRE GLISSER LA TRAPPE VERS LE BAS

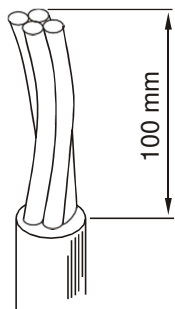


Dénuder les 2 câbles de réseau sur une longueur de 80 à 100 mm.  
**NE PAS DÉNUDER LES CONDUCTEURS**

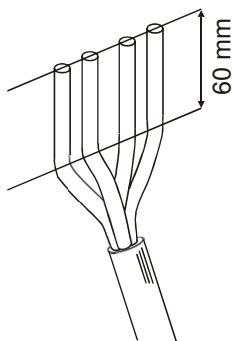


Former les 2 câbles de réseau sur une longueur de 55 à 60 mm.

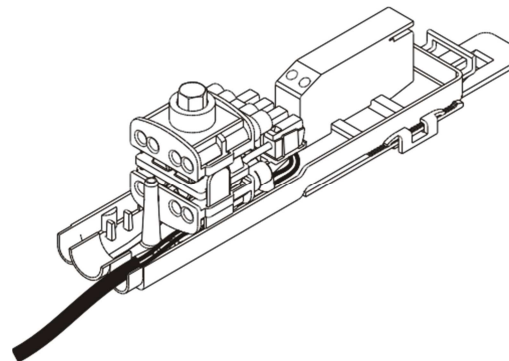


Passer le câble lanterne derrière le bornier.

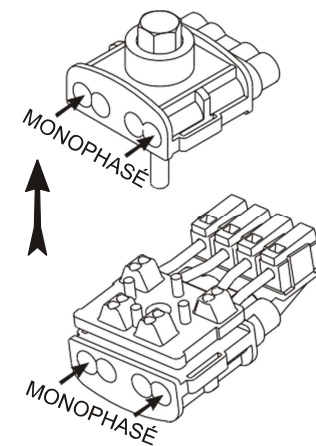


Démonter le bornier en deux parties.

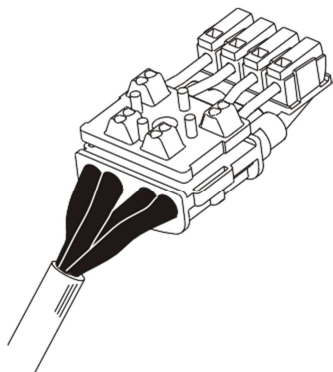

Engager les 4 premiers conducteurs dans la partie inférieure du bornier.

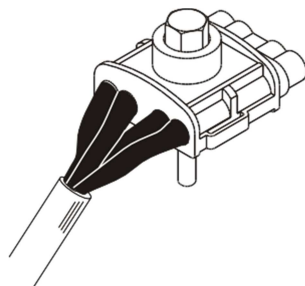


Engager les 4 autres conducteurs dans la partie supérieure du bornier, puis assembler le bornier.

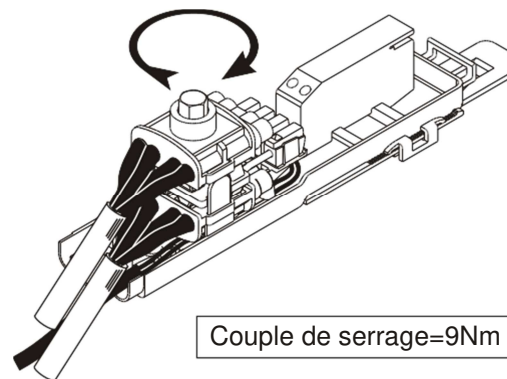

Couple de serrage=9Nm

Engager le bornier dans le coffre pour l'immobiliser par les 'pattes' latérales, puis serrer la tête fusible jusqu'à sa rupture.

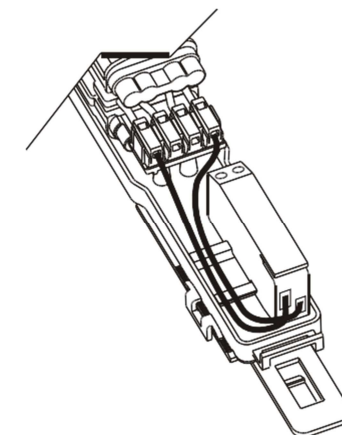

Brancher le câble du porte-fusible sur le bornier.