

MA102 (fr_en) Notice de montage

Douilles à emmancher

EB0,76, EB1, EB2, EB2-A, EB2-F, EB2-WR

Sommaire

Consignes de sécurité	2
Outillage nécessaire	3
Montage	3

MA102 (fr_en) Assembly instructions

Press-in sockets

EB0,76, EB1, EB2, EB2-A, EB2-F, EB2-WR

Content

Safety Instructions	2
Tools required	3
Assembly	3



EB0,76 - 23.1009



41.0009 + 23.5000




EB1 - 23.1010



41.0010 + 23.5000



 EB2 - 23.1011



41.0010 + 23.5000




EB2-A - 23.1012



23.5002 + 23.5011



 EB2-F - 23.1021



23.5005 + 23.5011



EB2-WR - 23.1022




23.5061 + 23.5011


Consignes de sécurité


Le montage et l'installation des produits ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et formé en respectant toutes les dispositions de sécurité et réglementations légales applicables.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes.

Utiliser uniquement les pièces et outils recommandés par Stäubli. Suivre scrupuleusement les étapes de préparation et de montage décrites ici, faute de quoi ni la sécurité ni le respect des caractéristiques techniques ne sont garantis. Ne pas modifier le produit d'une quelconque manière.

 **Pour garantir une protection contre les chocs électriques, il est indispensable de réaliser les opérations de montage et de démontage hors tension, en veillant à déconnecter les différents composants de toute alimentation électrique.**

 **Les connecteurs ne doivent pas être débranchés sous charge. L'embrochage et le débrochage sous tension sont permis.**

 **Avant chaque utilisation, il conviendra de vérifier visuellement (en particulier l'isolation) l'absence de tout défaut externe. En cas de doute concernant la sécurité du matériel, il conviendra de faire appel à un expert ou de procéder au remplacement du connecteur incriminé.**


 **Pour des caractéristiques techniques détaillées, se reporter au catalogue des produits.**


Safety instructions


The products may be assembled and installed exclusively by suitably qualified and trained specialists duly observing all applicable safety regulations.


Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.

Use only the components and tools specified by Stäubli. In case of self-assembly, do not deviate from the preparation and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli cannot give any guarantee as to safety or conformity with the technical data. Do not modify the product in any way.

 **For protection against electric shock, parts must be isolated from the power supply while being assembled or disassembled.**

 **The plug connections must not be disconnected under load. Plugging and unplugging when live is permitted.**


 **Each time the connector is used, it should previously be inspected for external defects (particularly in the insulation). If there are any doubts as to its safety, a specialist must be consulted or the connector must be replaced.**

 **For further technical data please see the product catalogue.**


Explication des symboles


 Mise en garde contre une tension électrique dangereuse


 Mise en garde contre un danger


 Remarque ou conseil utile

Explanation of the symbols

 Warning of dangerous voltages

 Warning of a hazard area

 Useful hint or tip

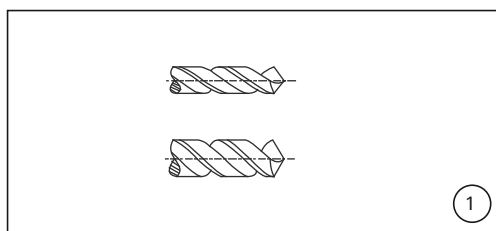


Outillage nécessaire

(ill. 1)
Foret Ø 2,7 mm
Foret Ø 4,9 mm

Tools required

(ill. 1)
Drill HSS Ø 2,7 mm
Drill HSS Ø 4,9 mm

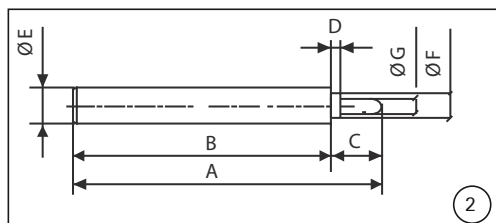


(ill. 2)
Dimensions voir Tab. 1

(ill. 2)
Sizes, see Tab. 1

Tab. 1

Outil de montage Assembly tool	No. de Cde Order No.	pour douilles for sockets	Dimensions (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
MB0,76	25.0029	EB0,76	55	50	5	0,9	5	2,4	0,76
MB1	25.0030	EB1	56,9	50	6,9	0,9	5	2,4	1
MB2	25.0031	EB2, EB2-A, EB2-F, EB2-WR	63,5	50	13,5	1,6	7	3	1,9

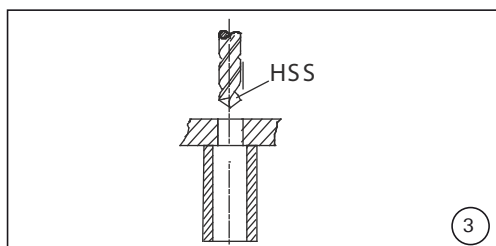

Montage

(ill. 3)
Percer la plaque et chanfreiner sur la face de montage (~ 0,5x45°).

Assembly


(ill. 3)
Drill hole and then countersink the front panel on one side (approx. 0,5x45°).

Tab. 2

Douilles Sockets	Perçage Drill hole	Plaques métalliques (mm) Metal panels (mm)	Plaques plastiques (mm) Plastic panels (mm)	Ø max. tête de douille Max socket Ø (mm)
EB0,76, EB1	Ø 2,7 $\begin{smallmatrix} +0.05 \\ 0 \end{smallmatrix}$	1 - 3	1 - 3	4
EB2, EB2-A, EB2-F, EB2-WR	Ø 4,9 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	1 - 6	3 - 6	7


Utiliser de préférence comme support un tube en matière plastique. Le diamètre du tube dépend de la distance entre deux douilles voisines.

As an assembly support for the front panel, a plastic tube can be used. The tube diameter depends upon the desired distances between the sockets.

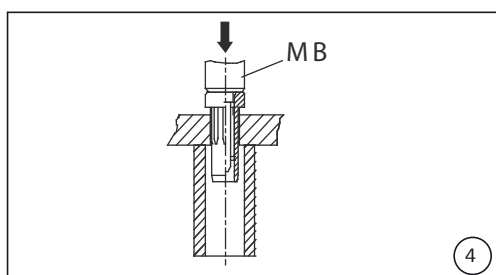


(ill. 4)
Enfoncer l'isolation avec l'outil de montage MB (voir ill. 2)

(ill. 4)
Press in insulation with the assembly tool MB (see ill. 2).

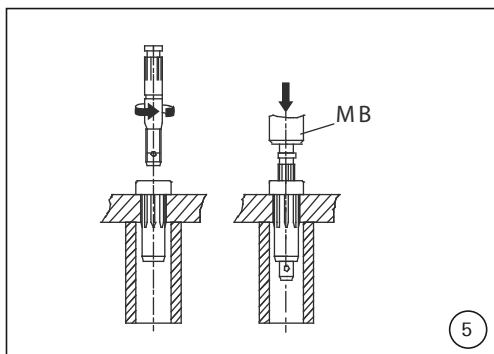

(ill. 5)
 Orienter la terminaison, placer la douille dans l'isolation et emmancher la à fond au moyen de l'outil de montage MB et d'une petite presse ou d'une perceuse d'établi.

(ill. 5)
 Insert socket into the insulation to the desired connector position (flat tab). With the MB assembly tool and the help of a press or bench drilling machine, press in socket to the end position.

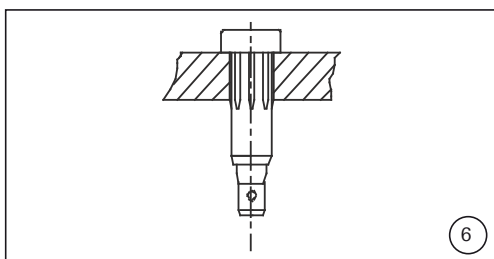

(ill. 6)
 La douille à emmancher est prête à l'emploi.

(ill. 6)
 The press-in socket is now ready for use.

Fabricant/Producer:
Stäubli Electrical Connectors AG
 Stockbrunnenrain 8
 4123 Allschwil/Switzerland
 Tél. +41 61 306 55 55
 Fax +41 61 306 55 56
 mail ec.ch@staubli.com
 www.staubli.com/electrical