RÜCKNAHMEBEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3265324ZGWGG vom 29.10.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**W1K1771871J354471**
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	A Limousine (BM 177)(08.2018->)
Untertyp	A 200 (177.187)
Erstzulassung	02.03.2022
Laufleistung	**60.393 km** (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsdatum	29.10.2026 um 14:50 Uhr
Besichtigungsdatum	29.10.2026 um 14:50 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Das Fahrzeug ist vollständig mit einer Schutzfolie foliert. Aufgrund der Folierung war eine uneingeschränkte Beurteilung des Originallacks sowie möglicher Lackschäden oder -nacharbeiten nur eingeschränkt möglich. Sichtprüfungen auf Lackzustand, Farbabweichungen oder Oberflächenbeschaffenheit konnten daher nur eingeschränkt erfolgen.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Mercedes-Benz		
Modell:	A Limousine (BM 177)(08.2018->)	FIN:	**W1K1771871J354471**
Untertyp:	A 200 (177.187)	Erstzulassung:	02.03.2022
KBA:	2222 / AIZ	Letzte Zulassung:	02.03.2022
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	**60.393 km** (abgelesen)
Hubraum:	1.332 ccm	Maße in mm (LxBxH):	4.549 x 1.796 x 1.446
Leistung:	120 kw	Anzahl Türen:	4
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitze:	5
Anzahl Gänge:	7	Lackfarbe:	NACHTSCHWARZ - UNILACK

Antriebsart:	Frontantrieb	Innenraumfarbe:	STOFF / KL MIKROFASER - SCHWARZ / ANTH.
Leergewicht:	1.365 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.900 kg	Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
Fahrzeugart:	Pkw	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Bauform:	Limousine		

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26910), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Beckenairbag vorn (Pelvisbag) (26850), DAB-Tuner (Radioempfang digital) (24050), Design- und Ausstattungslinie AMG Line (2555), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) (70521), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent (40914), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (42919), Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) (25072), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) (38035), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Fußmatten Velours (28402), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT (74904), Karosserie: 4-türig (10004), Keyless Go Startanlage (35511), Klimaautomatik (Thermatic) (28808), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect (25082), Kopf-Airbag-System (Windowbag) (26901), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion (69103), Mercedes-Benz Notrufsystem (24858), Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT (82020), Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System) (24947), Regen-/Lichtsensor (19309), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Seitenairbag (Sidebag) vorn (26903), Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) (24792), Start/Stop-Anlage (77601), Tagfahrlicht LED (18913), Tempomat (26708), Touchpad (Mittelkonsole) (25512), USB-Anschluss im Fond (25084)

SONDERAUSSTATTUNG

Ambiente-Beleuchtung (37603), Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) (14204), Ausstattungs-Paket: Business (2707), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive (18610), Fußmatten AMG (28409), Infotainment-Paket High-End (3846), Innenhimmel schwarz (28011), Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage (27007), Night-Paket (2235), Park-Paket (4409), Rücksitzlehne geteilt / klappbar (33508), Scheinwerfer LED High Performance (18582)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe, Kugelkopf für Anhängevorrichtung

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	101 Tag(e)	
Nächste HU		**02.2027**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 91 W	4 mm Nicht in Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 91 W	4 mm Nicht in Ordnung	
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 91 W	5 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 91 W	5 mm In Ordnung	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse:	von 220,00 µm bis 280,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Fahrzeug komplett foliert

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Türdichtung VL	Gerissen / Erneuern
2	Rad vorne links / Felge	Abschürfung / Erneuern
3	Stoßfänger vorne	Angeschrammt / Folierung entfernen, Smart Repair, folieren
4	Motor	Ölverlust / Diagnose
5	2 Reifen vorne	An den Flanken abgefahren / Erneuern

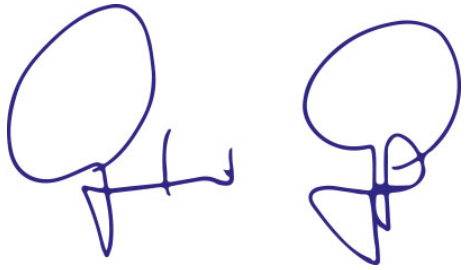
Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Der Sachverständige
Gerhard Graf

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

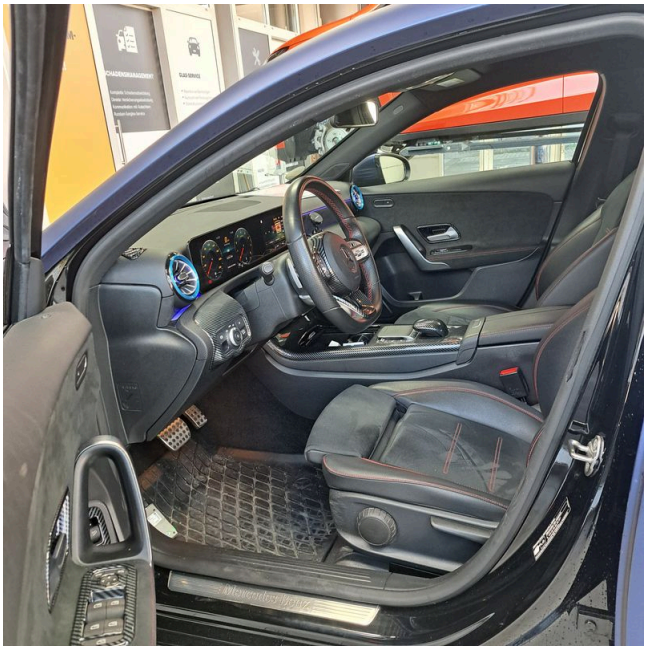Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7


WIR SIND
RUNDUM-
SORGLOS-
PARTNER!
AVP AUTOLAND

Bild 8



POWERFIX
AUTO-SICHERHEITSWESTE
Brink

Bild 9



Sonstiges

Bild 10

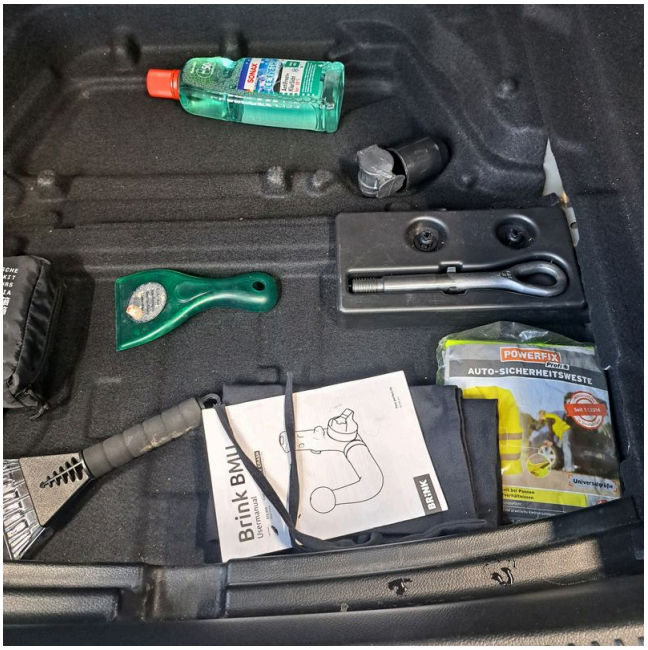

Bild 11




Bild 12



Bild 13



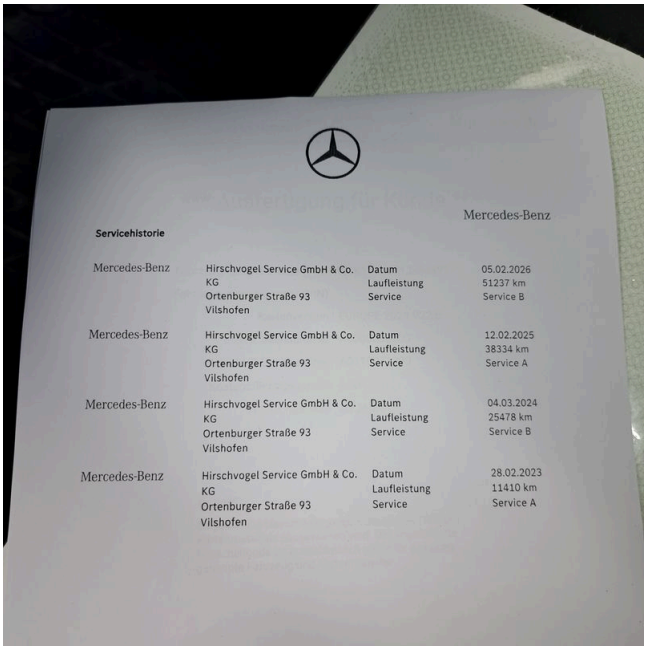Bild 14



Mercedes-Benz

Servicehistorie


Mercedes-Benz	Hirschvogel Service GmbH & Co. KG Ortenburger Straße 93 Vilshofen	Datum Laufleistung Service	05.02.2026 51237 km Service B
Mercedes-Benz	Hirschvogel Service GmbH & Co. KG Ortenburger Straße 93 Vilshofen	Datum Laufleistung Service	12.02.2025 38334 km Service A
Mercedes-Benz	Hirschvogel Service GmbH & Co. KG Ortenburger Straße 93 Vilshofen	Datum Laufleistung Service	04.03.2024 25478 km Service B
Mercedes-Benz	Hirschvogel Service GmbH & Co. KG Ortenburger Straße 93 Vilshofen	Datum Laufleistung Service	28.02.2023 11410 km Service A

Bild 15



Sonstiges

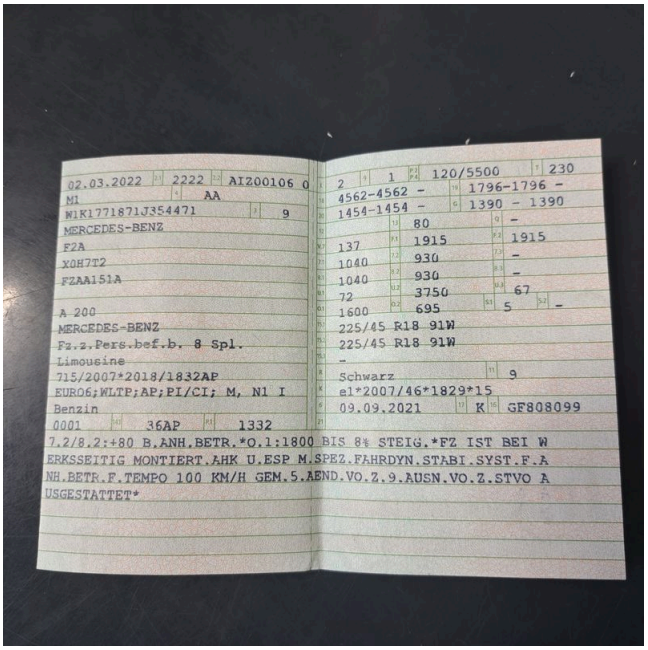
Bild 16



Fahrzeugunterlagen

Bilder Feststellungen

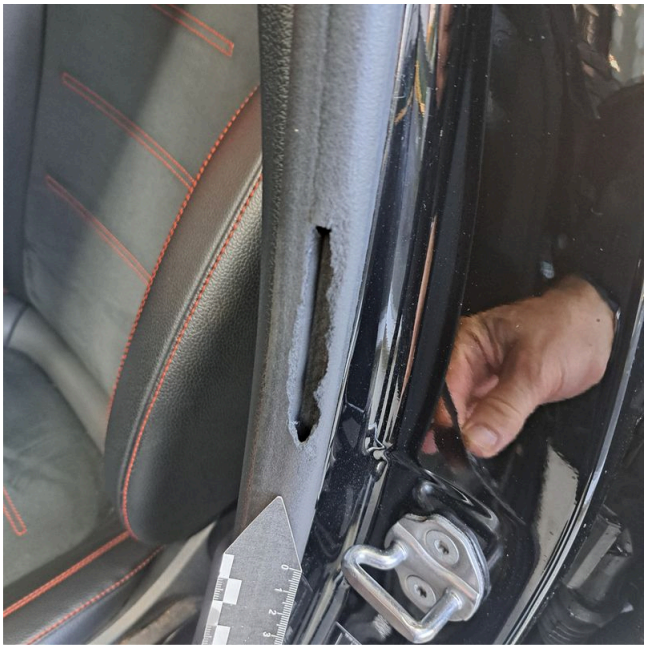Bild 17



Nr.: 1
Bauteil: Türdichtung VL
Beschädigungsart: Gerissen
Reparaturweg: Erneuern

Bild 18



Bild 19



Nr.: 2
Bauteil: Rad vorne links / Felge
Beschädigungsart:
Abschürfung
Reparaturweg: Erneuern

Bild 20



Bild 21



Nr.: 3
Bauteil: Stoßfänger vorne
Beschädigungsart: Angeschrammt
Reparaturweg: Folierung entfernen, Smart Repair, folieren

Bild 22



Bild 23



Bild 24



Nr.: 4
Bauteil: Motor
Beschädigungsart: Ölverlust
Reparaturweg: Diagnose

Bild 25



Nr.: 5
Bauteil: 2 Reifen vorne
Beschädigungsart: An den Flanken abgefahren
Reparaturweg: Erneuern

Bild 26



Bild 27



Bild 28



Diagnoseprotokoll - Fehlercode Löschprotokoll
Datum: 29.10.2026 15:01

	Fahrzeugtyp:	Mercedes-Benz PKW A-Klasse W177 (05/2018 – 2026)
Kundennummer:	**VIN:**	W1K1771871J354471
Kennzeichen:	**Kilometerstand:**	60393 km

Motorelektronik (R19A)

Identifikation:

Hardware Supplier Identification: Continental	Aktive Diagnose Version: 25	Active Diagnostic Variant: 67
Aktive SG Software: Applikation aktiv	Gateway: nicht wahr	Identification: 4319
Active Diagnostic Session: Default	VIN Current: W1K1771871J354471	AVL-ECU-ID: 124476475

Fehlercodes:

Fehlernummer	**Fehlertext**
[008700] P008700	**The fuel pressure in the system is too low.**
TestFailedThisOperationCycle (1Bit)	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Pending DTC (1Bit)	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Confirmed DTC (1Bit)	**bestätigt**
Test not completed since last clear (1Bit)	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Test failed since last clear (1Bit)	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Test not completed this operation cycle (1Bit)	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Warning indicator requested (1Bit)	**Keine Warnanzeige an**
Status	**passiv/sporadisch**

Getriebeelektronik (TCM7DCT300_Appl_000071)

Identifikation:

Hardware Supplier Identification: Bosch	Identification:	Active Diagnostic Version: 113
Active Diagnostic Variant: 0	ECU Software Mode: Running in Application	Identification: 71
Session:	Active Diagnostic Session: Default	VIN stored on in-service date of control unit: W1K1771871J354471
VIN currently stored in control unit 'Y3/14n4 (Dual clutch transmission fully integrated transmission control unit)':: W1K1771871J354471	AVL-ECU-ID: 452114312	

Fehlercodes:

Fehlernummer	**Fehlertext**
[C14887] U014887	**Communication with control unit 'Drivetrain' has a malfunction. The message is missing.**
TestFailedThisOperationCycle (1Bit)	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Pending DTC (1Bit)	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Confirmed DTC (1Bit)	**bestätigt**
Test not completed since last clear (1Bit)	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Test failed since last clear (1Bit)	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Test not completed this operation cycle (1Bit)	**Nicht getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Warning indicator requested (1Bit)	**Keine Warnanzeige an**
Status	**passiv/sporadisch**

Radio/Navigation (Mid_FreshUp3_7)

Identifikation:

Hardware Supplier Identification: Harman / Becker	Identification:	Active Diagnostic Version: 55
Active Diagnostic Variant: 193	ECU Software Mode: Running in Application	Identification: c137

Session: Active Diagnostic Session: Default AVL-ECU-ID: 2132081257

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[99BF00] B19BF00	The vehicle data necessary for the activation of the system are not present.
Confirmed DTC (1Bit)	bestätigt
Test not completed since last clear (1Bit)	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Test failed since last clear (1Bit)	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status	passiv/sporadisch

Multifunktionskamera 2 (MFA2_FR_var8211)

Identifikation:

Hardware Supplier Identification: Veoneer
Identification:
Active Diagnostic Version: 17
Active Diagnostic Variant: 130
ECU Software Mode: Running in Application
Gateway: false
Identification: 8211
Session:
Active Diagnostic Session: Default
VIN Current: W1K1771871J354471
AVL-ECU-ID: -683333147

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[A3A813] B23A813	The output 'R50 (Auxiliary heater heating element)' has an open circuit.
TestFailedThisOperationCycle (1Bit)	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Confirmed DTC (1Bit)	bestätigt
Test not completed since last clear (1Bit)	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Test failed since last clear (1Bit)	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Test not completed this operation cycle (1Bit)	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status	passiv/sporadisch

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift: