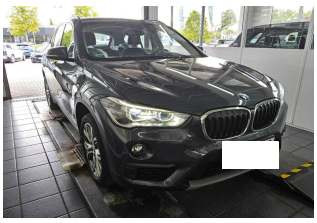
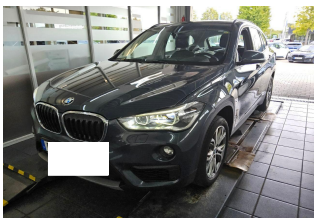
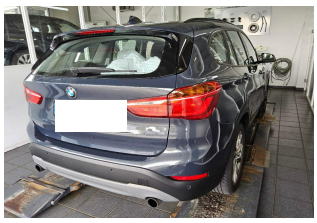
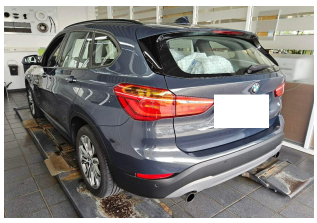
DEKRA-Nr: 0231 / 019839 / 2026 / B077162001885 vom 21.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **FIN** **WBAHS910305E69988**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 194 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Am Kotflügel vorne rechts,keine Angaben vorhanden
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.03.2016	Letzte Zulassung	03.03.2026
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 xDrive20i Aut.	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAHS910305E69988	HSN / TSN	0005 / CCB
Schlüssel-Nr.	10134523	Km-Stand abgelesen	180358
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	141
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Atlantikgrau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 50 R 18 99 H	Bridgestone / Turanza T005*	S /O	4 mm
	rechts	225 / 50 R 18 99 H	Bridgestone / Turanza T005*	S /O	4 mm
2	links	225 / 50 R 18 99 H	Bridgestone / Turanza T005*	S /O	5 mm
	rechts	225 / 50 R 18 99 H	Bridgestone / Turanza T005*	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2021			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 17 93 H	Bridgestone / Blizzak LM 005	W /O	6 mm
205 / 60 R 17 93 H	Bridgestone / Blizzak LM 005	W /O	6 mm
205 / 60 R 17 93 H	Bridgestone / Blizzak LM 005	W /O	6 mm
205 / 60 R 17 93 H	Bridgestone / Blizzak LM 005	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynami.Bremsleuchten sowie Multikollisionsbremse, Armauflage vorn, Armauflagen hinten, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, Bergabfahrtskontolle (Hill-Descent-Control, HDC), Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe mit Steptronic, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste schwarz hochglänzend, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kraftstofftank, größer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Nebelscheinwerfer, Paket: Ablagenpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff Grid, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 560, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Steckdose (12 V), zusätzlich, Steckdosen (12V), TeleServices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
3AA	Dachreling schwarz matt
5AT	Driving Assistant Plus
3AR	Heckgepäckträger - Vorbereitung
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
430	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
534	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung
	Lackierung: Metallic
5A4	LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen
248	Lenkrad: Lenkradheizung
255	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
320	Modellschriftzug-Entfall
6UP	Navigation Plus
9BD	Paket: Business Package
563	Paket: Lichtpaket
508	Park Distance Control (PDC), vorn und hinten inkl. Parkassistent
654	Radiozubehör: DAB-Tuner
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
28C	Räder: Leichtmetall (4 Stück) Y-Speiche 566
502	Scheinwerfer-Waschanlage
4FK	Sitze: Beifahrersitzlehne umklappbar
4FD	Sitze: Sitzverstellung, Fondsitze
6NS	Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.07.2026 bei Kilometerstand 172.687
bis Wartung verbleiben:	27.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

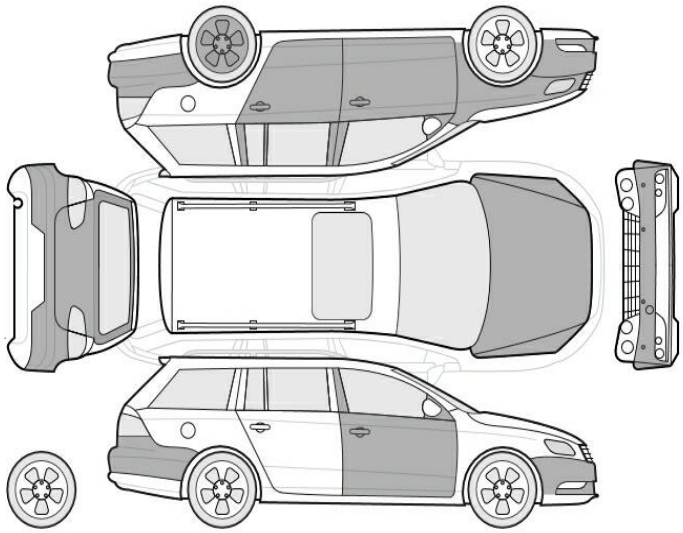

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Tirefit Flasche abgelaufen, erneuern (Bild 17)					
2. Sitzrückwand Beifahrersitz zerkratzt, erneuern (Bild 18)					
3. Frontscheibe rep.Steinschlag mit Lufteinschluss und Rissbildung, erneuern (Bild 19, 20)					
4. Hardyscheibe hinten risse, erneuern (Bild 21, 22)					
5. Heckklappe, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)					
6. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)					
7. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13)					
8. Lackvorbereitung					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Alufelgen der Winterräder angeschrammt,
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne links Zierleiste, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Felge hinten links, verschrammt,

Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

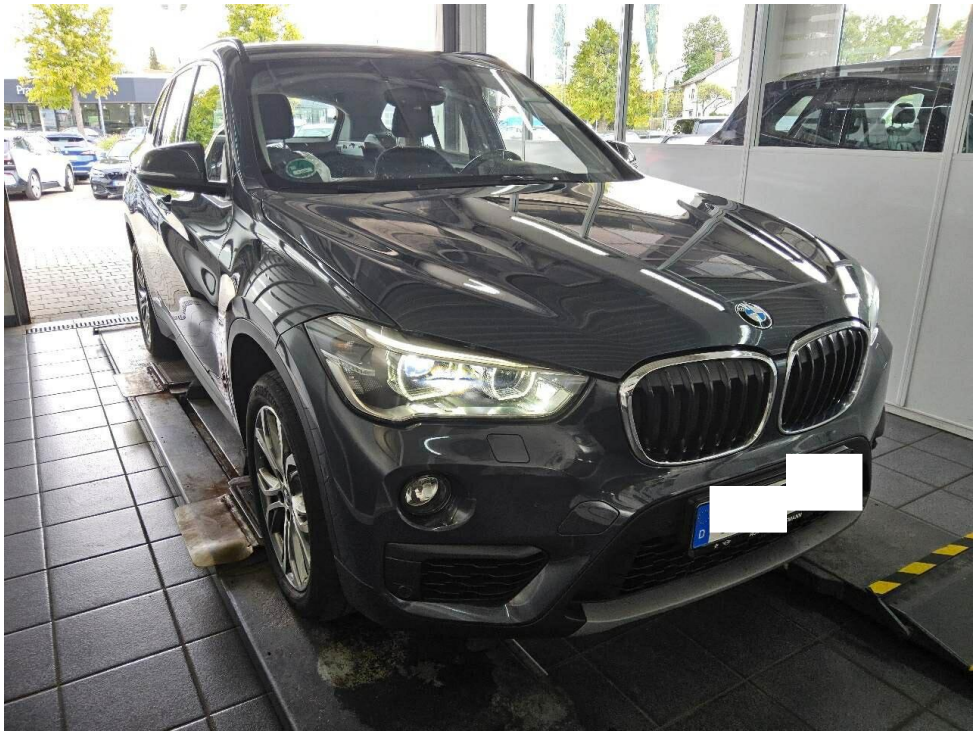


Bild 1 : Diagonale vorn rechts



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten links

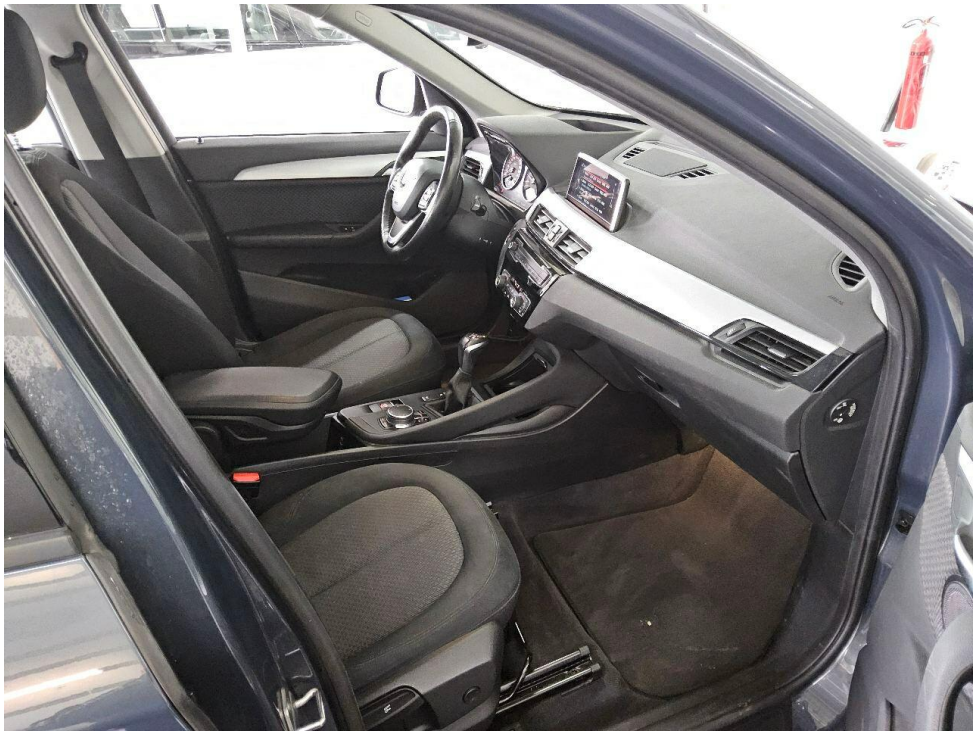


Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Laufleistung

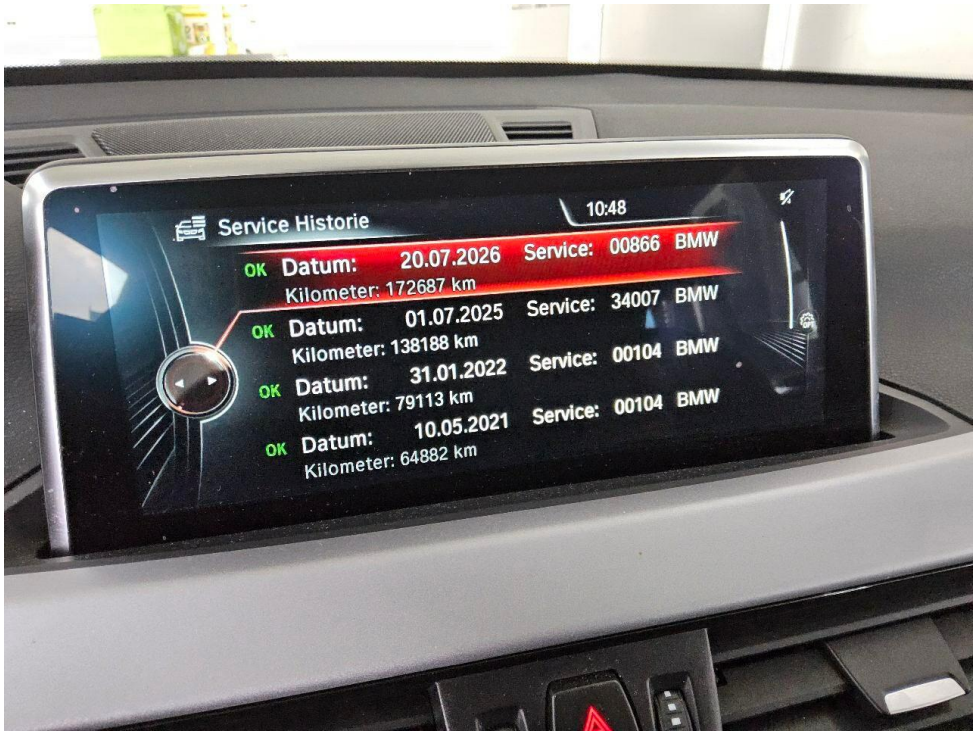


Bild 8 : Wartungsnachweis

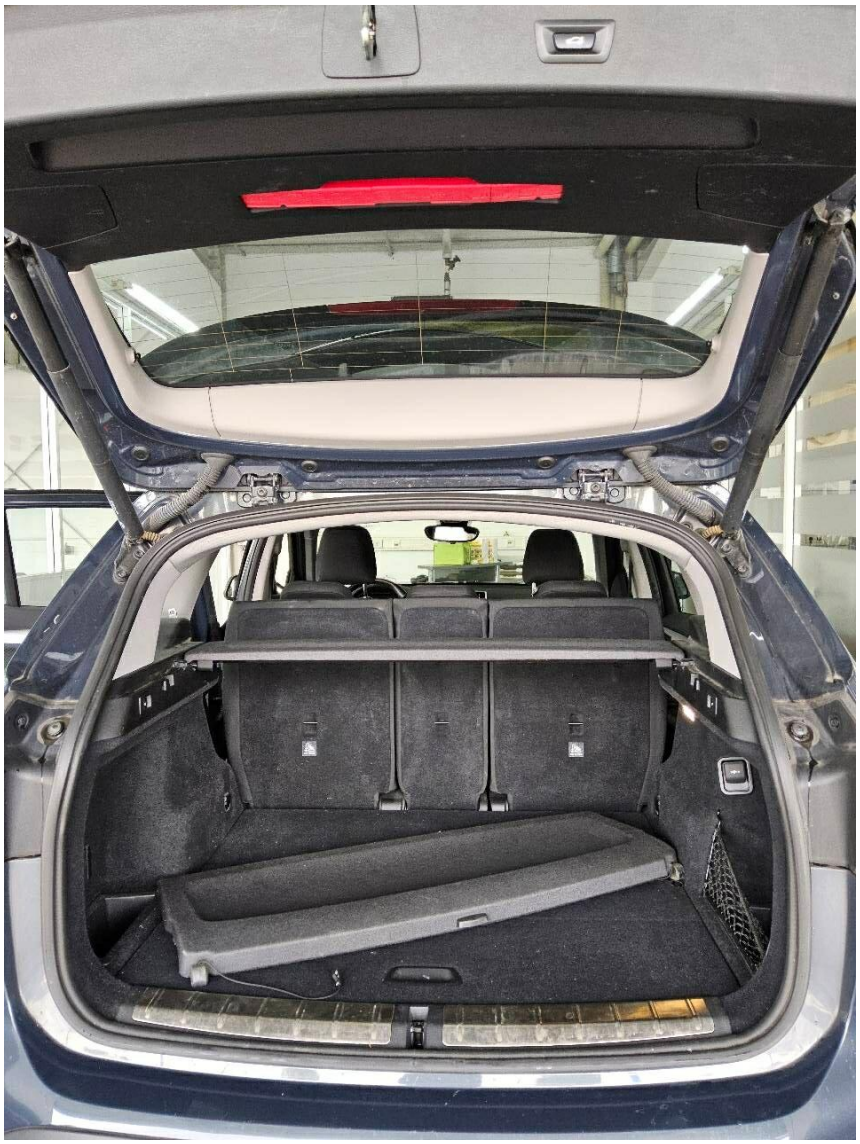


Bild 9 : Kofferraum



Bild 10 : Fahrzeugschlüssel



Bild 11 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)

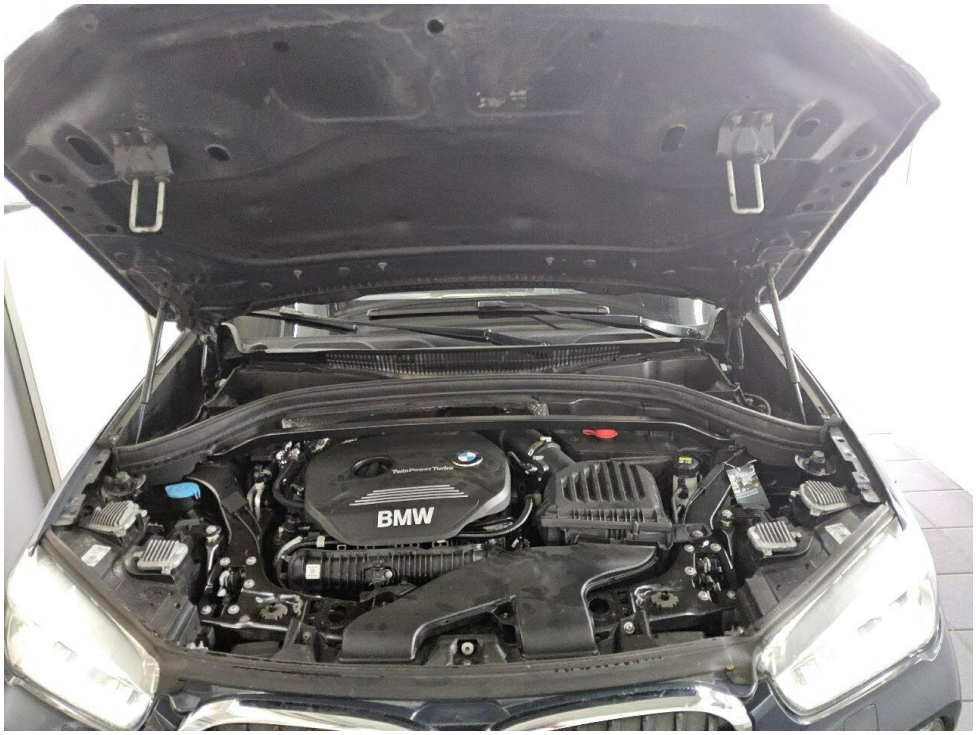


Bild 12 : Motorraum



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Heckklappe, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Tirefit Flasche abgelaufen



Bild 18 : Sitzrückwand Beifahrersitz zerkratzt

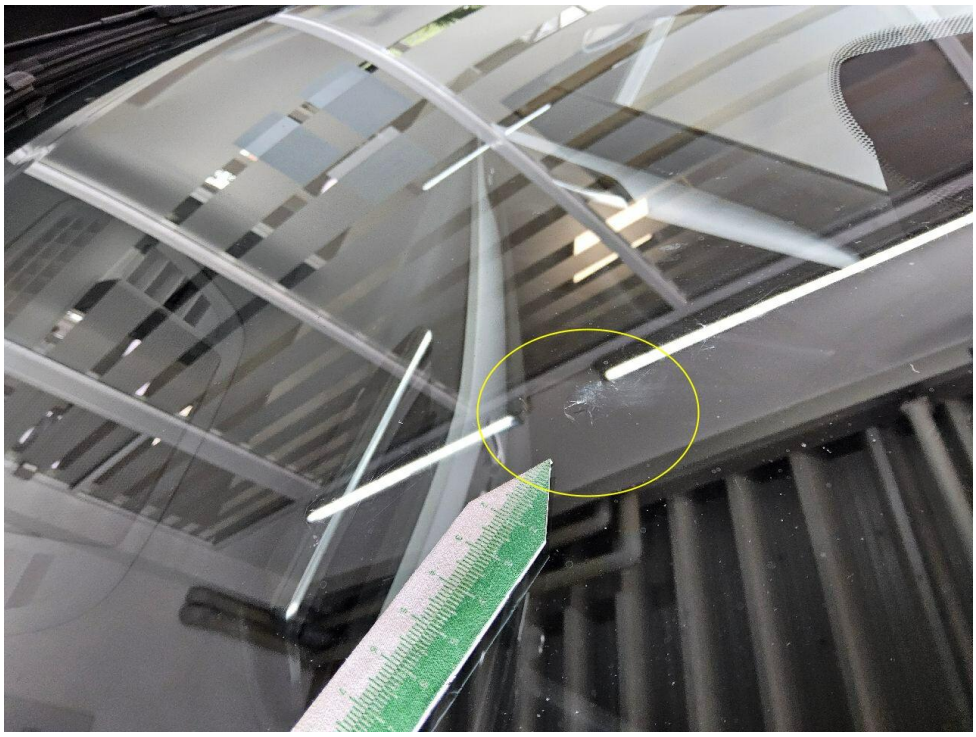


Bild 19 : Frontscheibe rep.Steinschlag mit Lufteinschluss

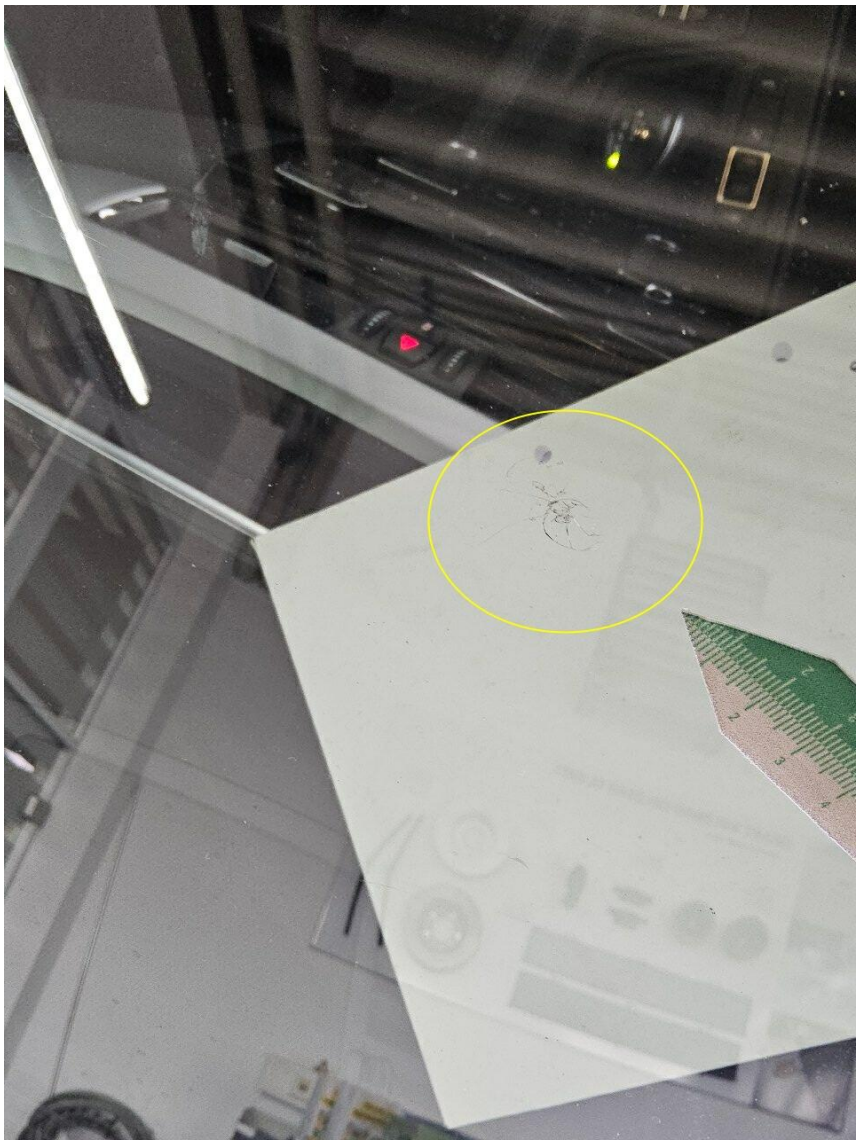


Bild 20 : Frontscheibe rep.Steinschlag mit Lufteinschluss



Bild 21 : Hardyscheibe hinten risse



Bild 22 : Hardyscheibe hinten risse