TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	47894787
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	02.10.2026
Sachverständiger:	Sebastian Hödel
Besichtigung durch	Sebastian Hödel

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD8369	**Vehicle Identification number**	W1V3KCFZ1SP775893
Erstzulassung	14.01.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	76.573 km
HSN/TSN	2222 / BOW 59848	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell (Getriebe 6-Gang - T…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	313 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4mm / 4mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	1mm / 1mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GD8 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

(Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IR6 Radstand 4325 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, S02 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfussboden im Laderaum, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - Fehlstellung - de-/ montieren	70,00 €
2	Karosserie	B-Säule rechts - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
3	Rad/Reifen	Felge vorn rechts (Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern	120,00 €
4	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair	140,00 €
5	Seitenwand links	Innenverkleidung (Und rechts; Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - reinigen	150,00 €
6	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €
7	Seitenwand links	Seitenwand (Vorn oberhalb) - Delle(n) - Smart Repair	200,00 €
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	200,00 €
9	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair	200,00 €
10	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren	250,00 €
11	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	255,00 €
12	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern	400,00 €
13	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern	498,00 €
14	Tür vorn rechts	Tür (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	519,00 €
15	Stossfänger hinten	Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern	809,00 €
Summe (netto)			4.061,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts, fachgerecht repariert	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.
Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	4.061,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	4.061,00 €
Mwst. (19%)	**771,59 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**4.832,59 €**

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Tür vorne rechts	262 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Reifen HA

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Sebastian Hödel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden

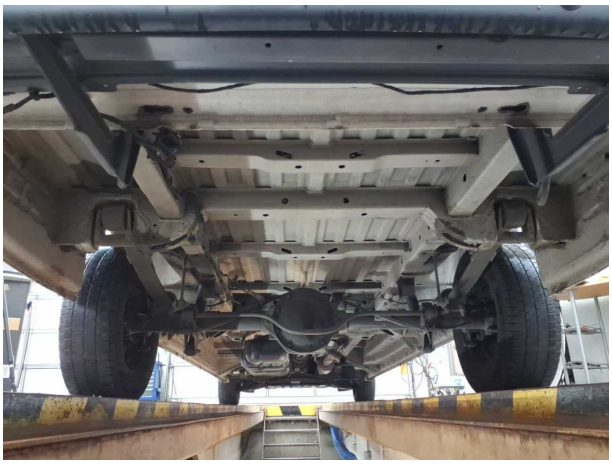


Abbildung 8: Unterboden

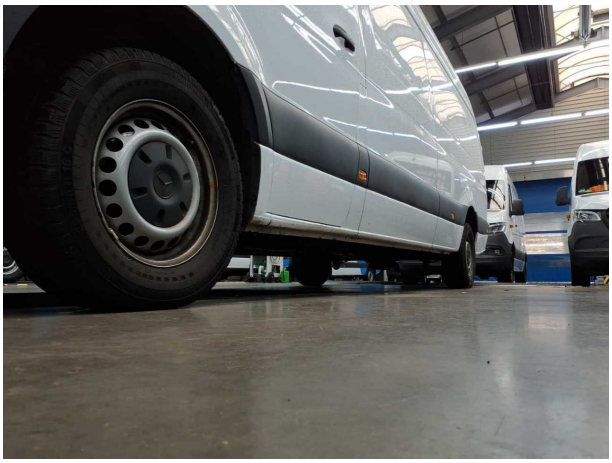


Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung

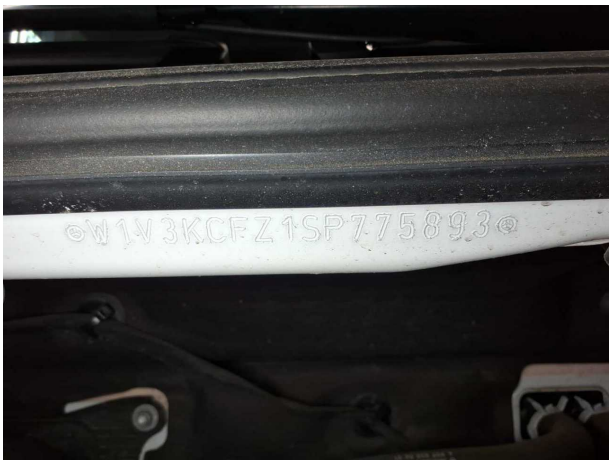


Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

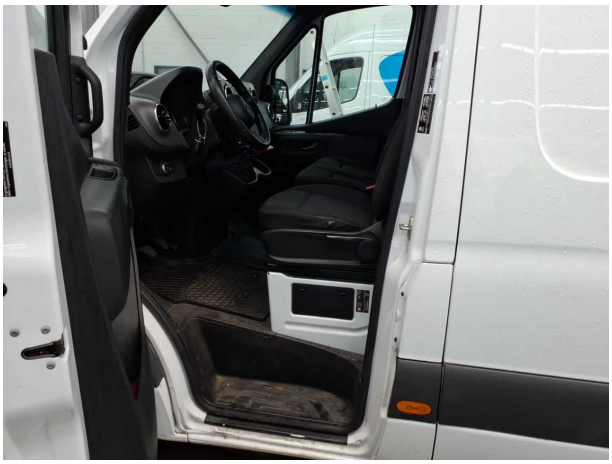


Abbildung 13: Innenraum

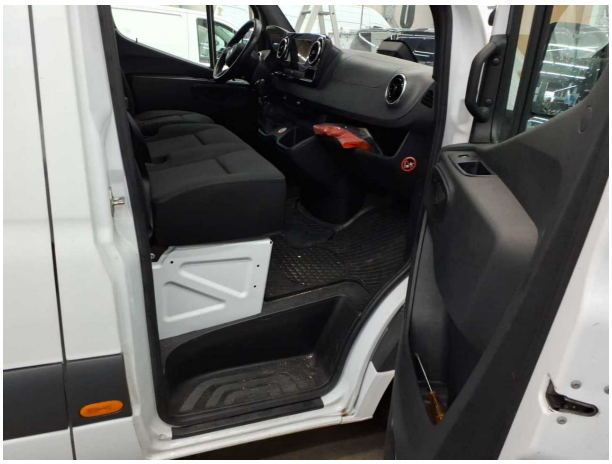


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

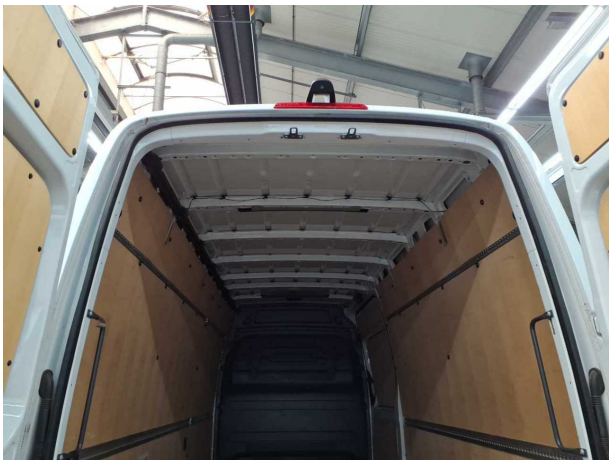


Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Kombiinstrument

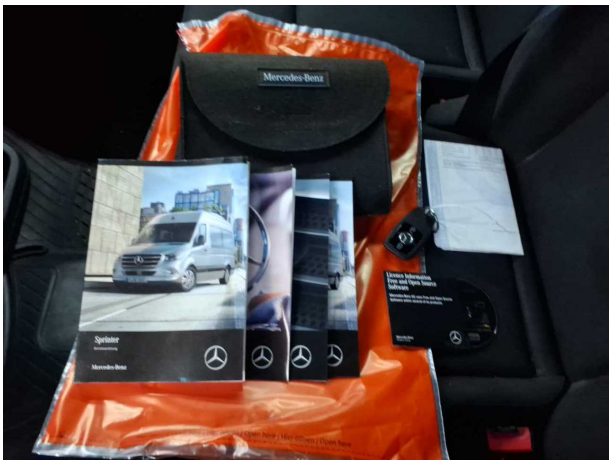


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - Fehlstellung - de-/montieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - Fehlstellung - de-/montieren




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - Fehlstellung - de-/montieren



Beschädigung #2: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - Smart Repair

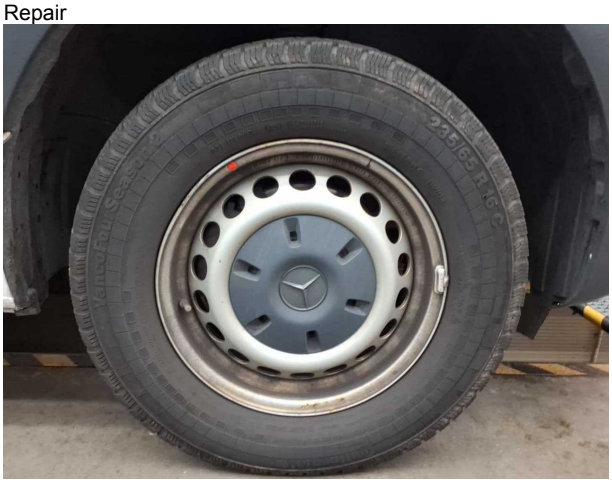

Beschädigung #3: Rad/Reifen: Felge vorn rechts (Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Felge vorn rechts (Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Sm… Repair



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

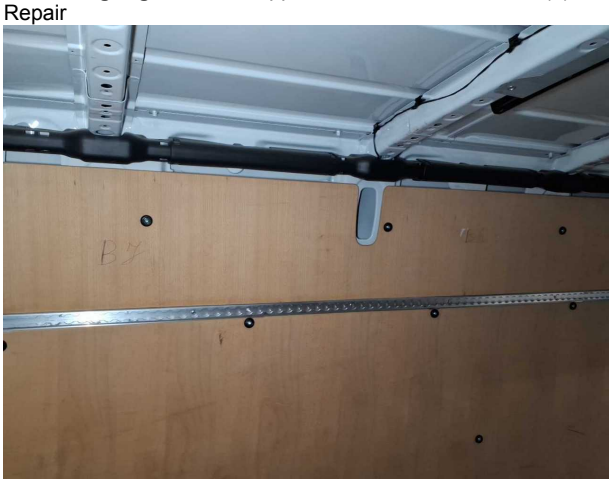

Beschädigung #5: Seitenwand links: Innenverkleidung (Und rechts; Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Innenverkleidung (Und rechts; Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Innenverkleidung (Und rechts; Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - reinigen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #5: Seitenwand links: Innenverkleidung (Und rechts; Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Innenverkleidung (Und rechts; Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Innenverkleidung (Und rechts; Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand (Vorn oberhalb… Delle(n) - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand (Vorn oberhalb) - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

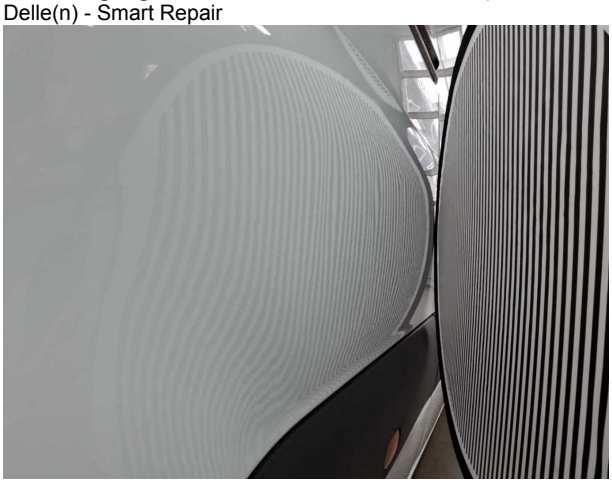


Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm… Repair

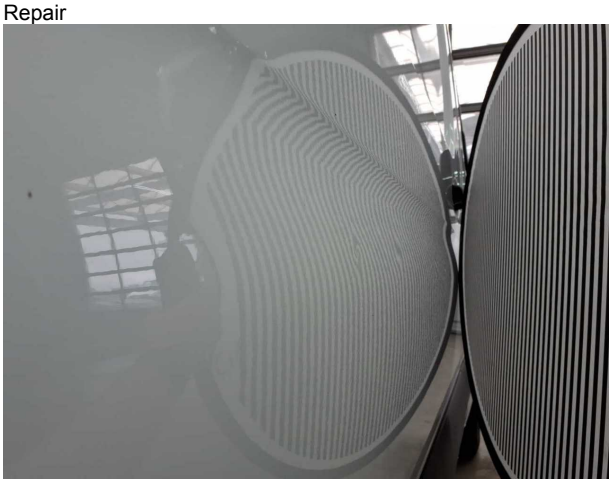

Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

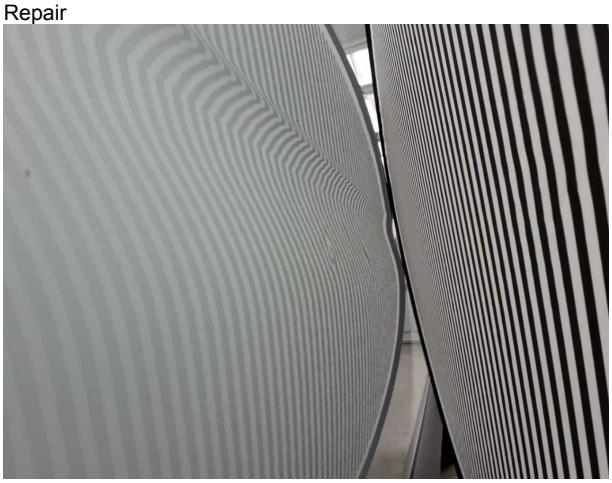

Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm… Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

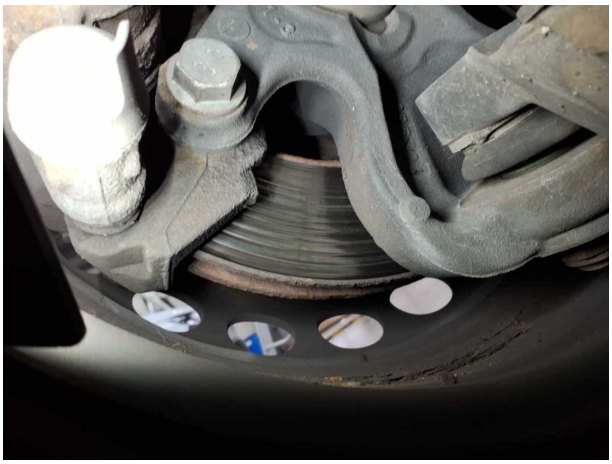

Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür (Kostenausweitung möglich… nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Kostenausweitung möglich) - gebrochen /



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Kostenausweitung möglich) - gebrochen /



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Kostenausweitung möglich) - gebrochen /



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Kostenausweitung möglich) - gebrochen /