TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48026597
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	30.09.2026
Sachverständiger:	Jana Osterhaus
Besichtigung durch	Martin Borstel

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen	WI-MD9772	**Vehicle Identification number**	W1VVLBEZ0T4614195
Erstzulassung	08.04.2026	**Laufleistung (abgelesen)**	17.152 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 11888	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	LACKFARBE GRAPHITGRA…	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	467 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	1mm / 1mm	n.i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	1mm / 1mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem,

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Rückfahrkamera, M6B Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: QA4 Anhängelast 2500 kg, E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, B25 Feststellbremse elektrisch, V3L Fußmatten Allwetter, Heckleuchten LED, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, IL6 Metallic-Lackierung, L45 Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, 875 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System, beheizt), VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
2	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
3	Rad/Reifen	Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
4	elektrisches System	Steckdose - beschädigt - erneuern	60,00 €
5	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
6	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
7	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	160,00 €
9	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verformt - Smart Repair	200,00 €
10	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern	380,00 €
11	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	380,00 €
Summe (netto)			1.560,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts, Unterboden	3.662,35 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt. Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht: -Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden.
> Schadenerweiterungen und Folgekosten möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.560,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	3.662,35 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.222,35 €
Mwst. (19%)	**992,25 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**6.214,60 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Reifen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Jana Osterhaus)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

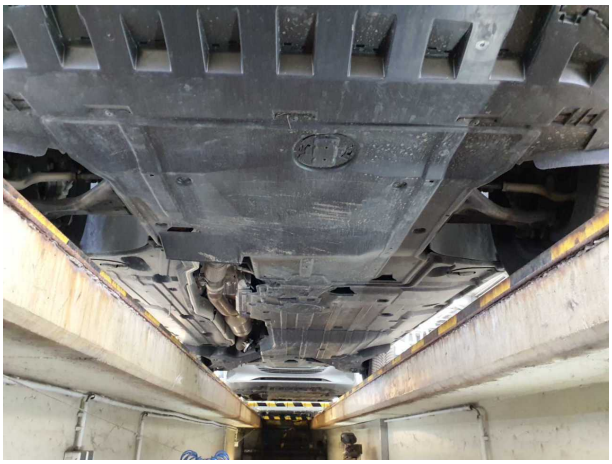


Abbildung 7: Unterboden

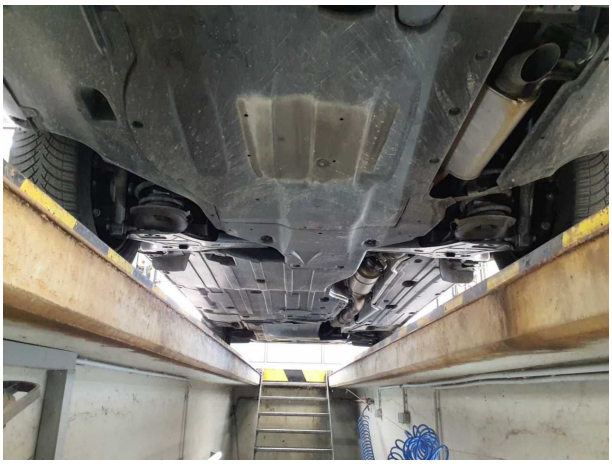


Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: FIN

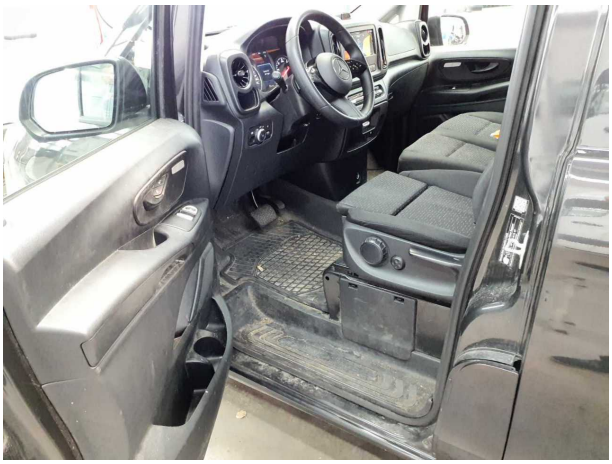


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Kombiinstrument

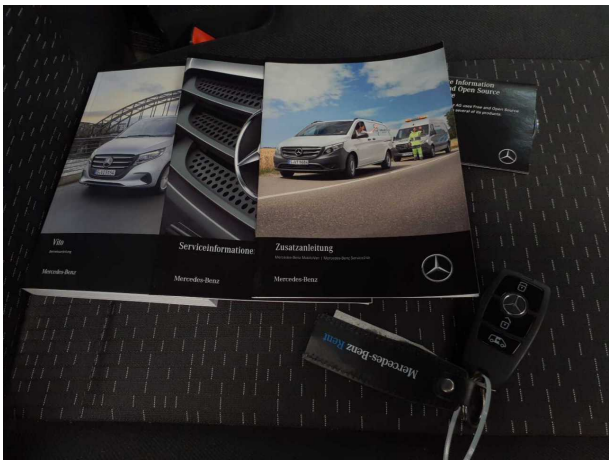


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: elektrisches System: Steckdose - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

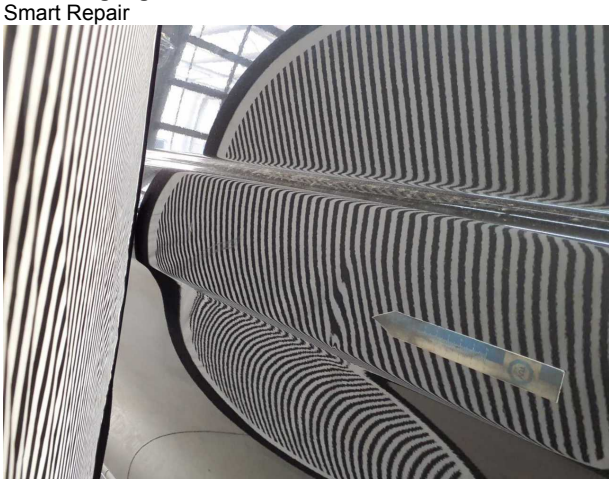

Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm… Repair

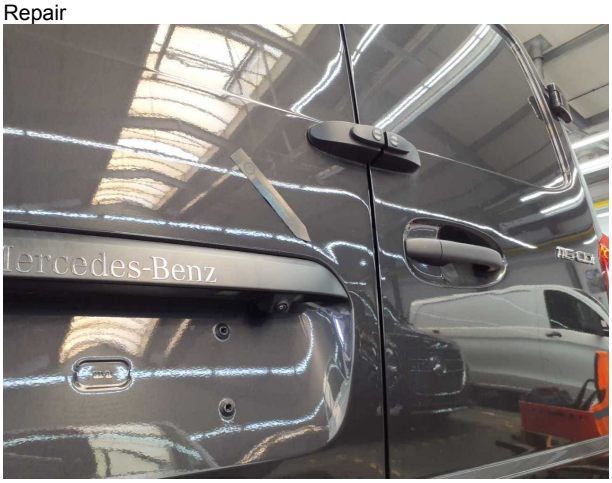

Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - Smart Repair

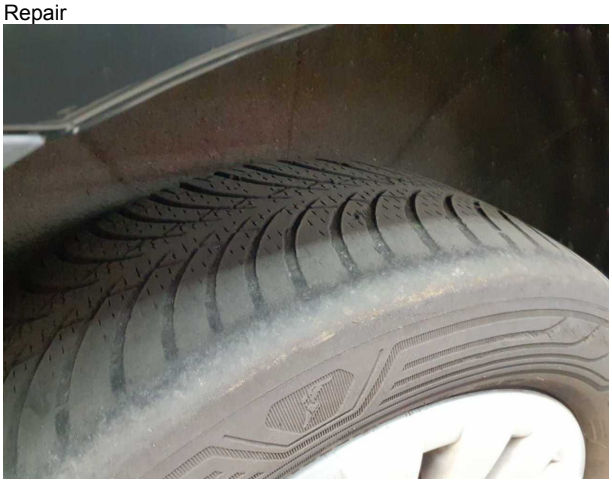

Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts, Unterboden




Unfall 1: Seite rechts, Unterboden



Unfall 1: Seite rechts, Unterboden



Unfall 1: Seite rechts, Unterboden

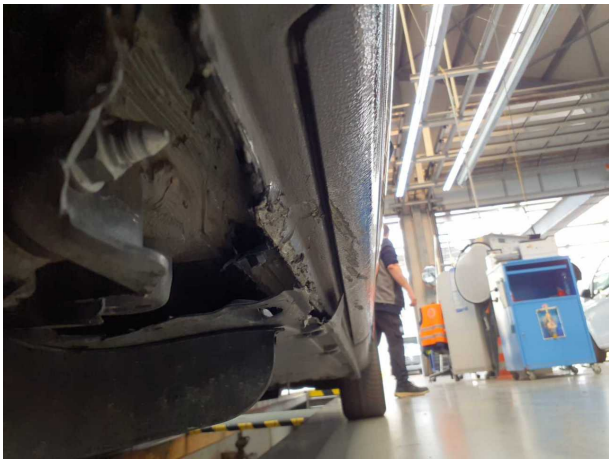

Unfall 1: Seite rechts, Unterboden




Unfall 1: Seite rechts, Unterboden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

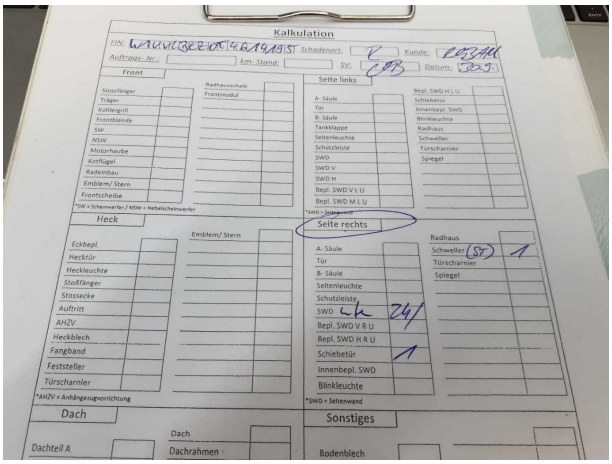

Unfall 1: Seite rechts, Unterboden

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	VITO (W447)	116 CDI LANG
FZ-IDENT-NR	W1VVLBEZ0T4614195	AMTL KZ WI-MD9772	TYP-CODE 03 1V 45
ERSTE ZUL	08.04.2026		
REP-FIRMA	REFERENZWERKSTATT	MB AUTOMOTIVE MOBILITY GM	

AUSFUEHR-	AB 04.2024	BEDIENEINHEIT DACH	LENKRAD VERSTELLBAR
VARIANTEN	MULTIFUNKT-LENKRAD	VORBER ANH-STECKDOSE	SCHIENE LADERAUM
	HANDSCHUHK VERSCHL	SPURASSISTENT AKTIV	KLIMAANLAGE
	VERKEHRSSCHILDWARNER	MBUX MULTIMEDIA SYST	INNENRAUMKAMERA
	AUSSENSP ELEKT HEIZB	DIGITALRADIO (DA)	NAVIGATIONSSYSTEM
	NOTRUFSYSTEM	LAUTSPRECHER V	LED-LICHTB LADERAUM
	MULTIBEAM LED	TOTWINKELASSISTENT	FERNLICHTASSISTENT
	AUSSTATTUNG STOFF	INNENVERKL BIS DACH	WINTER PAKET
	AUSSTATTUNG PRO	BREMSASSISTENT	PARK-PAKET KAMERA
	TRENNWAND MIT FENST	FAHRERSITZ VERST	LORDOSENST FAHRERS
	FAHRERSITZHEIZUNG	BEIFAHRERSITZHEIZUNG	BEIFAHRER ZWEISITZER
	SERVICE FEST 40000KM	KAELTEMITTEL R1234YF	FAHRERSITZ KOMFORT
	BLUEEFFICIENCY	KRAFTSTOFFTANK 70L	9-GANG AUTOMATIK
	FESTSTELLBR ELEKTR	BATTERIE 95AH	GENERATOR 250A
	BLUE TEC GEN 4	REIFENDRUCKKONTROLLE	ANHAENGELAST 2500KG
	SYST "START & STOP"	TEMPOMAT	REIFEN 225/55 R17 C
	FELGE 6.5 J X 17	RADVOLLBLENDEN	HOLZFUSSBODEN
	GURTWARNER	SIDEBAG FAHRER	SIDEBAG BEIFAHRER
	HECKTUEREN 2-FLUEGEL	GEW-VARIANTE 2800KG	FACELIFT 1
	FACELIFT 2	FZG MIT LKW-ZULASS	KASTENWAGEN
	BEIFAHRERAIRBAG	WAERMED VERGL RUNDUM	

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1782	SCHIEBETUER R	447 730 8202	1152.82
1856	SCHUTZKAPPE R	000 987 3520	39.80
2102	SCHWELLER M R	639 637 6219	51.70
4284	VERKLEID BODENBL R	447 680 0107	238.57

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
61-1146 02	VERKLEIDUNG BODENBLECH R ERSETZEN	2	5	37.60
72-1645 01	SCHIEBETUER R ERSETZEN	1	33	248.16
88-5218 01	VERKLEIDUNG V EINSTIEG R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-5214 01	HALTER ABDECK SCHWELLER V R AUS-/EINB	2	5	37.60
63-1169 01	LAENGSTRAEGERAUSSENSCHALE EINSTIEG R ERN, MITTELSAEULE BIS H	2	48	360.96
3538	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	2	24*	180.48

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
1782	SCHIEBETUER R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
2102	SCHWELLER M R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
3482	SEITENWAND H R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
98-4415 01	SCHIEBETUER R	NEUTEILLACK ST I-M	34	333.88
98-5145 01	SCHWELLER M R	NEUTEILLACK ST I-E	8	78.56
98-6995 02	SEITENWAND H R	REP LACK ST III	24	235.68
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	186.58
98-4815 01	TUERAUSSCHNITT H R LACKIEREN SYSTEM AUDATEX		8	78.56

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					1 482.89	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					29.66	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						1 512.55
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	33 AW	X	7.52	EUR/AW	248.16	
GESAMT KL 2	86 AW	X	7.52	EUR/AW	646.72	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						894.88
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	9 AW	X	7.52	EUR/AW	67.68	
MATERIAL					24.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						91.68
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	93 AW	X	9.82	EUR/AW	913.26	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					273.98	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 187.24
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						3 686.35
MWST 19.00 %						700.41
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						4 386.76

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = TEUVT484

SYSTEM AUDATEX