Zustandsbericht ohne Ausstattung






Kennzeichen **FIN** **LYVUZK9VDNB057949**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 04.11.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt. ohne MwSt.
Reifenbewertung	mit MwSt. ohne MwSt.

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 84 µm bis 163 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger hinten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Versicherungsschaden gemäß Rechnung vom 20.05.2026

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.07.2022	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC60 B4 B Core	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZK9VDNB057949	HSN / TSN	9101 / BRT
Schlüssel-Nr.	40517227	Km-Stand abgelesen	77131
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 60 R 18 107 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV	W /S	3 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV	W /S	3 mm
2	links	235 / 60 R 18 107 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV	W /S	3 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV	W /S	3 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2026			

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 13.10.2025 bei Kilometerstand 59.910
nächste Wartung:	am 15.07.2026 bei Kilometerstand 120.000

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto

1. 4. Wartung seit 07.2026 fällig, erneuern (Bild 8)
2. Fahrzeugscheiben nachträglich mit Folie getönt, ABG liegt vor, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9, 10, 11, 12)
3. Armaturenbrett Display verkratzt, erneuern (Bild 13, 14)
4. Beifahrersitz Sitzfläche fleckig, reinigen (Bild 15)
5. Pannenset Reifendichtmittel seit 04.2026 abgelaufen, erneuern (Bild 16)
6. Türinnenrahmen vorne links mehrfach verschrammt und deformiert, smart repair (Bild 17, 18)
7. Türverkleidung vorne links gebrochen, erneuern (Bild 19)
8. Türeinstieg vorne links mehrfach eingedellt und verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)
9. Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss, erneuern (Bild 22, 23)
10. Fahrzeug hat Hagelschaden hinten links, Schadengutachten muss erstellt werden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24, 25, 26, 27, 28, 29)
11. Kotflügel vorne links, Delle mit leichter Schramme, drücken (Bild 30, 31)
12. Tür vorne links eingedellt mit

Lackbeschädigung, instandsetzen (Bild 32, 33)
13. Tür hinten links verschrammt und deformiert, instandsetzen (Bild 34, 35)
14. Seitenwand links verschrammt und deformiert, instandsetzen (Bild 36, 37)
15. Türblende vorne links Unterseite verschrammt, smart repair (Bild 38)
16. Seitenwand rechts Kratzer, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 39)
17. Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert, instandsetzen (Bild 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)
18. Fahrzeug steht auf Winterrädern, Sommerradsatz liegt nicht vor, erneuern (Bild 47)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Beifahrersitz Rückschale leichte Kratzer,
Fahrersitz Rückschale leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Motorhaube leichte Steinschläge und leichte Lackanätzungen,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Stoßfänger hinten leichte Kratzer und kleine Schrammen,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR netto	in EUR brutto
vorne links	3 mm	WS	-99,16	-118,00
vorne rechts	3 mm	WS	-99,16	-118,00
hinten links	3 mm	WS	-99,16	-118,00
hinten rechts	3 mm	WS	-99,16	-118,00
Legende		W/ Winter /S Schaden /F Runflat	**-396,64**	**-472,00**

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe, Schlüssel und ABG Tönungsfolie



Bild 6 : Laderaum

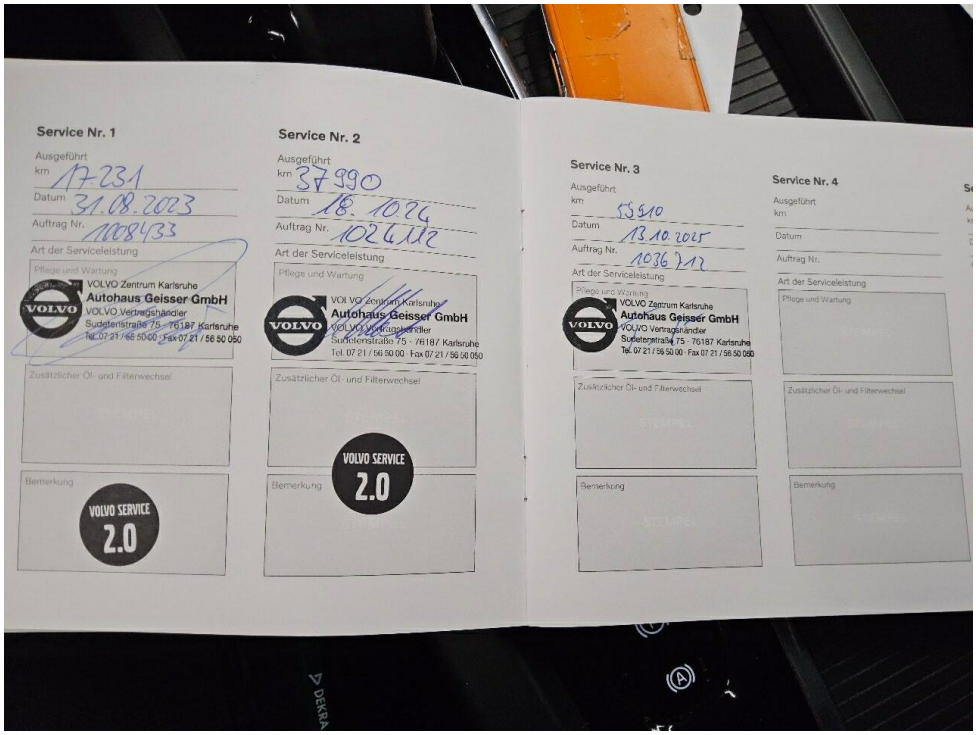


Bild 7 : Wartungsnachweis

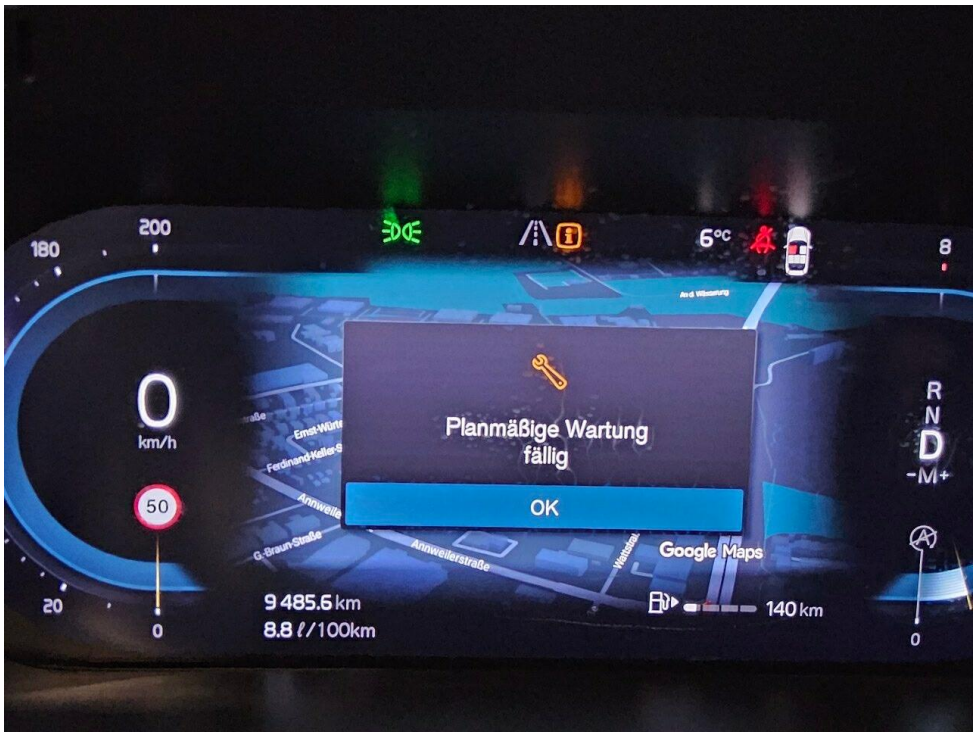


Bild 8 : 4. Wartung seit 07.2026 fällig



Bild 9 : Fahrzeugscheiben nachträglich mit Folie getönt, ABG liegt vor



Bild 10 : Fahrzeugscheiben nachträglich mit Folie getönt, ABG liegt vor

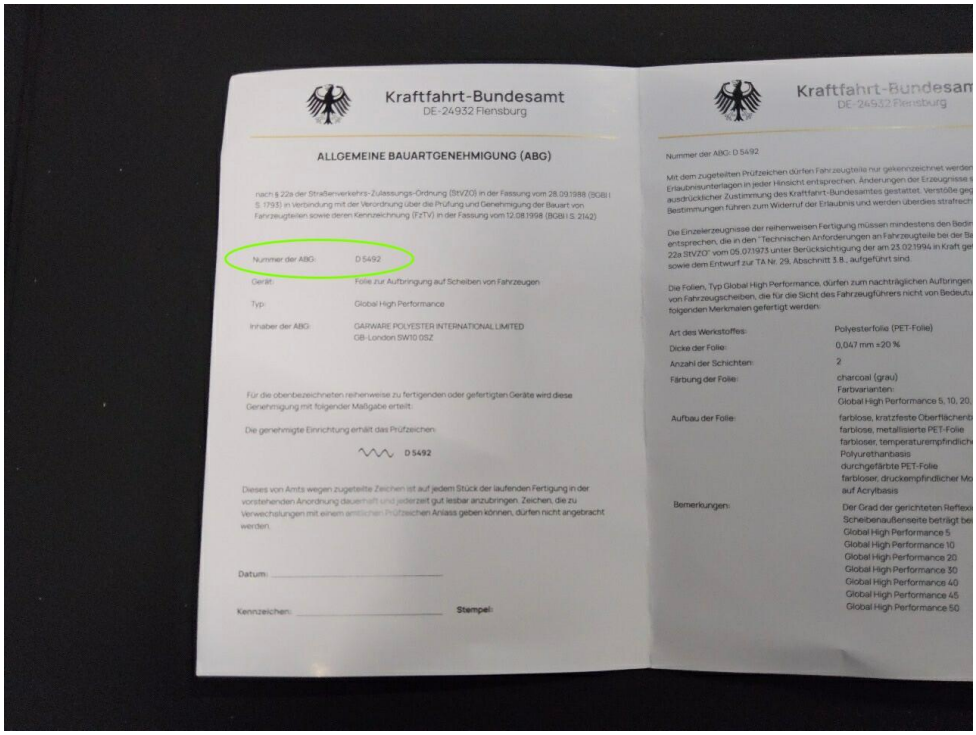


Bild 11 : Fahrzeugscheiben nachträglich mit Folie getönt, ABG liegt vor

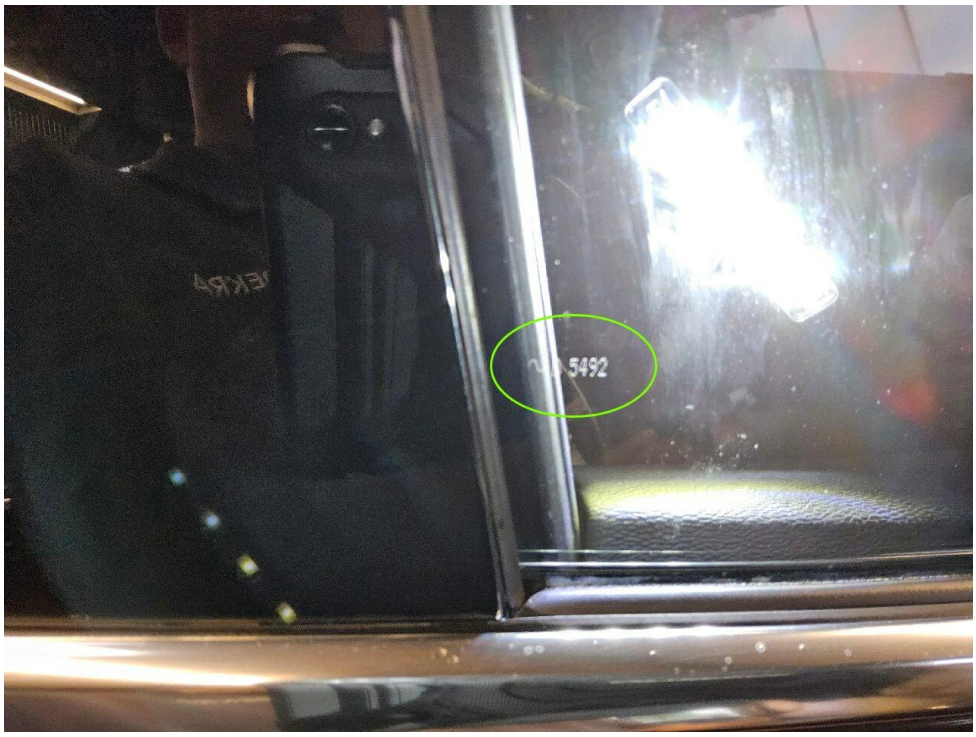


Bild 12 : Fahrzeugscheiben nachträglich mit Folie getönt, ABG liegt vor

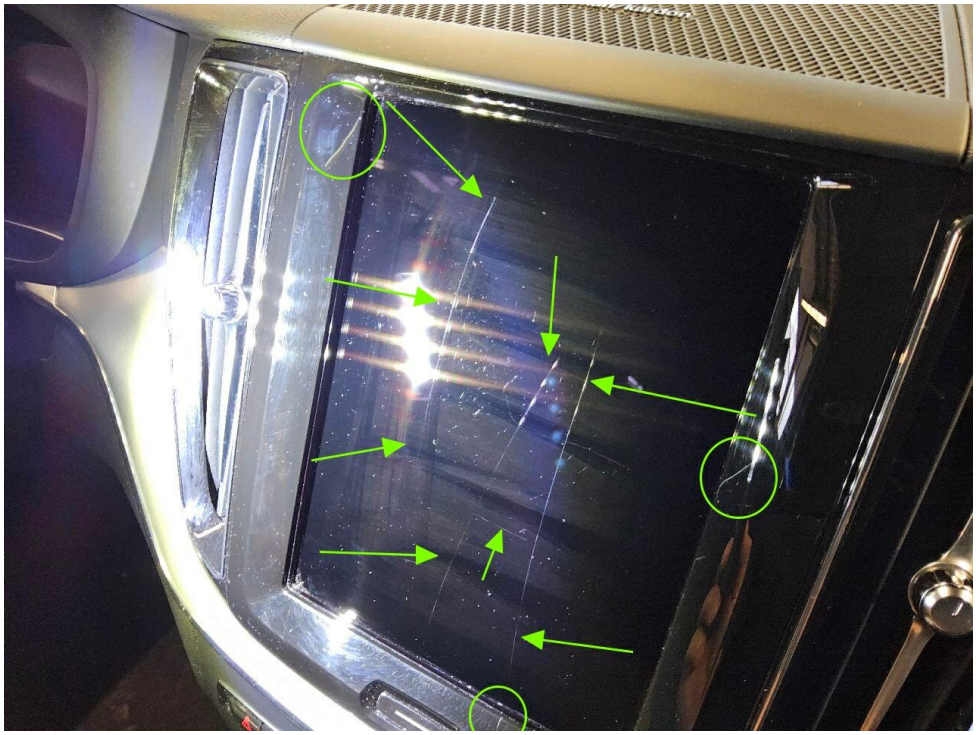


Bild 13 : Armaturenbrett Display verkratzt

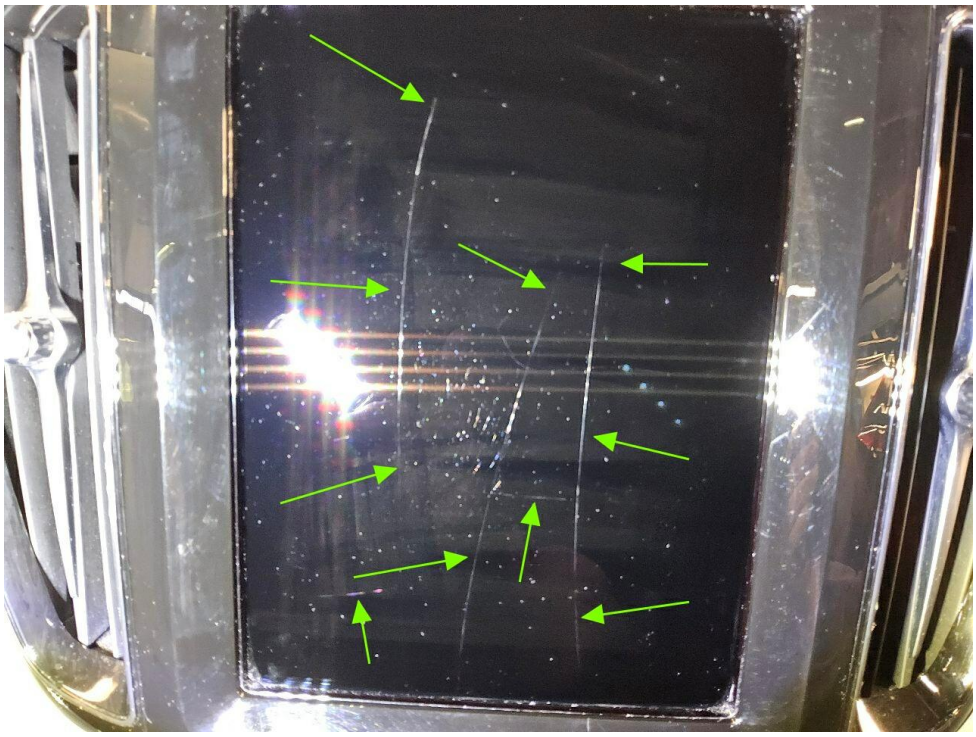


Bild 14 : Armaturenbrett Display verkratzt



Bild 15 : Beifahrersitz Sitzfläche fleckig



Bild 16 : Pannenset Reifendichtmittel seit 04.2026 abgelaufen



Bild 17 : Türinnenrahmen vorne links mehrfach verschrammt und deformiert



Bild 18 : Türinnenrahmen vorne links mehrfach verschrammt und deformiert



Bild 19 : Türverkleidung vorne links gebrochen



Bild 20 : Türeinstieg vorne links mehrfach eingedellt und verschrammt



Bild 21 : Türeinstieg vorne links mehrfach eingedellt und verschrammt

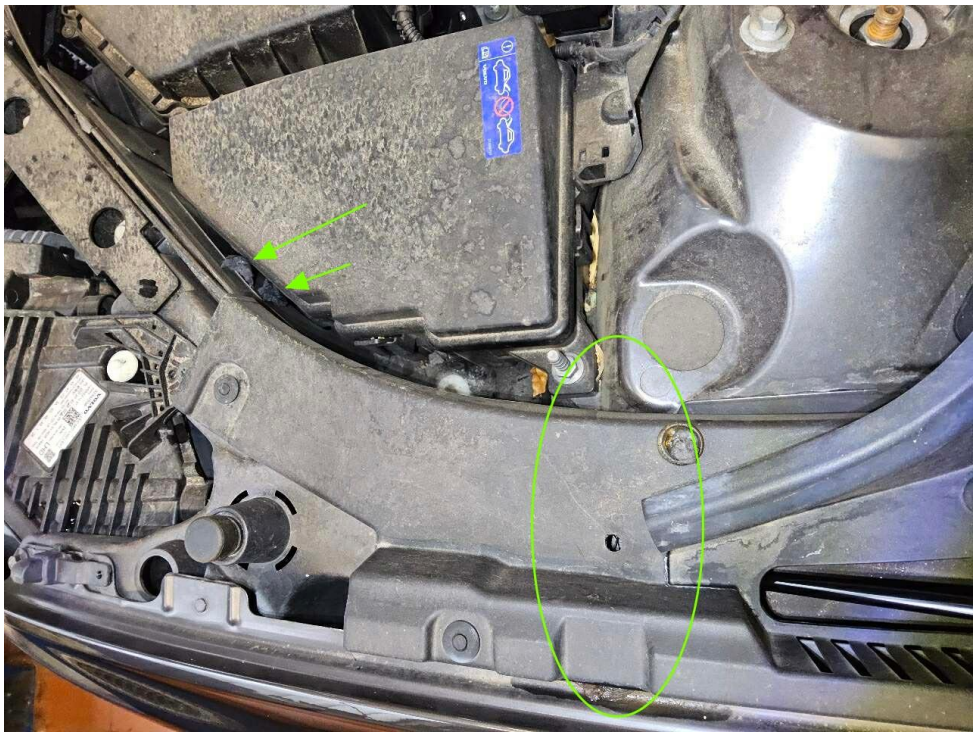


Bild 22 : Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss

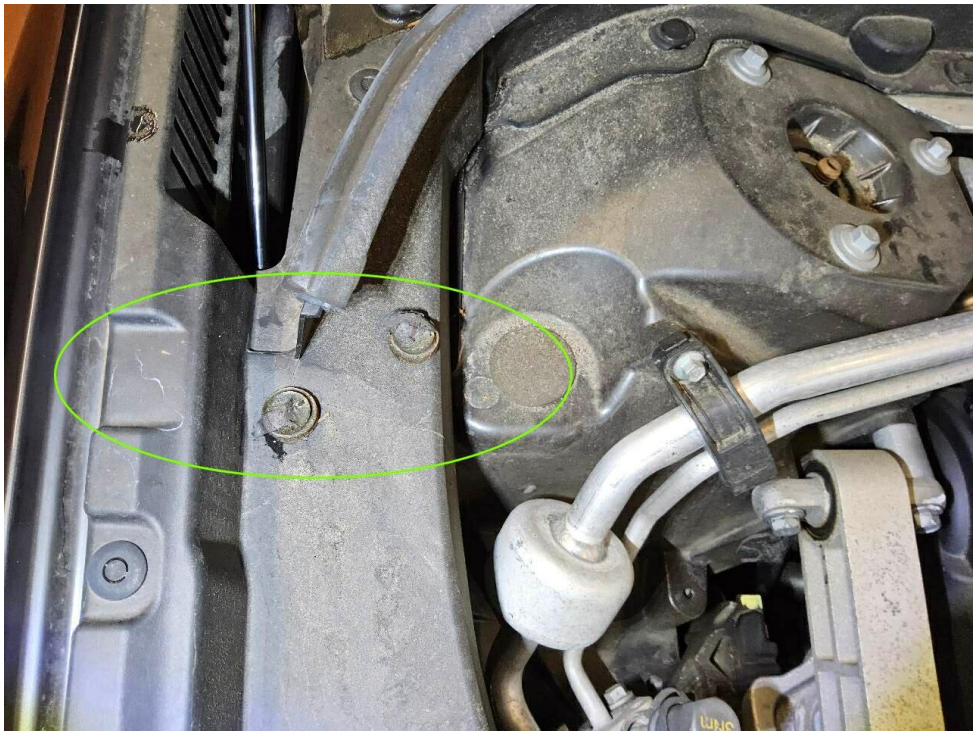


Bild 23 : Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss

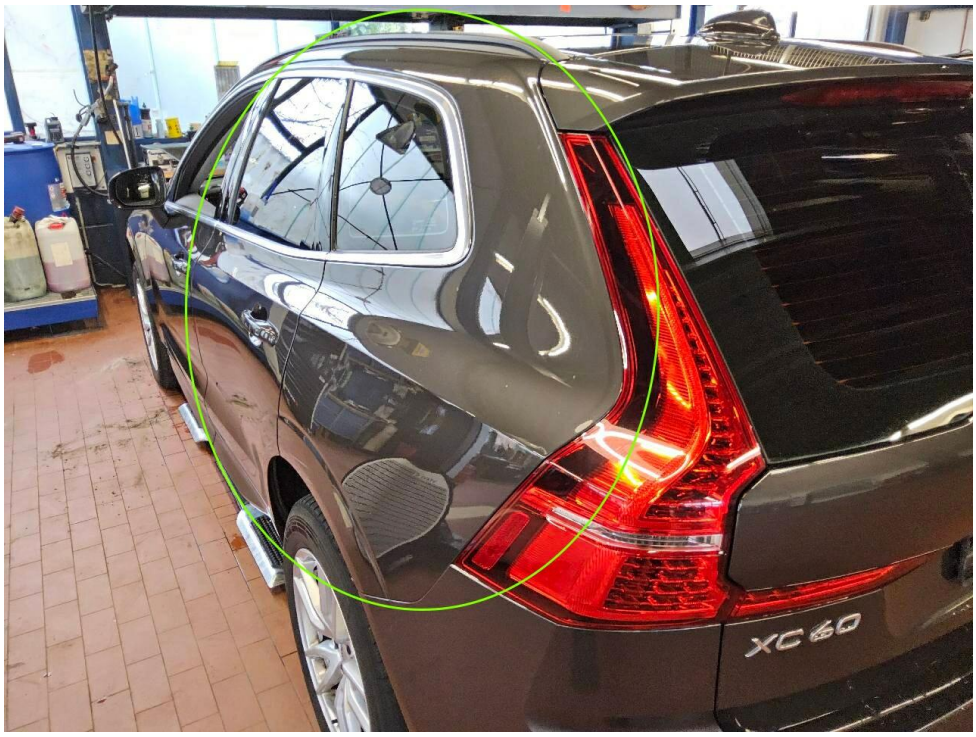


Bild 24 : Fahrzeug hat Hagelschaden hinten links, Schadengutachten muss erstellt werden



Bild 25 : Fahrzeug hat Hagelschaden hinten links, Schadengutachten muss erstellt werden



Bild 26 : Fahrzeug hat Hagelschaden hinten links, Schadengutachten muss erstellt werden

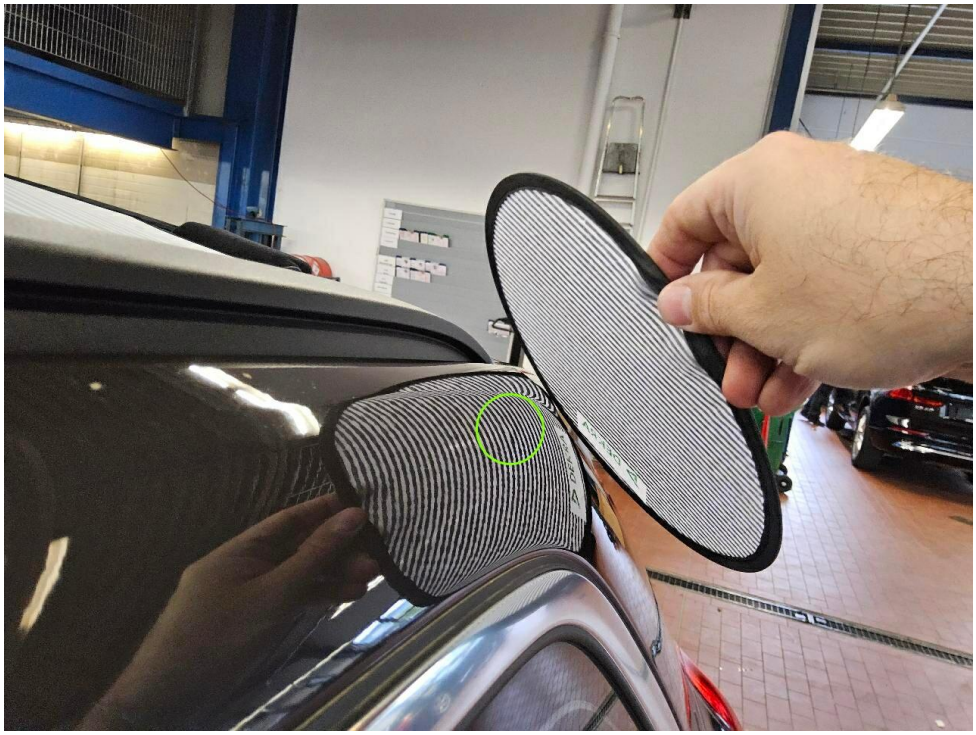


Bild 27 : Fahrzeug hat Hagelschaden hinten links, Schadengutachten muss erstellt werden



Bild 28 : Fahrzeug hat Hagelschaden hinten links, Schadengutachten muss erstellt werden

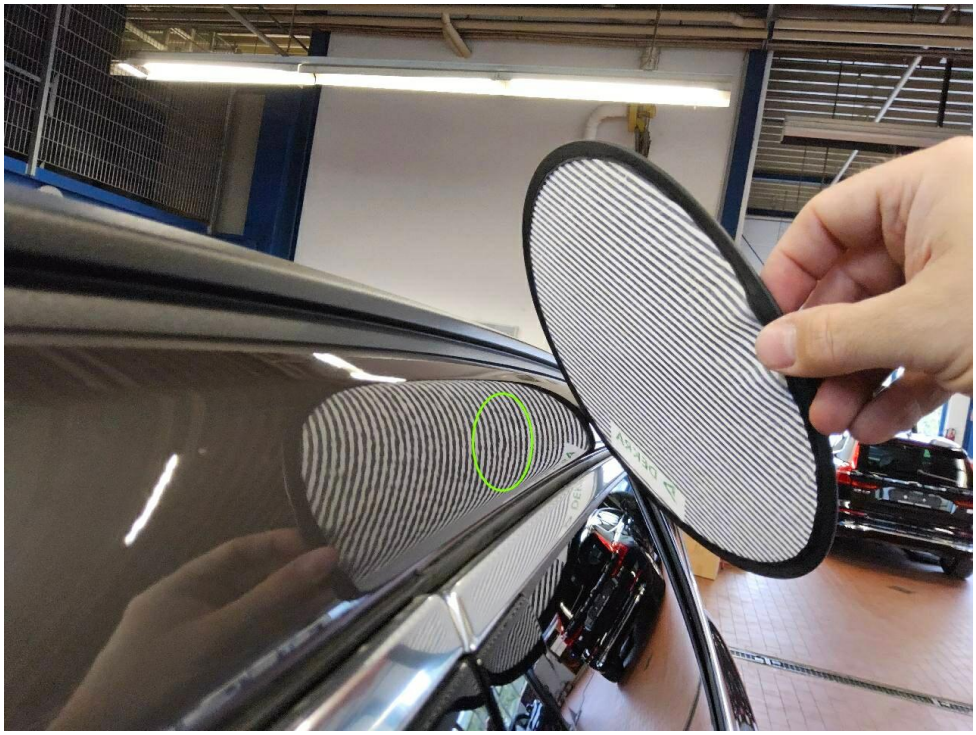


Bild 29 : Fahrzeug hat Hagelschaden hinten links, Schadengutachten muss erstellt werden



Bild 30 : Kotflügel vorne links, Delle mit leichter Schramme

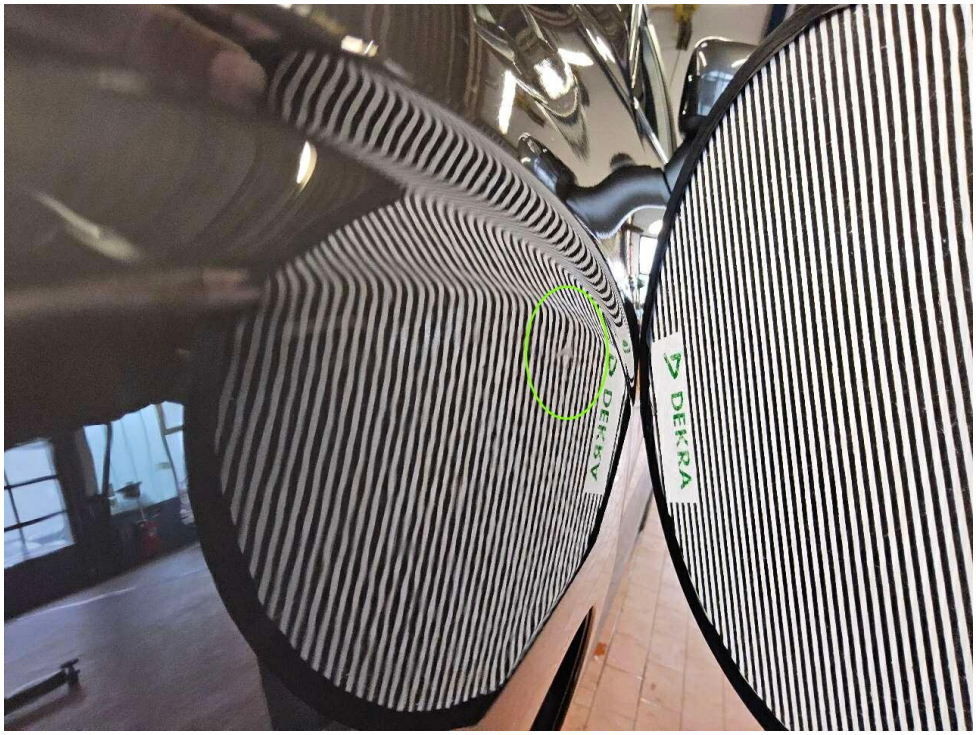


Bild 31 : Kotflügel vorne links, Delle mit leichter Schramme



Bild 32 : Tür vorne links eingedellt mit Lackbeschädigung

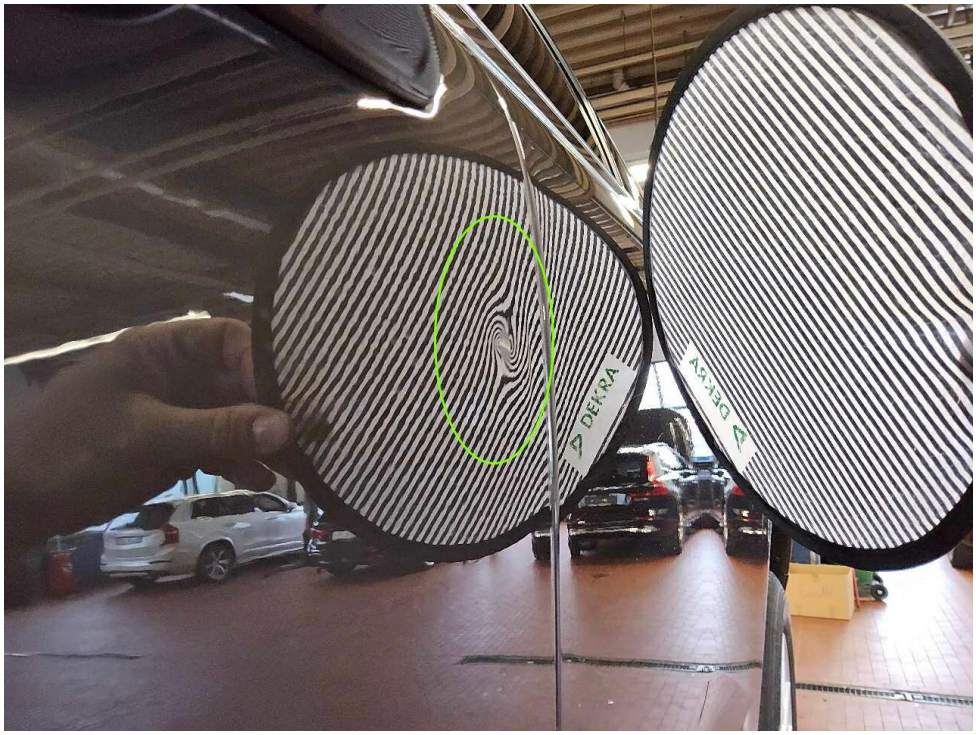


Bild 33 : Tür vorne links eingedellt mit Lackbeschädigung

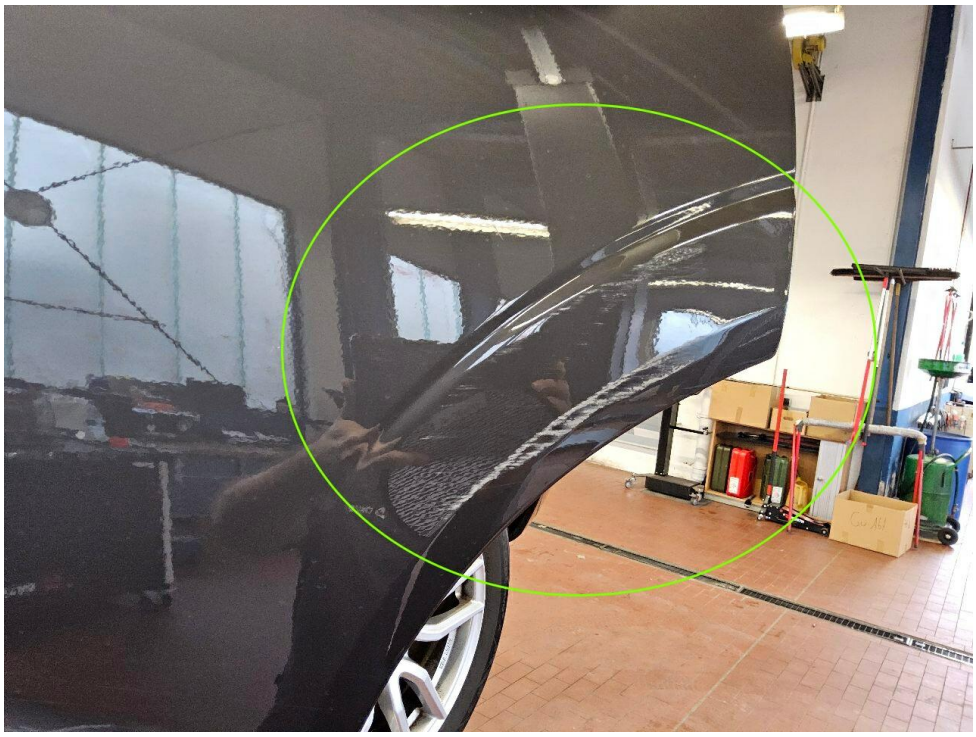


Bild 34 : Tür hinten links verschrammt und deformiert

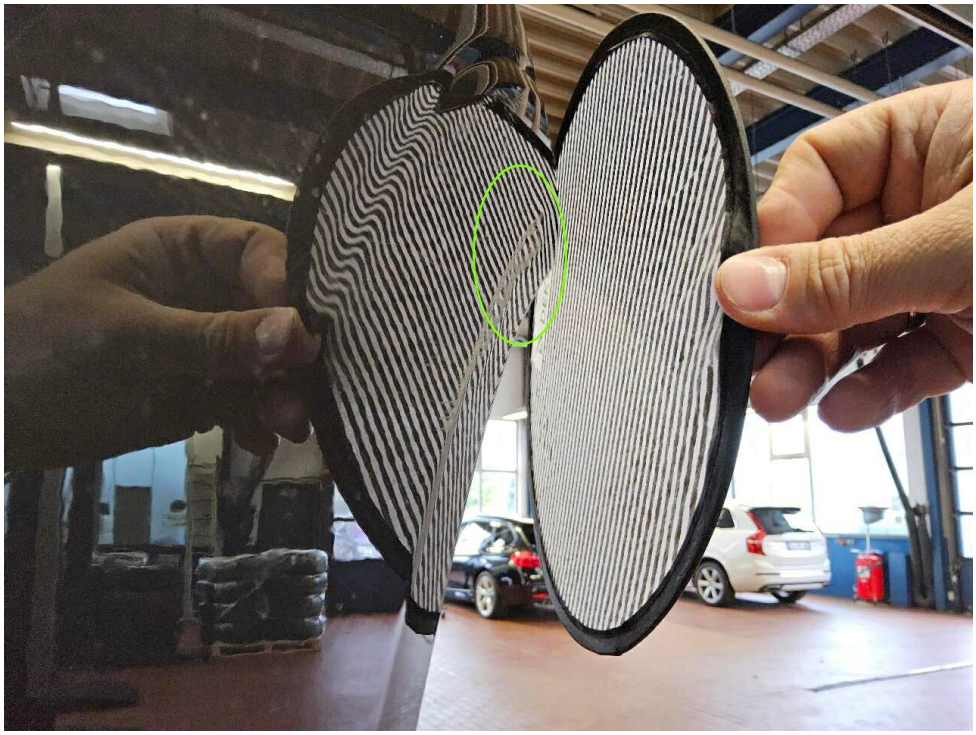


Bild 35 : Tür hinten links verschrammt und deformiert



Bild 36 : Seitenwand links verschrammt und deformiert

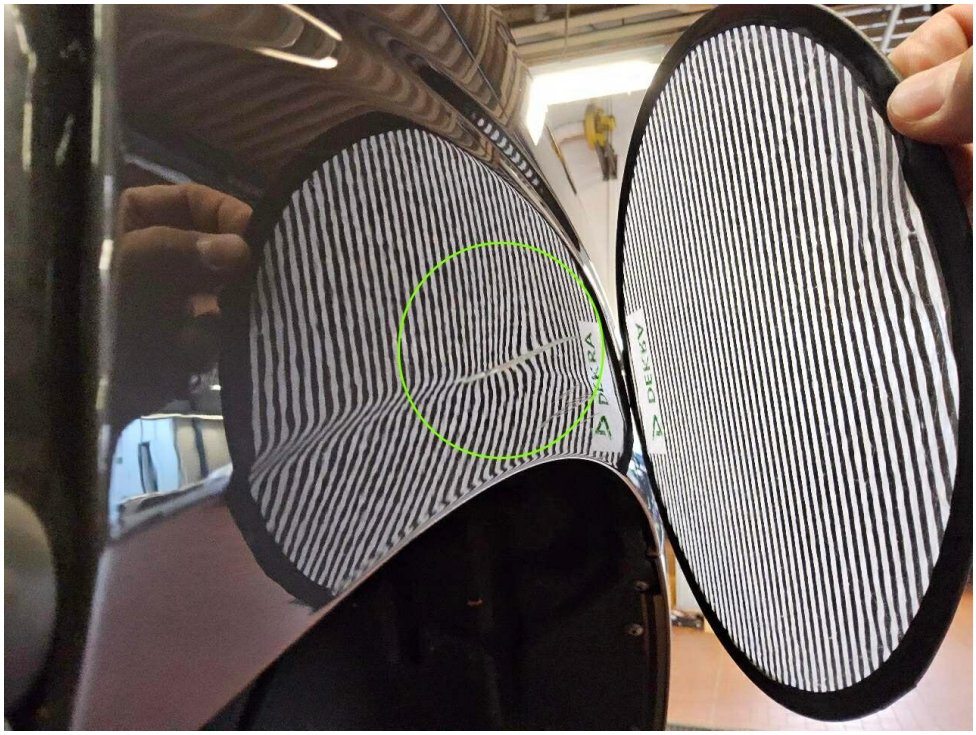


Bild 37 : Seitenwand links verschrammt und deformiert

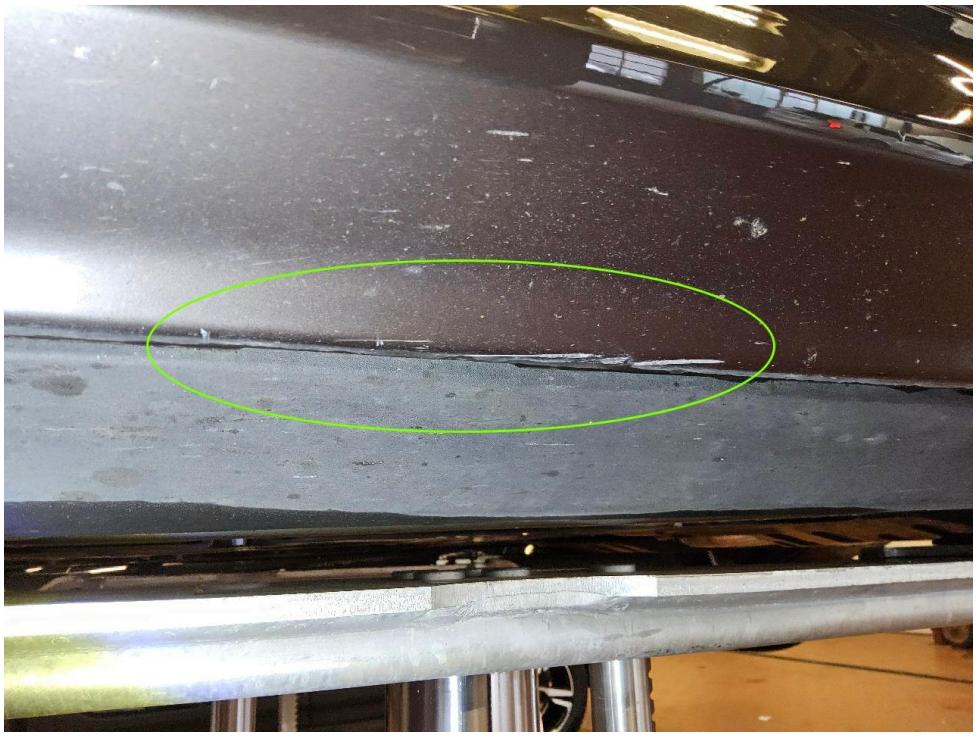


Bild 38 : Türblende vorne links Unterseite verschrammt



Bild 39 : Seitenwand rechts Kratzer, auslegen schleifen und polieren



Bild 40 : Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert



Bild 41 : Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert



Bild 42 : Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert



Bild 43 : Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert



Bild 44 : Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert

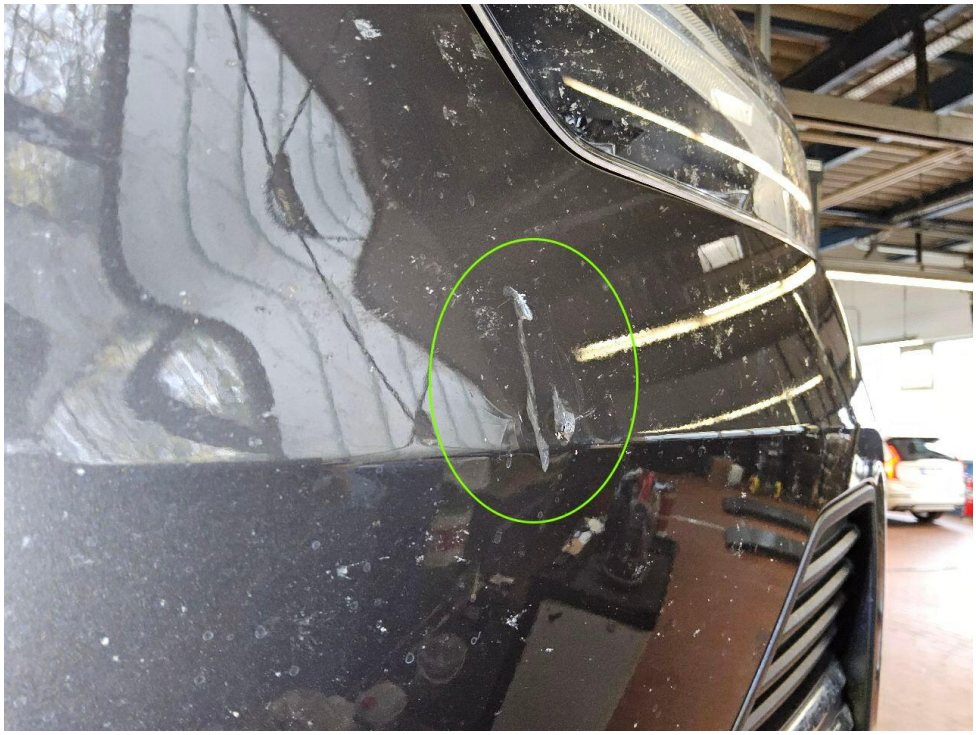


Bild 45 : Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert

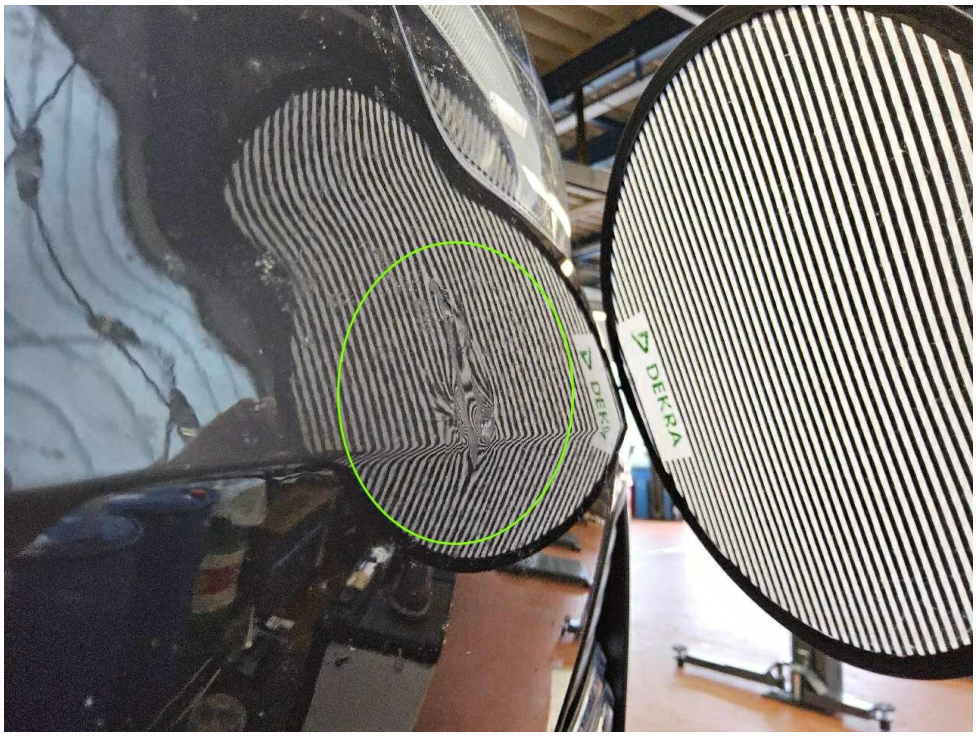


Bild 46 : Stoßfänger vorne Steinschläge, Kratzer und Schrammen, links deformiert



Bild 47 : Fahrzeug steht auf Winterrädern, Sommerradsatz liegt nicht vor



Bild 48 : Achse 1, Reifen Rechts 1