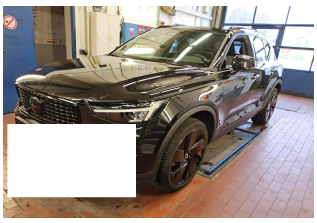
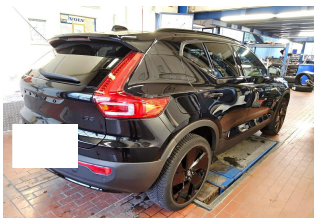
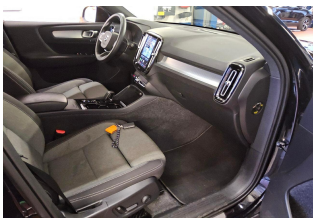
vom 04.11.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung


Kennzeichen **FIN** **YV1XZK7V8S2524144**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 04.11.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Reifenbewertung

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Werkstattunterlagen
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.10.2024	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC40 B3 B DKG Plus Black Edition	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK7V8S2524144	HSN / TSN	9101 / BUO
Schlüssel-Nr.	40519003	Km-Stand abgelesen	47790
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1969
Antriebsart	Frontantrieb		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 20 103 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A /S	3 mm
	rechts	245 / 45 R 20 103 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A /S	3 mm
2	links	245 / 45 R 20 103 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A /O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 20 103 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A /S	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 24.12.2029			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 29.11.2025 bei Kilometerstand 28.711

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge lackiert vorne links mehrfach verschrammt, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 8, 9)
2. Felge lackiert vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 10)
3. Felge lackiert hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 11)
4. Felge lackiert hinten links verschrammt, smart repair (Bild 12)
5. Tür vorne links leichte Kratzer, unterhalb Kratzer, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 13)
6. Tür hinten links leichte Kratzer, oberhalb Kratzer (auslegen schleifen und polieren) und eine Delle (drücken), smart repair (Bild 14, 15)
7. Stoßfängerblende hinten rechts leichte Kratzer und im Ladekantenbereich verschrammt, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 16)
8. Tür hinten rechts Delle, drücken (Bild 17)
9. Heckklappe unteres Element verschrammt und deformiert, smart repair (Bild 18, 19)
10. Türinnenrahmen hinten rechts kleine Schramme, auslegen, (Bild 20)
11. Motorabdeckung Tierverbiss, erneuern (Bild 21)
12. 2. Wartung seit 10.2026 fällig, erneuern (Bild 22)
13. Bedienungsanleitung kurz fehlt, erneuern

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Kunststoffelement links leicht verschrammt,
Stoßfängerblende hinten links leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Motorhaube leichte Steinschläge und leichte Lackanätzung,
Frontscheibe leichte Steinschläge mit leichten Glasabplatzern,
Gesamte Karosserie leichte und kleine Kratzer,
Türeinstieg hinten rechts leichte Kratzer,
Laderaumverkleidungen leichte Kratzer,
Türeinstieg hinten links leichte Kratzer,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AS
vorne rechts	3 mm	AS
hinten rechts	5 mm	AS

Legende A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

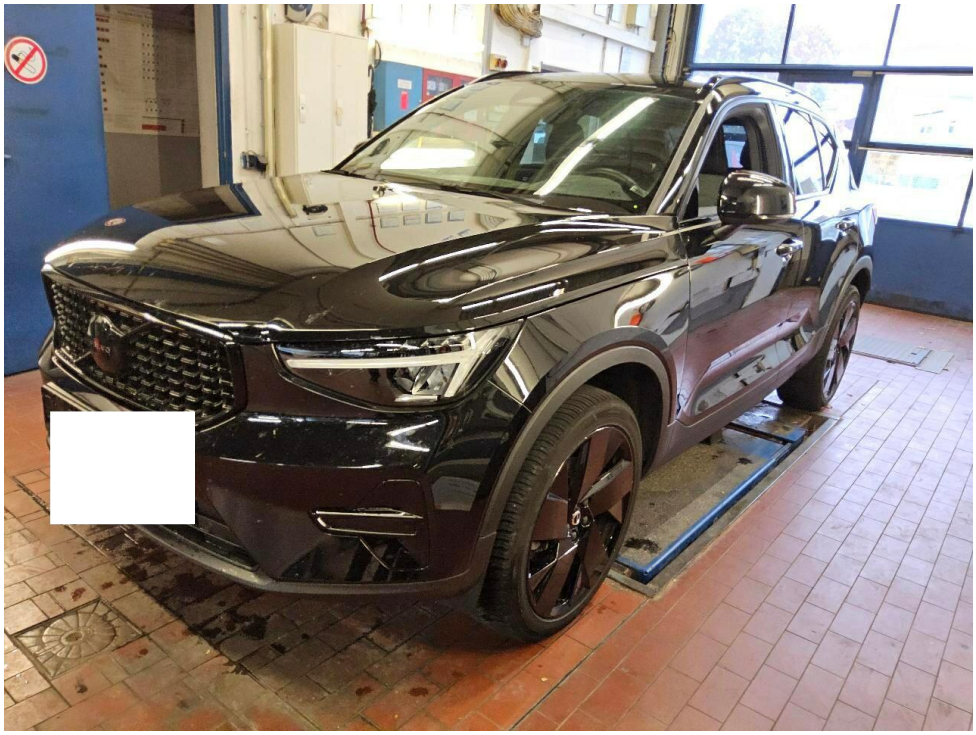


Bild 1 : Diagonale vorn

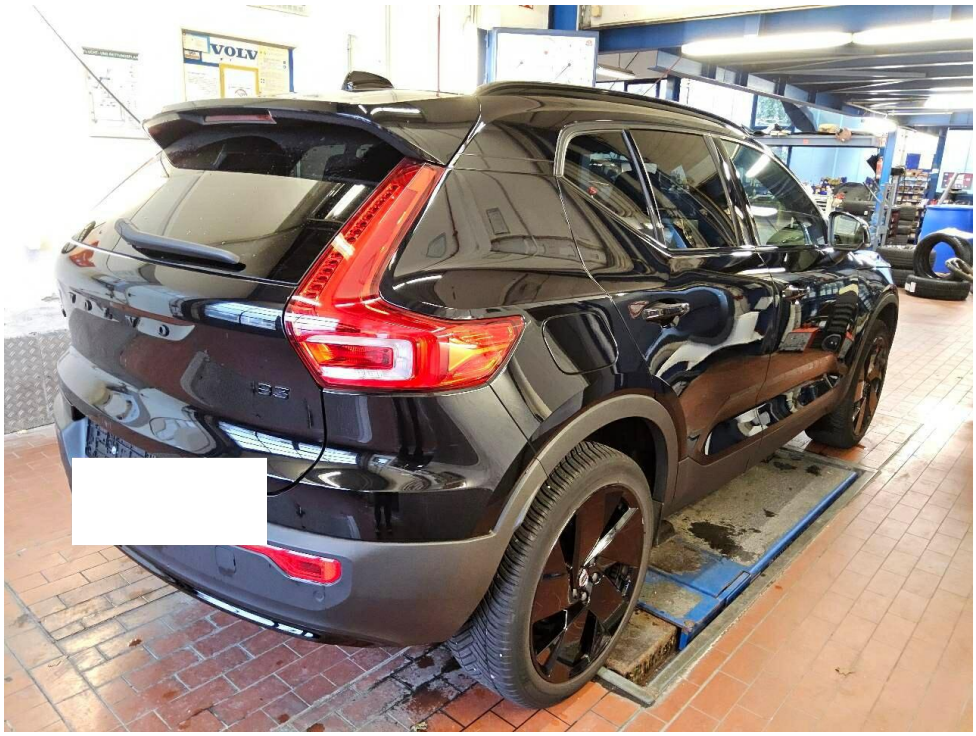


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum

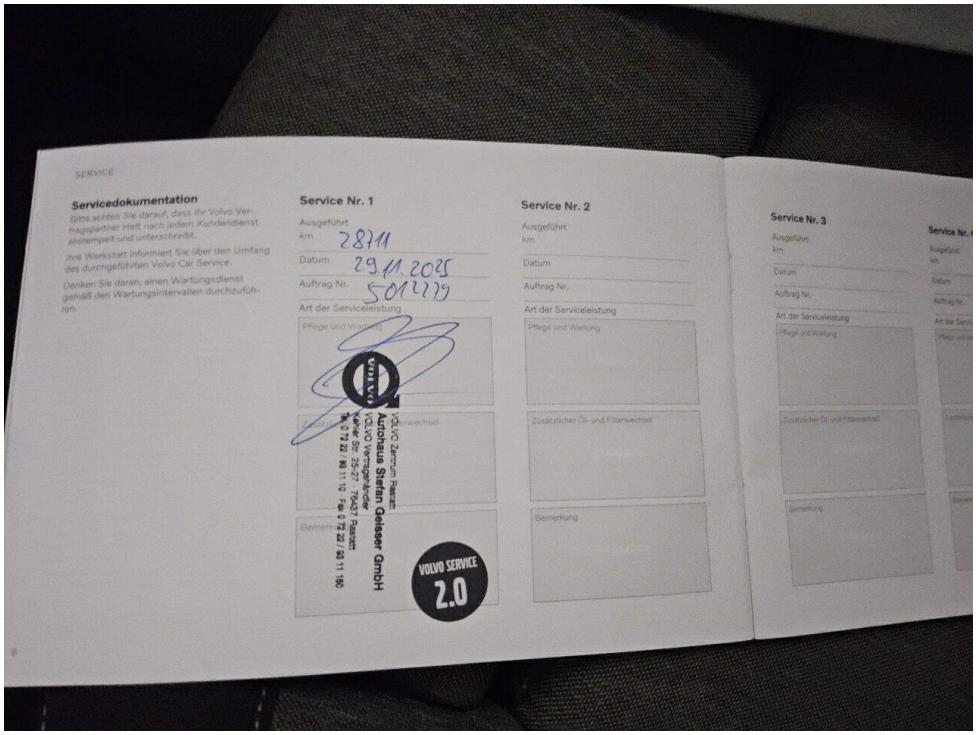


Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Felge lackiert vorne links mehrfach verschrammt, auslegen schleifen und polieren



Bild 9 : Felge lackiert vorne links mehrfach verschrammt, auslegen schleifen und polieren



Bild 10 : Felge lackiert vorne rechts verschrammt

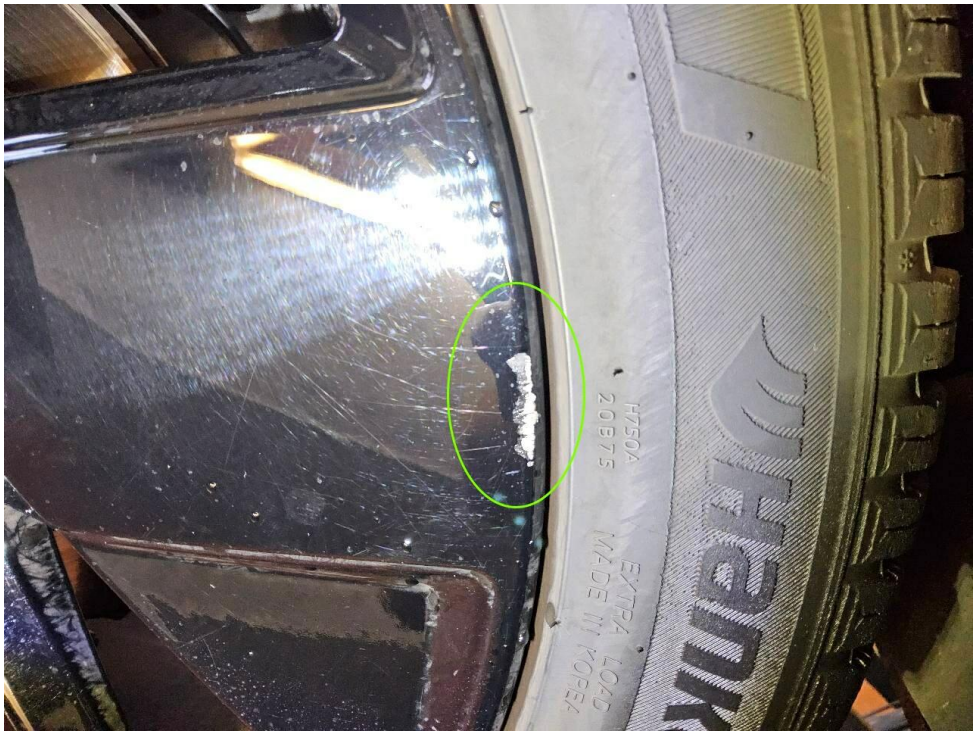


Bild 11 : Felge lackiert hinten rechts verschrammt



Bild 12 : Felge lackiert hinten links verschrammt



Bild 13 : Tür vorne links leichte Kratzer, unterhalb Kratzer, auslegen schleifen und polieren



Bild 14 : Tür hinten links leichte Kratzer, oberhalb Kratzer (auslegen schleifen und polieren) und eine Delle (drücken)

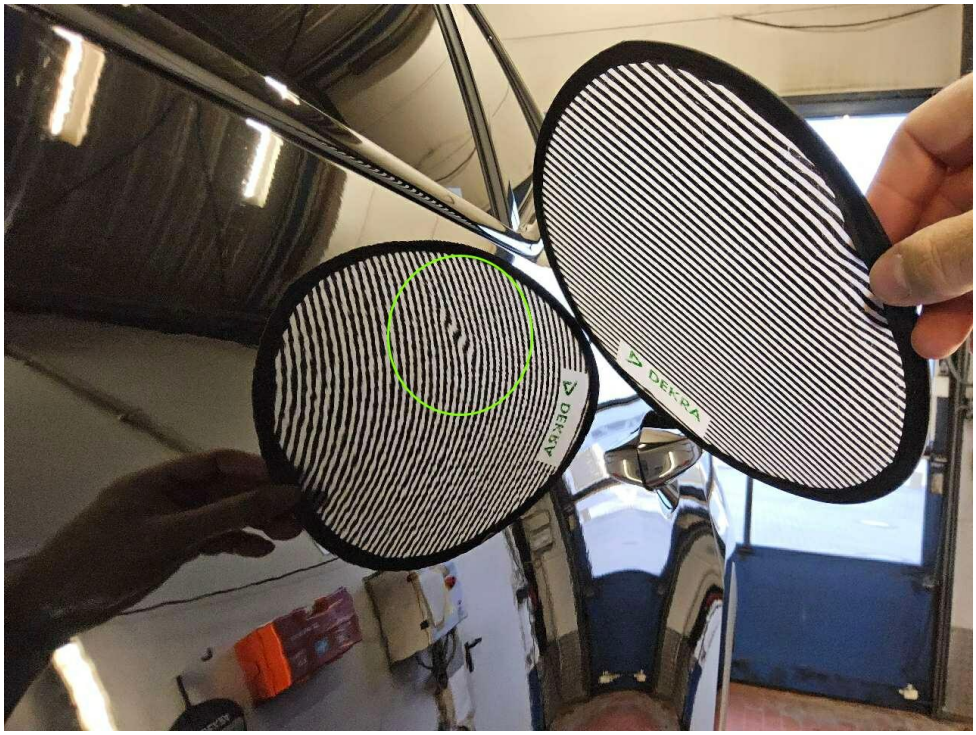


Bild 15 : Tür hinten links leichte Kratzer, oberhalb Kratzer (auslegen schleifen und polieren) und eine Delle (drücken)



Bild 16 : Stoßfängerblende hinten rechts leichte Kratzer und im Ladekantenbereich verschrammt, auslegen schleifen und polieren



Bild 17 : Tür hinten rechts Delle



Bild 18 : Heckklappe unteres Element verschrammt und deformiert



Bild 19 : Heckklappe unteres Element verschrammt und deformiert



Bild 20 : Türinnenrahmen hinten rechts kleine Schramme, auslegen

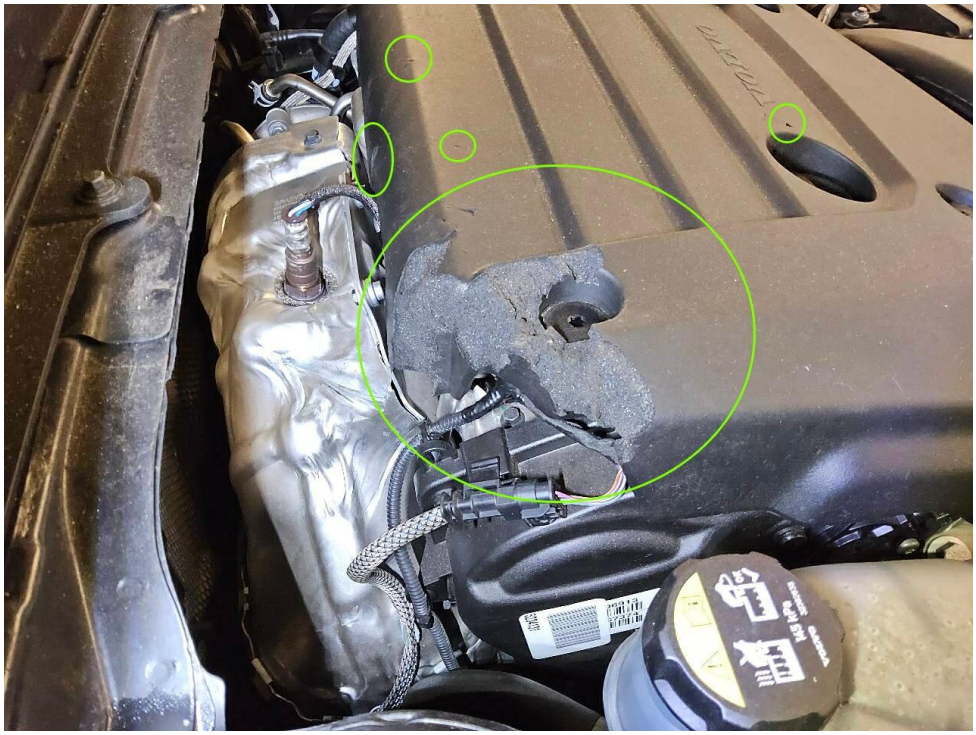


Bild 21 : Motorabdeckung Tierverbiss

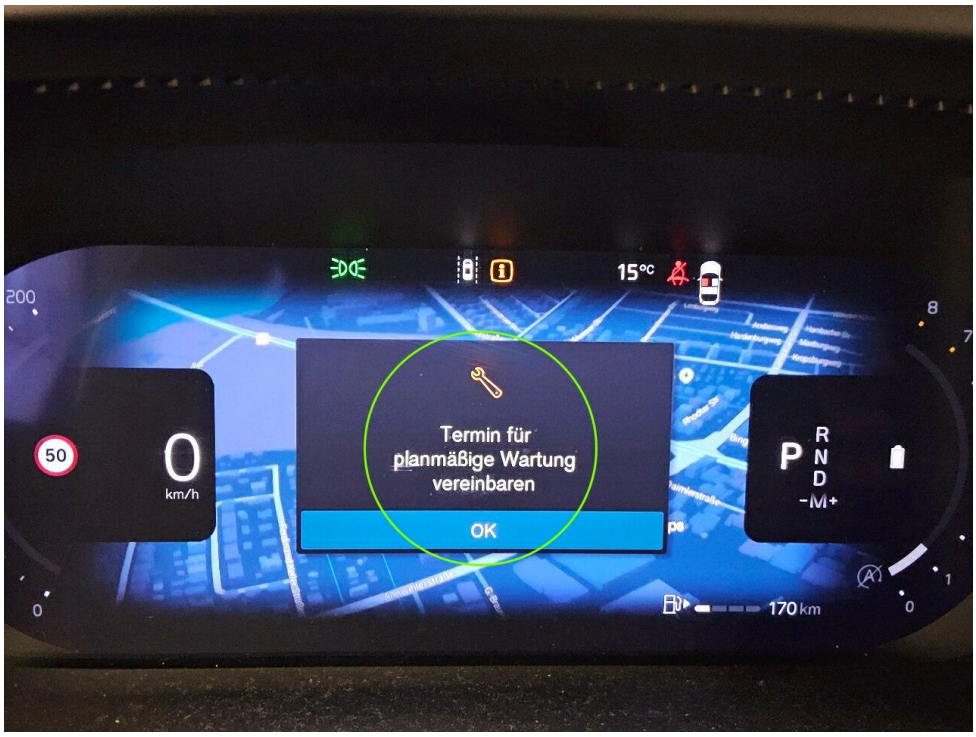


Bild 22 : 2. Wartung seit 10.2026 fällig

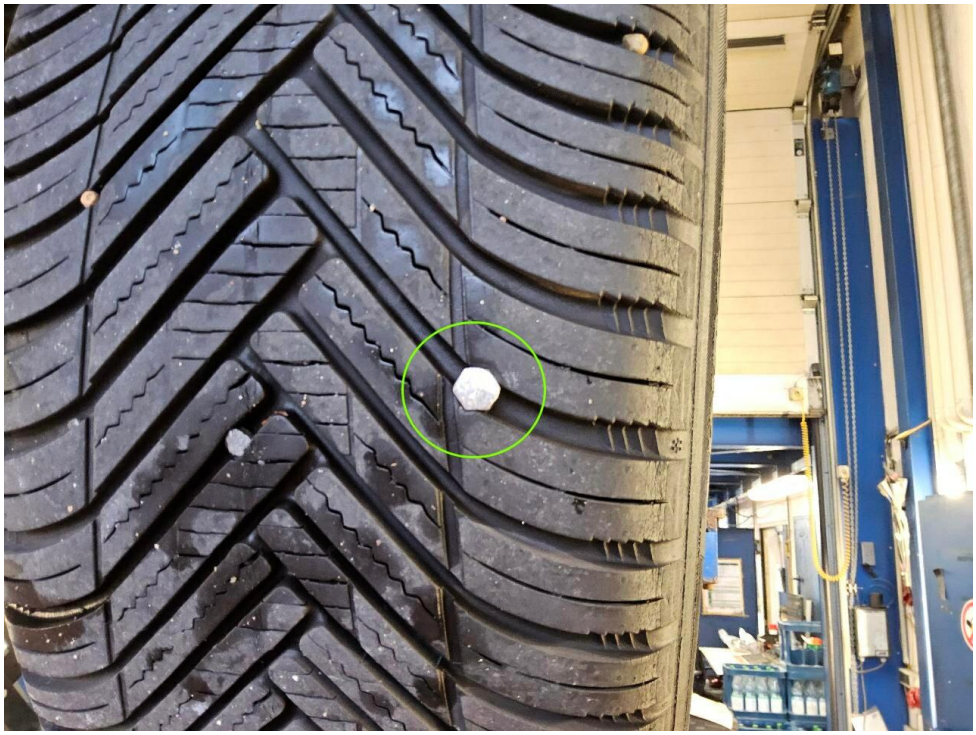


Bild 23 : Achse 2, Reifen Rechts 1



Bild 24 : Achse 2, Reifen Rechts 2