4.10.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Vehicle identification number

14.10.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X1 xDrive25e
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CYH 00011
Vehicle identification number	WBA71AB0105T60182
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	09.04.2021 / 01.07.2024
Nächste HU	06/2028 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	78.786 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	668 Schwarz 2
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Zylinder	1.499 ccm
Leistung	92 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.820
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.330
zul. Nutzlast (kg)	510

Maße (L/B/H)	4447 x 1821 x 1582
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	5 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	25.03.2026 bei 69.544 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 97W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/55 R17 97W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Lackmangel - auslegen / polieren
2	elektrisches System	Lichtanlage - defekt - erneuern
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (in 03.27) - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Ausrüstung - Ladekabel
2	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 24.03.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel rechts	187 µm
2	Motorhaube	210 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fahrzeug steht auf Sommerrädern

: 14.10.2026

Fahrzeug hat einen Vorschaden
Stoßfänger V ern., Diverse Kleinteile ern.
Reparaturrechnung lag vor

Fahrzeug weist rundum erhöhte Lackwerte auf
Vorschäden können dadurch nicht ausgeschlossen werden
Folgekosten möglich

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Begutachtung verschmutzt/nass
Folgekosten möglich

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 17 Beschädigungsfotos, 6 Vorschadenfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

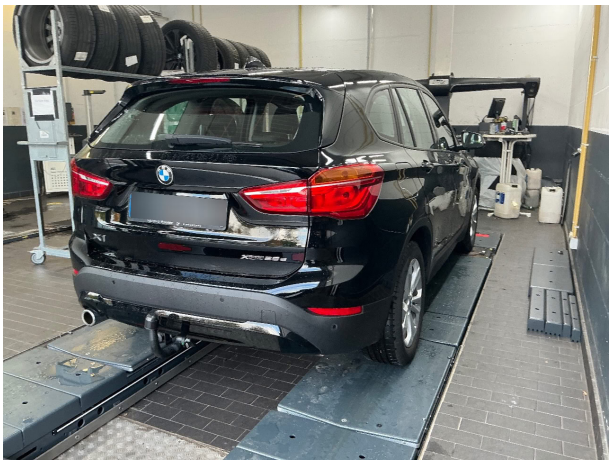


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument

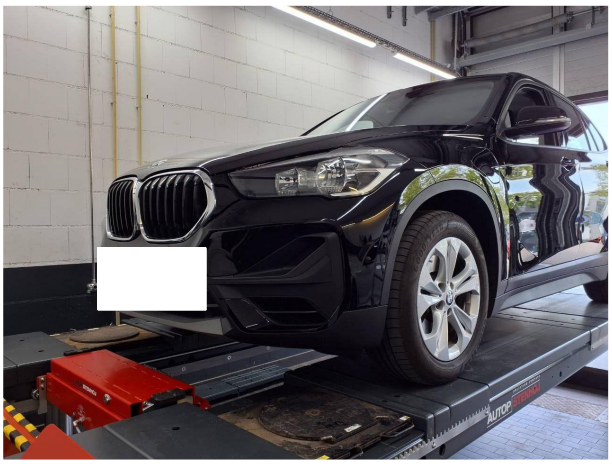


Abbildung 12: FIN

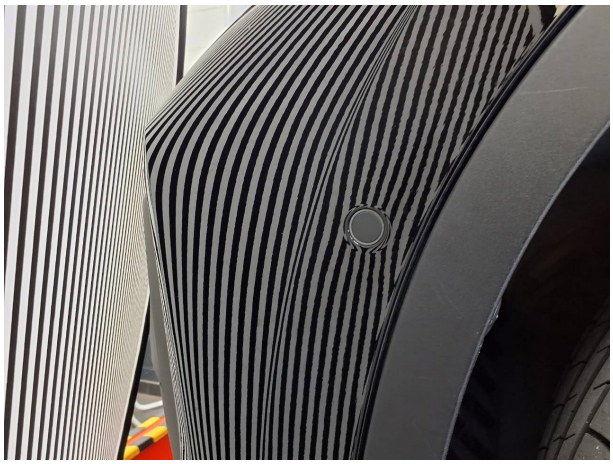


Abbildung 13: FIN


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - auslegen / polieren




Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - auslegen / polieren

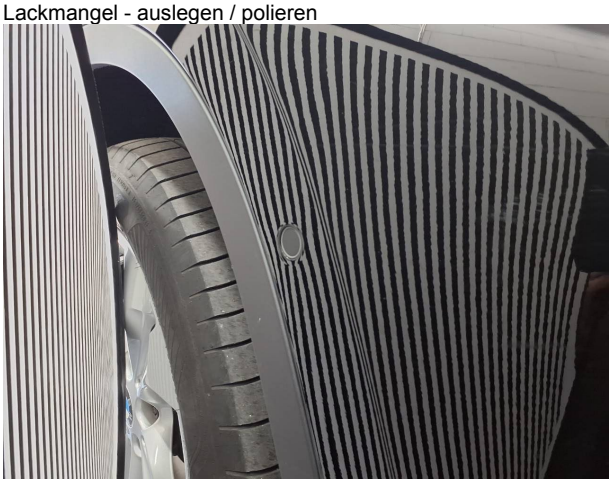


Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - auslegen / polieren

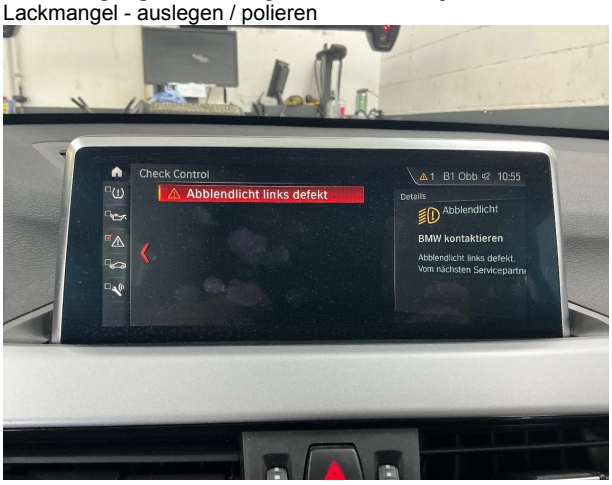


Beschädigung 2: elektrisches System: Lichtanlage - defekt - erneuern

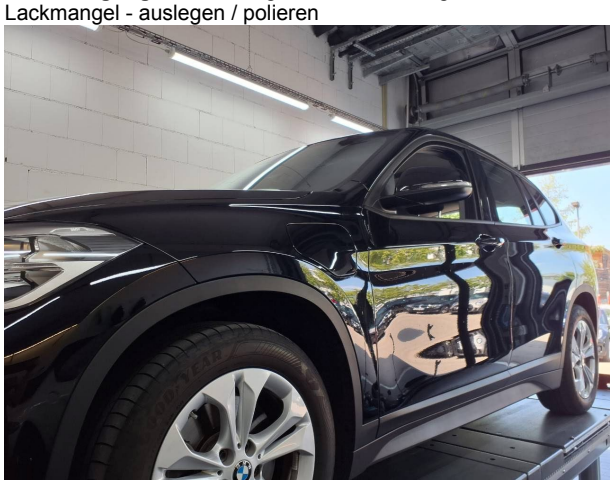


Beschädigung 3: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 3: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen

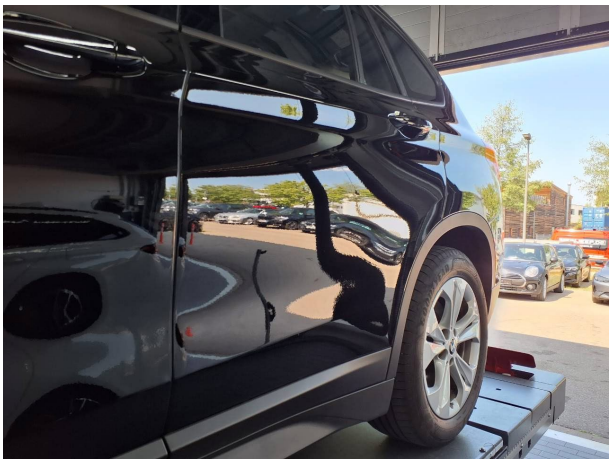


Beschädigung 4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

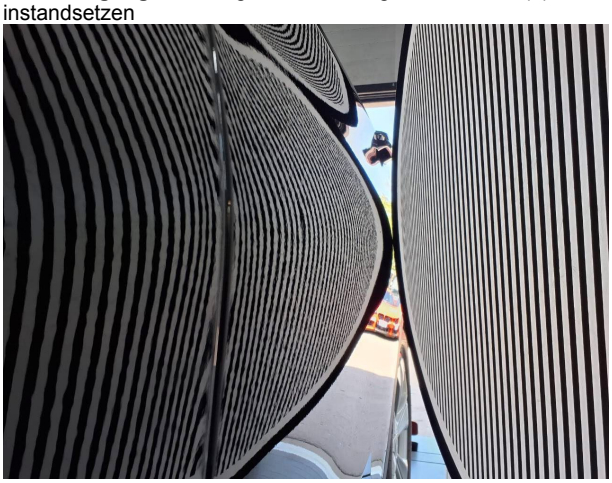


Beschädigung 4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

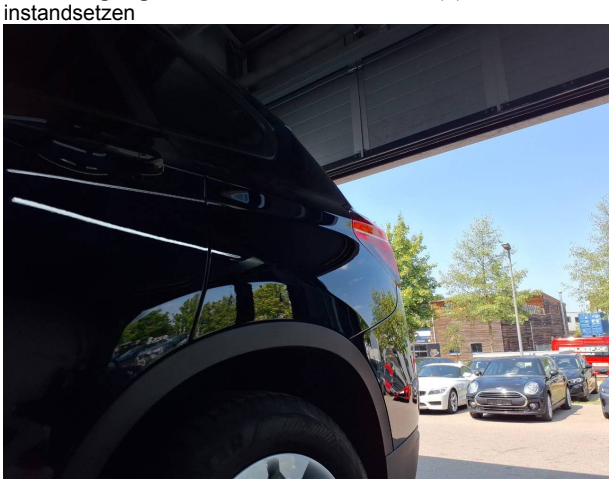

Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

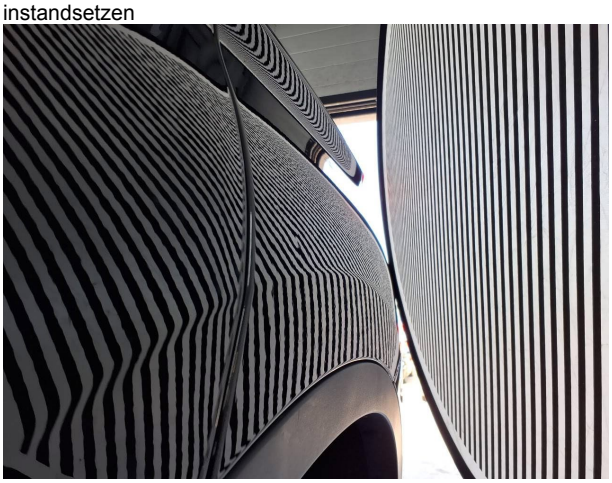


Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

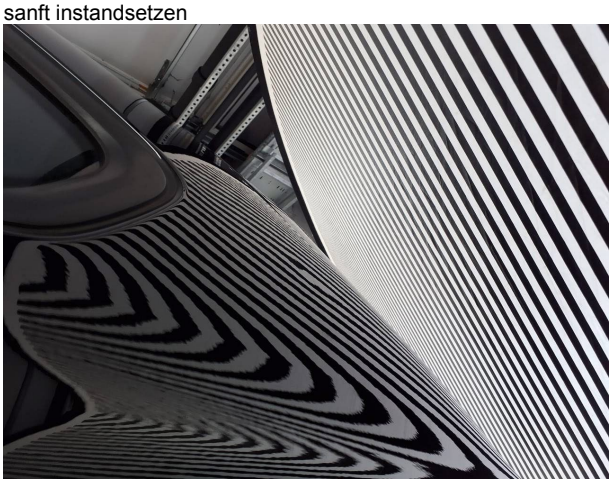

Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sa… instandsetzen

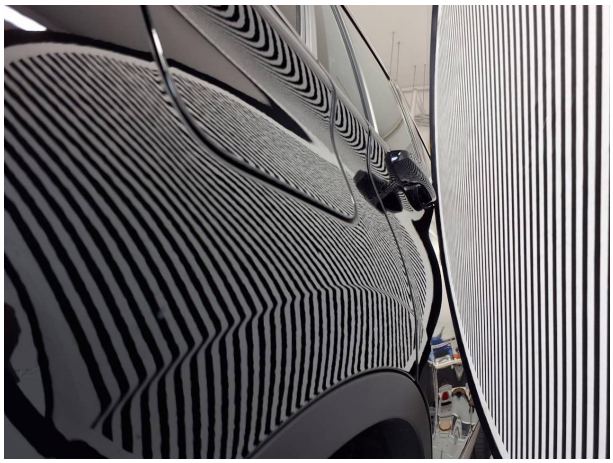

Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

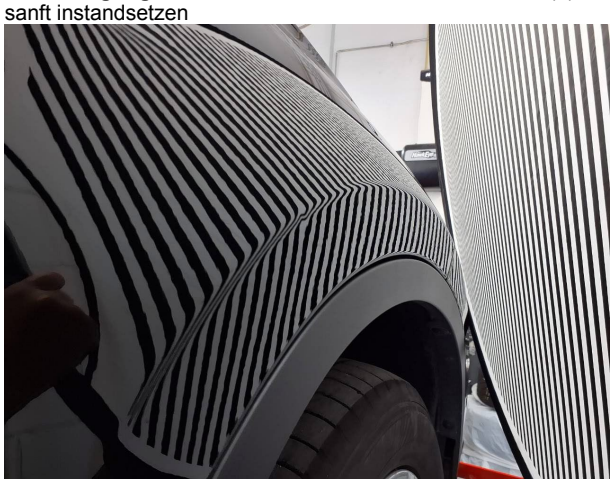


Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 8: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern

4.10.2026


Vorschadenfotos

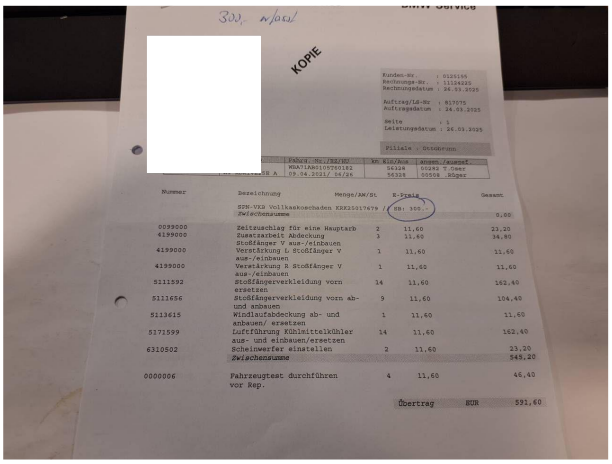


Vorschaden 1: Front, Seite links

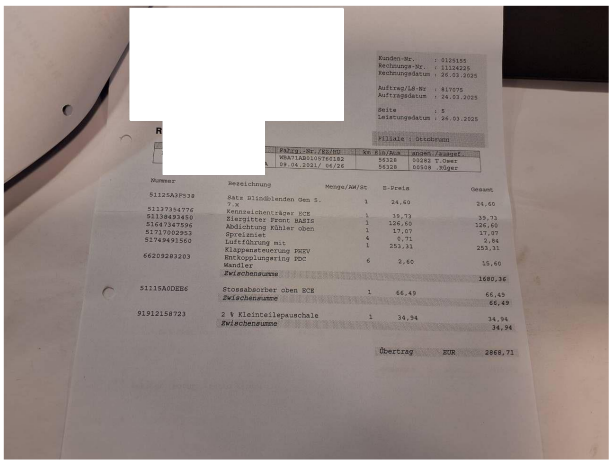


Vorschaden 1: Front, Seite links

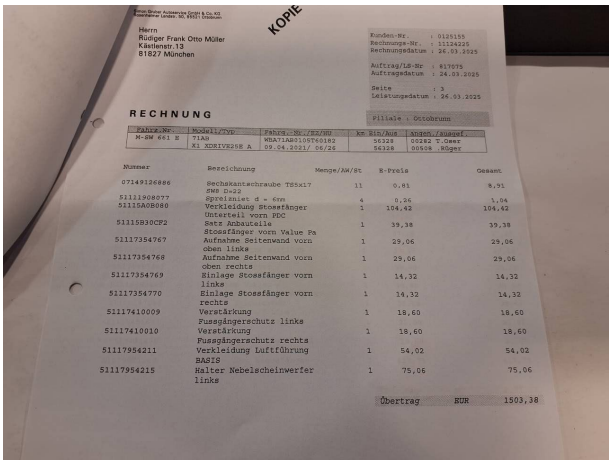


Vorschaden 1: Front, Seite links

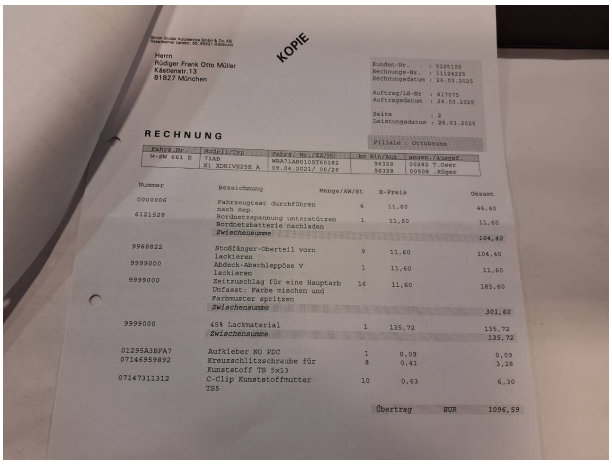

Vorschaden 1: Front, Seite links

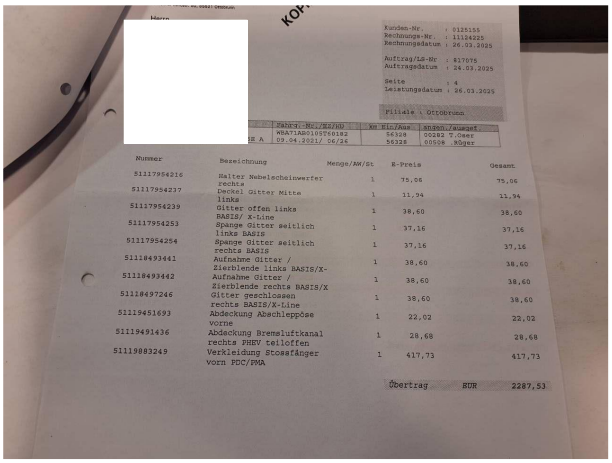

Vorschaden 1: Front, Seite links

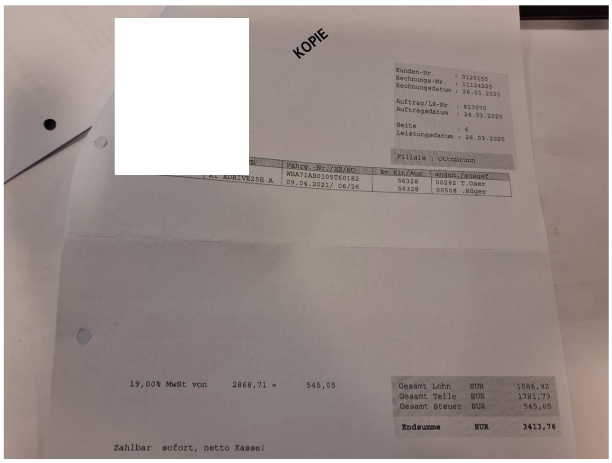

Vorschaden 1: Front, Seite links

BatterieCheck Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WMW11DJ0702S96255, erstellt am 28.7.2026, 09:45, angefordert durch: **TÜV SÜD Auto Service GmbH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AS-MUC

FIN:	**WMW11DJ0702S96255**
Kilometerstand:	**56.652 km**
Datum:	**28.7.2026, 09:45**
Hersteller:	**MINI**
Fahrzeugserie:	**Electric**
Fahrzeugmodell:	**Electric**
Baujahr:	**2022**
Kraftstoffart:	**Electric**
Report ID:	**6a685e1cd2e08cab9cc9c6bc**
Adapter ID:	**Carly79FB79**

96 %

Batteriekapazität (SoH)

Die ausgelesene FIN stimmt mit der im Report hinterlegten FIN überein.

Digital

Die OBD-Diagnose ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes und Betriebsdaten aus den Steuergeräten des Fahrzeugs. Diese Technologie unterstützt die Identifikation von potenziellen Problemen und Unregelmäßigkeiten. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Fehler oder Probleme in allen Steuergeräten durch die OBD-Diagnose vollumfänglich erfasst werden können. Carly Solutions GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für das Nichterkennen von Fehlern, die außerhalb der Reichweite dieser Diagnosetechnik liegen.

Analysemethode

Die Analyse stützt sich auf die Kommunikationsqualität zwischen Carly-Hardware und On-Board-Schnittstelle, Live-Batteriedaten und bisherige Nutzungsinformationen der Antriebsbatterie. Plausibilitätsprüfungen, KI- Verfahren und Big-Data-Analysen ermöglichen eine präzise Bewertung des Batteriezustands, indem sie gesammelte Daten abgleichen und die Genauigkeit der Ergebnisse optimieren

CARA Approved Battery Health Check

96 %
Zustand der Gesundheit

75,68 %
Zustand der Ladung

Powered by CARLY

BatterieCheck Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WMW11DJ0702S96255, erstellt am 28.7.2026, 09:45, angefordert durch: **TÜV SÜD Auto Service GmbH**


Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AS-MUC

Messungen Hochspannungssystem

Zustand der Gesundheit	96 %
Zustand der Ladung	75,68 %
Temperatur der Batterie	22 °C
Maximale Abweichung der Zelltemperatur	1,99 °C
Maximale Zellentemperatur	22,99 °C
Batterie-Spannung	380,34 V
Maximale Abweichung der Zellspannung	5 mV
Batteriekapazität im Neuzustand (brutto)	32,60 kWh

Fahrzeugfotos

Total: 1

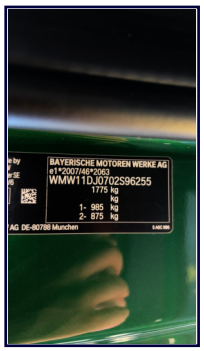

Powered by CARLY