

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer **SALCA2BN8JH764799**

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts 170µm
- Seitenwand hinten rechts 192µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bemerkungen

Bedienungsanleitung vorhanden.
Bordwerkzeug vorhanden.
Wagenheber vorhanden.
Warndreieck vorhanden.
Verbandskasten vorhanden.
Kofferraumabdeckung vorhanden.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Ja, Kurz durchgeführt	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	LAND ROVER	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Discovery Sport Si4 SE
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	23.08.2018
FIN	SALCA2BN8JH764799	Laufleistung	48.107 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Hubraum	1.999 / cm³
Leistung	177 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	EU5 / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	09/2027
KBA-Nummer	1590 / ADG		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	245/45 R 20 103 V	Vredestein	A / S	4 mm	
Vorne rechts	245/45 R 20 103 V	Vredestein	A / S	4 mm	
Hinten links	245/45 R 20 103 V	Vredestein	A / O	6 mm	
Hinten rechts	245/45 R 20 103 V	Vredestein	A / O	6 mm	

Legende: A=Ganzjahres / O=Original S=Schadhaft

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Inspektion fällig
Vermutlich Nichtraucher Fahrzeug.

Das Fahrzeug weist dem Alter der Laufleistung und dem einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Wartungsnachweis: lückenhaft, digital
Zustand Lackierung:
Oberfläche: Steinschlag, Kratzer

Zustand / Erhaltung

Zustand Karosserie:
Oberfläche: kleine Dellen
Zustand Innenraum: gepflegt
Zustand Koffer-/Laderaum: gepflegt
Zustand allgemein: verkehrssicher, fahrbereit

Ausstattung


Serie: ABS, ETC, EBD, Abschleppösen vorne und hinten, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Knie-Airbag für Fahrer, Airbag: Windowbags für 1.u. 2. Sitzreihe, Airbag:Seitenairbags Fahrer & Beifahrer, Alarmanlage perimetrisch, All Terrain Progress Control, Allradantrieb (permanent), Ambiente-Innenraumbeleuchtung, Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Armlehne hinten mit 2 Getränkehaltern, Außenspiegel el. einklapp- und beheizbar, Bergabfahrhilfe (HDC), Berganfahrhilfe, Bluetooth-fähiges Telefonsystem, Audios., Bremsleuchte dritte, Dach in Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine in Cirrus, Dekorelemente Satin Brushed Aluminium, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Elektrom. Servolenkung (EPAS), geschwin., Entfall Embleme Motor und Modellvariante, Geschwindigkeitsreg. m. Geschw.-begrenz., Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe, Grundausstattung "Discovery Sport", Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond, Infotainment-System Touch mit 8" Touchs., Innenrückspiegel mit Abblendautomatik, Kindersicherung, elektrisch, Klimaautomatik (2-Zonen), Kopfstützen hinten, Kopfstützen, vorn, Lackierung: Uni o. D. in Kontrastfarbe, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenksäule manuell verstellbar, Navigation, Notfall-Bremsassistent (EBA), Parkbremse, elektrisch (EPB), Polster: Stoff, Protect, Radio: Land Rover Audiosystem (190 W), Radiozubehör: AUX-/USB Anschluss, Radiozubehör: USB f. 1. Reihe Mittelkons, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Reifenreparatursystem, Räder: LM 18" Style 511 mit 5 Doppelsp., Räder: Radmuttern, abschließbar, Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem, Sitze: Kopfstützen in zweiter Sitzreihe, Sitze: Rückbank, im Verhält. 60:40 teil., Sitze: Vordersitze 6-fach manuell verst., Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchtet, Spurverlassenswarner und Notbremsassis., Start-Stopp-System, Terrain Response, Wankneigungskontrolle (RSC), Wegfahrsperre, Zentr. Fensterheberst. für alle Fenster, Zentralverriegelung m. Fernbedienung

Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand

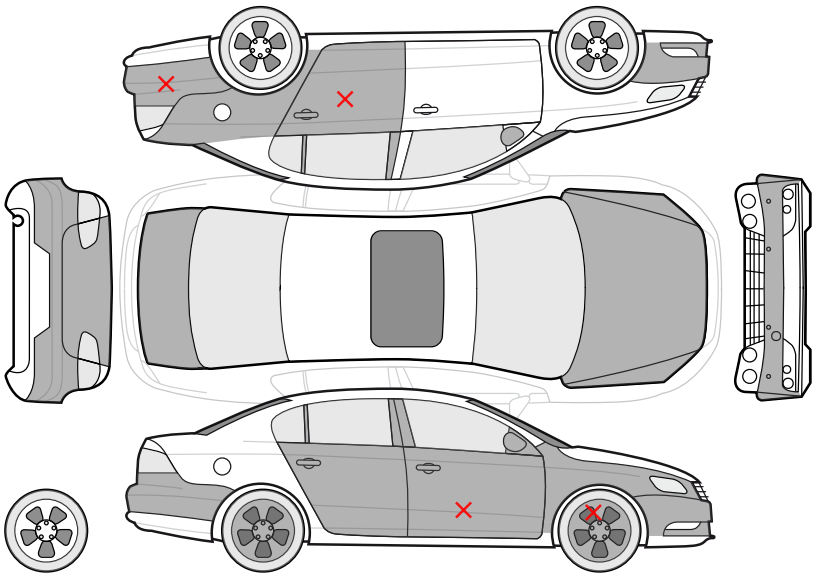

1. Lackvorbereitung
2. 2. Schlüssel verformt und zerkratzt, Gebrauchsspur
3. Heckdeckel - Heckspoiler abgeklebt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)
4. Tür hinten links - Schutzleiste unten gerissen, erneuern (Bild 9)
5. Stoßfänger vorne - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
6. Seitenteil hinten links - Lackierung Kratzer, Gebrauchsspur
7. Kotflügel vorne rechts - Lackierung Kratzer, Gebrauchsspur
8. Tür hinten rechts - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
9. Stoßfänger hinten - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
10. Heckdeckel - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
11. Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 8, 10)
12. Felge hinten rechts zerkratzt, smart repair (Bild 5, 6)
13. Reifen Vorderachse gerissen, erneuern (Bild 7, 11)
14. Außenspiegel rechts - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 1)
15. Außenspiegel links - Gehäuse zerkratzt, smart repair (Bild 2)
16. Tür hinten links eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 3)
17. Tür vorne rechts deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 4)
18. Motorhaube - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Innenraum

1. Handschuhfachdeckel Kratzer, Gebrauchsspur
2. Lenkrad zerkratzt, Gebrauchsspur
3. Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Hydrolager Traggelenk vorne links schwitzig, Gebrauchsspur
2. Service/Inspektion - . überfällig, durchführen (Bild 12)
3. Service/Inspektion - Servicehistorie fehlt prüfen ., Minderwert

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand
Technischer Zustand

Gesamtkosten

Merkantile Wertminderung (steuerneutral)



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



KM-Stand



Innenraum



Kofferraum



Bild 1:
Außen, Außenspiegel rechts - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 2:
Außen, Außenspiegel links - Gehäuse, zerkratzt, smart repair

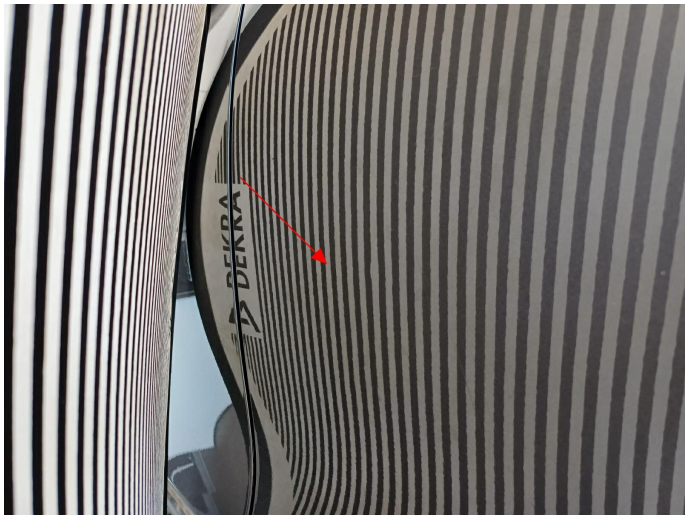


Bild 3:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

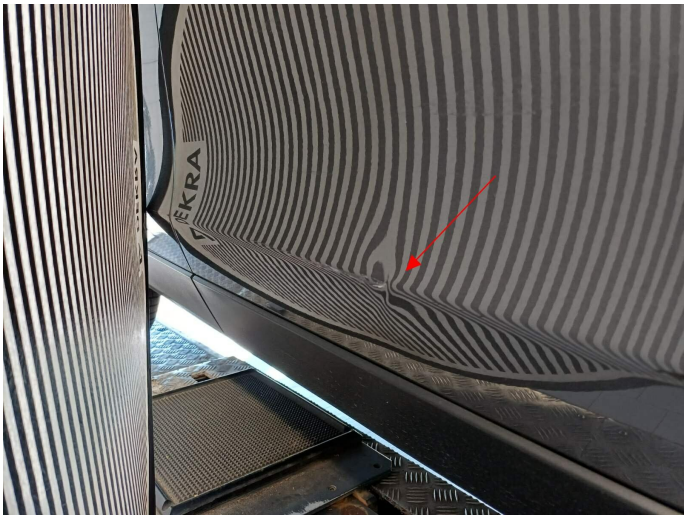


Bild 4:
Außen, Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 5:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 6:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 7:
Außen, Reifen Vorderachse , gerissen, erneuern



Bild 8:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 9:
Außen, Tür hinten links - Schutzleiste unten, gerissen, erneuern



Bild 10:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 11:
Außen, Reifen Vorderachse , gerissen, erneuern



Bild 12:
Technik, Service/Inspektion - ., überfällig, durchführen



Bild 13:
Außen, Heckdeckel - Heckspoiler, abgeklebt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.