DEKRA

vom 15.10.2026

Schadengutachten

Kennzeichen

Schadennummer

Schadenart
Selbstbeteiligung
Schadentag
Versicherungsnummer
Versicherungsnehmer
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Plausibilität

Zusammenfassung und Ergebnis

Reparaturkosten	
Wiederbeschaffungswert	differenzbeste
Schadenverhältnis	13

Restwert
Gebot gültig bis: 14.11.2026

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.10.2026 wurde ein Schadengutachten unter Kaskogesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail.

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Es konnten keine Angaben zu Vorschäden eingeholt werden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Versicherungsnehmers besteht.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	30.09.2016
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	21.01.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	FCA Italy (I)
Marke	FIAT
Typ / Verkaufsbezeichnung	334 / 500X 1.4 Multiair 4x2 S&S Lounge
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1727 / AAE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFA3340000P463502
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Braun
Lackierung	Metallic

Duplikat

Polster / Farbe	Stoff/Kunstleder / Braun
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1368 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	33.348

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza	S /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza	S /O	5 mm
2	links	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza	S /O	6 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Die genannte Ausstattung stammt anhand der FIN Abfrage und kann von der tatsächlich vorhandenen Ausstattung/Sonderausstattung und Typ abweichen.

Serienausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (BAS), Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag, Airbag: Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, Armaturenbrett in Wagenfarbe, Auspuffendrohrblende, verchromt, Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bi-Xenon Scheinwerfer, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Exterieurdetails in Chrom, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Fiat Mood Selector, Fußmatten vorn, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe, Getönte Fensterscheiben hinten, Handschuhfach oben mit Kühlfunktion, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Instrumentenanzeige als 3,5" TFT-Farbdisplay, Keyless Entry & Keyless Go, Klimaautomatik zwei Zonen, Kopfstützen (4), Laderaumboden, verstellbar, Lenkrad: Höhen- und längsverstellbar, Lenkrad: Lenkrad mit Multifunktionstasten für die Audio und Mobiltelefonbedienung, Mittelarmlehne vorne, Navigation: Uconnect NAV Navigationssystem mit Europakarte, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion, Parksensoren hinten, Polster: Stoff Premium, Radio: Uconnect Touchscreenradio, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen 18", Räder: Reifenreparaturkit, Servolenkung, elektrisch (Dual Drive), Sicherheitsgurte vorn verstellbar mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Isofix-Befestigung für Kindersitze auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Rücksitzbank, asymmetrisch umklappbar (im Verhältnis 60/40), Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung, Steckdose 12-Volt in der Mittelkonsole, Stopp und Start Automatik, Tagfahrlicht

Sonderausstattung

Armaturenbrett in Matt Grau, Lackierung: Metallic, Sitze: Sitzheizung Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.


Duplikat

Hergangsschilderung

Der Schaden soll nach Angaben des Auftraggebers am 04.10.2026 durch einen Verkehrsunfall entstanden sein.
Zum Schadenhergang liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben vor.
Angaben zum Schadenhergang liegen nicht vor.

Schadensfeststellung

Hauptbeschädigungsbereich

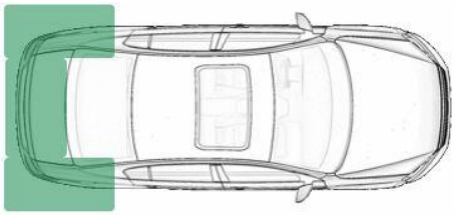

Schadensbeschreibung

Das Fzg.-Heck ist im unteren Bereich stark eingedrückt u. gestaucht.
Die Heckklappe ist verkratzt u. läßt sich nicht schließen.
Der Stoßfänger ist gebrochen u. abgerissen.
Die PDC-Sensoren links sind gebrochen.
Die Seitenwände rechts und links sind eingedellt.
Das Heckblech ist stark eingedrückt.
Der Kofferboden ist eingedrückt u. gestaucht.
Der Längsträger links ist verbogen und gestaucht.
Der Längsträger rechts ist verbogen.
Der Auspuffendtopf ist abgerissen, die Auspuffanlage ist gestaucht.

Plausibilität

Zum Schadenhergang liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben vor. Eine Stellungnahme dazu, ob der beschriebene Schaden zuzuordnen und plausibel ist, kann somit nicht abgegeben werden. Soweit erkennbar, ist der festgestellte Schaden auf ein einzelnes Schadenereignis zurückzuführen.

Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt.
Art und Umfang des Schadens erfordern den Einsatz einer Richtbank sowie einen Ausbau von Aggregaten. Dies wurde in der Schadenkalkulation berücksichtigt.

Duplikat

Reparaturkosten

Aus der in der Anlage beigefügten Schadenkalkulation Nr: 1 vom 14.10.2026 sind die Lohn- und Ersatzteilkosten sowie der Reparaturweg im Detail zu entnehmen. Die Reparaturkosten wurden wie folgt nach dem System Audatex ermittelt:

Lohnkosten	
Nebenkosten	
Lackierkosten	
Ersatzteilkosten	
Gesamtkosten	

Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis	
Lohnfaktor 1	
Lohnfaktor Lack	
Kalkulationsmethode Lacklohn	
Lackmaterial anteilig Lacklohn	

Legende AW = Arbeitswerte ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf vom Auftraggeber (der im Adressfeld genannte Auftraggeber) vorgegebenen Stundenverrechnungssätzen. Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

Wertermittlung

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwert- /Objektwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Alter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von:

Vergleichbare Fahrzeuge / Objekte werden überwiegend differenzbesteuert angeboten.

Duplikat

Schadenverhältnis

Aus dem Verhältnis von Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten ergibt sich unter Berücksichtigung gegebenenfalls anfallender Werte und Kosten (Aufschläge, Abschläge, Verbringungskosten, Teilschäden, Wertminderung) ein Schadenverhältnis in Höhe von: **130%**

Restwert

Gemäß vorliegendem Auftrag wurde der Restwert am regionalen und überregionalen Markt ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass das Fahrzeug / Objekt zu dem in diesem Gutachten beschriebenen und abgebildeten Zustand veräußert wird. Als Restwert ergibt sich demnach ein Betrag von:

Das Restwertgebot ist gültig bis 14.11.2026.
Vor Verwertung des Fahrzeuges / Objektes ist gemäß AKB die Weisung des Versicherers einzuholen.

Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug / Objekt und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat

Anlagen

Schadenkalkulation Nr.: 1 vom 14.10.2026
Fotoanlage
Restwertangebot

Verteiler:

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA

vom 15.10.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Rosenheim 83026 Rosenheim Am Oberfeld 27
Tel.: 08031 / 2178-0 Fax: 08031 / 2178-99

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1 14.10.2026

FABRIKAT	FIAT	500X	LOUNGE
			TYP-CODE 08 L9 02
AUSSTATTG	AB 03.2016	KLIMAAUTOMATIK	ZUSATZHEIZUNG ELEKTR
	SCHEIBEN H ABGEDUNK	AUSSENSP LACK GEL	FRONTSCH GER-DAEMM
	6 LAUTSPRECHER	BILDSCHIRM LCD 5.0	NAVIGATIONSSYSTEM
	KEYLESS ENTRY/DRIVE	BILDSCHIRM FARBE	USB ANSCHLUSS
	SCHEINWERFER XENON	NEBELSCHEINWERFER	BELEUCHTUNG AMBIENTE
	SITZBEZ STOFF/LEDER	LEDERLENKRAD/KNAUF	MITTELARMLEHNE V
	SITZHEIZUNG	ZIERL SEIT U CHROM	MULTIFUNKT-LENKRAD
	SPURWECHSELASSISTENT	EINPARKHILFE H	1368CCM 100/103KW
	HECKSPOILER	6-GANG GETRIEBE	SYST "START & STOP"
	REIFEN 215/55 R17..V	ALURAEDER 7 J X 17	REIFENREPARATUR-KIT
	ABGASNORM EURO 6	FAHRDYNAM SYST VDIM	CITY LOOK
	AUSFUEHRUNG EUROPA	FRONTANTRIEB	AUSPUFFBLENDE CHROM

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
7604A02	VORBEREITUNGSZEIT FAHRZEUG
KN	RICHTBANK UMRUESTEN
7201A30	KAROSSERIE VERM MIT KAROSSERIEMESSSYSTEM
7201A14	FZG AUF RICHTBANK SETZEN/ABNEHMEN
KN	FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND LOESCHEN
KN	TRAEGER I L STOSSFAENGER H A-E
KN	TRAEGER I R STOSSFAENGER H A-E
KN	TRAEGER STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN
7040B22	VERKLEIDUNG HECKBLECH A-E
KN	STOSSFAENGERHALTER H L AUS-/EINBAUEN
KN	STOSSFAENGERHALTER H R AUS-/EINBAUEN
7660C02	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFASST: BEIDE RAEDER H, RADHAUSSCHALEN, HECKLEUCHTEN UND BLENDEN SEITENWAND H AUS-/EINBAUEN.
7660A02	STOSSFAENGER H ERSETZEN (AUSGEBAUT)
KN	KENNZEICHEN H A-E
5540A94	KENNZEICHENBELEUCHTUNG AUS-/EINBAUEN
KN	ZUSATZARB FUER BOHRUNGEN PARKH-SENSOREN
KN	ENTLUEFTUNGSGITTER H L AUS-/EINBAUEN
KN	ENTLUEFTUNGSGITTER H R AUS-/EINBAUEN
7015B60)	TUEROEFFNER R-WANDKLAPPE AUS-/EINBAUEN
7210E56	HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN UMFASST: HECKSPOILER UND BEIDE VERKLEIDUNGEN HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN.
7055A83	EMBLEM HERSTELLER AUS-/EINBAUEN
7015B15)	HECKTUERSCHLOSS A-E (HECKTUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)
7015B18	SCHLIESSKEIL KOFFERDECKEL AUS-/EINBAUEN
7015A30	HECKTUERDICHTUNG A-E
5580E74	ANTENNE H KEYLESS-GO AUS-EIN
7210B70	ABSCHLUSSBLECH H ERSETZEN
7660C24	STOSSFAENGER VERSTAERKUNG H A-E SYSTEM AUDATEX

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
KN	KOFFERBODEN HINTERTEIL ERNEUERN
KN	LAENGSTRAEGER H L KPL ERSETZEN
1040A10)	KRAFTSTOFFBEHAELTER A-E
	UMFASST: ENTLEEREN UND BEFUELLEN
7050A20	RUECKSITZKISSEN AUS-/EINBAUEN
7050A13	LEHNE SITZ H L AUS-/EINBAUEN
7050A15	LEHNE SITZ H R AUS-/EINBAUEN
7040H46	VERKLEIDUNG C-SAEULE L A-E
7040H46	VERKLEIDUNG C-SAEULE R A-E
7040B06)	KOFFERRAUMVERKLEIDUNG L A-E
7040B06)	KOFFERRAUMVERKLEIDUNG R A-E
7040B10	LADERAUMABDECKUNG A-E
7040L44)	EINSTIEGLEISTE H L A-E
7040L44)	EINSTIEGLEISTE H R A-E
7040H79)	SEITENVERKL LADERAUM L O AUS-/EINBAUEN
7040H79)	SEITENVERKL LADERAUM R O AUS-/EINBAUEN
5050C34	HECKWISCHERARM AUS-/EINBAUEN
7055B54)	MOTORABDECKUNG U A-E
4420D42	HINTERACHSE A-E
	UMFASST: RAEDER, KRAFTSTOFFBEHAELTER UND AUSPUFFANLAGE A-E, BREMSKREIS ENTLUEFTEN
1076A51	HITZESCHUTZBLECH A-E
1076B20	SCHALLDAEMPFER H AUS-/EINBAUEN
2695	HECK RUECKVERFORMEN
2931	HECKKLAPPE INSTANDSETZEN
3481	SEITENWAND H L INSTANDSETZEN
3482	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN
3992	LAENGSTRAEGER H R INSTANDSETZEN
7425B70	ABSCHLUSSBLECH H I U-SCHUTZ AUFTRAGEN
7425B55	KOFFERRAUMBODEN UNTERBODENSCH AUFTRAGEN

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 137.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT
7660P02	STOSSFAENGER H O	NEUTEILLACKIERUNG
7660P05	SCHUTZ STOSSF H	NEUTEILLACKIERUNG
7430B70	ABSCHLUSSBLECH H	NEUTEILLACKIERUNG
LE 2713	VERSTAERKUNG HECKBL	NEUTEILLACKIERUNG
7430B54	KOFFERRAUMBODEN	LACKIEREN
7430B60	LAENGSTRAEGER H L	LACKIEREN
7455E56	HECKKLAPPE	REP LACK BIS 20%
7455E52	SEITENWAND H L	REP LACK BIS 20%
7455E52	SEITENWAND H R	REP LACK BIS 20%

SYSTEM AUDATEX

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1 14.10.2026

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG 2-SCHICHT-METALLIC
LEIT-NR MONT-TEILE AUSGEBAUT

7430B60 LAENGSTRAEGER H R LACKIEREN
7604B04 RUESTZEIT FUER 2 SCHICHT-LACKIERUNG

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR
2581		STOSSFAENGER H O	0000735633938
2582		STOSSFAENGER H U	0000735622252
2583		LUEFTUNGSGITTER H L	0000052006090
2584		LUEFTUNGSGITTER H R	0000052006090
2589		SCHUTZ STOSSF H	0000735629751
2619		HALTER L STOSSF H	0000051937659
2620		HALTER R STOSSF H	0000051937660
2621		HALTER I L STOSSF H	0000051948332
2622		HALTER I R STOSSF H	0000051948333
2623		HALTER STOSSF H	0000051937661
2647		DECKEL STOSSF H	0000735604569
2651	17 X	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	0000051998498
2652	2	SCHRAUBE	0000015695910
2653	6 X	SCHRAUBE	0000051810312
2654	9	SCHRAUBE	0000050539404
2655	2	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	0000051991075
2656	2	SCHRAUBE	0000016082801
2657	3	CLIP BEFESTIGUNG	0000052281632
2661		BLENDE SENSOR H A L	0000051917395
2663		BLENDE SENSOR H I L	0000051917395
2671		SENSOR H A L PARKH	0000053395988
2680		LEITUNGSSATZ PARKH H	0000051973657
2711		ABSCHLUSSBLECH H	0000051942230
2713		VERSTAERKUNG HECKBL	0000051942228
2741		VERSTAERK STOSSF H	0000051964223
2944		DICHTUNG HECKKLAPPE	0000052033532
2948	2 X	SCHRAUBE	0000007770727
2949	2 X	UNTERLEGSCHEIBE	0000051963426
2950	4 X	SCHRAUBE	0000046340886
2975		SCHLOSS HECKKLAPPE	0000052096565
2976		SCHLIESSBUEGEL H	0000051976520
3013		EMBLEM HERSTELLER	0000735639150
3272		ZIERRAHMEN HECKL R	0000077367363
3289		RUECKSTR SEITLICH L	0000051941876
3290		RUECKSTR SEITLICH R	0000051941875
3687		BLENDE SEITENW H L	0000735603657
3688		BLENDE SEITENW H R	0000735603656
3905		KOFFERRAUMBODEN	0000052063223
3991		LAENGSTRAEGER H L	0000052152003
4201		RADHAUSSCHALE H L	0000051939781
4202		RADHAUSSCHALE H R	0000051939782
4207		CLIP BEFESTIGUNG L	0000051877375

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND :

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR
4208		CLIP BEFESTIGUNG R	0000051877375
4209		CLIP BEFESTIGUNG L	0000051822443
4210		CLIP BEFESTIGUNG R	0000051822443
4668		ANTENNE H KEYLESS-GO	0000053104388
4875		ABDECK L BODENBL H	0000051953594
4985		VERKLEIDUNG HECKBL	0000735603386
5000		WERKZEUGKASTEN	0000052066939
8796		HITZESCHUTZBL AUSL	0000051938170
8833		NACHSCHALLDAEMPFER	0000052052760
8845		HALTER AUSPUFF H L	0000051946947

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

A R B E I T S L O H N ZEITBASI

..

GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....

L A C K I E R U N G

GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL .....

E R S A T Z T E I L E

GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....

MIT MWST.....

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Schadenbereich Fzg.-Heck



Bild 6 : Heckklappe läßt sich nicht mehr schließen

Duplikat



Bild 7 : Stoßfänger hinten gebrochen u. abgerissen



Bild 8 : Fzg.-Heck stark eingedrückt

Duplikat



Bild 9 : Stoßfängerträger u. Heckblech stark eingedrückt



Bild 10 : Schlußleuchte links verschoben

Duplikat



Bild 11 : Heckblech eingedrückt

Duplikat



Bild 12 : Heckblech stark nach vorn eingedrückt

Duplikat

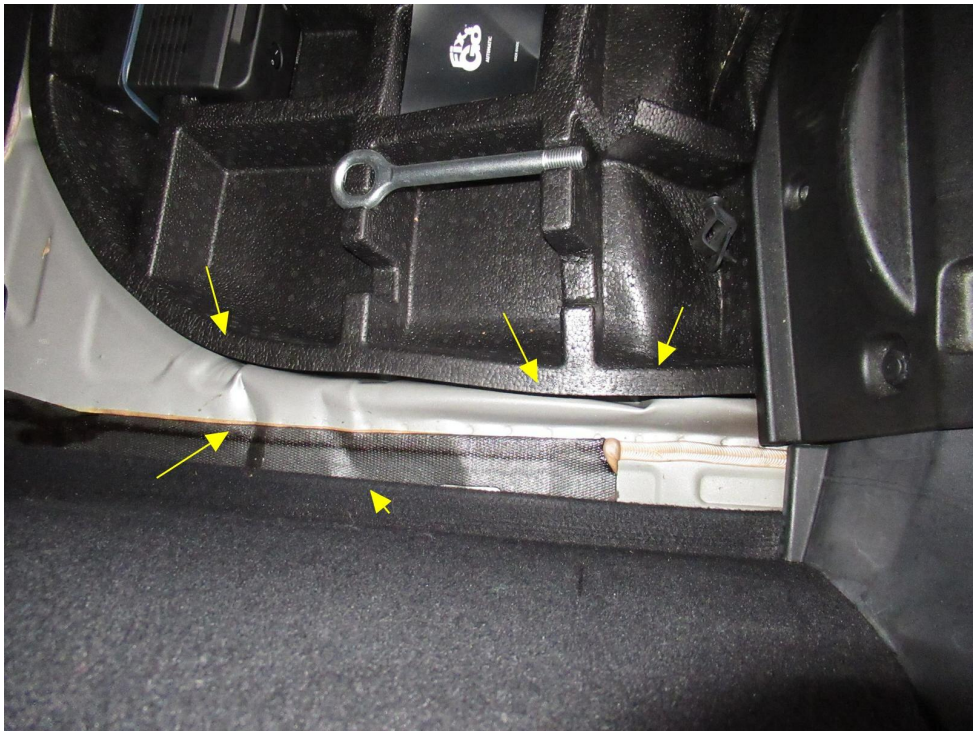


Bild 13 : Kofferboden gestaucht



Bild 14 : Längsträger links gestaucht

Duplikat

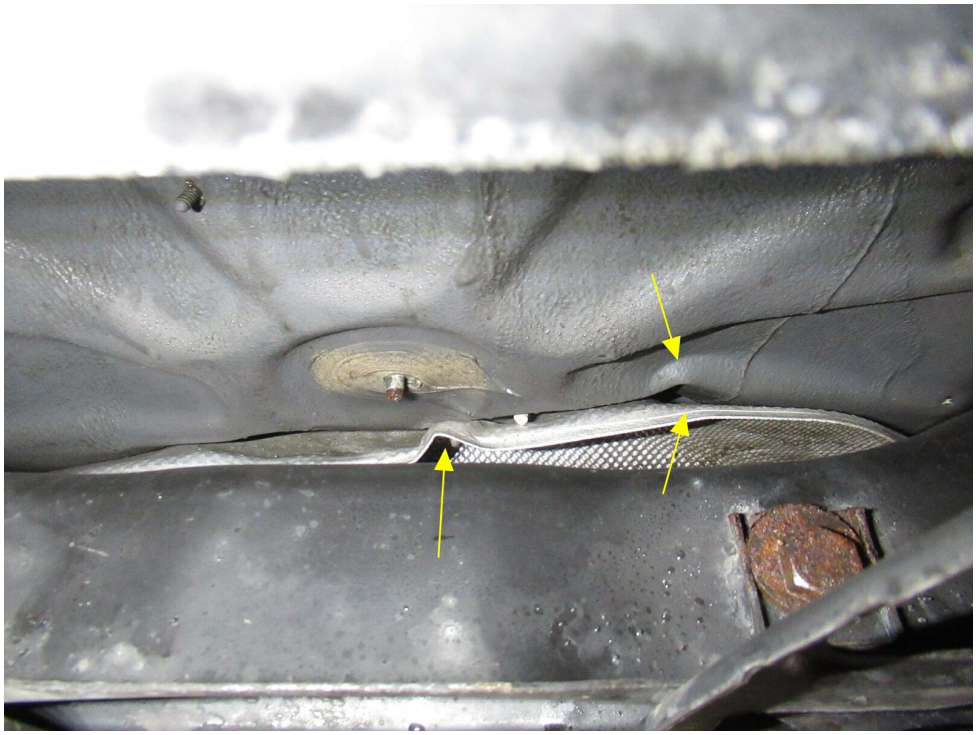


Bild 15 : Kofferboden gestaucht

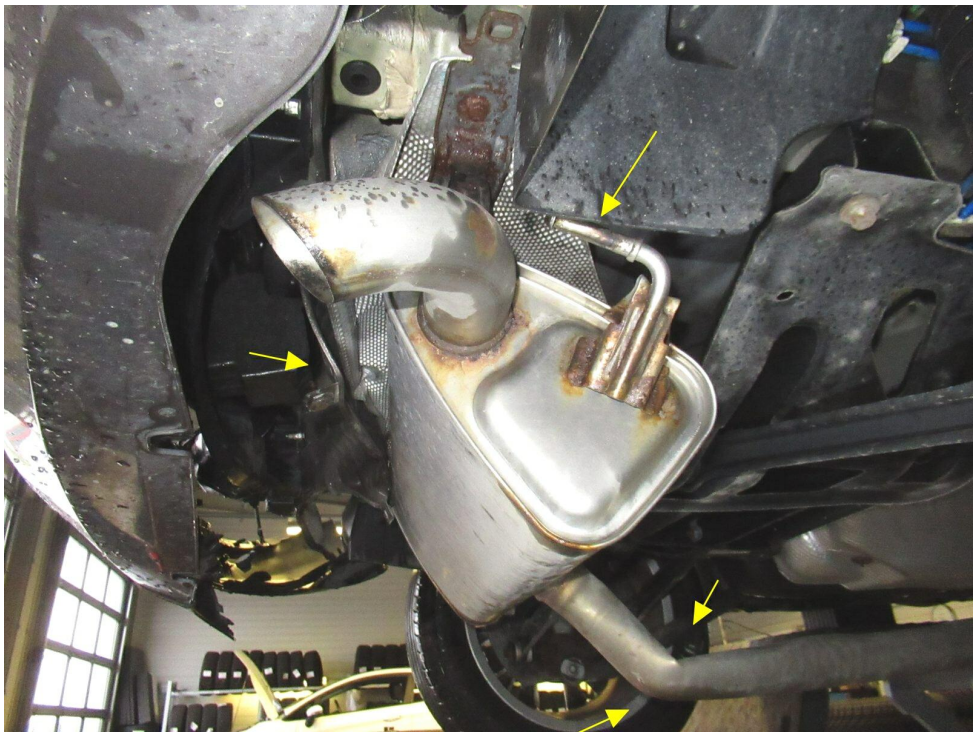


Bild 16 : Auspuffendtopf abgerissen, Auspuffanlage gestaucht