KMHK381EGPU108831

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	44.278 km
Hersteller	Hyundai	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Typ/Modell	Kona, Kauai	**HU (abgelesen aus ZBI)**	04/2028
Fahrgestellnummer	KMHK381EGPU108831	**Leistung**	77 kW
Hubraum	1.580 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	20.12.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Hellgrau-Schwarz
Letzte Wartung	11/2024, 19.296 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - reinigen	25,00 €
2	Heckleuchte	Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern	350,00 €
3	Karosserie	B-Säule links - Kratzer - Smart Repair	380,00 €
4	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	380,00 €
5	Schweller links	Schweller - beschädigt - instandsetzen und lackieren	850,00 €
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	1.000,00 €
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung	1.000,00 €
8	Stossfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern	1.200,00 €
9	Stossfänger vorn	Spoiler - Kratzer - Wertminderung	1.200,00 €
10	Stossfänger hinten	Spoiler - beschädigt - erneuern	1.800,00 €
11	Seitenwand rechts	Seitenwand (bis Grundierung) - Kratzer - lackieren	2.200,00 €
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Fehlstellung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	2.500,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
3	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild, Freibremsen) - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo	450,00 €
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerradsatz)	3.000,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite rechts	2.000,00 €	200,00 €

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Front, nicht fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	2.500,00 €	250,00 €
2	Heck, nicht fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	3.500,00 €	350,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Stoßfänger vorne, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft.
Automatikgetriebe konnte nur bedingt geprüft werden.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Kona, Kauai	**Laufleistung (abgelesen)**	44.278 km
Fahrgestellnummer	KMHK381EGPU108831	**Erstzulassung**	20.12.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	12.885,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	3.450,00 €
Unfallschaden	2.000,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	18.335,00 €
Mwst. (19%)	**3.483,65 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**21.818,65 €**

Wertminderung aus Vorschaden (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	600,00 €
Wertminderung aus Unfallschaden (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	200,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	147 µm
2	Dachholm links	144 µm
3	Dachholm rechts	139 µm
4	Heckklappe/-tür	86 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	104 µm
7	Motorhaube	116 µm
8	Seitenwand links	102 µm
9	Seitenwand rechts	93 µm
10	Tür hinten links	93 µm
11	Tür hinten rechts	156 µm
12	Tür vorne links	103 µm
13	Tür vorne rechts	89 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Alexander Traxinger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum

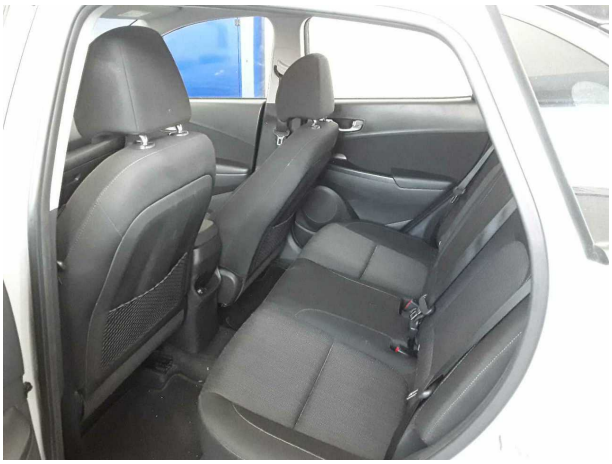


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

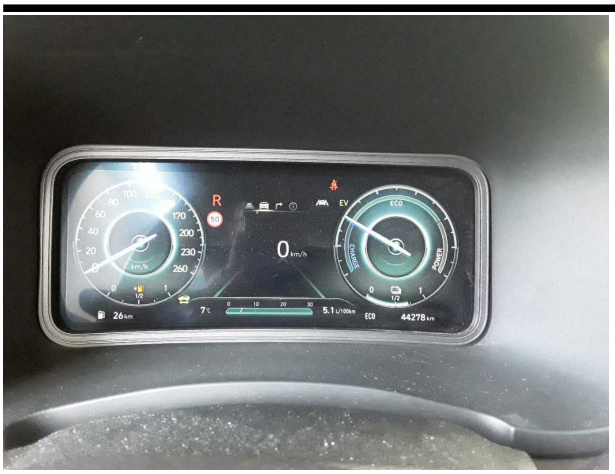


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: FIN

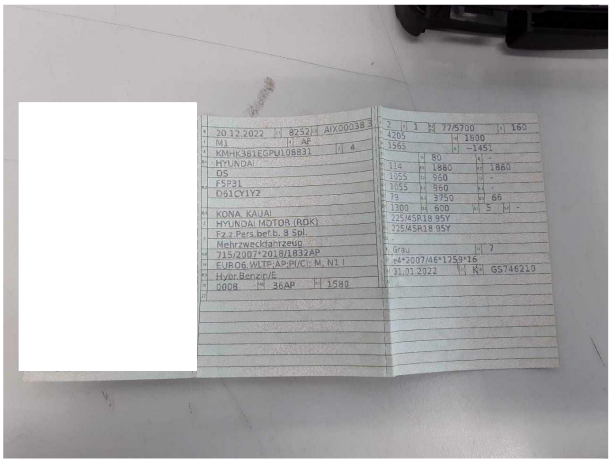


Abbildung 9: Dokumente



Abbildung 10: Dokumente



Abbildung 11: Dokumente

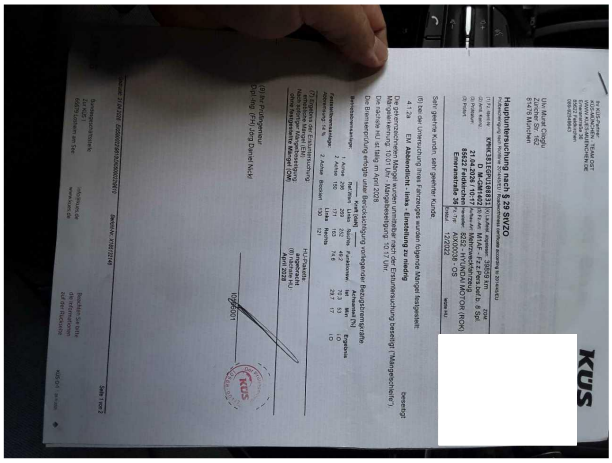


Abbildung 12: Dokumente

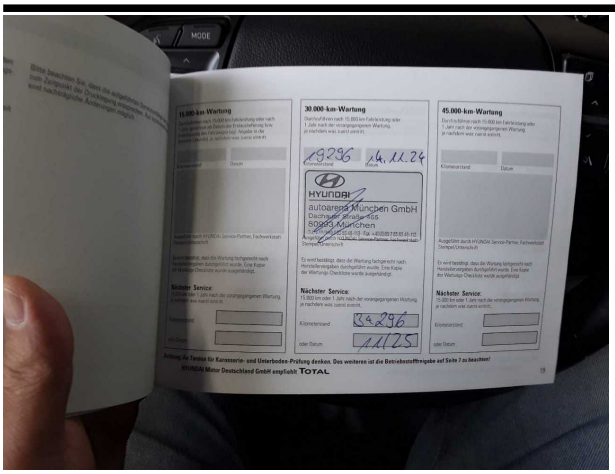


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

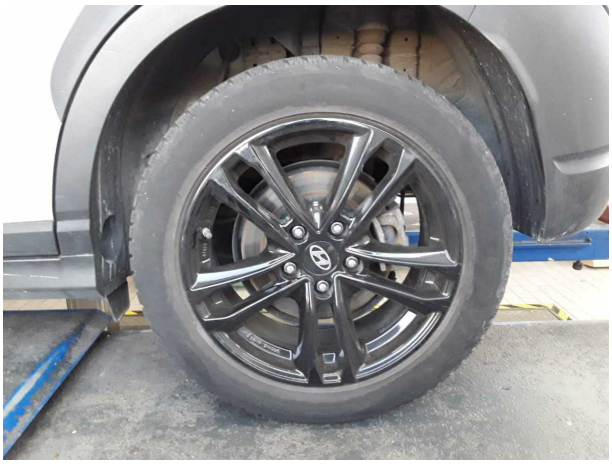


Abbildung 21: Sonstiges

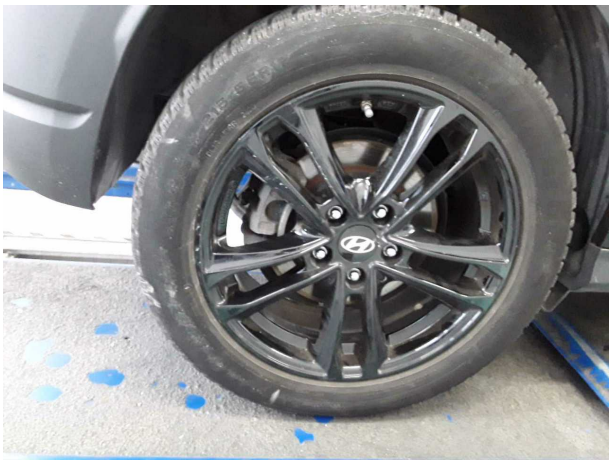


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges


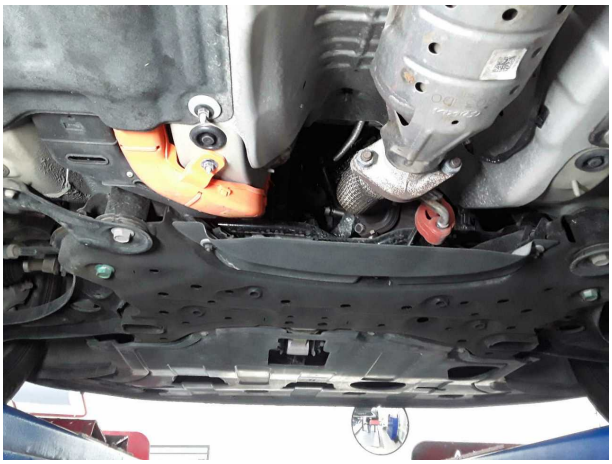


Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges


Beschädigungsfotos

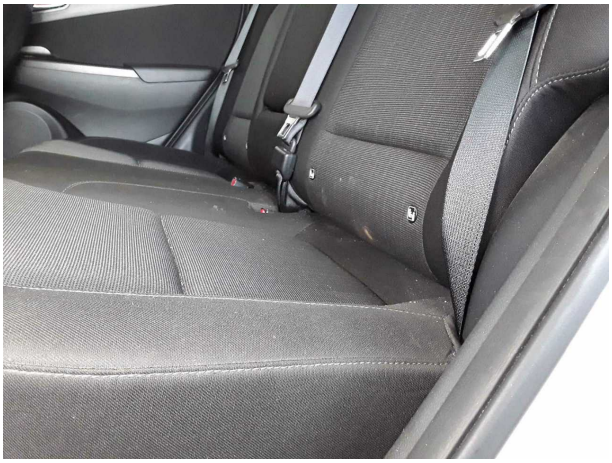

Beschädigung #1: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern

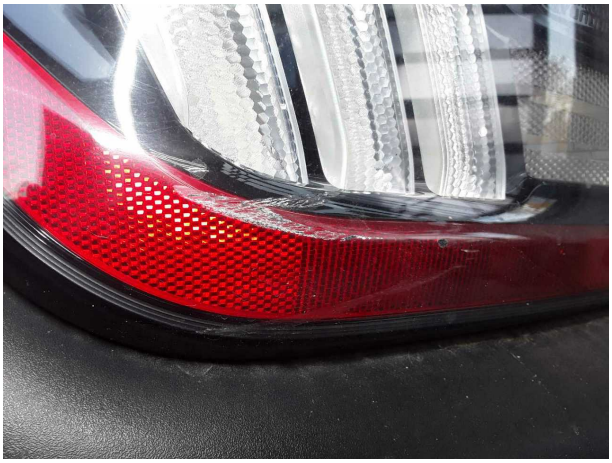

Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule links - Kratzer - Smart Repair

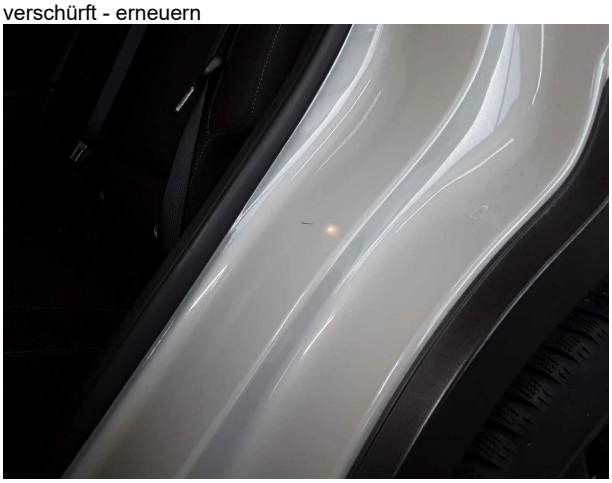

Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Schweller links: Schweller - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Schweller links: Schweller - beschädigt - instandsetzen und lackieren

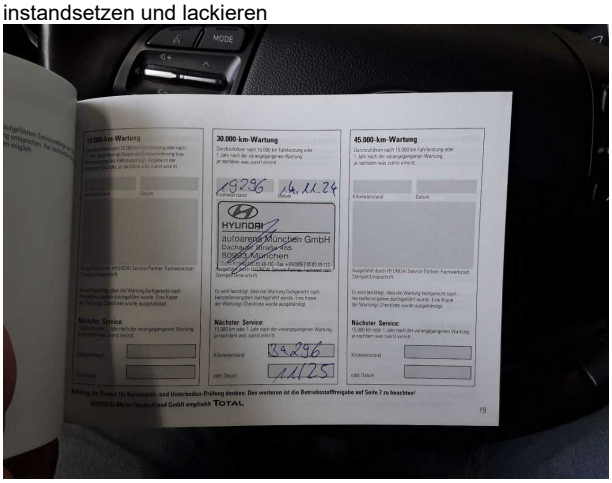

Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

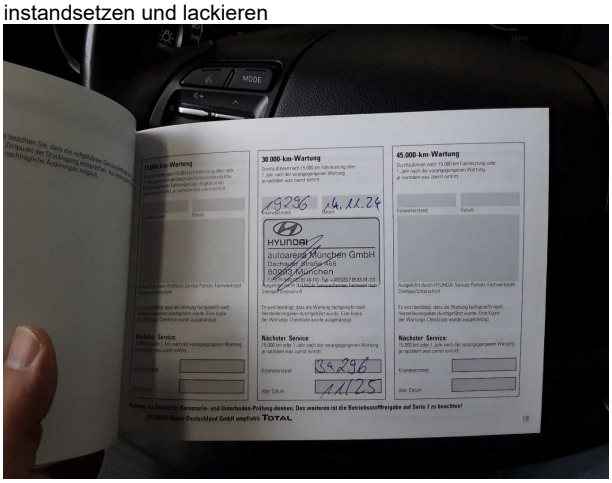

Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung

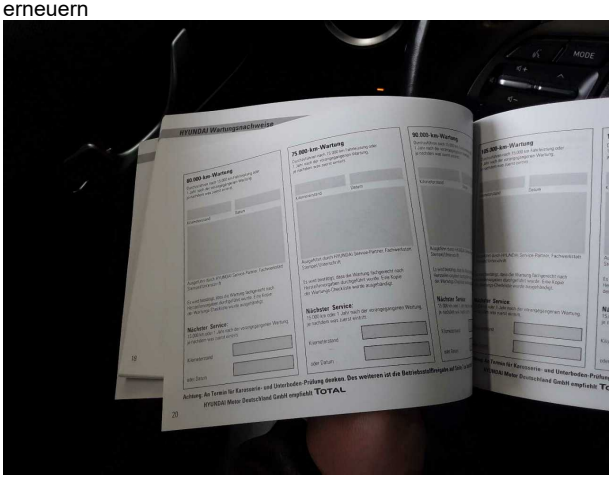

Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern

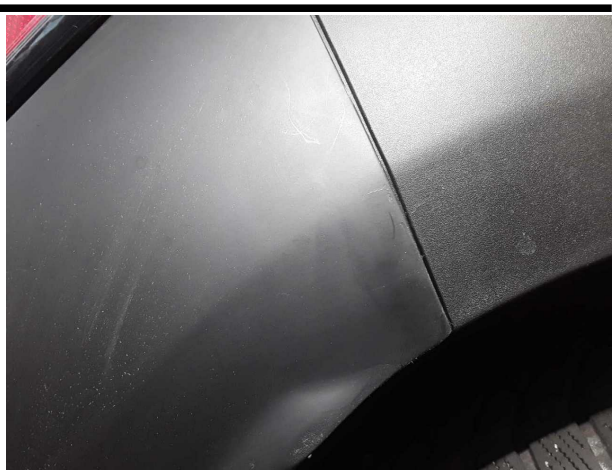


Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand (bis Grundierung) - Kratzer - lackieren

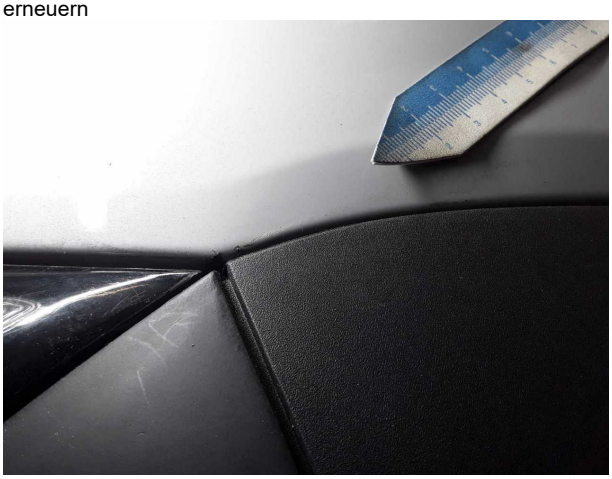

Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand (bis Grundierung) - Kratzer - lackieren

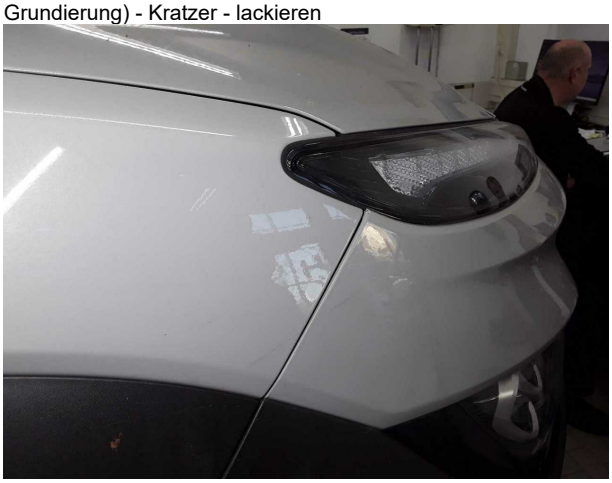

Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Fehlstellung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Fehlstellung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Fehlstellung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Fehlstellung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Vorschadenfotos




Vorschaden 1: Front




Vorschaden 1: Front



Vorschaden 2: Heck

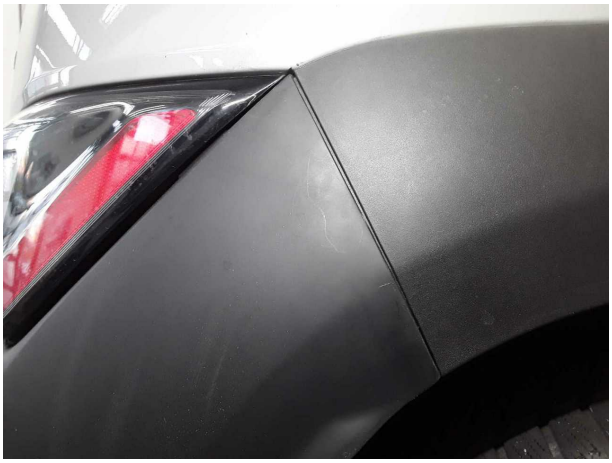

Vorschaden 2: Heck

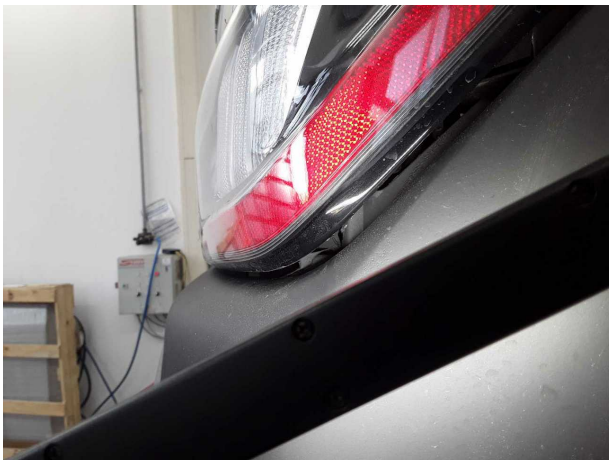

Vorschaden 2: Heck

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 2: Stoßfänger vorne



Nachlackierung 2: Stoßfänger vorne