28.08.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

: 28.08.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart

Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X3 xDrive30d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CZV 00075
Fahrzeug-Identnummer	WBA85BZ040N184359
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	07.11.2022 / 07.11.2022
Nächste HU	01/2028 (Abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	136.929 / abgelesen
Farbe / Farbcode	668 Schwarz 2
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	2.993 ccm
Leistung	210 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.550
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik

Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	-1.600 km
Durchgeführte Wartungen	11.12.2025 bei 112.605 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Bereifung / Felge	

#1	245/50 R19 105W Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2	245/50 R19 105W Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Mit Herrn Reichelt abgesprochen) - Lackmangel - aufbereiten
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Tür hinten links	Tür (wurde durch die Automag gemacht) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug
2	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - aufbereiten
3	Motorhaube	Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug
4	Stossfänger hinten	Spoiler - Kratzer - kein Abzug
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (4. Service um 1600km überzogen) - kein Abzug
6	Karosserie	Karosserie (Harzflecken) - verschmutzt - auslegen / polieren

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite rechts

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Tür hinten links	220 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

28.08.2026

Fzg hat einen Unfallschaden

Seitenwand HR ern.

Kostenvoranschlag liegt vor

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 31 Beschädigungsfotos, 6 Unfallfotos, 3 Nachlackierungfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)

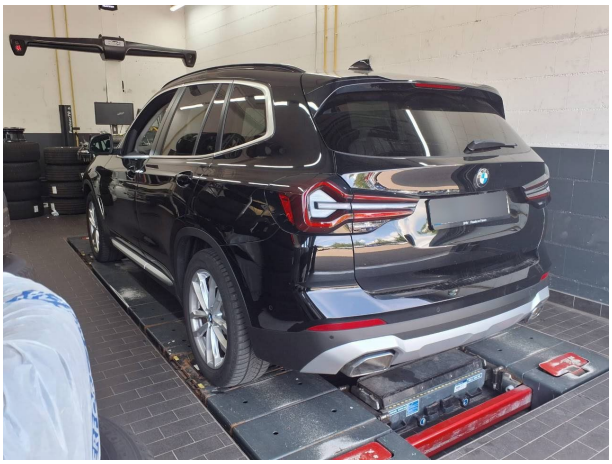


Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung

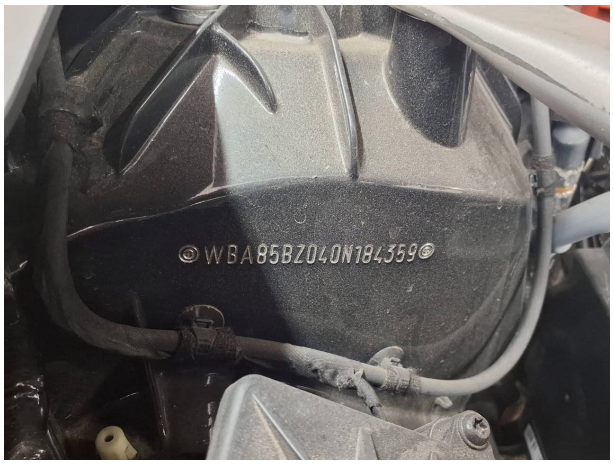


Abbildung 18: FIN


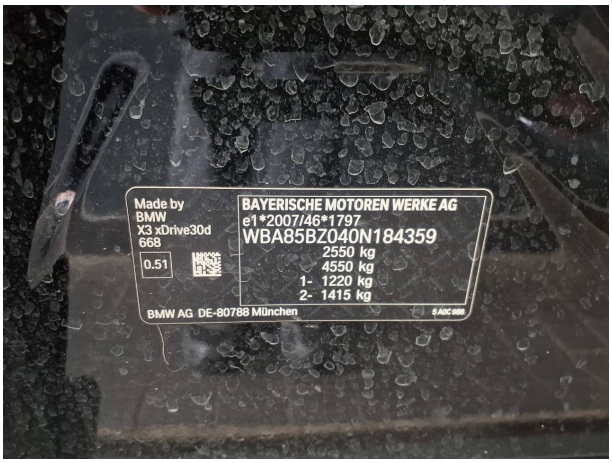


Abbildung 19: FIN

8.08.2026

Beschädigungsfotos

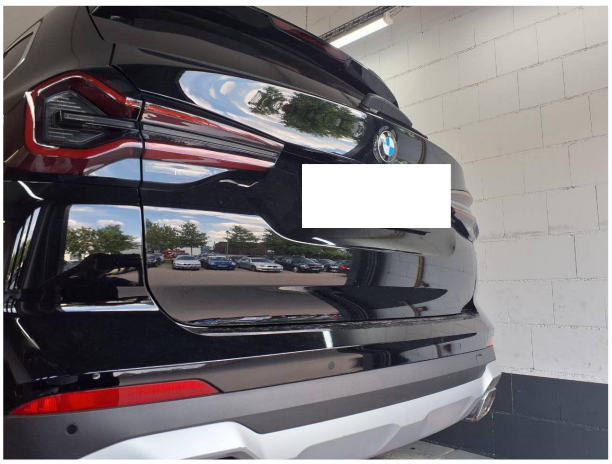

Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mit Herrn Reichelt abgesprochen) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mit Herrn Reichelt abgesprochen) - Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mit Herrn Reichelt abgesprochen) - Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mit Herrn Reichelt abgesprochen) - Lackmangel - aufbereiten


: 28.08.2026

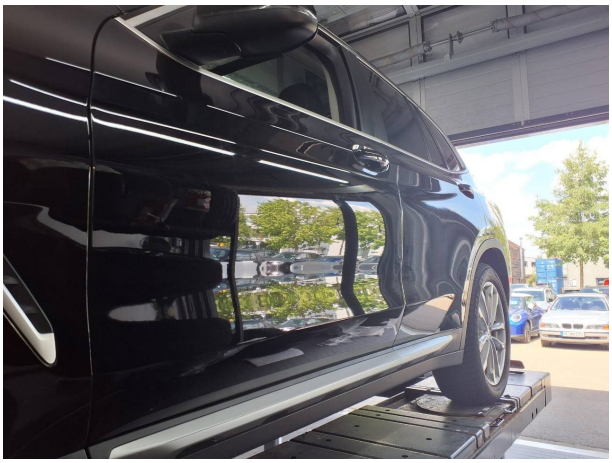


Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

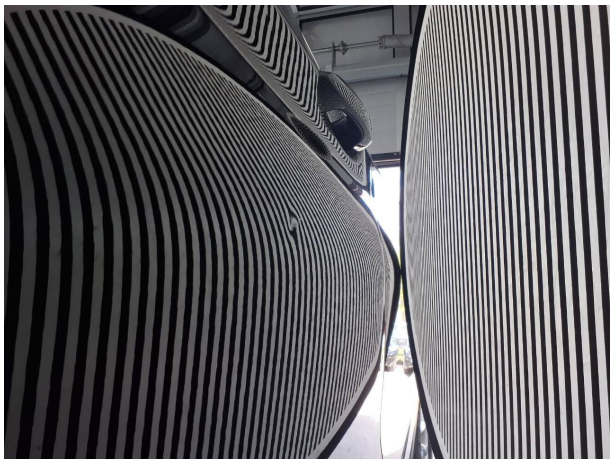


Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

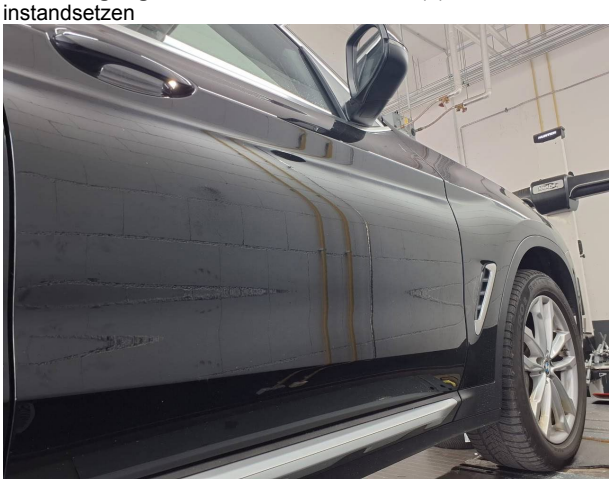


Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

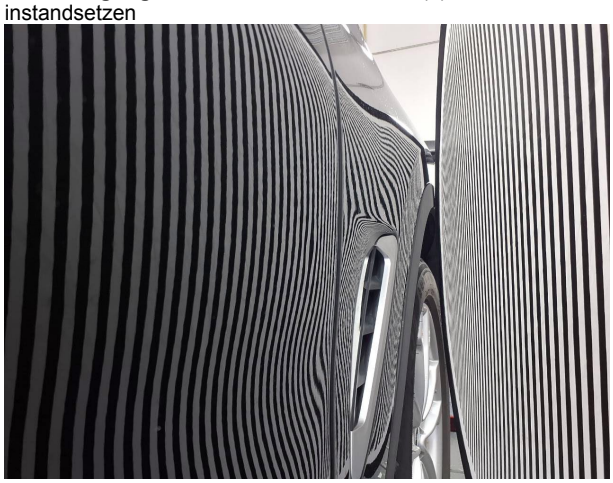

Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

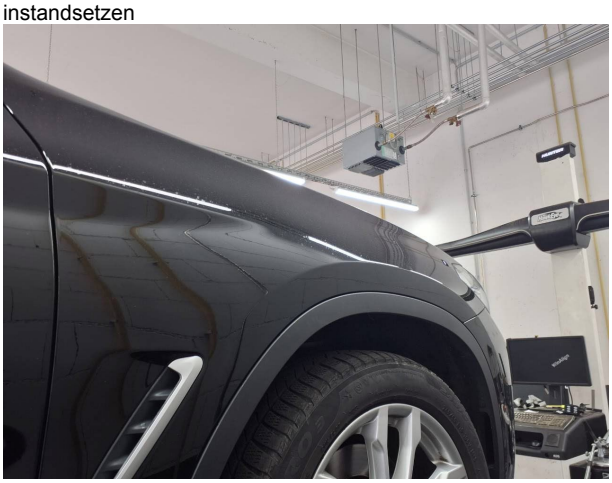

Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

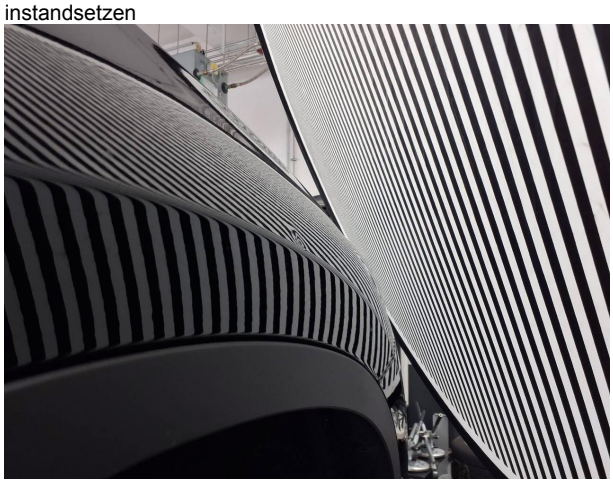


Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen


: 28.08.2026



Beschädigung 6: Tür hinten links: Tür (wurde durch die Automag gemacht) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und

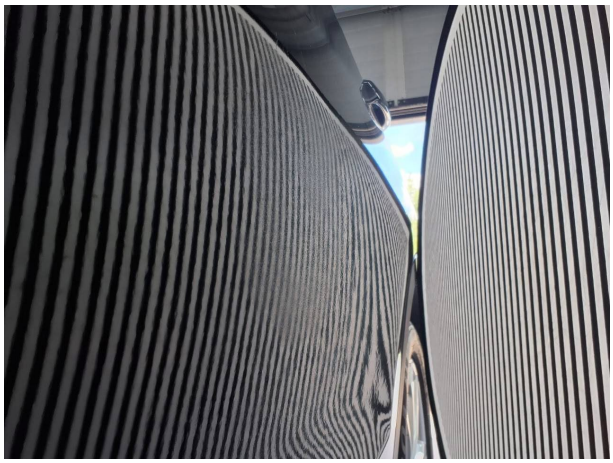

Beschädigung 6: Tür hinten links: Tür (wurde durch die Automag gemacht) - nicht fachgerecht instandgesetzt -

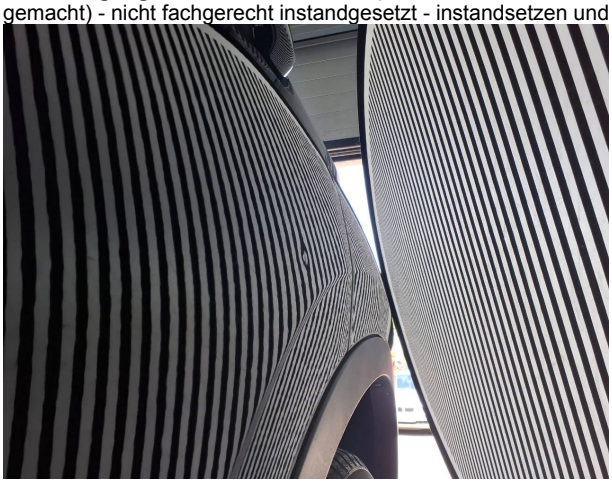

Beschädigung 6: Tür hinten links: Tür (wurde durch die Automag gemacht) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug

: 28.08.2026



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - aufbereiten




Gebrauchsspur 2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - aufbereiten



Gebrauchsspur 2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - aufbereiten



Gebrauchsspur 3: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug

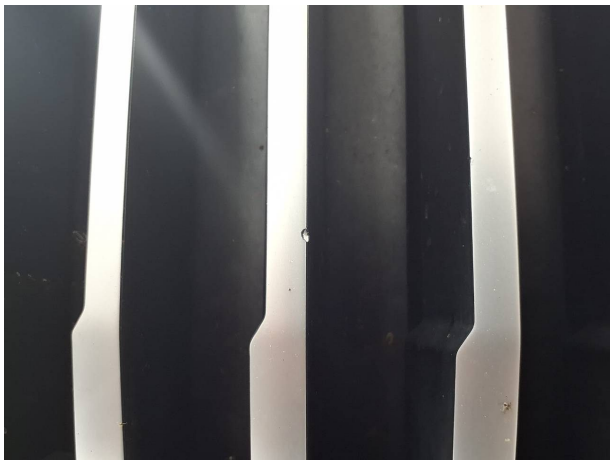

Gebrauchsspur 3: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - ke… Abzug

: 28.08.2026



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - kein Abzug

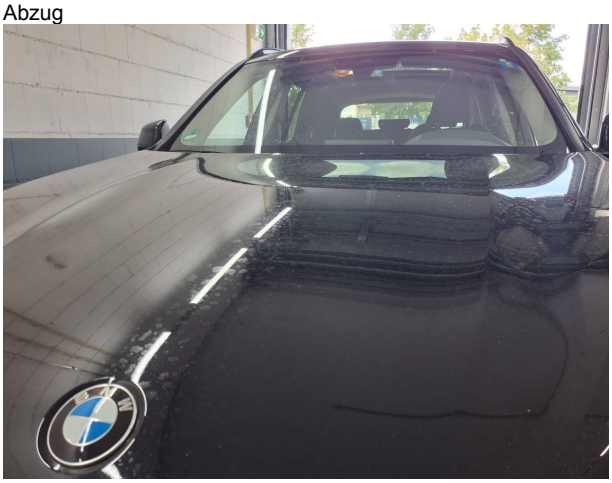

Gebrauchsspur 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - verschmutzt - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - verschmutzt - auslegen / polieren

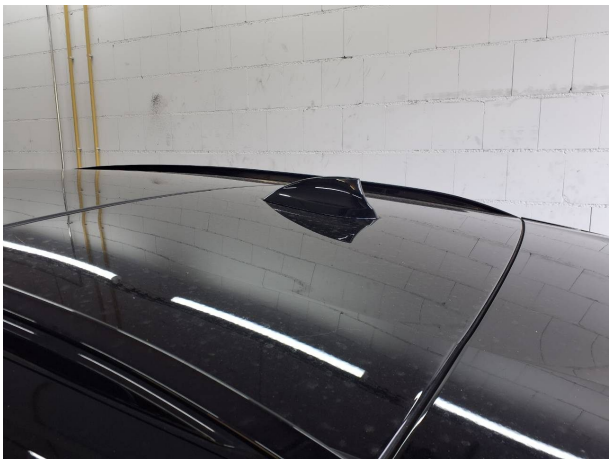

Gebrauchsspur 6: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - verschmutzt - auslegen / polieren


Unfallfotos




Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts

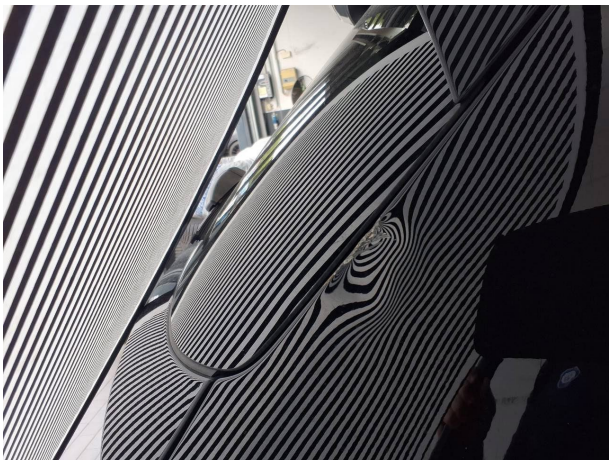


Unfall 1: Seite rechts

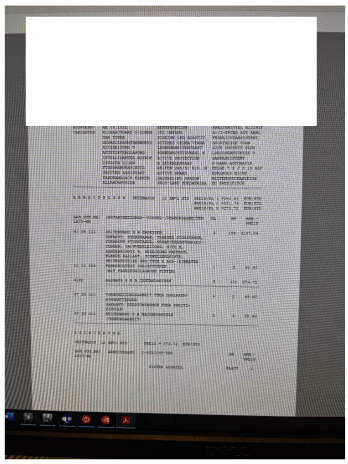

Unfall 1: Seite rechts

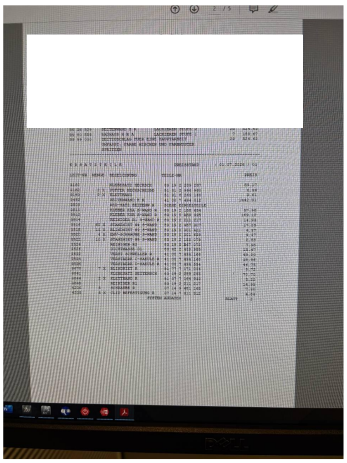


Unfall 1: Seite rechts

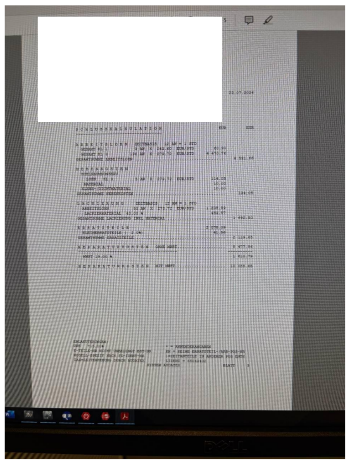


Unfall 1: Seite rechts


Nachlackierungfotos

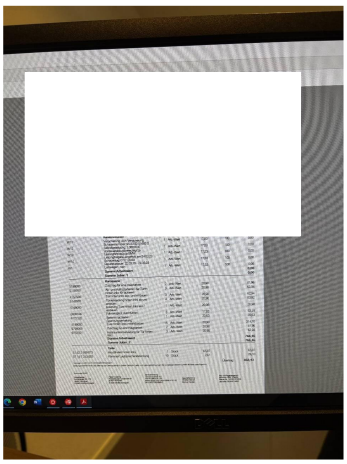

Nachlackierung 1: Tür hinten links

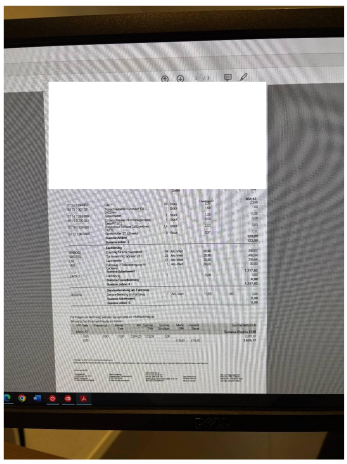

Nachlackierung 1: Tür hinten links

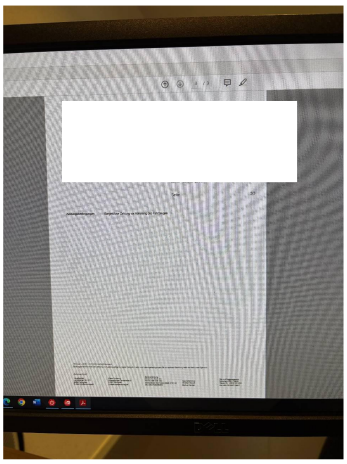

Nachlackierung 1: Tür hinten links