Besichtigungsort

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

WF02XXERK2NA35836

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	45.116 km
Hersteller	Ford	**Restlauf bis Service**	19 %
Typ/Modell	Puma	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	06/2027
Fahrgestellnummer	WF02XXERK2NA35836	**Leistung**	114 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	02.02.2023	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Kotflügel links	Radhausverbreiterung (Lacknebel Vorschaden) - Lackmangel - kein Abzug	
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug	
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
4	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair	
5	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
6	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
7	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair	
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair	
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - fehlt - erneuern	
11	Sitz vorn	Sitzbezug links - Brandloch - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (2ter)	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio DAB

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Puma	**Laufleistung (abgelesen)**	45.116 km
Fahrgestellnummer	WF02XXERK2NA35836	**Erstzulassung**	02.02.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	99 µm
2	Dachholm links	109 µm
3	Dachholm rechts	113 µm
4	Heckklappe/-tür	105 µm
5	Kotflügel links	102 µm
6	Kotflügel rechts	100 µm
7	Motorhaube	95 µm
8	Seitenwand links	100 µm
9	Seitenwand rechts	145 µm
10	Tür hinten links	101 µm
11	Tür hinten rechts	108 µm
12	Tür vorne links	146 µm
13	Tür vorne rechts	153 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

Unterschrift Sachverständiger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN

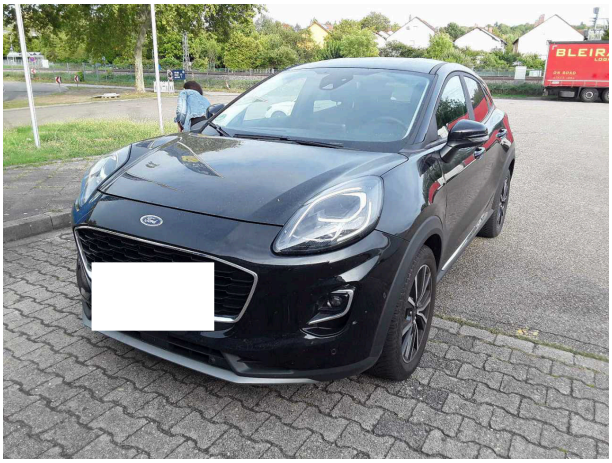


Abbildung 2: Schräg vorne

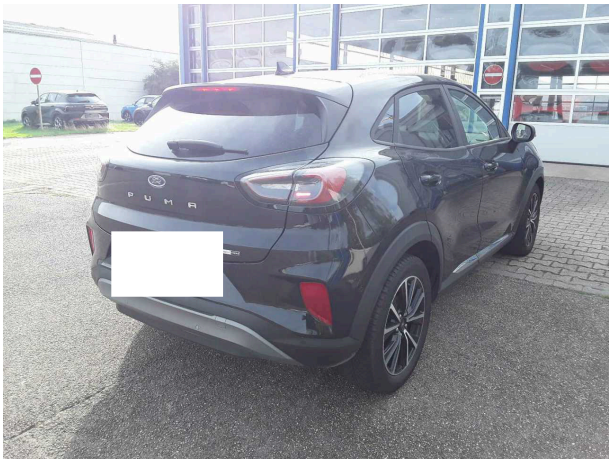


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum vorne



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Kombiinstrument

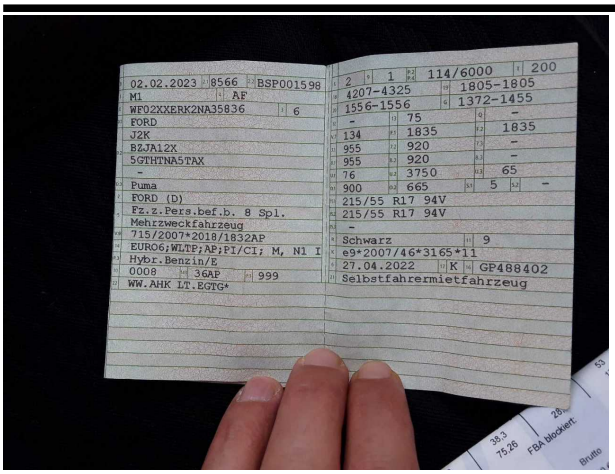


Abbildung 7: Dokumente



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

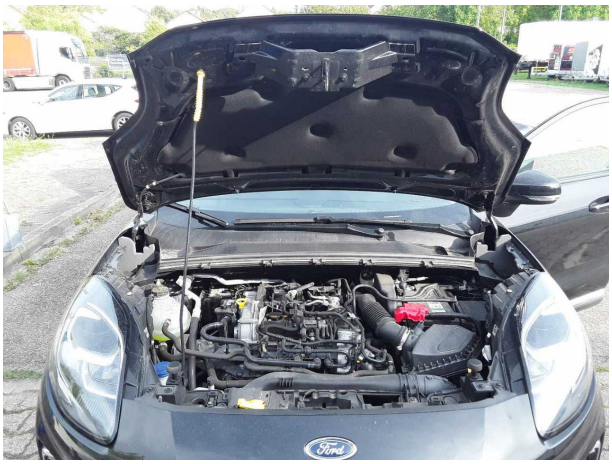


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

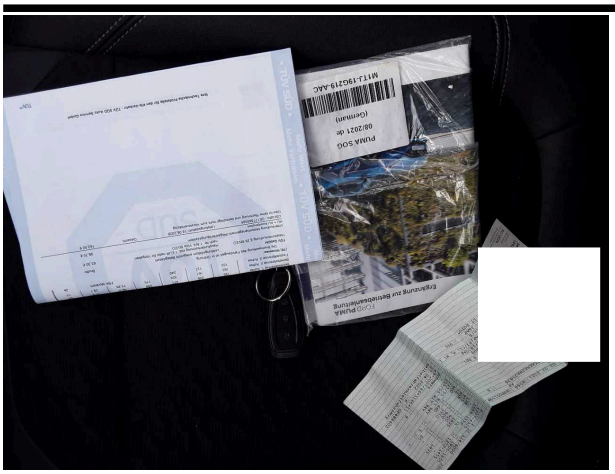


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel links: Radhausverbreiterung (Lacknebel Vorschaden) - Lackmangel - kein Abzug



Beschädigung #1: Kotflügel links: Radhausverbreiterung (Lacknebel Vorschaden) - Lackmangel - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

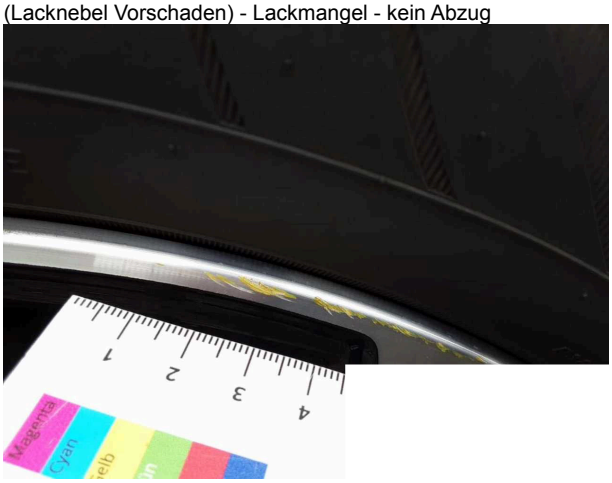


Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

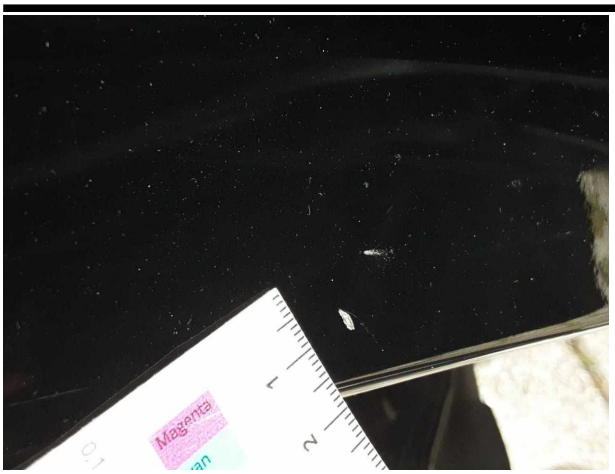

Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

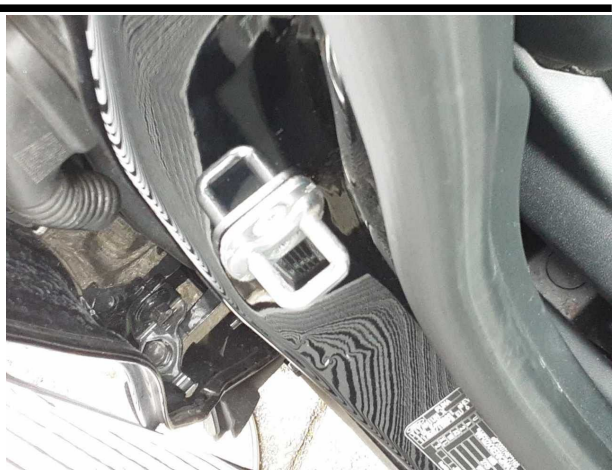


Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

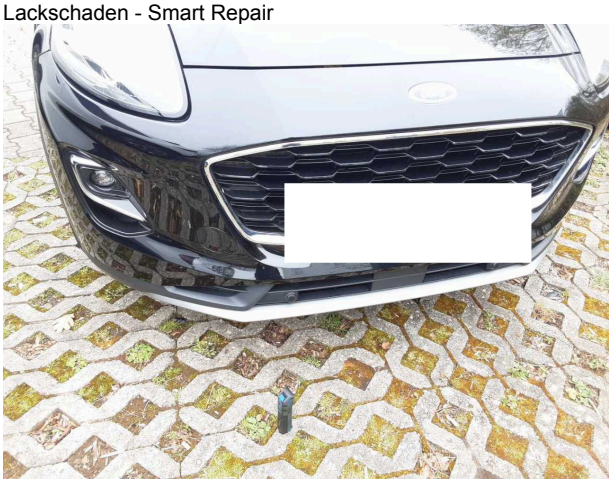


Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair

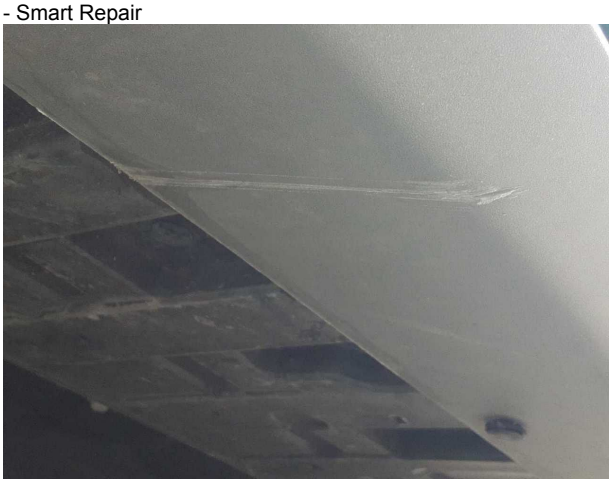


Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - Smart Repair

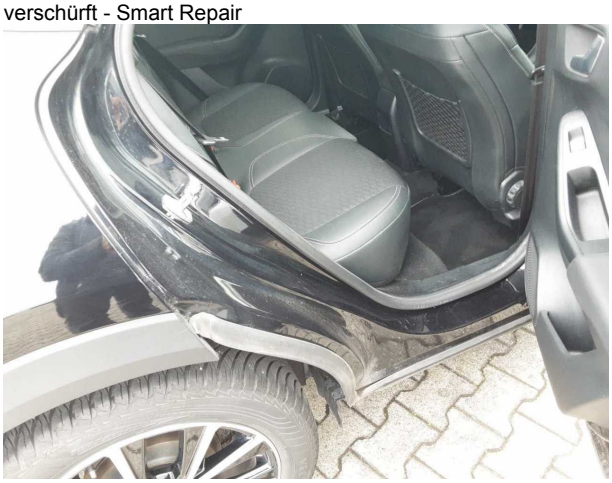


Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

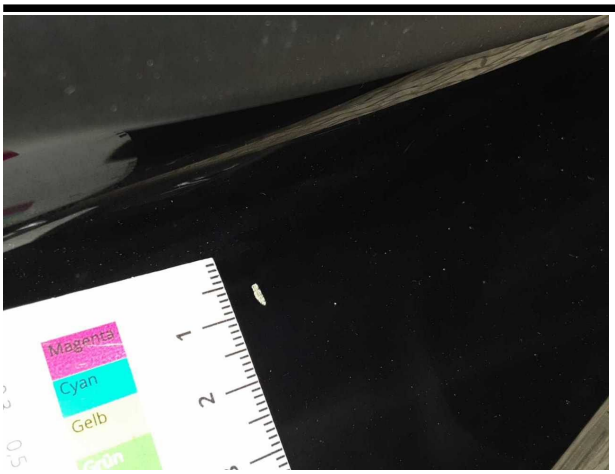

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

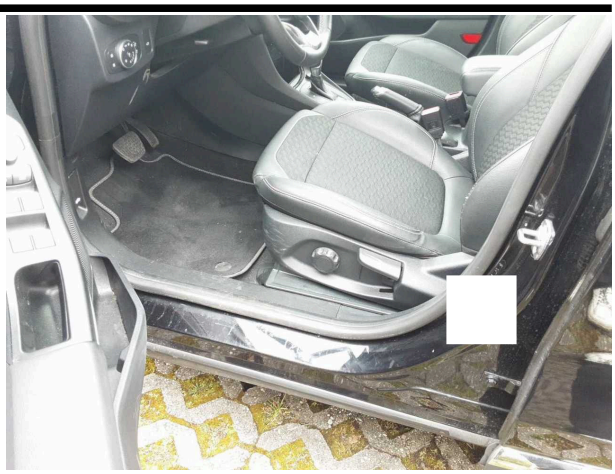


Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

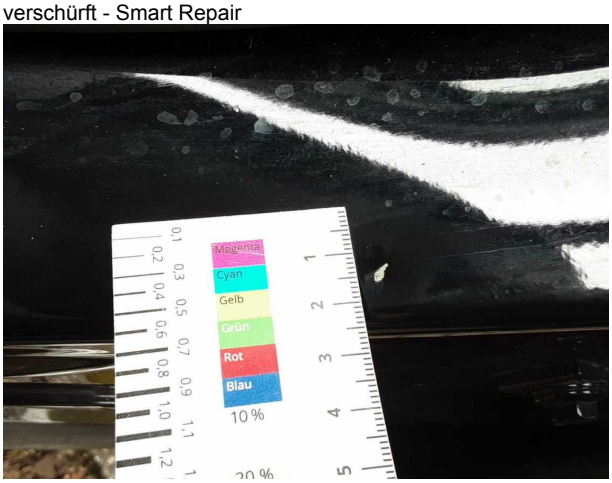


Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade… Smart Repair




Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

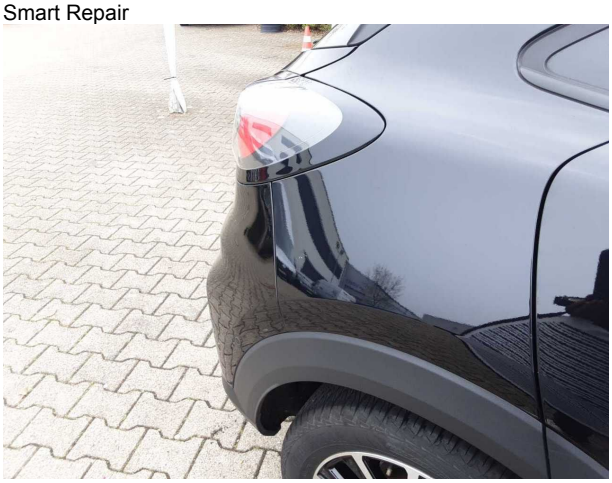


Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

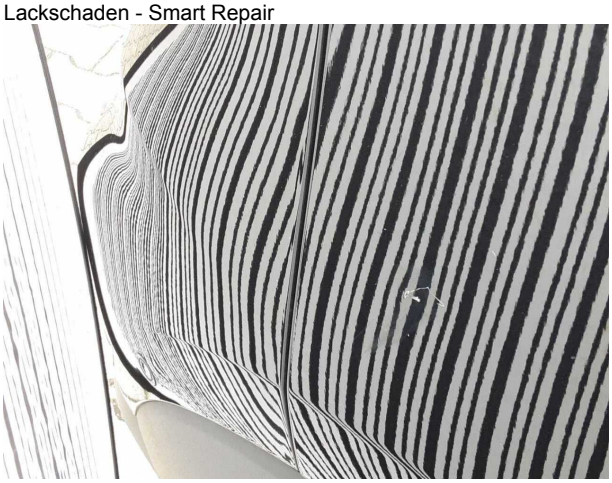

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

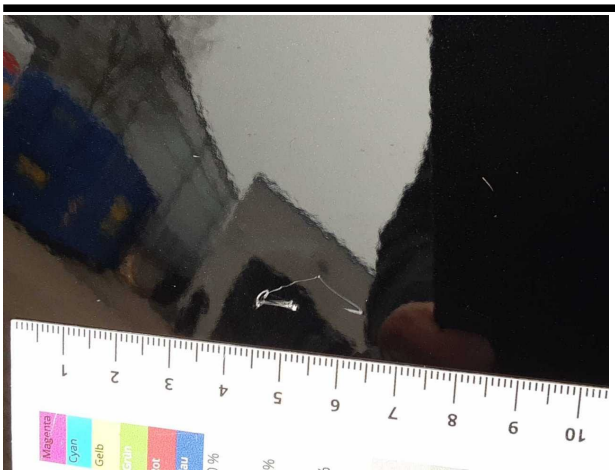

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

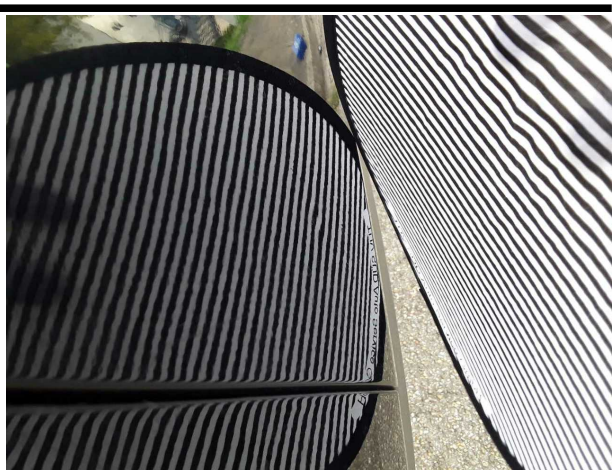

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - fehlt - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - fehlt - erneuern



Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern

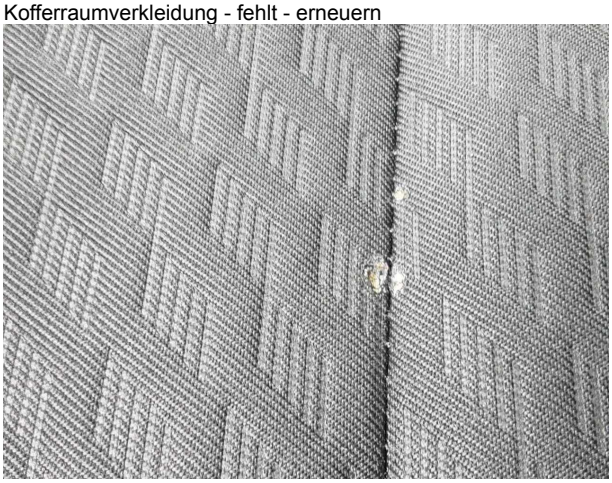

Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern