

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Code-Karte vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Bemerkungen

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Verschmutzt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard
Fzg. gesucht	Ja		

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	BMW	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	X3 xDrive30d Aut.
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	06.09.2023
FIN	WBA85BZ0X0N231412	Laufleistung	109.283 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 6	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Schwarz / Metallic / 2-Schicht
Hubraum	2.993 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Leder / Anthrazit
Leistung	210 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	E6d / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	09/2026
KBA-Nummer	0005 / CZV		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	245/40 R 21 100 Y	Bridgestone	S / O / F	5 mm	0124
Vorne rechts	245/40 R 21 100 Y	Bridgestone	S / S / F	5 mm	0124
Hinten links	275/35 R 21 103 Y	Bridgestone	S / O / F	4 mm	4422
Hinten rechts	275/35 R 21 103 Y	Bridgestone	S / S / F	4 mm	4422

Legende: S=Sommer / O=Original S=Schadhaft / F=Runflat

Zustand / Erhaltung

Radio, Navigation, El. Fensterheber, El. Schiebedach, Sitzheizung, Klimakühlung i.O.
WSS Steinschläge mit Rissbildung.
Gebrauchsspuren innen und außen vorhanden.
Fahrzeug stark verschmutzt.
Bewertung dadurch nur eingeschränkt möglich.
Kostenerweiterung nach Reinigung möglich.
Probefahrt nur auf dem Betriebsgelände durchgeführt (Schrittgeschwindigkeit).
Nicht Raucher Fahrzeug


Wartung:	am 04.09.2026 bei 109.275 km
Nächste Wartung:	am 04.09.2028 bei 135.283 km
Wartungsnachweis:	vollständig, digital

Ausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: 2 Seitenairbags vorne, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifah, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-

System (ABS) inkl. Bremsas, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel, elek. einstell.-u. beheizb, Bordcomputer inkl. Check-Control, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe, Getränkehalter, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Interieurleisten: Schwarz hochglänzend, Kindersicherung in den hinteren Türen, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorne und hinten, Kraftstofftank, größer, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Sport-Leder, Lenksäulenverstellung in Höhe und Länge, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit aut. Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räderzubehör: Radsicherungsschrauben, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Sportsitze für Fahrer - Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Stoßfänger-Sys. m. auswechs. Verformung., Telefon: WLAN Hotspot, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung
Sonder/Zusatzausstattung: Ambientes Licht, BMW Head-Up Display, Driving Assistant, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Fernlichtassistent, Galvanikapplikation für Bedienelemente, Garagentoröffner, integriert, Geschwindigkeitsregelung, Akt., Stop&Go, Getriebe:8-Gang-Sport-Aut.m Schaltwippen, Instrumententafel in Sensatec, Interieurleisten Aluminium Feinschliff, Komfortzugang mit BMW Digital Key, Lackierung: Metallic i.V.m. M Sportpaket, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad: M Lederlenkrad, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Sportbremse, Modellschriftzug-Entfall, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof., Paket: Ablagenpaket, Paket: Innovationspaket, Paket: M Sportpaket, Paket: Winterfreude, Panorama Glasdach, Performance Control, Polsterung: Leder Vernasca, Radiozub.: Harman Kardon Surround Sound, Räder: 21" BMW Ind.Leichtmetallr. 726 I, Sitze: Sitzheizung vorne und hinten, Sitze: Sitzlehnenverstellung, Fond, Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch, Sitze:Lehnenbreitenverstellung für Fahre, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür, Telefon: Telefonie mit Wireless Charging, Variable Sportlenkung, Verglasung: Akustikverglasung, Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Optischer Zustand

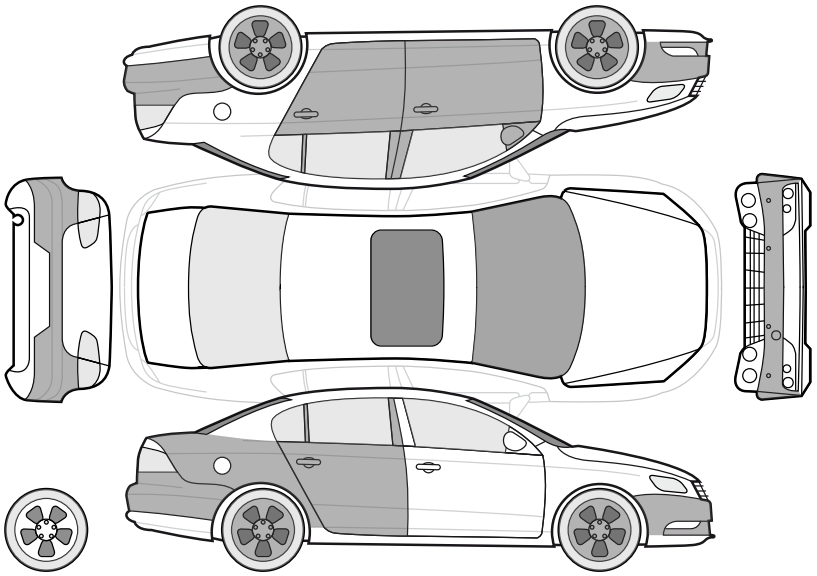

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Lackvorbereitung	200	voll	- 200	- 168,07
2.	Frontscheibe gerissen, erneuern (Bild 5, 6)	2.097	voll	- 2.097	- 1.762,18
3.	Tür vorne links - Einstieg eingedellt, drücken (Bild 7)	130	voll	- 130	- 109,24
4.	Tür hinten links - Einstieg eingedellt, drücken (Bild 8)	130	voll	- 130	- 109,24
5.	Außenspiegel links - Lackierung verschrammt, lackieren (Bild 9)	198	anteilig	- 98	- 82,35
6.	Stoßfänger vorne - Abdeckung Abschlepphaken fehlt, erneuern (Bild 10)	378	anteilig	- 188	- 157,98
7.	Felge vorne links verschrammt, smart repair (Bild 11)	160	voll	- 160	- 134,45
8.	Felge hinten links verschrammt, Minderwert (Bild 12)	500	voll	- 500	- 420,17
9.	Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 13)	160	voll	- 160	- 134,45
10.	Seitenteil hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 14)	130	voll	- 130	- 109,24
11.	Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 15)	130	voll	- 130	- 109,24
12.	Reifen hinten rechts + vorne rechts Außenflanke gerissen, 4x erneuern (x-Drive Regelung) (Bild 16, 17, 18)	1.348	anteilig	- 669	- 562,18
13.	Felge hinten rechts verschrammt, Minderwert (Bild 19)	500	voll	- 500	- 420,17
14.	Felge vorne rechts verschrammt, Minderwert (Bild 20)	500	voll	- 500	- 420,17
Zwischensumme		**6.561**		**- 5.592**	**- 4.699,13**

Innenraum

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Verkleidung Tür hinten - rechts verschrammt, smart repair (Bild 1)	160	voll	- 160	- 134,45
2.	Bodenbelag Kofferraum - Abdeckung Reserveradmulde fleckig, reinigen (Bild 2)	65	voll	- 65	- 54,62
3.	Verkleidung Heckklappe verschrammt, erneuern (Bild 3, 4)	619	anteilig	- 307	- 257,98
Zwischensumme		**844**		**- 532**	**- 447,05**

Technischer Zustand

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Service/Inspektion - HU/AU 09/26, durchführen	155	null	- 0	- 0,00
2.	Service/Inspektion - Bremsflüssigkeit 06/28, durchführen	140	null	- 0	- 0,00
3.	Service/Inspektion - Fahrzeug - Check 09/30 in 50000km, durchführen	120	null	- 0	- 0,00
4.	Service/Inspektion - Ölservice 09/28 in 26000km, durchführen	550	null	- 0	- 0,00
Zwischensumme		**965**		**- 0**	**- 0,00**

Fehlteile

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Fahrzeugabmeldung fehlt, erneuern	30	voll	- 30	- 25,21
Zwischensumme		**30**		**- 30**	**- 25,21**

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto	***netto***	***brutto***	***netto***
Optischer Zustand	6.561	5.513,43	- 5.592	- 4.699,13
Innenraum	844	709,24	- 532	- 447,05
Technischer Zustand	965	810,92	- 0	- 0,00
Fehlteile	30	25,21	- 30	- 25,21
Gesamtkosten	**8.400**	**7.058,80**	**- 6.154**	**- 5.171,39**








Total 109283 km
Werte ab
Individual
109270.2 km
71.7 km/h
0 km/h
0 mph
303 km
12:57
COMFORT
P
+16.5 °C
Power %
DIESEL
COLD


Harmony
12:57
Verkehrsinfo
Tankenkarte
Karte einrichten
Einstellungen
Splitscreen
100 m
23.0
A/C
AUTO
22.0
MAX
REAR
AUTO
MENU
A/C
MAX
A/C
MODE
+16.5 °C
COLD



Bild 1:
Innen, Verkleidung Tür hinten - rechts, verschrammt, smart repair



Bild 2:
Innen, Bodenbelag Kofferraum - Abdeckung Reserveradmulde, fleckig, reinigen



Bild 3:
Innen, Verkleidung Heckklappe, verschrammt, erneuern



Bild 4:
Innen, Verkleidung Heckklappe, verschrammt, erneuern

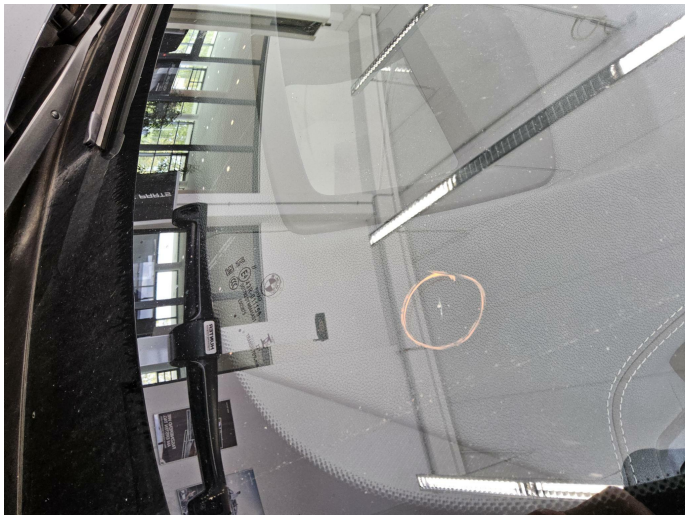


Bild 5:
Außen, Frontscheibe, gerissen, erneuern



Bild 6:
Außen, Frontscheibe, gerissen, erneuern

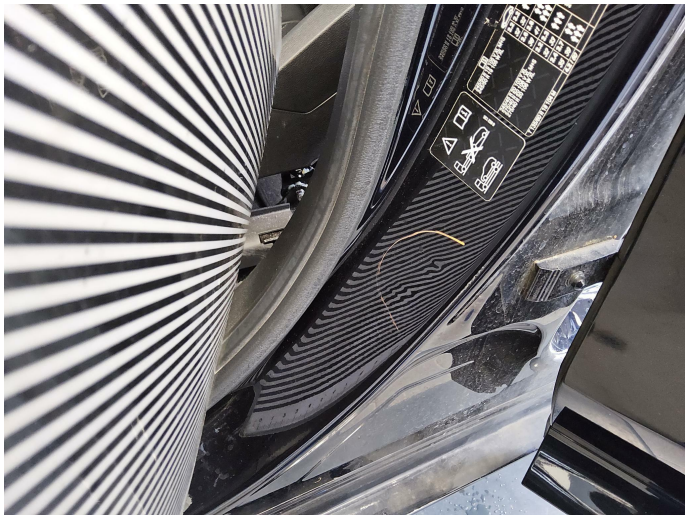


Bild 7:
Außen, Tür vorne links - Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 8:
Außen, Tür hinten links - Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 9:
Außen, Außenspiegel links - Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 10:
Außen, Stoßfänger vorne - Abdeckung Abschlepphaken, fehlt, erneuern

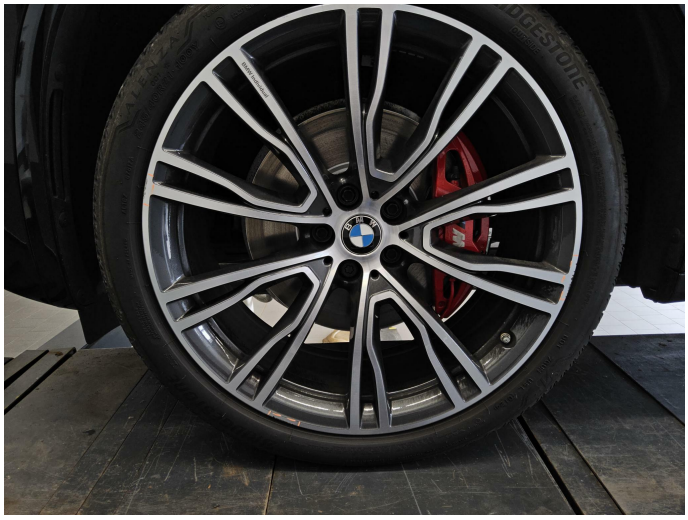


Bild 11:
Außen, Felge vorne links, verschrammt, smart repair



Bild 12:
Außen, Felge hinten links, verschrammt, Minderwert



Bild 13:
Außen, Stoßfänger hinten, verschrammt, smart repair



Bild 14:
Außen, Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 15:
Außen, Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 16:
Außen, Reifen hinten rechts + vorne rechts, Außenflanke gerissen, 4x erneuern (x-Drive Regelung)



Bild 17:
Außen, Reifen hinten rechts + vorne rechts, Außenflanke gerissen, 4x erneuern (x-Drive Regelung)



Bild 18:
Außen, Reifen hinten rechts + vorne rechts, Außenflanke gerissen, 4x erneuern (x-Drive Regelung)



Bild 19:
Außen, Felge hinten rechts, verschrammt, Minderwert



Bild 20:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, Minderwert


Sonstige Bilder



1



2

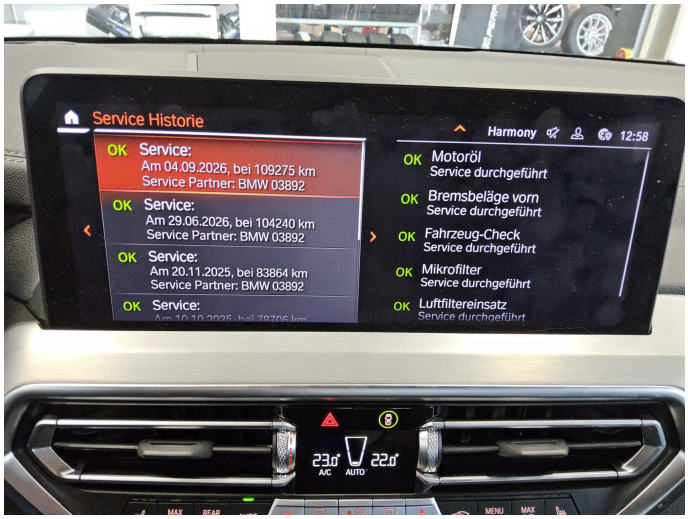

3



4

Für den Fachbereich
Peter Warnecke

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.