Datum: 30.07.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer W1N4M1DB1PW307085

Datum: 30.07.2026

Gutachten

Betreff	Händlerbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLB 200 d 4MATIC
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 AHX 00156
Fahrzeug-Identnummer	W1N4M1DB1PW307085
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	05.07.2023 / 05.07.2023
Nächste HU	07/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	101.759 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.950 ccm / 4
Leistung	110 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.250
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5

Datum: 30.07.2026

Getriebe	Automatik (Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT)
Anzahl Gänge	8
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	2.706 km
Durchgeführte Wartungen	29.09.2025 bei 79.465 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R18 100W	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 235/55 R18 100W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 04/2028 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Ausstattungs-Paket USB Plus, Ausstattungs-Paket: Advanced, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Brillenfach im Dachhimmel integriert, 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), 725 Dachreling (Aluminium), P59 Design- und Ausstattungslinie Progressive, Easy-Entry Funktion, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, 628 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, 286 Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraumabdeckung/Rollo, 426

Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, 310 Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, 33U Infotainment-System: Remote Service (Plus), H60 Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik, 58U Innenhimmel Stoff, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, 580 Klimaautomatik (Thermatic), 294 Knieairbag Fahrerseite, 7U2 Komfortsitze vorn, 362 Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), 916 Kraftstofftank: vergrößert, 942 Laderaum-Paket, U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L3E Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, U62 Licht- und Sicht-Paket, LM-Felgen, 859 Media-Display, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, 400 Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, 73B Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), 430 Off-Road-Pro Technik-Paket, P44 Park-Paket, Radstand 2829 mm, B51 Reifen-Reparaturset (Tirefit), 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, 218 Rückfahrkamera, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Service-System: MBUX Navigation Premium, U59 Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, 873 Sitzheizung vorn, 543 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), P49 Spiegel-Paket, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, U35 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, 446 Touchpad (Mittelkonsole), Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), USB-Anschluss im Fond, 20U Vorrüstung car sharing, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 266 Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent, 877 Ambiente-Beleuchtung, 550 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), DB3 Ausstattungs-Paket: Business, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, U29 Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), 458 Digitales Instrumenten-Display, 213 Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, PAY Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent, 367 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, 457 Fahrwerks-Dämpfungssystem mit Wahlstufen (Comfort + Sport), U12 Fußmatten Velours, U40 Gepäckraum-Abtrennung (Netz), 897 Induktionsladeschale für Smartphone, DN2 Infotainment-Paket High-End, 889 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, PBF Konnektivität-Paket, 191U Metallic-Lackierung, 642 Multibeam LED, Multifunktions-Telefonie, 365 Navigationssystem: Festplattennavigation, 413 Panorama-Schiebedach, 567 Rücksitzbank verschiebbar, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, U19 Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, 101A Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico, 14U Smartphone integriert, 853 Sound-System, PAD Technik-Paket, 01U Vorrüstung Navigationsdienste, 228 Zusatzheizung (Standheizung)

Datum: 30.07.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Karosserie	Dichtung Heckdeckel /-tür - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Lenkanlage	Lenkrad (Abgegriffen) - Smart Repair
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Oberhalb) - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Unterhalb / Bis auf die Grundierung) - Kratzer - instandsetzen und lackieren
9	Stossfänger vorn	Spoiler (Linksseitig herausgerissen, Mehrkosten möglich) - Fehlstellung - instandsetzen
10	Schweller rechts	Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren
11	Tür hinten links	Tür (Bis auf die Grundierung) - Kratzer - lackieren
12	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	COC Papiere - fehlt - kein Abzug
2	Unterlagen	Zulassungsbescheinigung Teil II - fehlt - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Seitenwand links) - Kratzer - kein Abzug
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Datum: 30.07.2026

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	101 µm
2	Dachholm links	92 µm
3	Dachholm rechts	98 µm
4	Heckklappe/-tür	91 µm
5	Kotflügel links	105 µm
6	Kotflügel rechts	97 µm
7	Motorhaube	90 µm
8	Seitenwand links	103 µm
9	Seitenwand rechts	102 µm
10	Tür hinten links	97 µm
11	Tür hinten rechts	104 µm
12	Tür vorne links	102 µm
13	Tür vorne rechts	92 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Datum: 30.07.2026

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 38 Übersichtsfotos, 63 Beschädigungsfotos

Datum: 30.07.2026

Übersichtsfotos

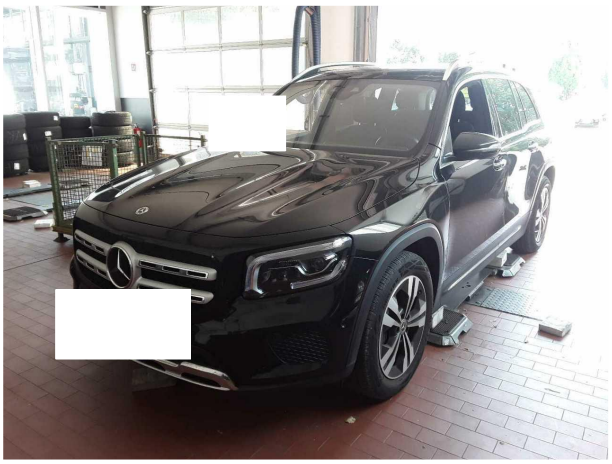


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

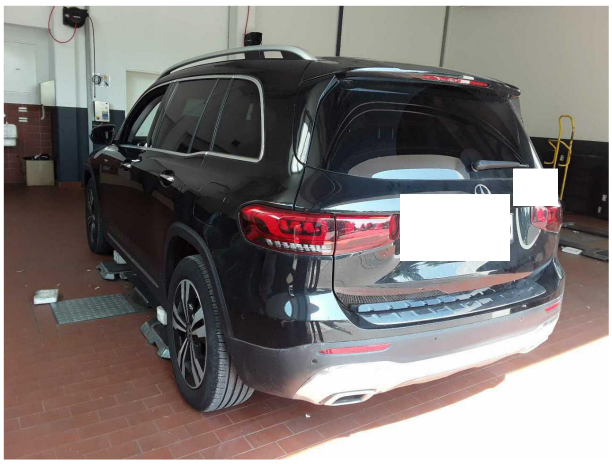


Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne

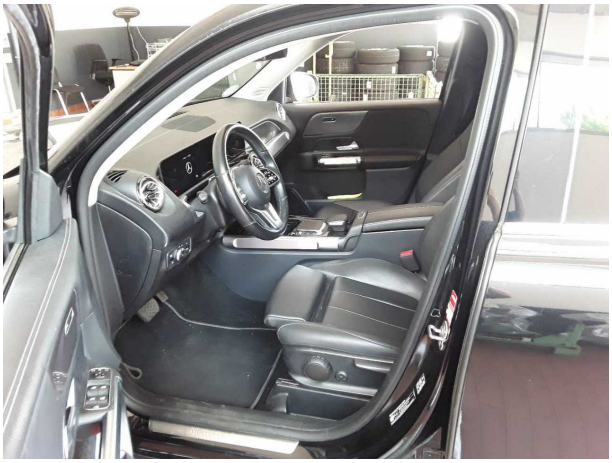


Abbildung 6: Innenraum vorne

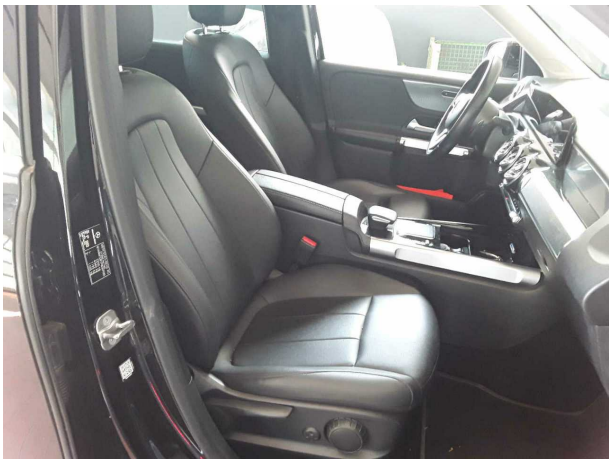


Abbildung 7: Innenraum vorne

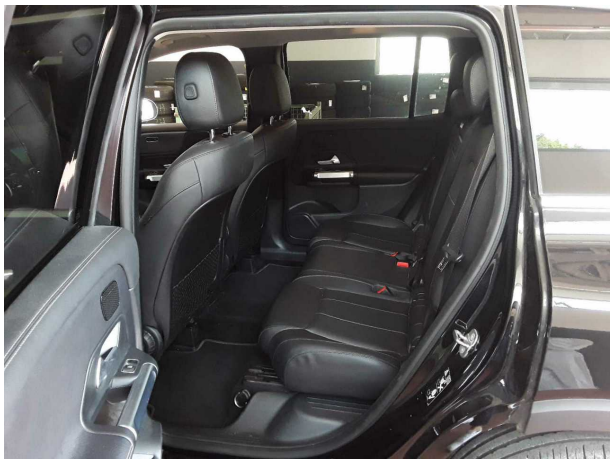


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung

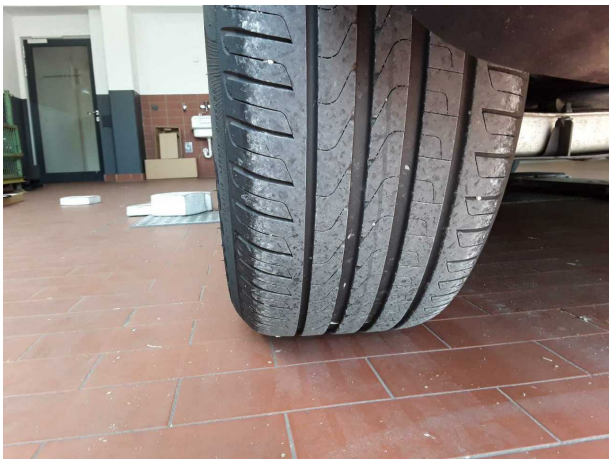


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung

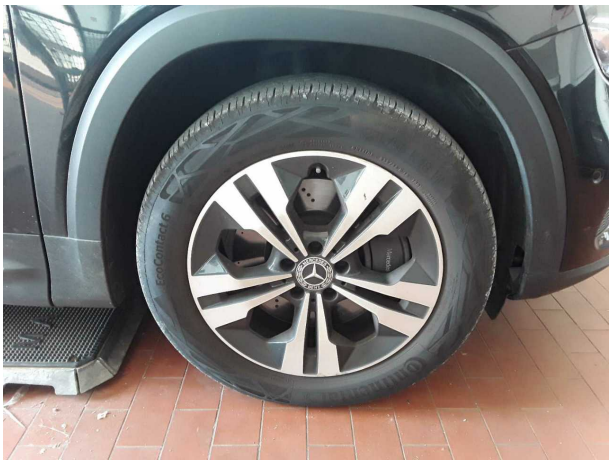


Abbildung 18: Montierte Bereifung

Datum: 30.07.2026



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Dokumente

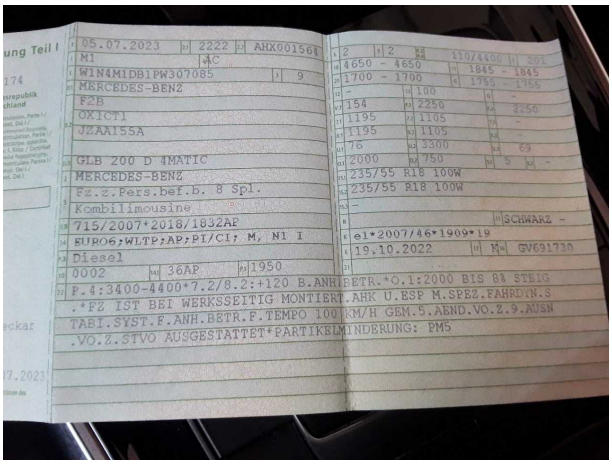


Abbildung 23: Dokumente

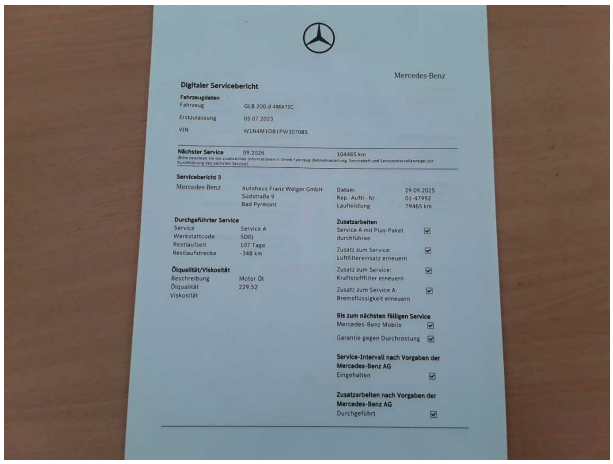
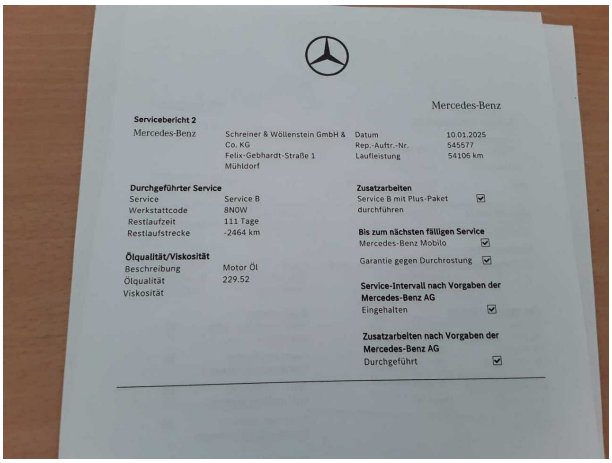


Abbildung 24: Dokumente

Datum: 30.07.2026


Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz | Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG, Felix-Gebhardt-Straße 1, Mühldorf | Datum 10.01.2025 | Rep.-Auftr.-Nr. 545577 | Laufleistung 54106 km

Durchgeführter Service
Service: Service B
Werkstattcode: 8N0W
Restlaufzeit: 111 Tage
Restlaufstrecke: -2464 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung: Motor Öl
Ölqualität: 229.52
Viskosität:

Zusatzarbeiten
Service B mit Plus-Paket durchführen ☑
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt ☑

Abbildung 25: Dokumente


Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz | Saar-Pfalz-Garage GmbH, Autopark Im Pottaschwald, Im Pottaschwald 23 A, St. Ingbert | Datum 23.04.2024 | Rep.-Auftr.-Nr. AU087556 | Laufleistung 26642 km

Durchgeführter Service
Service: Service A
Werkstattcode: 505
Restlaufzeit: 81 Tage
Restlaufstrecke: -1620 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung: Motor Öl
Ölqualität: 229.52
Viskosität:

Zusatzarbeiten
Service A mit Plus-Paket durchführen ☑
Zusatz zum Service: AdBlue(R) auffüllen ☑
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt ☑

Abbildung 26: Dokumente


Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Autohaus Franz Welger GmbH, Südstraße 9, Bad Pyrmont	Datum, Laufleistung, Service	29.09.2025, 79465 km, Service A
Mercedes-Benz	Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG, Felix-Gebhardt-Straße 1, Mühldorf	Datum, Laufleistung, Service	10.01.2025, 54106 km, Service B
Mercedes-Benz	Saar-Pfalz-Garage GmbH, Autopark Im Pottaschwald, Im Pottaschwald 23 A, St. Ingbert	Datum, Laufleistung, Service	23.04.2024, 26642 km, Service A

Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: FIN

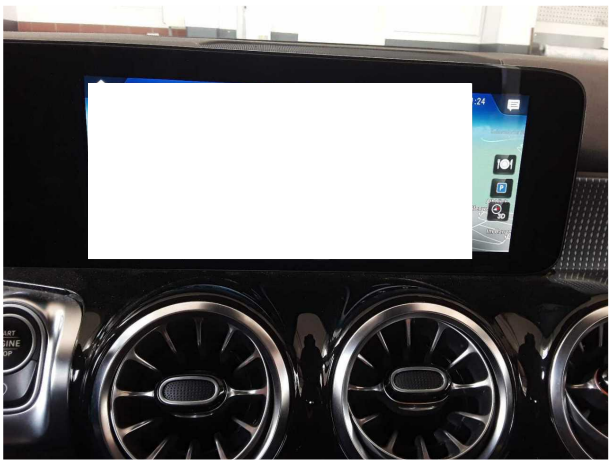


Abbildung 29: Sonstiges

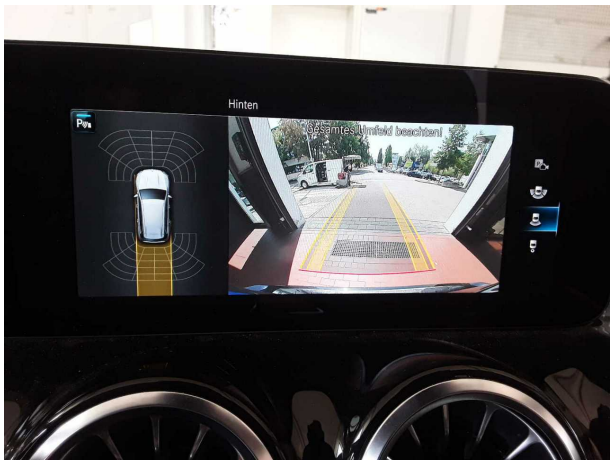


Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges

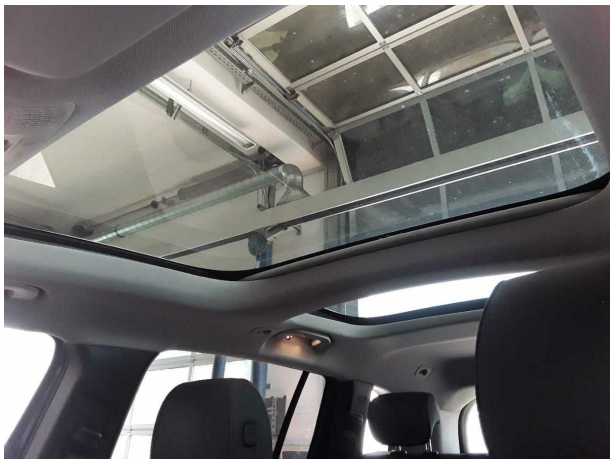


Abbildung 38: Sonstiges

Datum: 30.07.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung 2: Karosserie: Dichtung Heckdeckel /-tür - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 2: Karosserie: Dichtung Heckdeckel /-tür - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Lenkanlage: Lenkrad (Abgegriffen) - Smart Repair

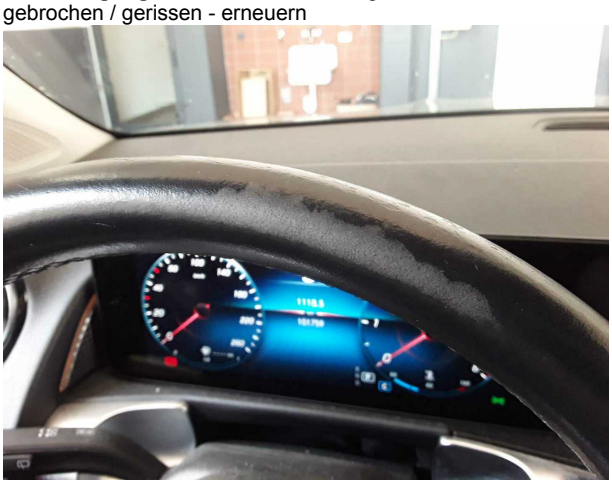


Beschädigung 3: Lenkanlage: Lenkrad (Abgegriffen) - Smart Repair

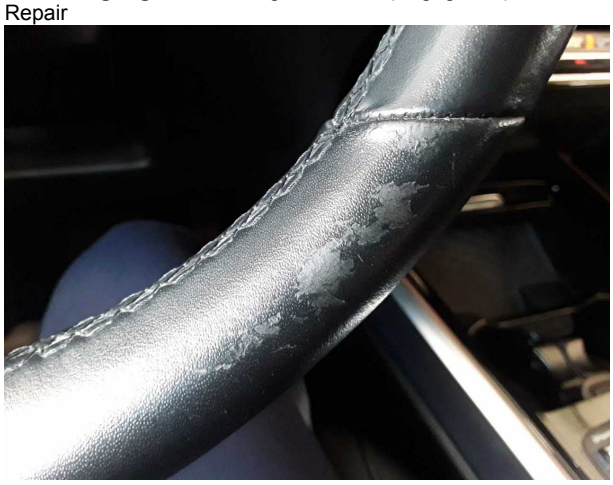

Beschädigung 3: Lenkanlage: Lenkrad (Abgegriffen) - Smart Repair


Datum: 30.07.2026

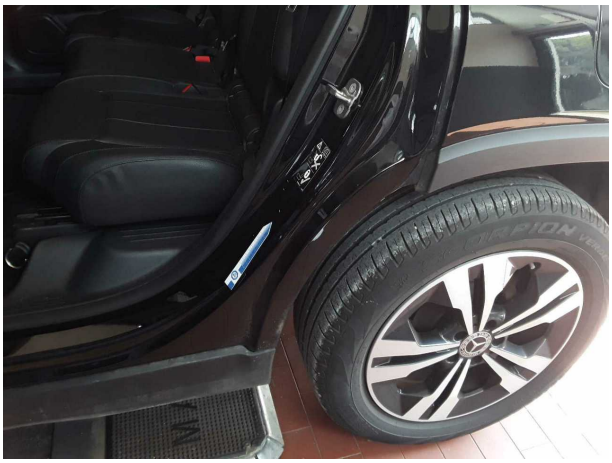


Beschädigung 4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschad… - Smart Repair




Beschädigung 4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

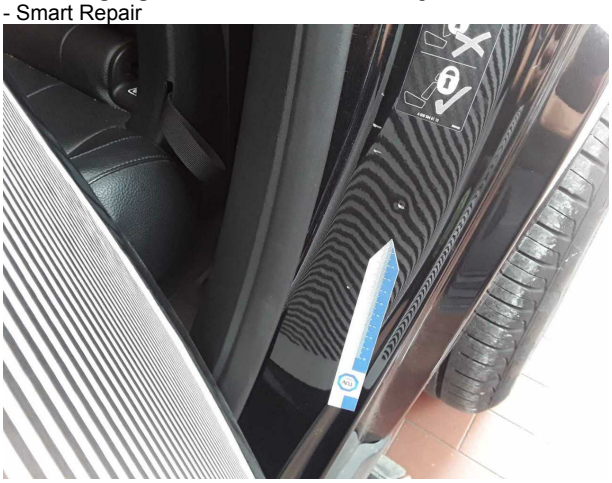


Beschädigung 4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschad… - Smart Repair

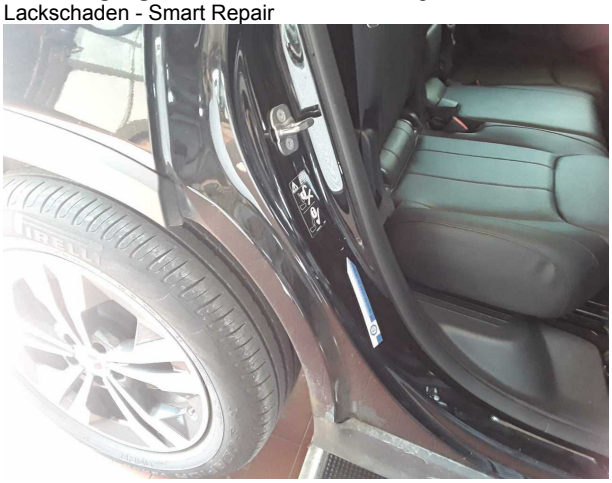

Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

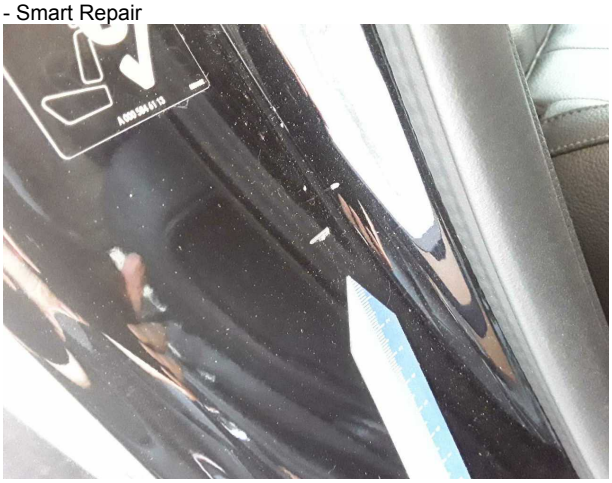

Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

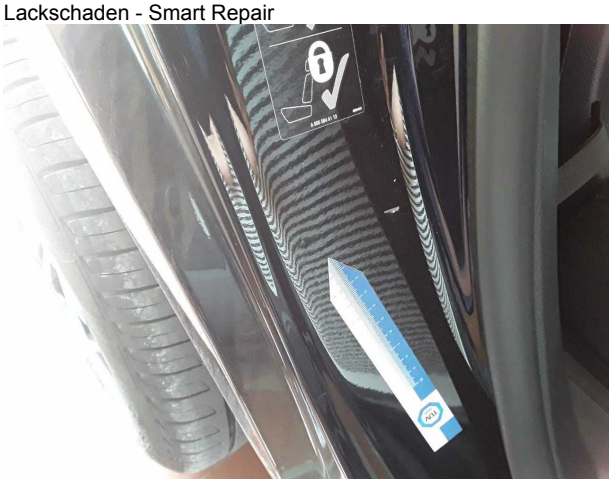

Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair


Datum: 30.07.2026



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

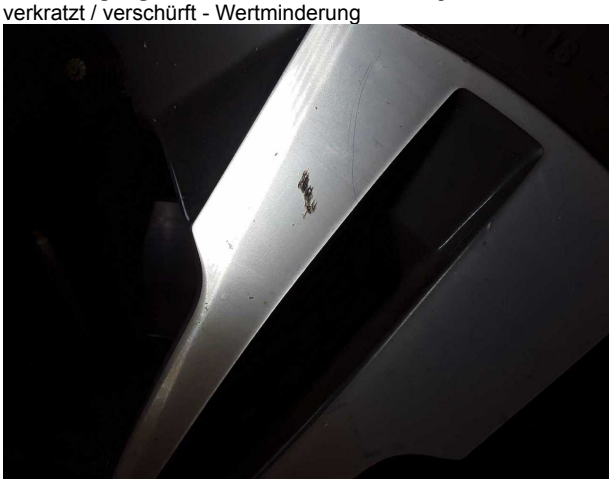

Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Oberhalb) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Oberhalb) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Oberhalb) - Delle(n) - sanft instandsetzen


Datum: 30.07.2026



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Oberhalb) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Oberhalb) - Delle(n) - sanft instandsetzen

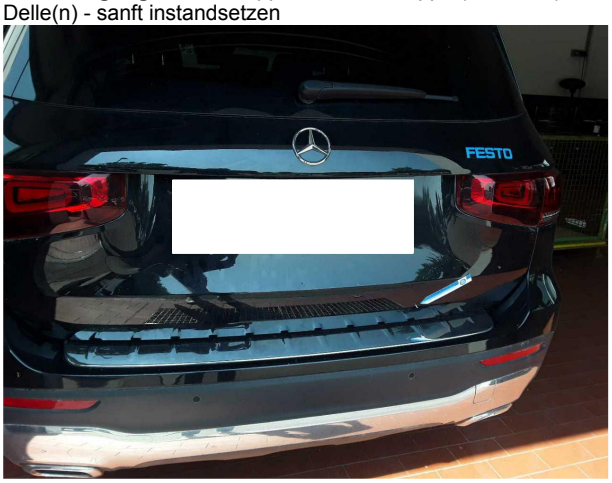

Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterhalb / Bis auf die Grundierung) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterhalb / Bis auf die Grundierung) - Kratzer - instandsetzen und



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Spoiler (Linksseitig herausgerissen, Mehrkosten möglich) - Fehlstellung -



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Spoiler (Linksseitig herausgerissen, Mehrkosten möglich) - Fehlstellung -



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Spoiler (Linksseitig herausgerissen, Mehrkosten möglich) - Fehlstellung -



Beschädigung 10: Schweller rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Schweller rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Schweller rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 10: Schweller rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür (Bis auf die Grundierung) - Kratzer - lackieren

Datum: 30.07.2026

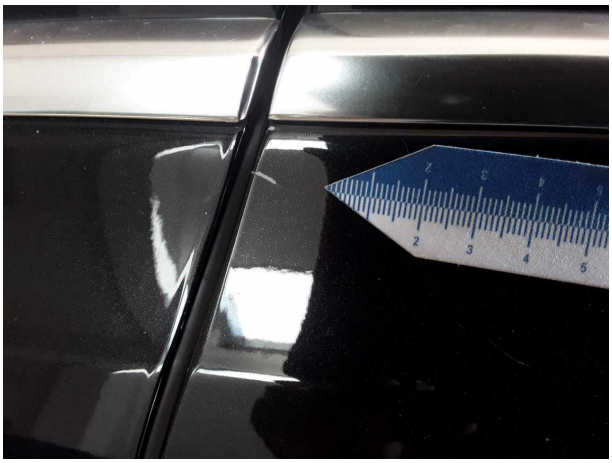

Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür (Bis auf die Grundierung… Kratzer - lackieren



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür (Bis auf die Grundierung) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 12: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

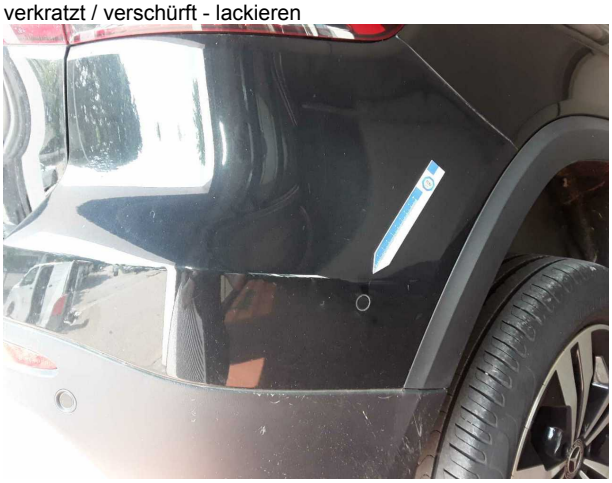

Beschädigung 14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Datum: 30.07.2026

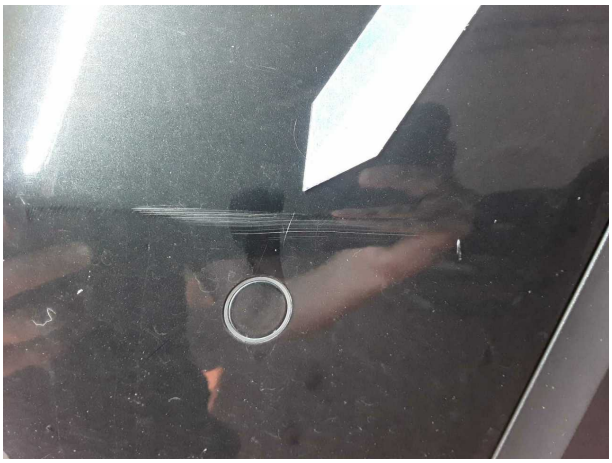

Beschädigung 14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

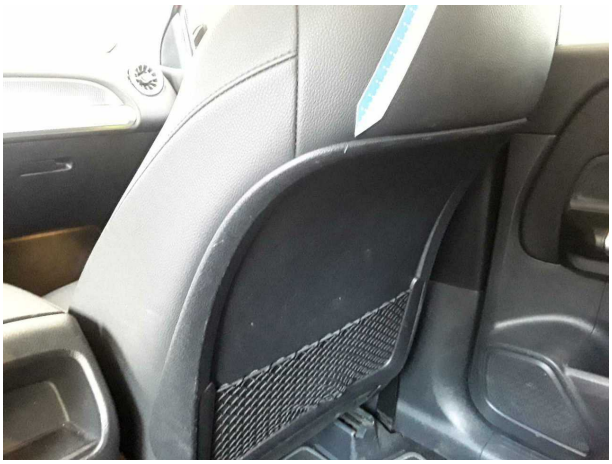


Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

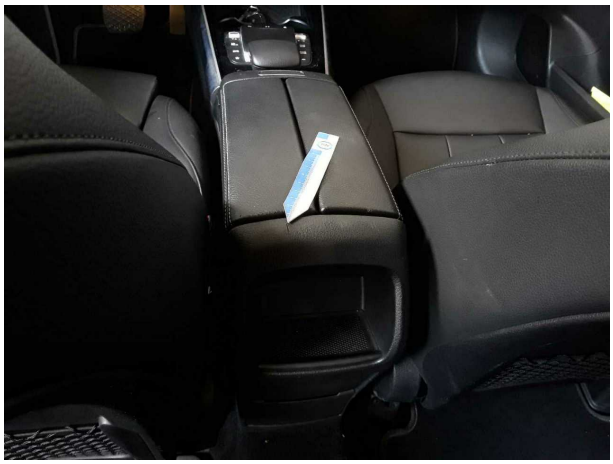

Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Datum: 30.07.2026

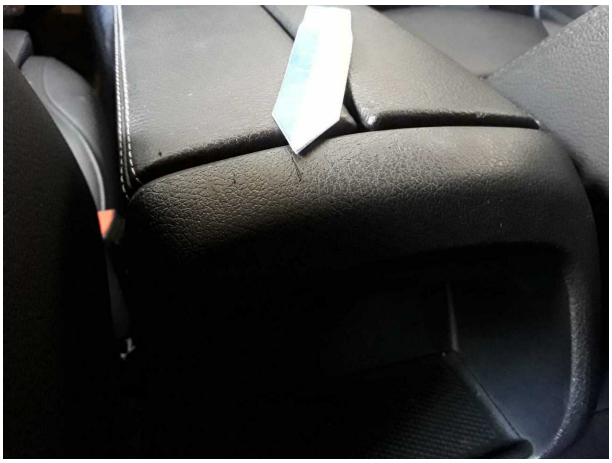

Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 3: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

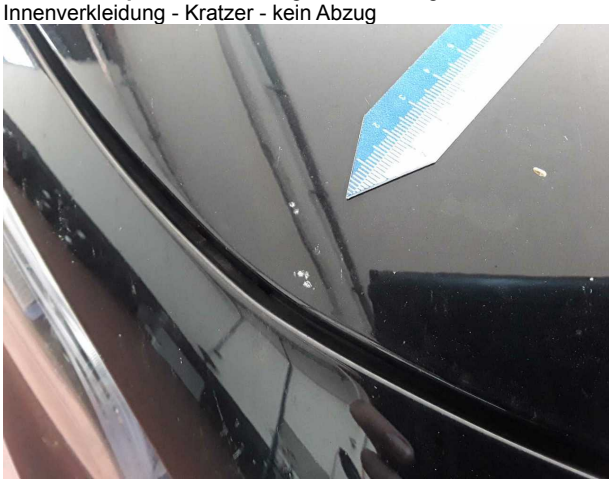

Gebrauchsspur 5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

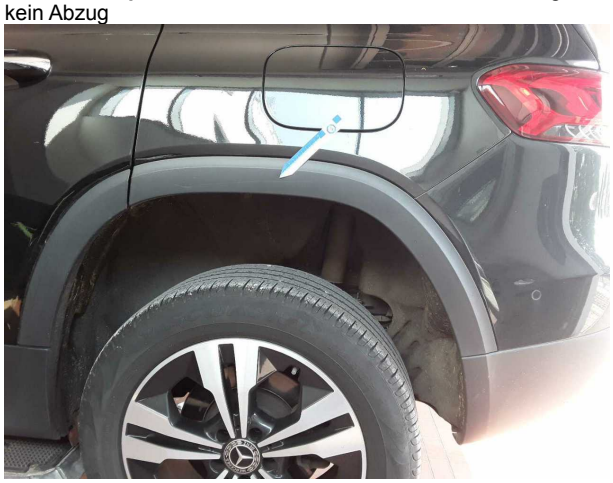

Gebrauchsspur 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Seitenwand links) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Seitenwand links) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug