




Association Parisienne de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Électriques - Association loi 1901, fondée en 1874
 13 à 17, rue Salneuve, 75854 PARIS CEDEX 17 - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 58 88 - Internet www.appave.com
 N° Siret : 775690639 00015 - Code N.A.F. : 743 B - N° TVA intra-communautaire : FR 25 775 690 639
 Laboratoires : 97 à 103, boulevard Victor-Hugo, 93400 SAINT-OUEN - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 59 50


Rapport d'essais n° R02/450/0097 page 3/3

TYPE DE CABLE ET CONFIGURATION D'ESSAI:


• EN BOUCLE

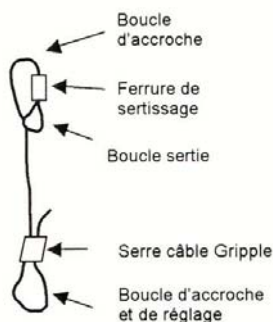

• EN EMBOUT FILETE

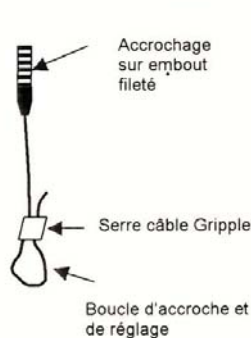

• EN BUTEE

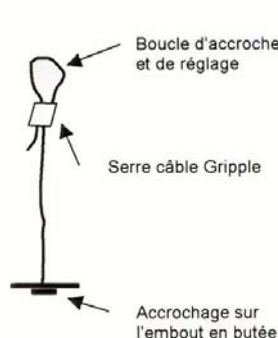

Type	Charge maximale d'utilisation kg (coeff. sécurité: 5)	Charge effective de rupture kg	Mode de rupture	
EN BOUCLE	n°1, Ø1,2 mm 7*7 fils	10	84,4	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°2, Ø2 mm 7*7 fils	45	270	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°3, Ø3 mm 7*7 fils	90	670	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°4, Ø5 mm 7*19fils	225	1520	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°5, Ø6 mm 7*19fils	325	2340	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	Tout inox Ø2,4 mm	90	510	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
EN EMBOUT FILETE	n°1, Ø1,2 mm 7*7 fils	10	81	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°2, Ø2 mm 7*7 fils	45	258	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°3, Ø3 mm 7*7 fils	90	452	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
EN BUTEE	n°1, Ø1,2 mm 7*7 fils	10	75	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°2, Ø2 mm 7*7 fils	45	246	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°3, Ø3 mm 7*7 fils	90	497	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple

La mission effectuée ne comportait que les essais de traction mécanique ci-dessus à l'exclusion de tout autre avis ou essais. Les valeurs ci-dessus sont les valeurs minimales obtenues en rupture sur 4 échantillons par type.

LE RESPONSABLE d'ACTIVITE RSC
J.A. PARIS

AUXERRE Tél. 03 86 51 79 57 - BLOIS Tél. 02 54 90 56 56 - BOURGES Tél. 02 48 50 96 20 - CERGY PONTOISE Tél. 01 30 75 37 37 - CHARLEVILLE-MEZIERES Tél. 03 24 33 29 50 - CHARTRES Tél. 02 37 84 12 2
 CHATEAUROUX Tél. 02 54 34 12 40 - CRÉTEIL Tél. 01 45 17 21 00 - ÉVRY Tél. 01 60 91 86 86 - FORT-DE-FRANCE Tél. 0596 71 77 54 - ISSY-LES-MOULINEAUX Tél. 01 40 54 56 00 - MARNE-LA-VALLÉE Tél. 01 60 37 55 3
 ORLÉANS Tél. 02 38 22 64 64 - POINTE-A-PITRE Tél. 0590 26 64 56 - REIMS Tél. 03 26 84 38 00 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Tél. 01 30 14 14 30 - TAVERNY Tél. 01 39 32 76 50 - TROYES Tél. 03 25 83 21 3

Conformément à ses statuts et règlement intérieur à disposition sur demande,
 L'APPAVE ne peut intervenir que pour ses Membres à jour de la "cotisation annuelle de base" leur permettant de faire appel à tous ses Services