



Hyundai Tucson blue Classic 2WD

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 145.405km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson blue Classic 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Classic blue 2WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ2811AJJ653844	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.405km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.004km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knirschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT

- | | |
|--|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: Polar White / SOL |
| • Radstand 2670 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.06.2018	1349	ADS000360	2	1	97/6300	182
M1	AF		4475-4475		1850-1850	
TMAJ2811AJJ653844	X		1645-1645		1454-1539	
Hyundai			-	100	-	
TLE			147	1895	1895	
F5P31			1280	1150	-	
M64221			1280	1150	-	
-			73	3750	71	
TUCSON, ix35			1400	650	5	-
Hyundai Motor (C2)			225/60R17 99H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/60R17 99H			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*2015/45W					0	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*2724*05			
Benzin			29.03.2017	K	EX978548	
0001	36W0	1591	-			
20:BIS 1650*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)




Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)

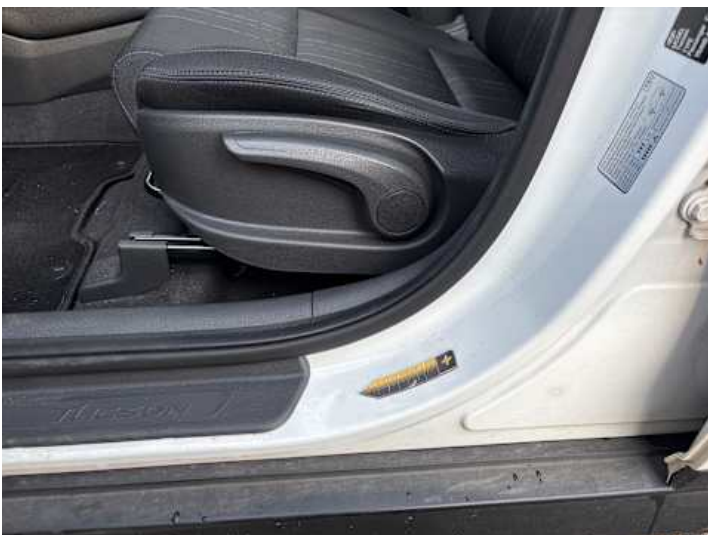

Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)