



MALAM51BABM894029

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	100.707 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	i10	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2026
Fahrgestellnummer	MALAM51BABM894029	Leistung	51 kW
Hubraum	1.086 ccm	Zylinder	3
Erstzulassung	29.09.2011	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell (Manuelles Getriebe)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Unter 12 Monate) - fällig - erneuern	
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Letzter Servicenachweis 2023) - fällig - erneuern	
3	Karosserie	Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerräder)	

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Hagelschlag		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/60 R14 79T	Vredestein	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	165/60 R14 79T	Vredestein	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: ABS mit EBV, Airbag Fahrer- und Beisitzer 'Full-Size', Anti-Blockier-System (ABS), Assistent: Bremsassistent, Außenspiegel verstellbar (2), mechanisch, Beifahrerairbag, Blinkleuchten seitlich, Bremskraftverteilung elektronisch, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Dreipunktgurt hinten, Mitte, Dritte Bremsleuchte, Fahrerairbag, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Gurtstraffer vorne, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltaut., Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, Kopfstützen vorne, Lackierung: Uni, Lenksäule: neigungsverstellbar, Leuchtwertenregulierung, Polster: Stoff, Radiovorbereitung, Reifen: Stahlfelgen 5.0 J x 14 m. Radzi., Rücksitzbank geteilt und umklappbar, Rücksitzbank und -lehne 60:40 geteilt, Rücksitzlehne geteilt und umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte i10, Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Steckdose, 12-Volt, Stoßfänger in Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

Bemerkungen

- Reparaturhistorie lag nicht vor.
- Fahrzeug hat einen Hagelschaden.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	i10	Laufleistung (abgelesen)	100.707 km
Fahrgestellnummer	MALAM51BABM894029	Erstzulassung	29.09.2011

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Unfallschaden	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	104 µm
2	Heckklappe/-tür	108 µm
3	Kotflügel links	124 µm
4	Kotflügel rechts	111 µm
5	Motorhaube	111 µm
6	Seitenwand rechts	126 µm
7	Stoßfänger hinten	120 µm
8	Tür hinten links	121 µm
9	Tür hinten rechts	115 µm
10	Tür vorne links	120 µm
11	Tür vorne rechts	109 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)

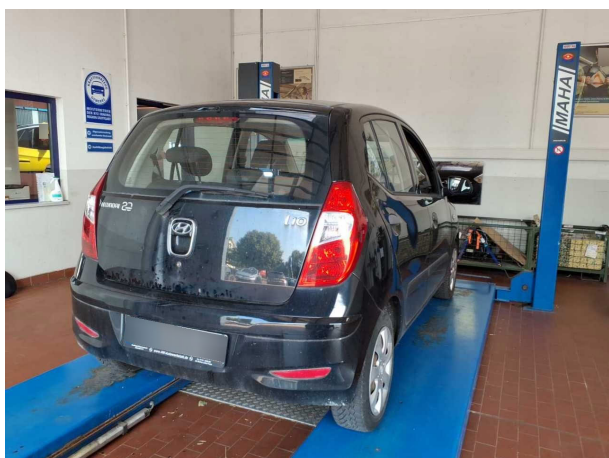


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

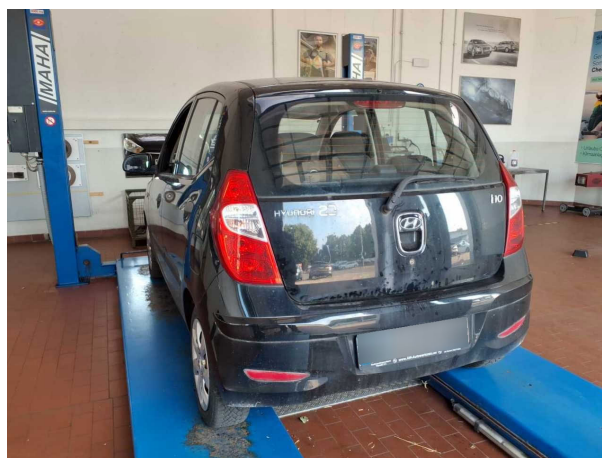


Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)

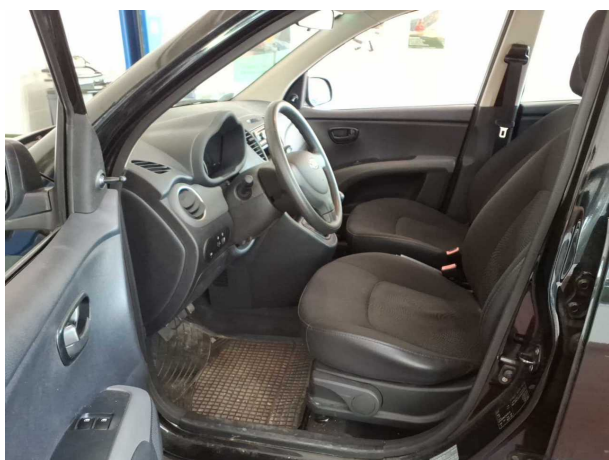


Abbildung 5: Innenraum

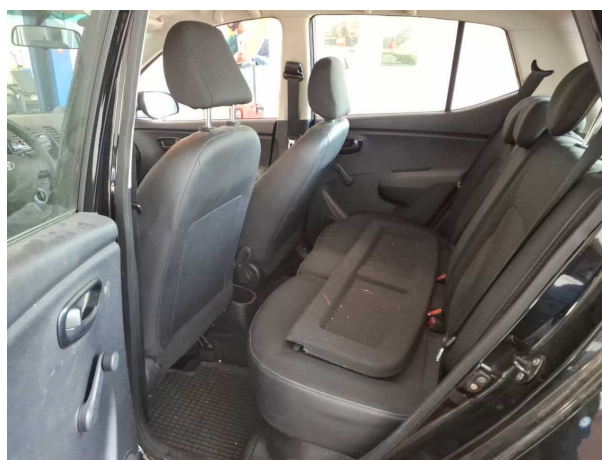


Abbildung 6: Innenraum

A close-up photograph of a car's instrument cluster. On the left, a portion of a speedometer is visible, showing a scale from 10 to 200 km/h. To the right of the speedometer is a rectangular digital display with a blue background. The display shows 'ODO' above the number '100707 km'. To the right of the odometer reading is a fuel gauge icon (a tank with a pump) and a battery level icon (a rectangle with three horizontal bars). The letters 'F' and 'E' are positioned at the top and bottom of the fuel gauge, respectively. Below the digital display is a small, round, silver-colored button.


 MALAM51BABM894029

[illegible]

0 km-Wartung

Wagen nach 20.000 km-Fahrleistung oder vorangegangener Wartung ausreichen zum Einsatz.

691 05.12.21

Datum

135.000 km-Wartung

Durchschauen nach 20.000 km-Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

68 798 08.03.23

Kilometerstand Datum

155.000 km-Wartung

Durchschauen nach 20.000 km-Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand Datum

175.000 km-Wartung

Durchschauen nach 20.000 km-Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand Datum

Autowerkstatt
alle Marken • faire Preise
Talstraße 31/1
72768 Reyllingen
Tel: 07121-9052190
WILLI Vermögensbräuer
oder Fachgeschäft

Wartung fahrtunfähig nach
gegründete wurde eine Kappe
ausgetauscht.

697 04.11.2021

oder vorangegangenen Wartung
ausreichen zum Einsatz.

80 000

Datum

Seite 6 / 15



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges


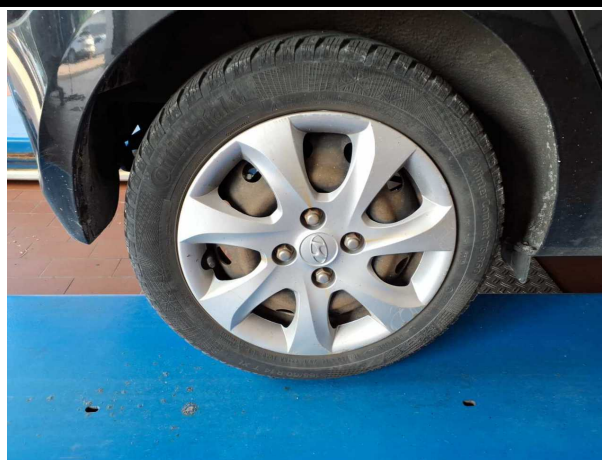


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos

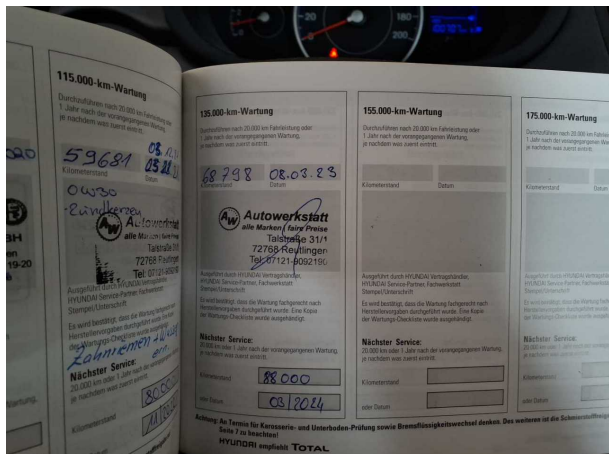


Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Letzter Servicenachweis 2023) - fällig - erneuern




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

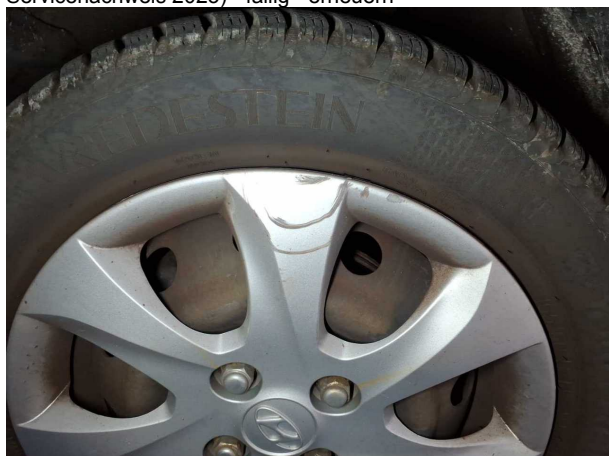


Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

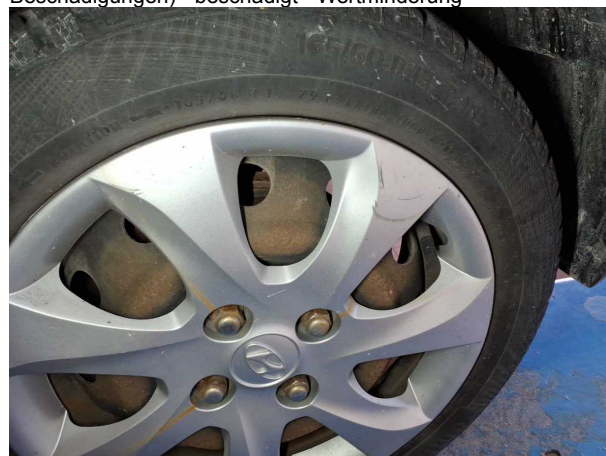

Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

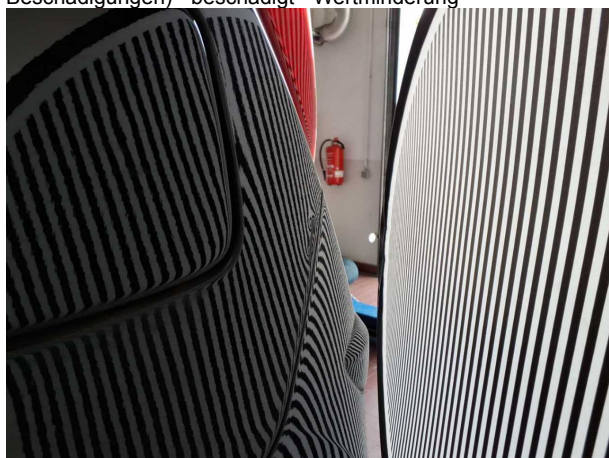


Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

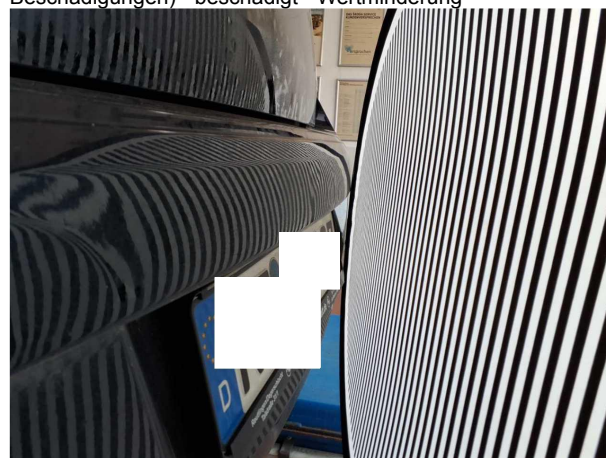

Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

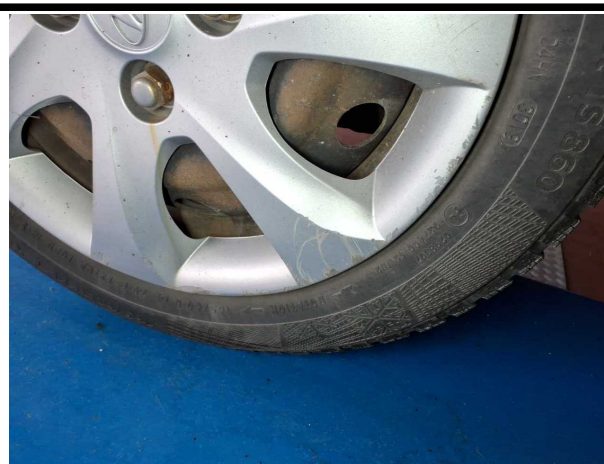

Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

Unfallfotos




Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag




Unfall 1: Hagelschlag

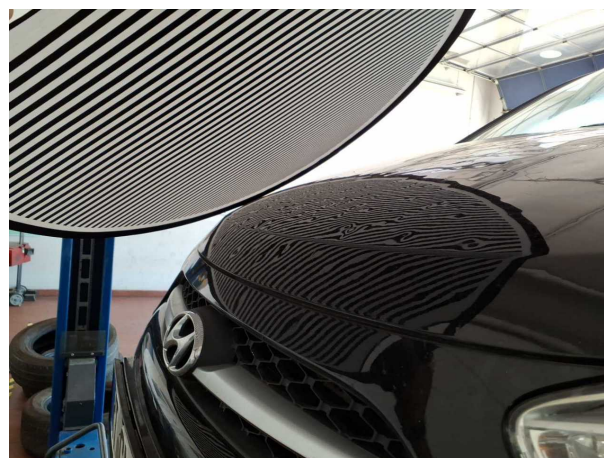

Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag

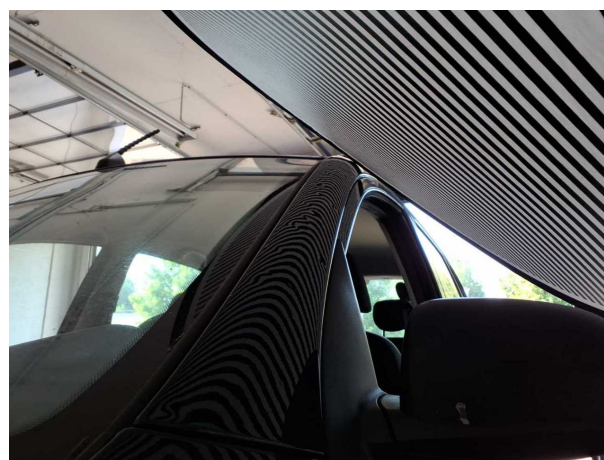


Unfall 1: Hagelschlag




Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag

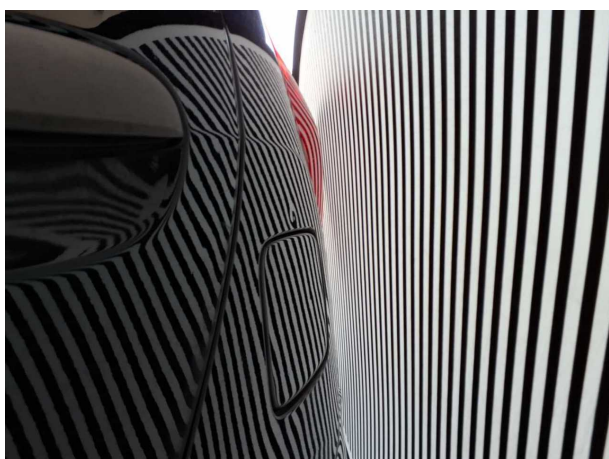


Unfall 1: Hagelschlag

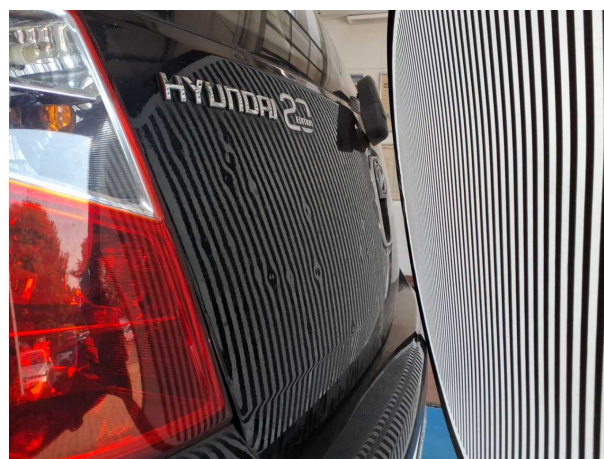

Unfall 1: Hagelschlag




Unfall 1: Hagelschlag

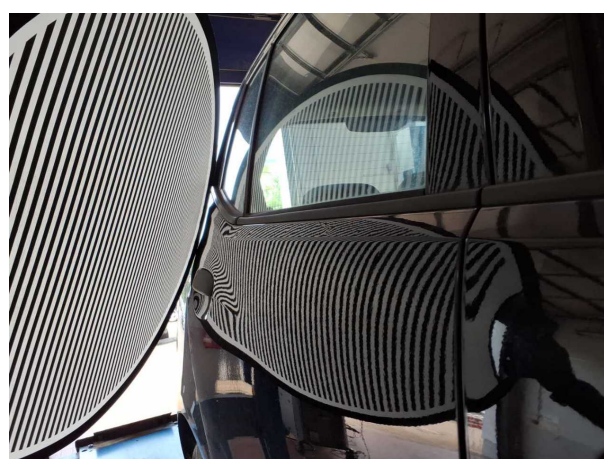

Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag

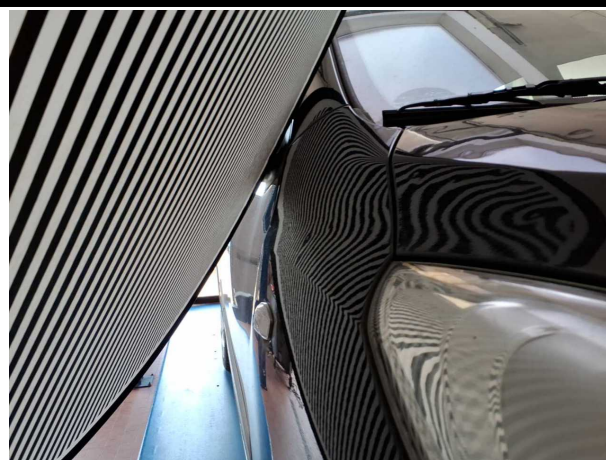

Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag




Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag

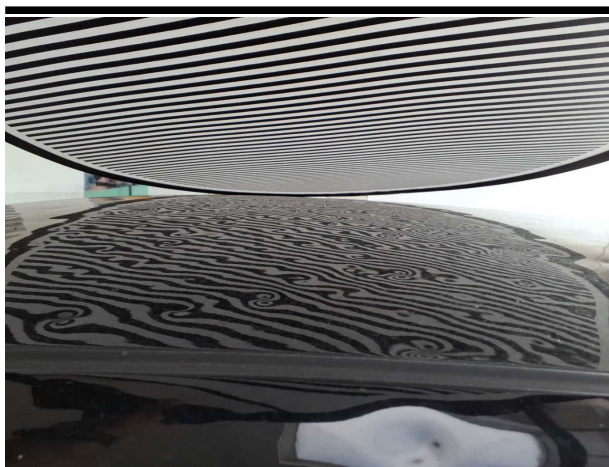

Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag




Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag



Unfall 1: Hagelschlag

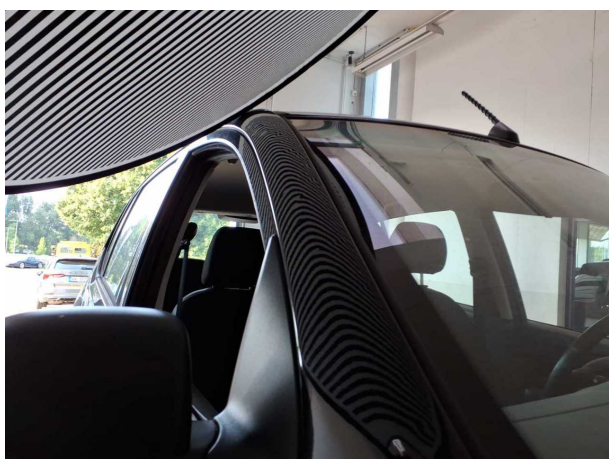

Unfall 1: Hagelschlag