

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

21.07.2026 13:47


Berichts-Nr:

FIN:

WVGZZZ5N2RW508868



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

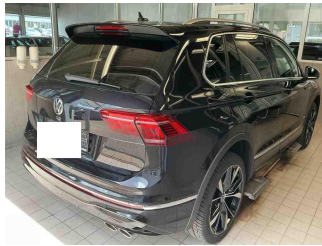

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CND
Erstzulassungsdatum:	13.03.2024
Laufleistung:	71.927 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	235 kW (320 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Blau - Flintgrau - Titanschwarz/ Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Misano" 8,5 J x 20	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 235 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ500
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ablagefach am Dachhimmel	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	ECO-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet, mit "R"-Logo
Allradantrieb 4MOTION	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegelgehäuse in Chrom matt	Federbereich 48 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Wolfsburg
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden
Bergabfahrassistent	Gepäckraumleuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Heckspoiler im "R"-Styling
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	
Chromleisten an den Seitenfenstern	
Dachhimmel schwarz	

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kopfstützen vorn im Sitz integriert

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten dunkelrot

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Progressivlenkung

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/40 R 20

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Sardegna", -innenwangen in "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung



Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R"-Styling, mit Design-Elementen in Chrom

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Blau, vorn mit "R"-Logo

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Top-Komfortsitze vorn

Top-Sport

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	3,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Reifen vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Reifen hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Reifen hinten rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	235,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	230,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	206,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	216,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	221,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N2RW508868

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

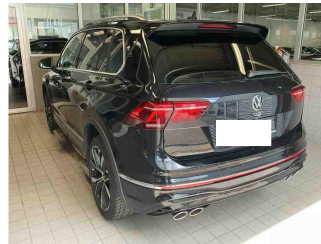


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

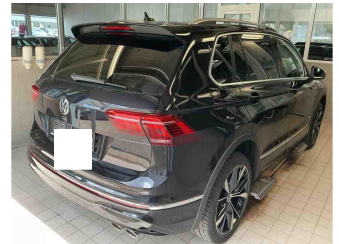


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

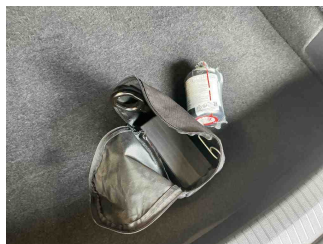


Equipment - Bordwerkzeug

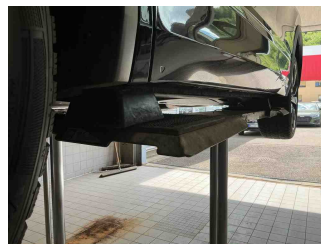


Seitenansicht - Schweller links

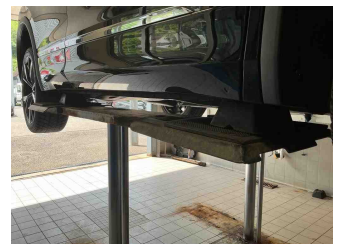

Seitenansicht - Schweller rechts

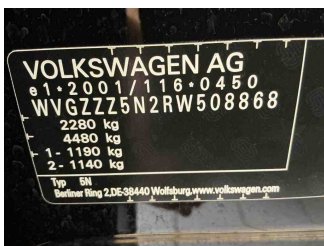

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

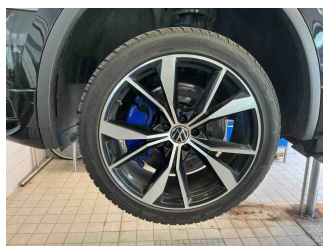


Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

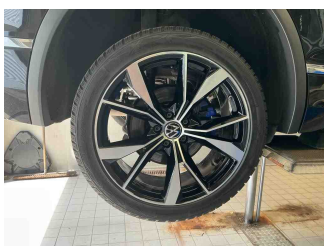


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

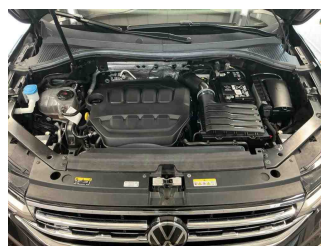


Fahrzeug - Motorraum offen

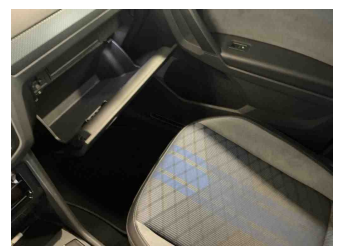


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

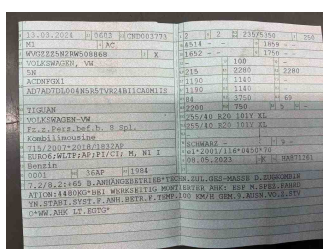


Fahrzeug - abgegebene ZB1

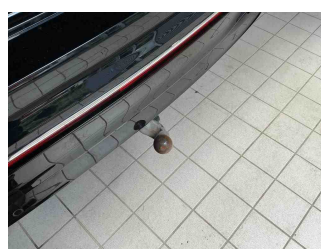


Equipment - Anhängerkupplung

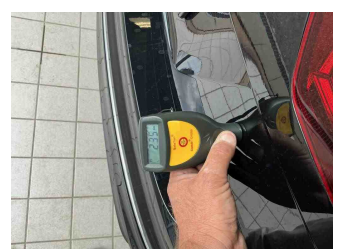


Lackstärke Heckklappe

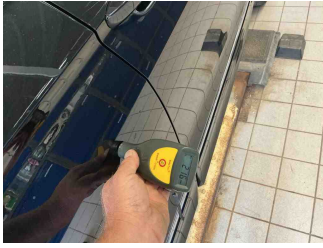


Lackstärke Tür hinten rechts

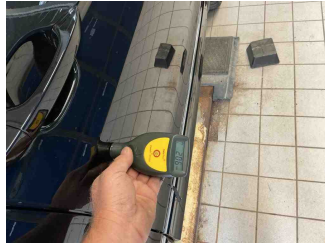


Lackstärke Tür vorne rechts

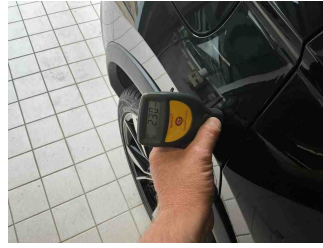

Lackstärke Seitenwand hinten rechts

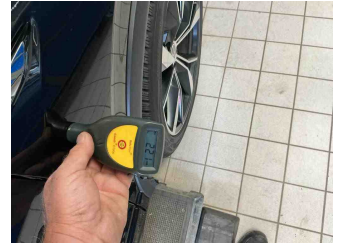


Lackstärke Kotflügel vorne rechts

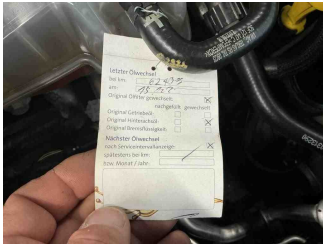


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

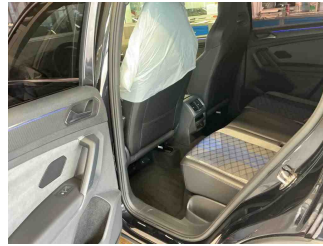

Innenraum - hinten

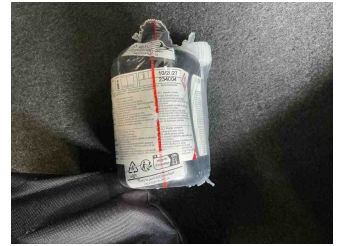

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

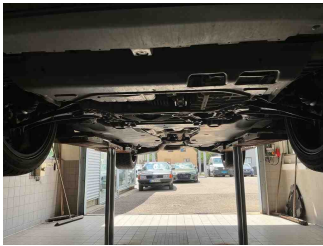

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

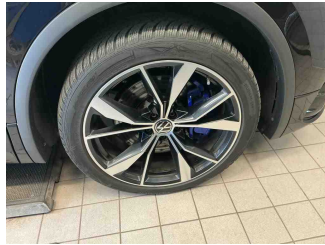

2 - Reifen vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen





3 - Reifen hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

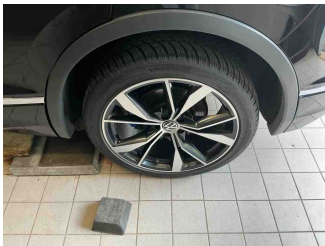

4 - Reifen hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



Kommentar

Fahrzeug steht auf Winterbereifung. Sommerreifen Fehlteil.

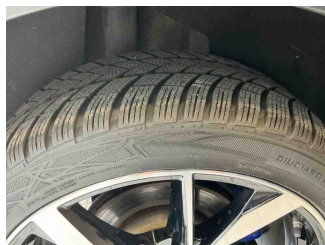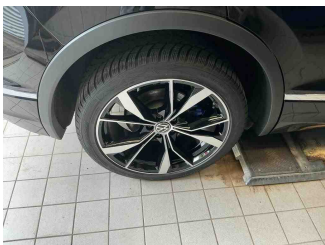

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

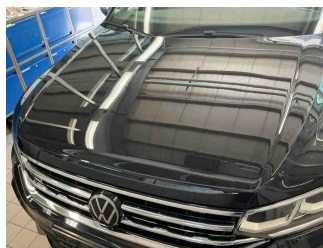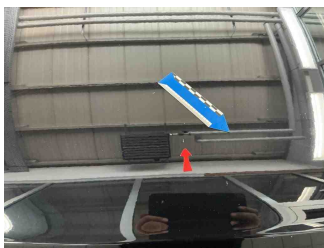

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



2 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

