

WBACV41030LE31838

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	127.211 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-10 km
Typ/Modell	X5 xDrive25d	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	WBACV41030LE31838	Leistung / Hubraum	170 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	20.01.2020	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	09/2022, 60.616 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Seit 10 km) - fällig - durchführen
5	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Display-Key) - beschädigt - erneuern
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (in 240 km) - fällig - erneuern
7	Karosserie	Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (4x) - verschlissen - erneuern
9	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Motorkontrollleuchte aktiv / Kosten sind geschätzt) - Diagnose durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger vorne, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/45 R20 110Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	2mm - 2mm	i.O.	i.O.
2	305/40 R20 112Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	2mm - 2mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	X5 xDrive25d	Laufleistung (abgelesen)	127.211 km
Fahrgestellnummer	WBACV41030LE31838	Erstzulassung	20.01.2020

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

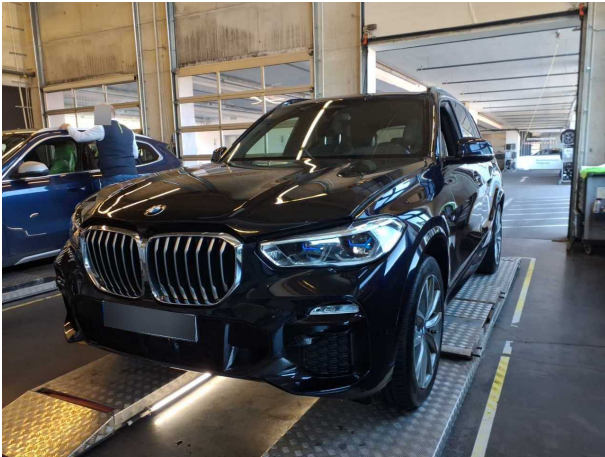


Abbildung 1: Schräg vorne

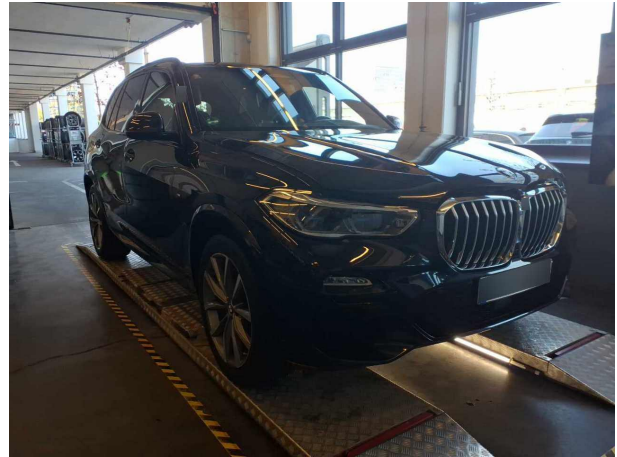


Abbildung 2: Schräg vorne

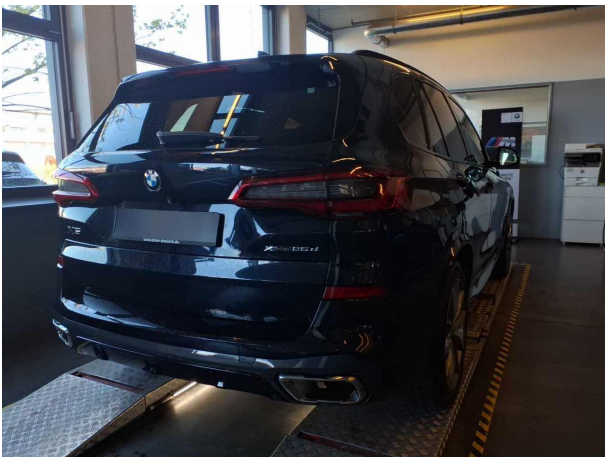


Abbildung 3: Schräg hinten

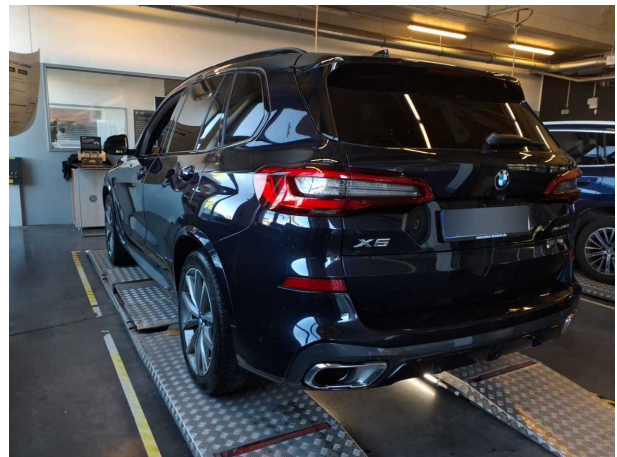


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

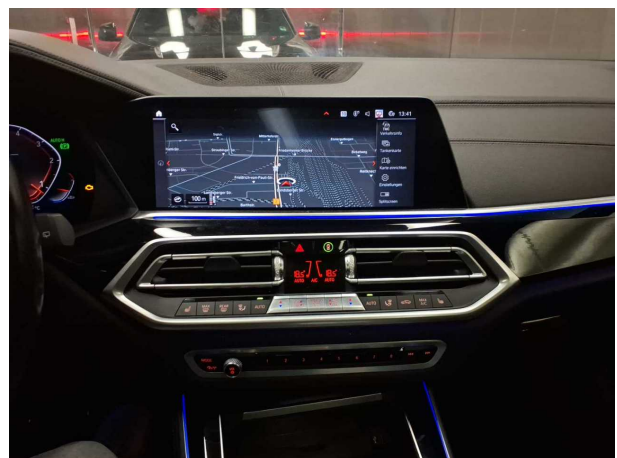


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

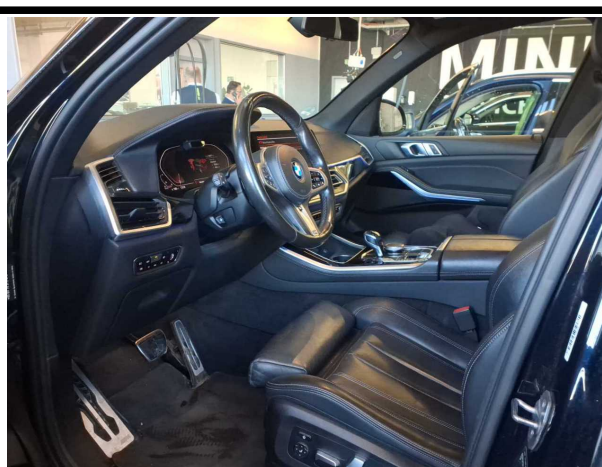


Abbildung 8: Innenraum

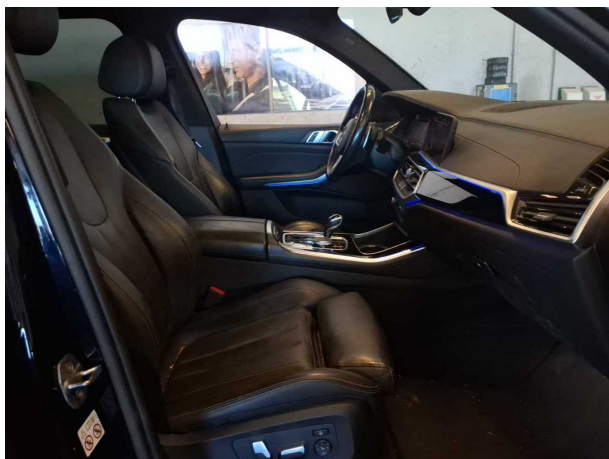


Abbildung 9: Innenraum

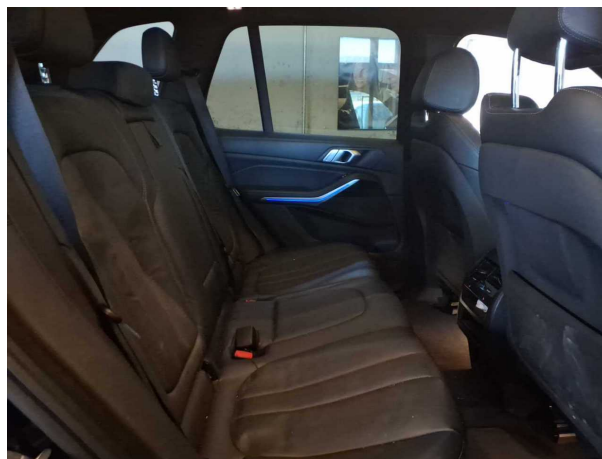


Abbildung 10: Innenraum


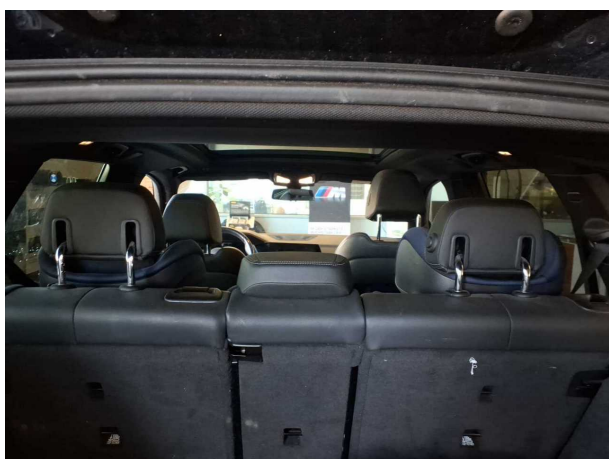


Abbildung 11: Innenraum


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

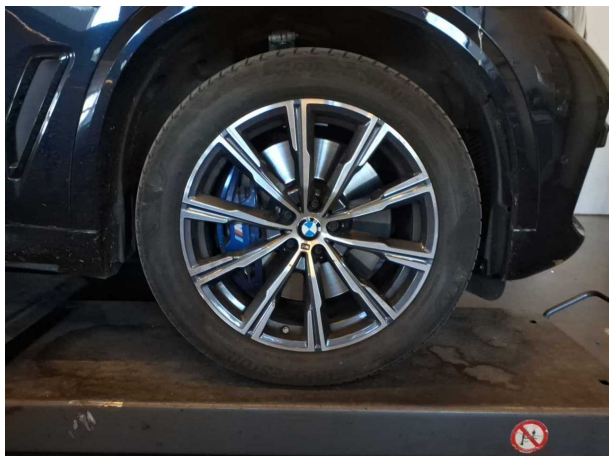


Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

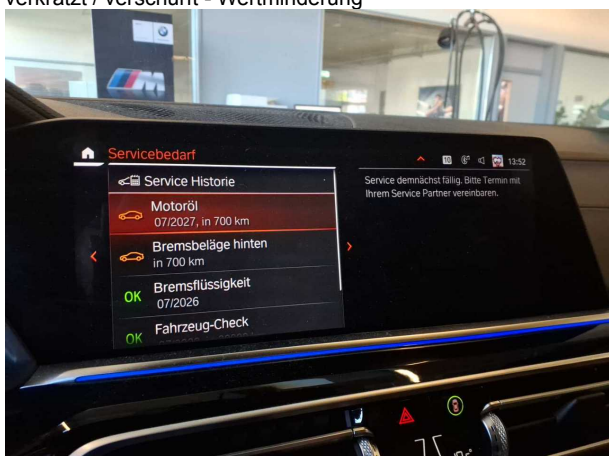


Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Seit 10 km) - fällig - durchführen



Beschädigung #5: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Display-Key) - beschädigt - erneuern

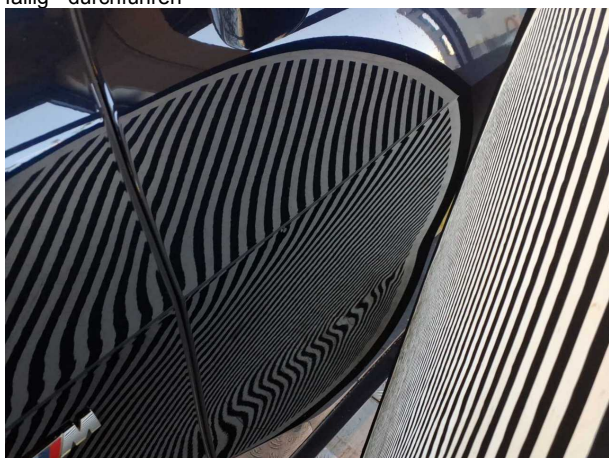

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung

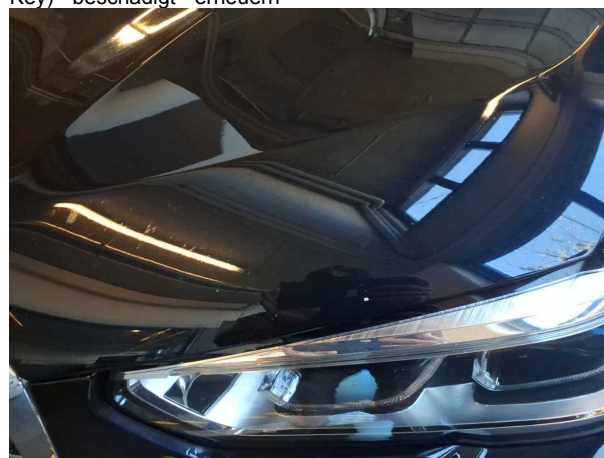

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung

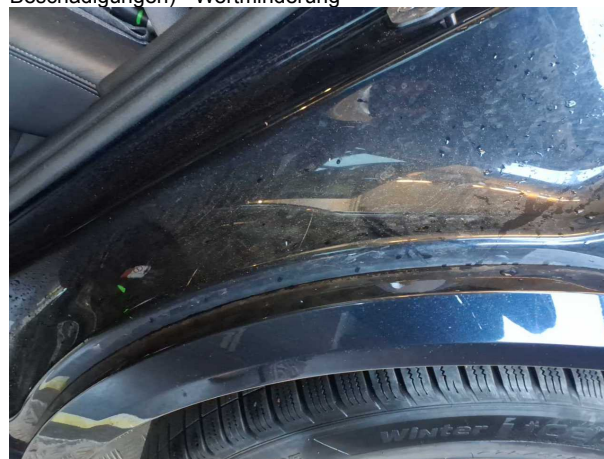

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung

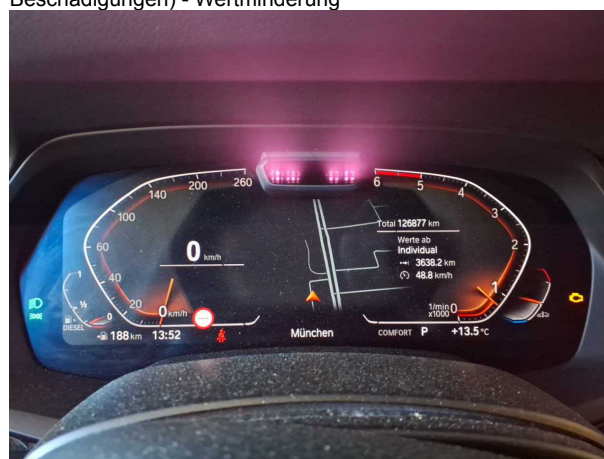

Beschädigung #9: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motorkontrollleuchte aktiv / Kosten sind geschätzt) - Diagnose

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Stoßfänger vorne