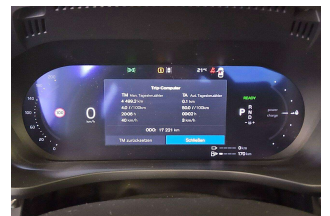
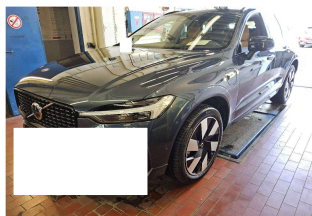


Zustandsbericht ohne Ausstattung

**Kennzeichen****FIN****LYVUZH5V8SB136229**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 03.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.07.2025	Letzte Zulassung	30.07.2025
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 B5 D AWD Ultimate Dark
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZH5V8SB136229
HSN / TSN	9101 / BUP	Schlüssel-Nr.	40517387
Km-Stand abgelesen	17221	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	228
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	DENIM BLUE Metallic Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 27.07.2026 bei Kilometerstand 17.219

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraumabdichtung links, mittig und rechts Tierverschleiß, erneuern (Bild 8)
2. Motorabdeckung Tierverschleiß, erneuern (Bild 9, 10)
3. Dach vorne mittig eingedellt, drücken (Bild 11)
4. Stoßfänger vorne rechts verkratzt, smart repair (Bild 12)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckscheibe tiefe Kratzer,
Stoßfänger hinten links leichte Kratzer,
Frontscheibe leichte Steinschläge mit Glasabplatzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

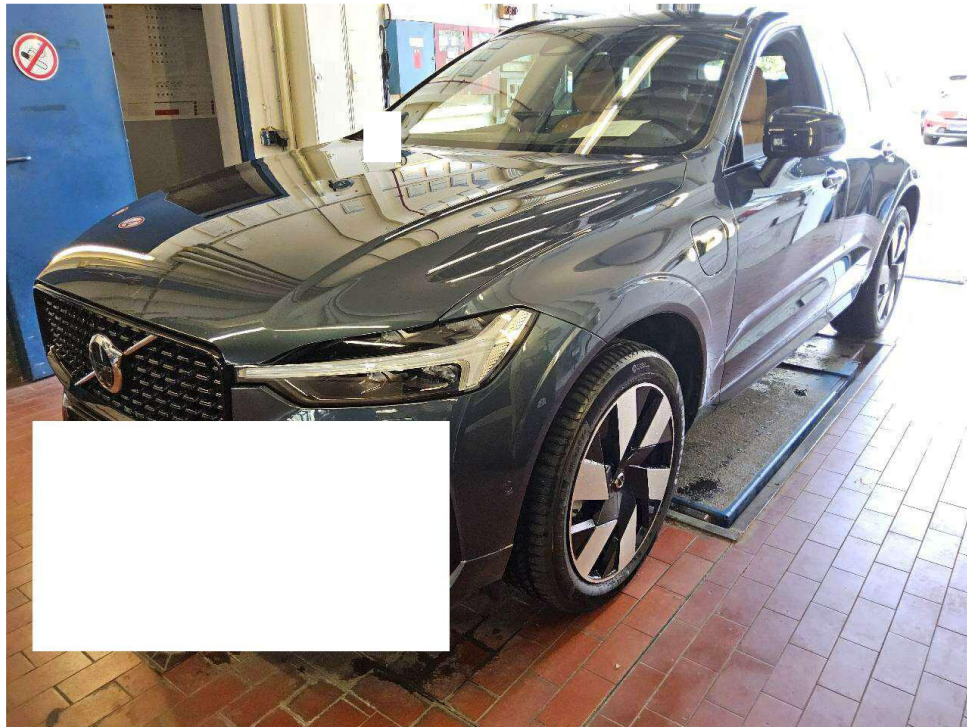


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

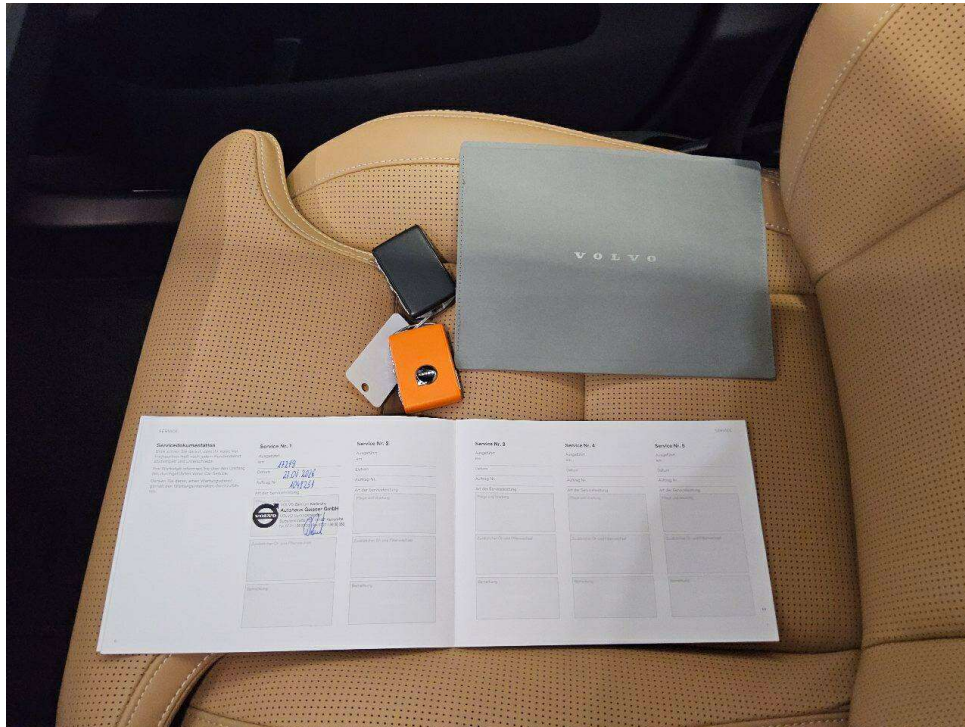


Bild 5 : Bordmappe inkl. FZG-Schlüssel

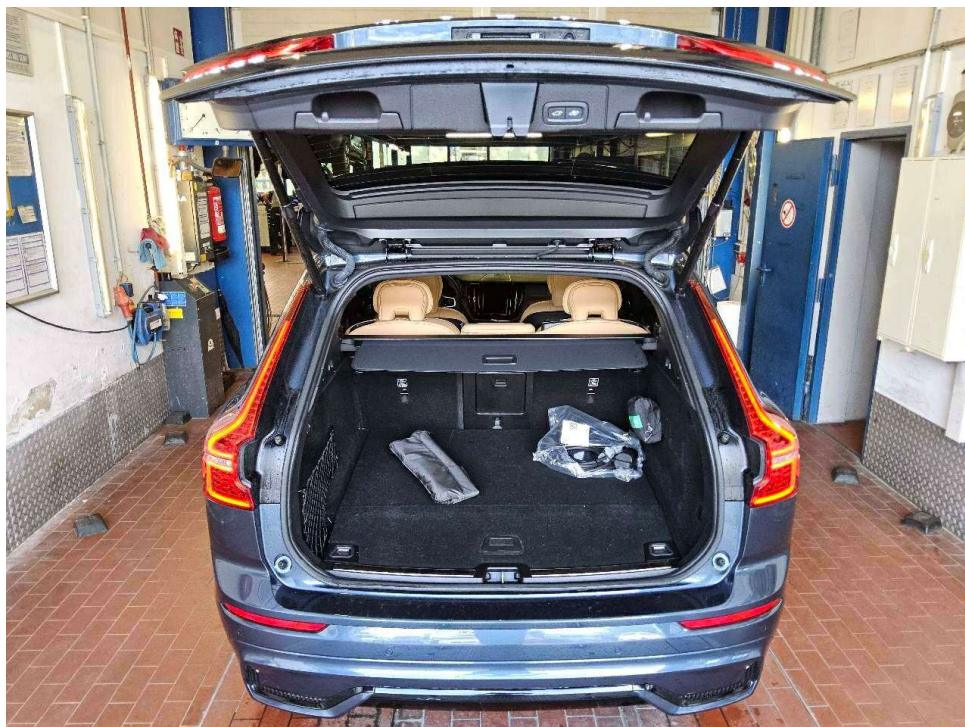


Bild 6 : Lose Teile



Bild 7 : Motorraumabdichtung links, mittig und rechts Tierverschiss



Bild 8 : Motorraumabdichtung links, mittig und rechts Tierverschiss



Bild 9 : Motorabdeckung Tierversbiss

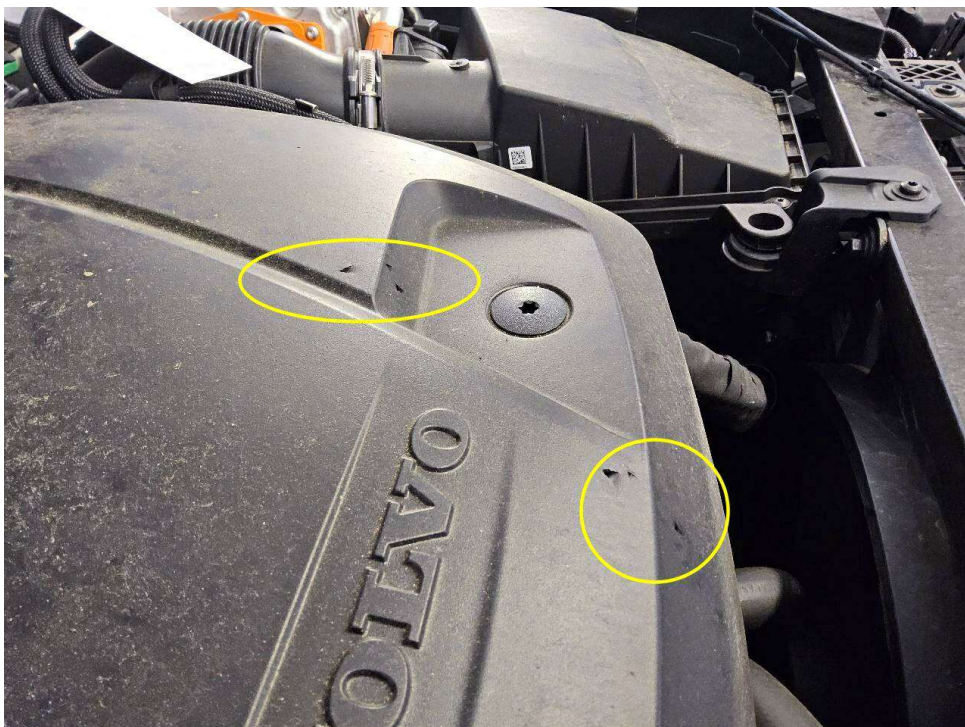


Bild 10 : Motorabdeckung Tierversbiss



Bild 11 : Dach vorne mittig eingedellt



Bild 12 : Stoßfänger vorne rechts verkratzt