

» Übersicht

Besichtigt am:

04.08.2026 15:32

Berichts-Nr:

11130937

FIN:


TMBJJ8NXXPY156709



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

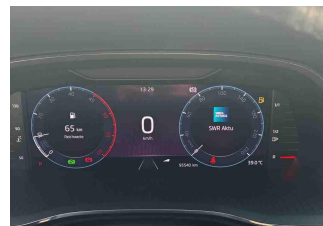

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	19.06.2023
Laufleistung:	95.540 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ;
 GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1
 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht

Außen-Sound Standard

Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb.
 (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar,
 Vorfelddel.

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrompaket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Columbus BASIS

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

Einparkhilfe vorn und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Heckklappe

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerkniesairbag

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersicherung, manuell	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lichtassistent
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luxusausstattung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navi Columbus + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Radschrauben Standard
Notrufsystem eCall+	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Ablagenpaket/box	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Adapter	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Anhängervorrichtung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstofferfüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfplatz Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug hinten mitte	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NXXPY156709

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

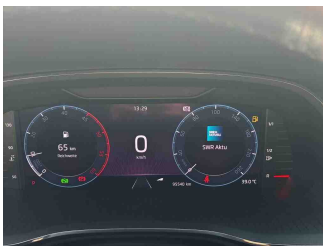

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

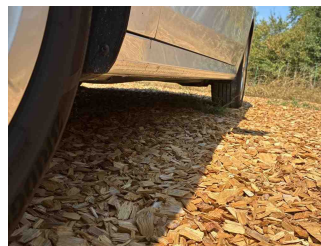


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

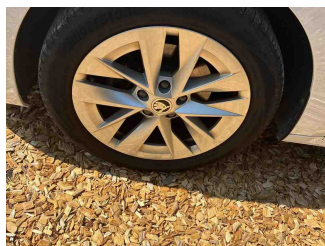


Räder - Rad montiert vorne
links

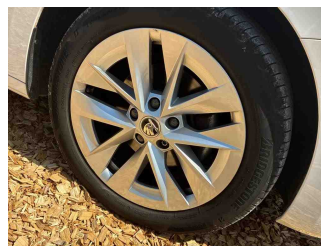

Räder - Rad montiert vorne
rechts

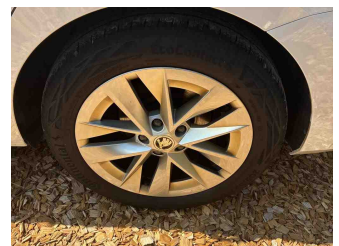


Räder - Rad montiert hinten
links

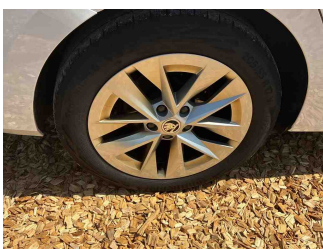


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

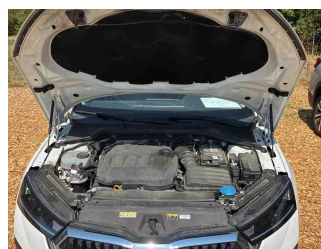

Fahrzeug - Motorraum offen

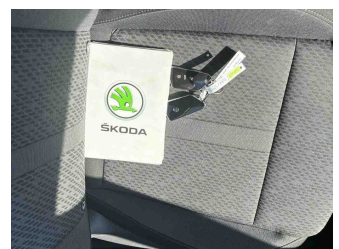

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

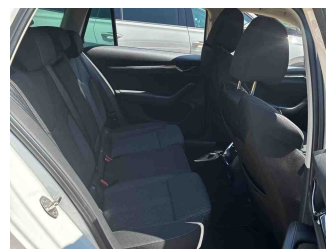

Innenraum - hinten

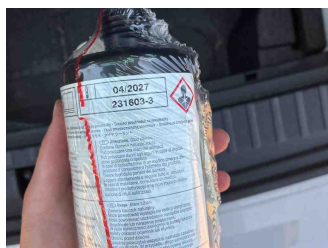

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

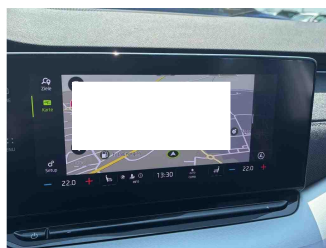


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



Kommentar	eingedellt
-----------	------------

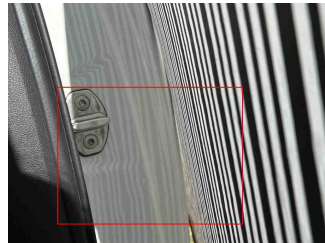

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

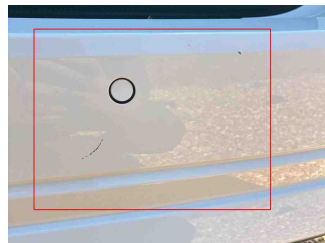


3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

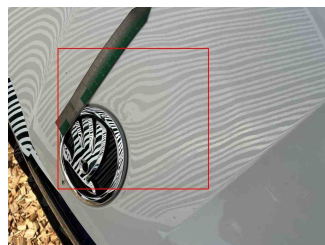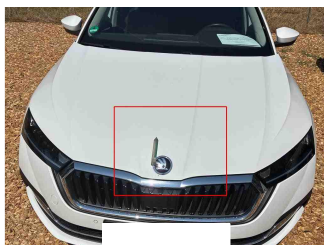


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug hinten mitte - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

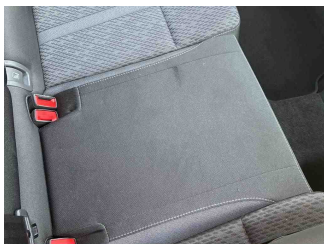

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

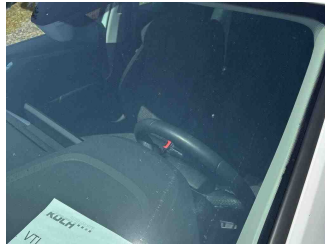

3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

