
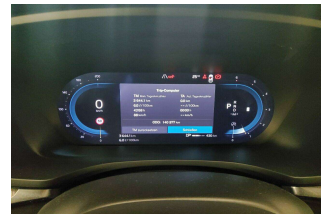
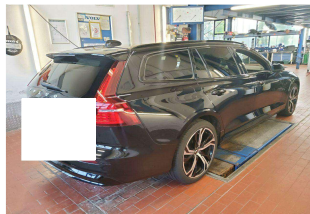


Zustandsbericht ohne Ausstattung

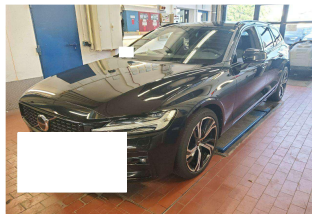

Kennzeichen

FIN YV1ZWK5V0P2528488

Vorgang

Kunden-Nr. 0211802593
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 21.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Reifenbewertung

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.10.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	V60 B4 D Plus Dark
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWK5V0P2528488	HSN / TSN	9101 / BTH
Schlüssel-Nr.	10512550	Km-Stand abgelesen	140377
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Onyx Black Metallic
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /S	2 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	2 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2026			

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.09.2025 bei Kilometerstand 138.213

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Ladedefekt 12V Batterie, erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)
2. Felge hinten rechts, glanzgedreht, verkratzt, smart repair (Bild 8)
3. Türgriff vorne rechts, Kratzer, smart repair (Bild 9)
4. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, smart repair (Bild 10)
5. 6. Wartung fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontbereich, Steinschläge,
Seitenwand hinten links, Abriebspuren,
Stoßfänger hinten, leichte Druckstelle und
oberflächlich verkratzt,
Frontscheibe, Glasabplatzungen,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR	
			netto	brutto
vorne links	2 mm	SS	-140,34	-167,00
vorne rechts	2 mm	SO	-140,34	-167,00
Legende		S/ Sommer /S Schaden /F Runflat /O Original	-280,68	-334,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

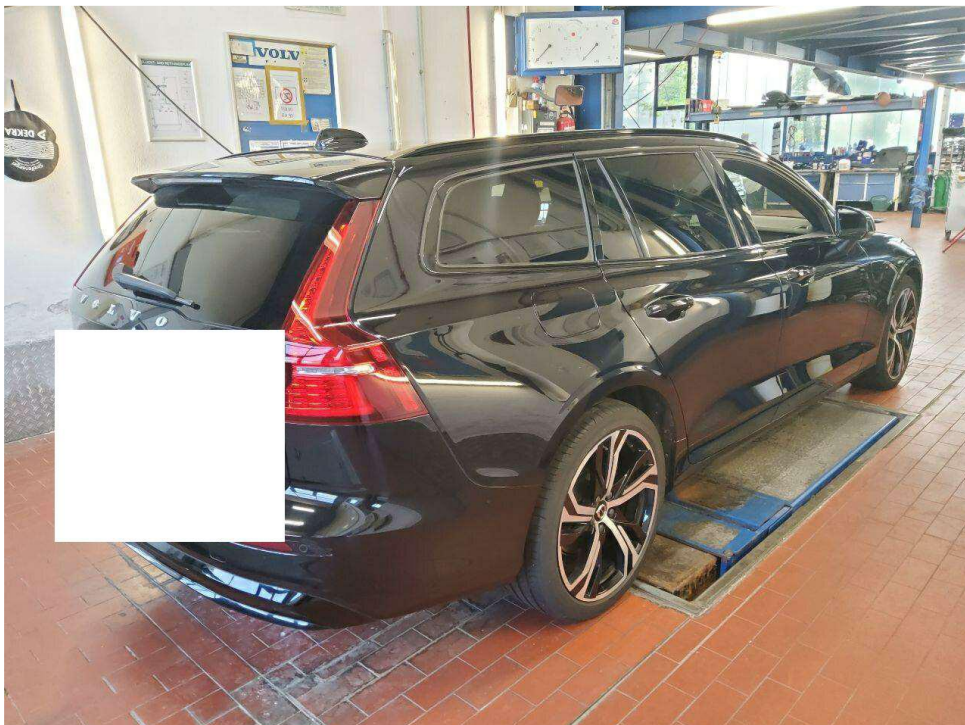


Bild 2 : Diagonale hinten

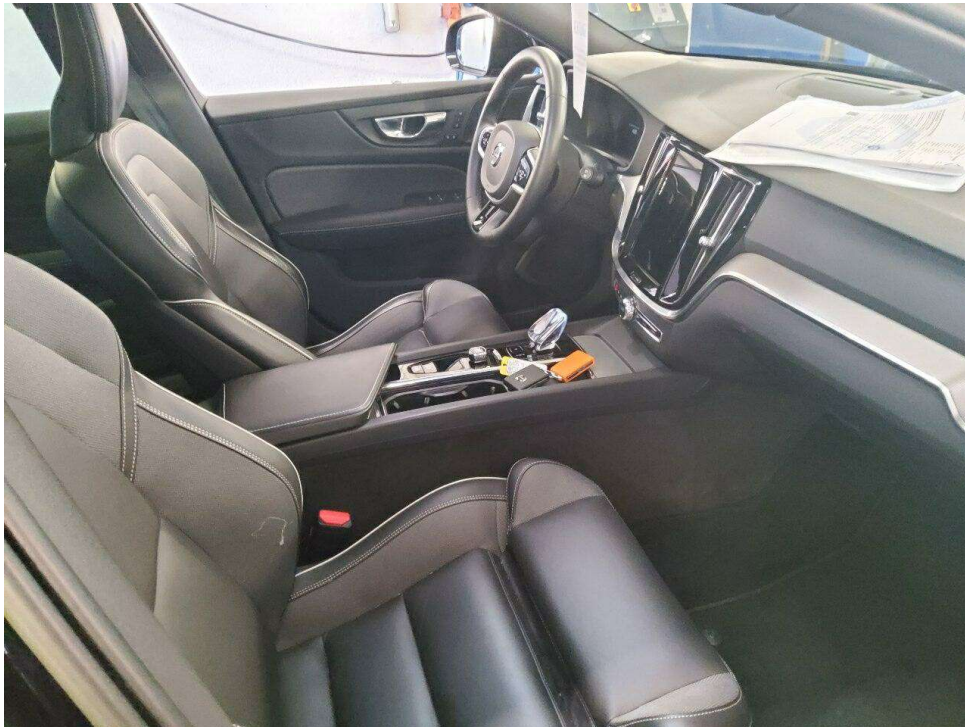


Bild 3 : Innenraum

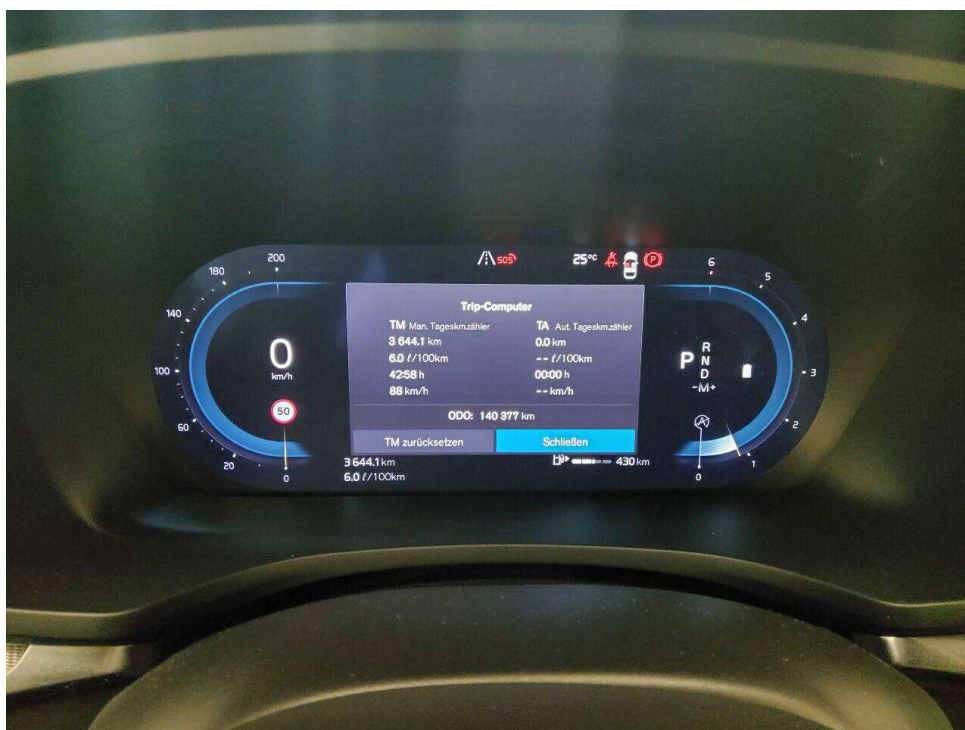


Bild 4 : Kombiinstrument

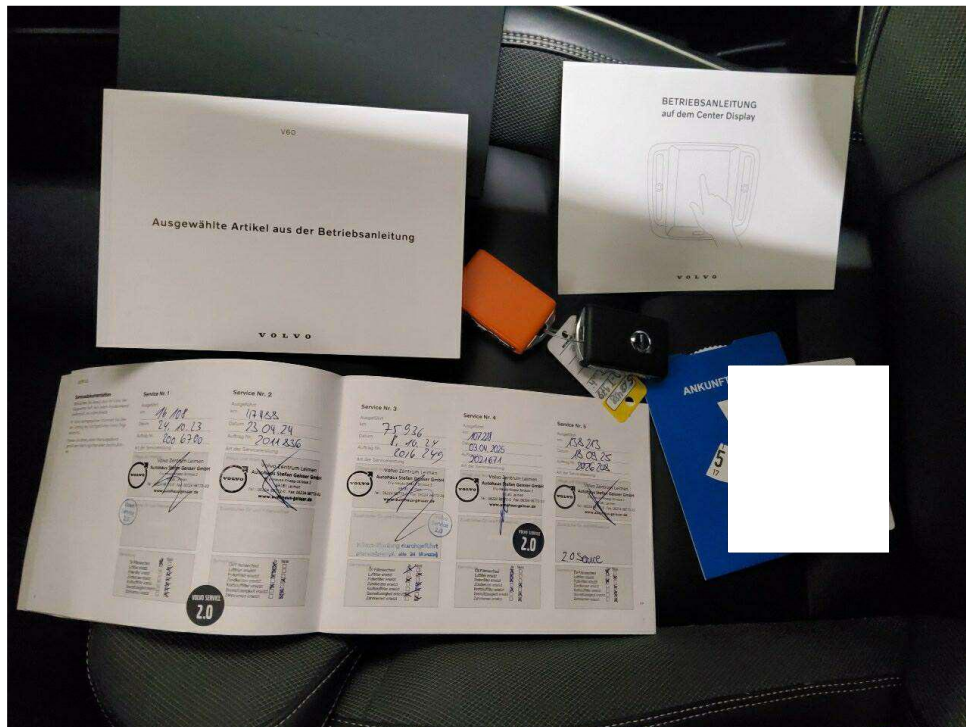


Bild 5 : Unterlagen mit Fahrzeugschlüsseln

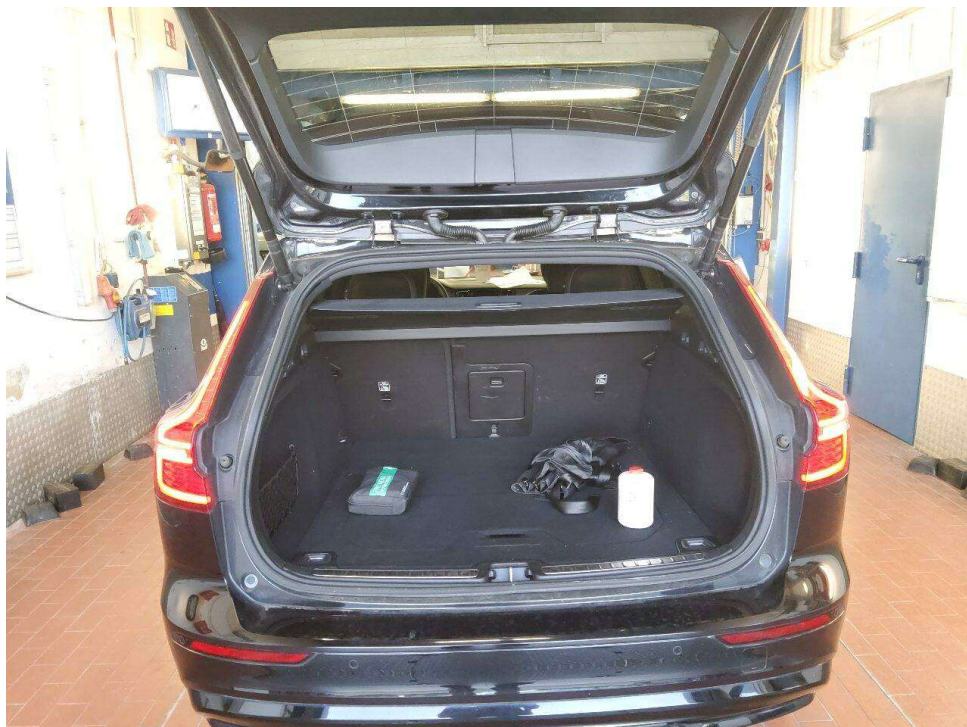


Bild 6 : Lose Teile



Bild 7 : Ladedefekt 12V Batterie, erneuern

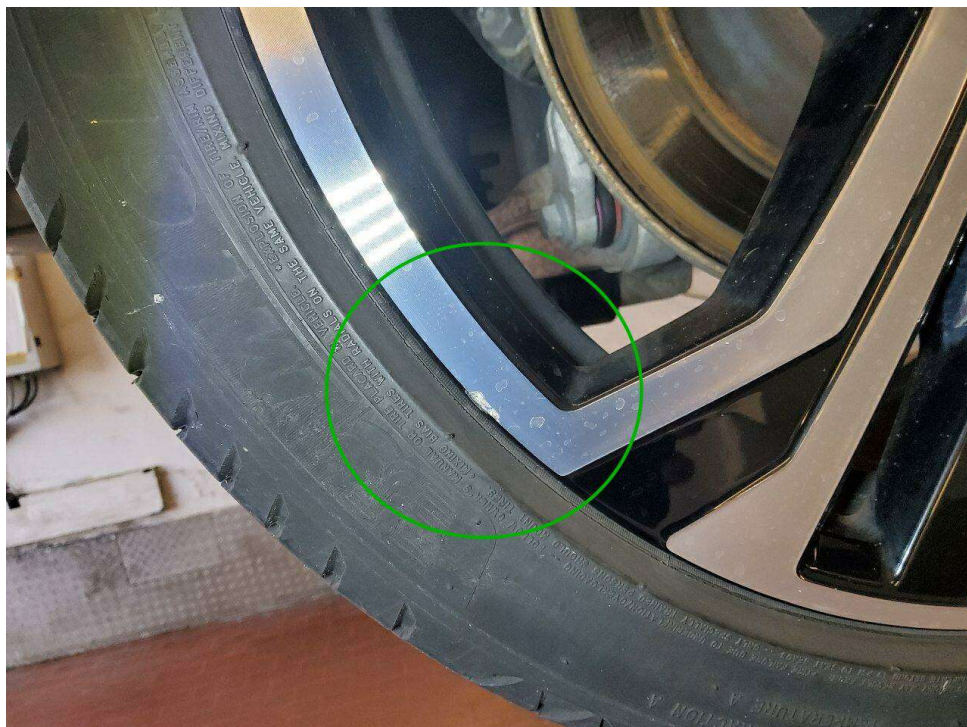


Bild 8 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verkratzt



Bild 9 : Türgriff vorne rechts, Kratzer

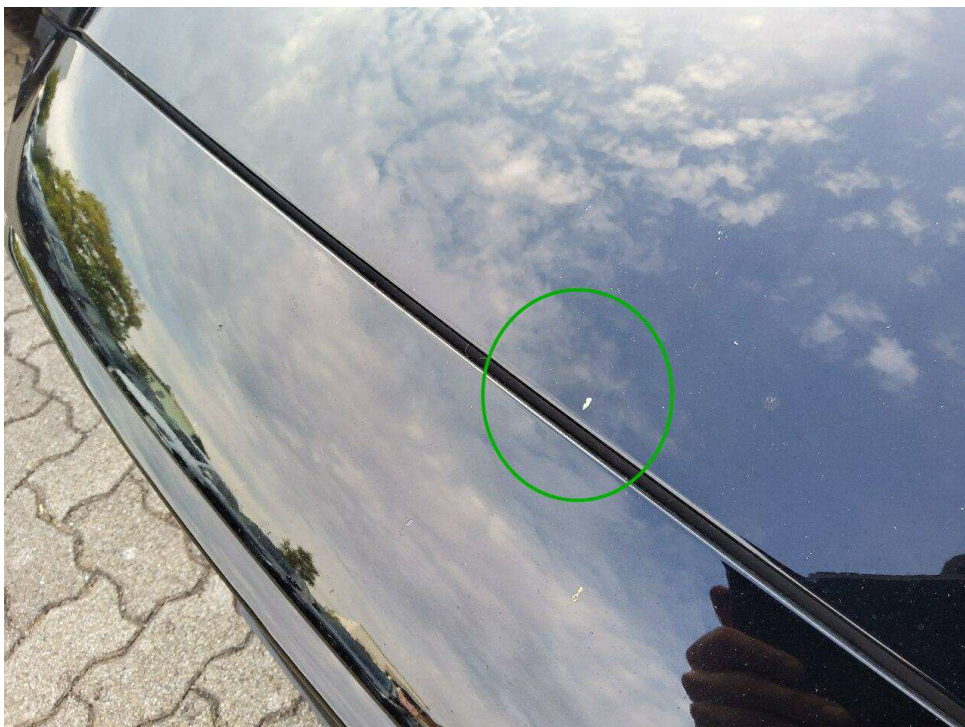


Bild 10 : Motorhaube, Steinschlag, auslegen

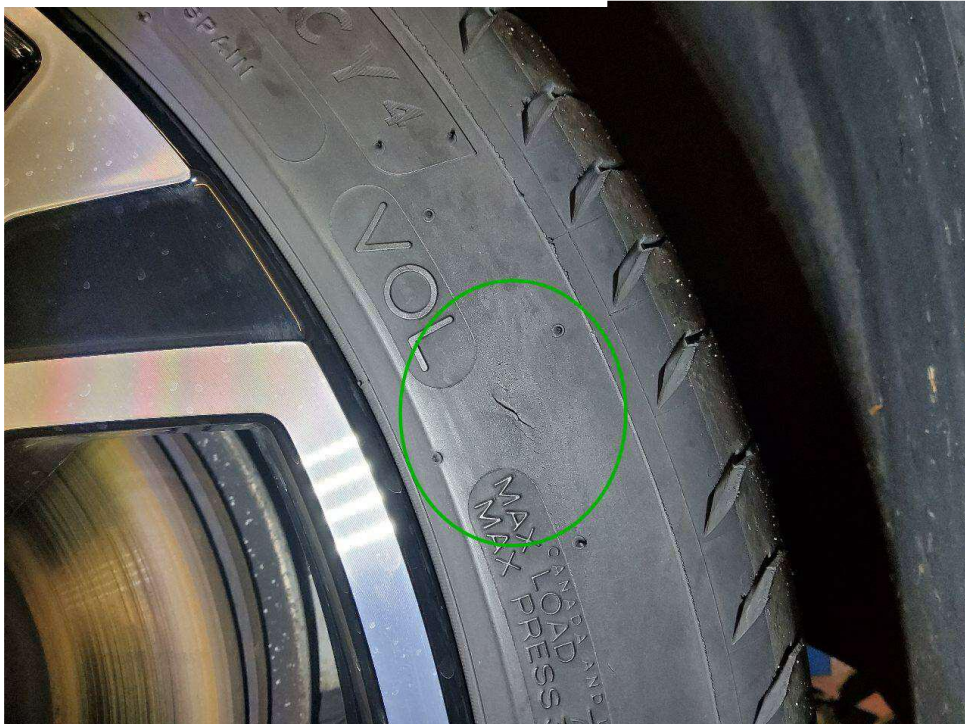


Bild 11 : Achse 1, Reifen Links 1