



WV1ZZZ2FZA7002970

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	135.060 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Crafter	HU (Bericht lag vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2FZA7002970	Leistung / Hubraum	100 kW / 2.461 ccm
Erstzulassung	09.10.2009	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell (Manuelles Getriebe)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
2	Interieur	Innenraum - Wertminderung
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
4	Motor	Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen
5	Getriebe	Getriebe (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen
6	Karosserie	Karosserie - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - Serviceheft	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür vorne links, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/75 R16 113R	Falken	Ganzjahresreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	i.O.
2	205/75 R16 113R	Sonstige	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.



er

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	205/75 R16 110R C	Goodyear	Ganzjahresreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel von innen einstellbar, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsassistent, Entfall: Geschwindigkeitsbegrenzung, Entfall: Ohne Tachograf, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Fensterheber elektrisch (2), Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Polster: Stoff, Radabdeckung, Rußpartikelfilter für Diesel, Räder/ Reifen: Reifen 205/75 R 16 C, Seitenblinker, Servolenkung, Traktionskontrolle, Verbandmaterial mit Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung: 2er Sitzbank vorne, Abschleppöse vorn, Airbag für Beifahrer, Anhängervorrichtungen , mit Kugelkopf, Aussendesign: sonstiges, Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel: el. einstellbar,beheizbar, Bordwerkzeug und Wagenheber, CD-Spieler, Doppelsitzbank, rechts, Fahrwerk: verstärkte Dämpfung, hinten, Fenster im Laderaum: Heckfenster, Kopfstützen vorne, Radio, Radio, Lautsprecher vorn, Reifensorte: M&S Reifen, Reserveradhalterung in Normalbereifung, Räder, Reifen: Reserverad (Stahl), Sitzheizung: für linken Sitz, regelbar, Sonstiges, Trägersysteme: Leiterträger Stirnwand

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Crafter	Laufleistung (abgelesen)	135.060 km
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2FZA7002970	Erstzulassung	09.10.2009

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	75 µm
2	Dachholm links	76 µm
3	Dachholm rechts	78 µm
4	Kotflügel links	80 µm
5	Kotflügel rechts	83 µm
6	Motorhaube	78 µm
7	Tür vorne links	190 µm
8	Tür vorne rechts	81 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)

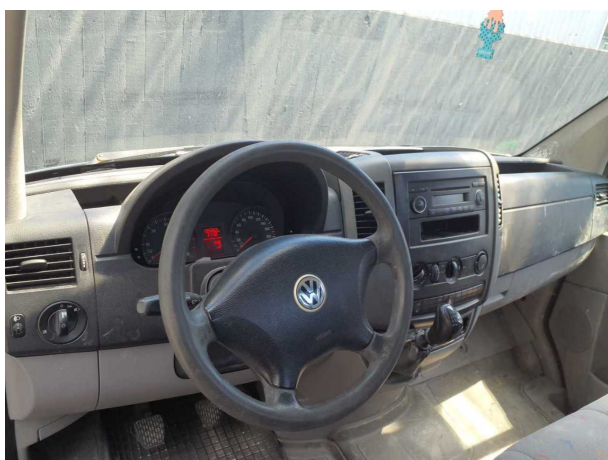


Abbildung 5: Innenraum

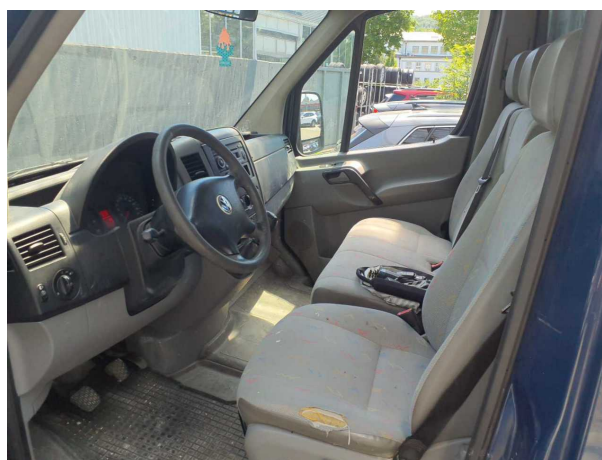


Abbildung 6: Innenraum

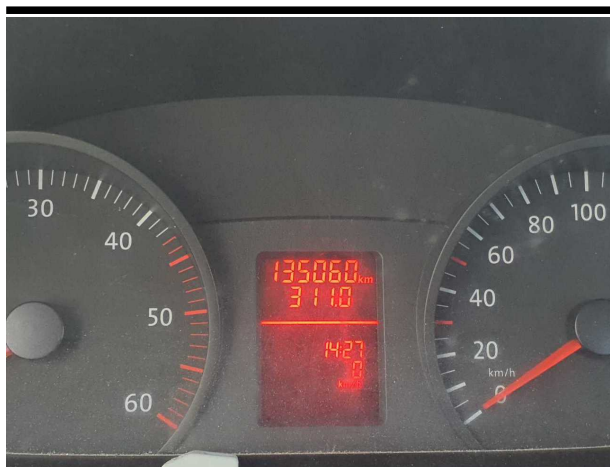


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN

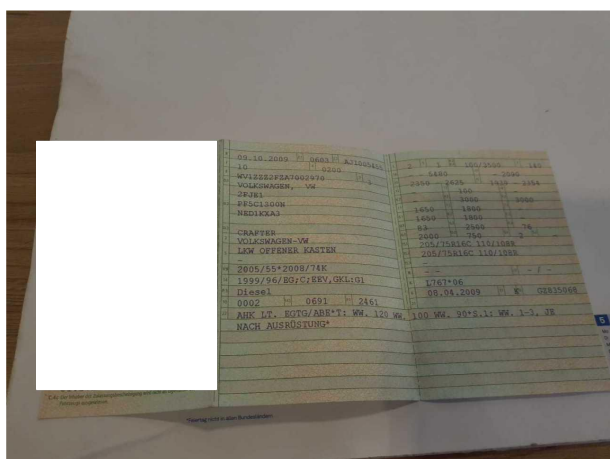


Abbildung 11: Dokumente

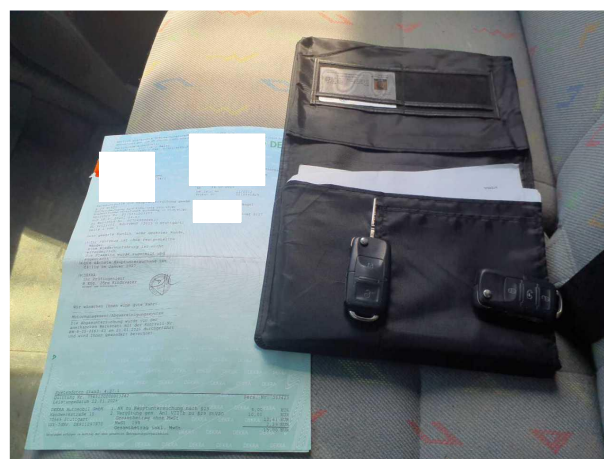


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges

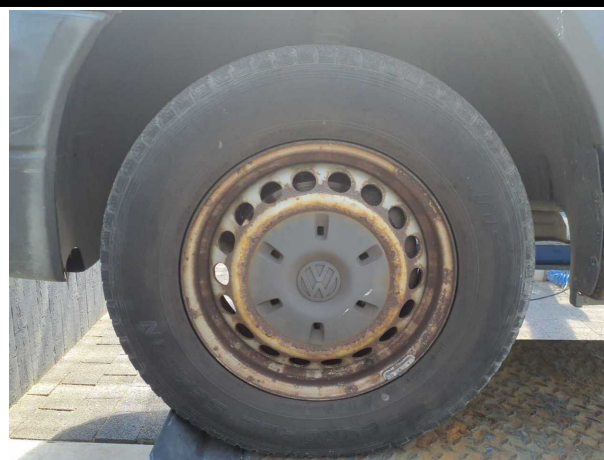


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

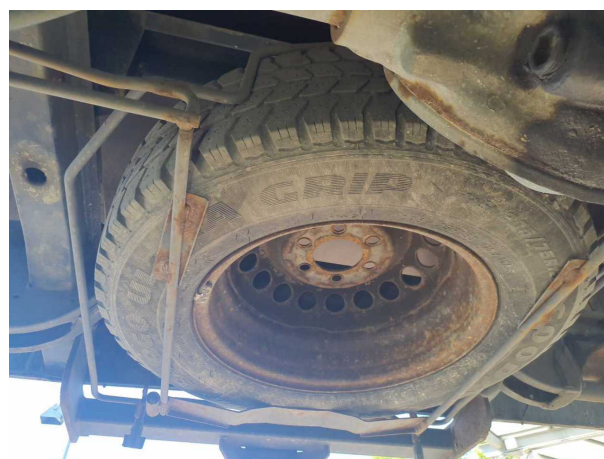
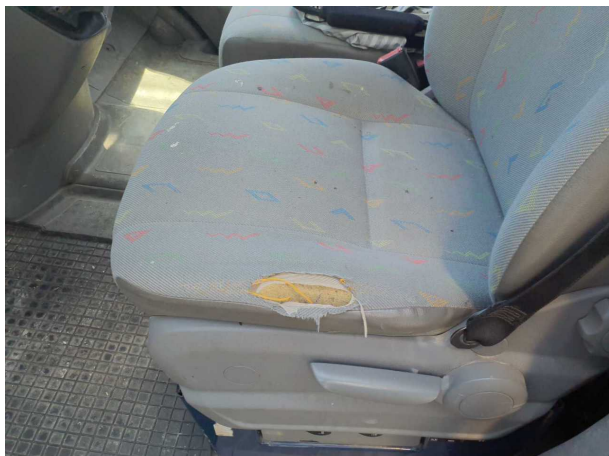


Abbildung 18: Sonstiges

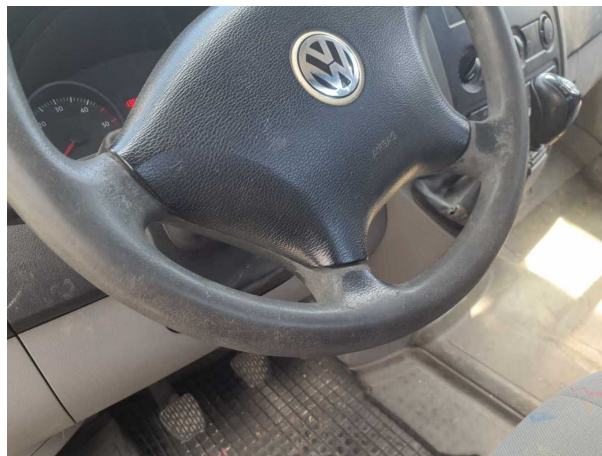


Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - Wertminderung

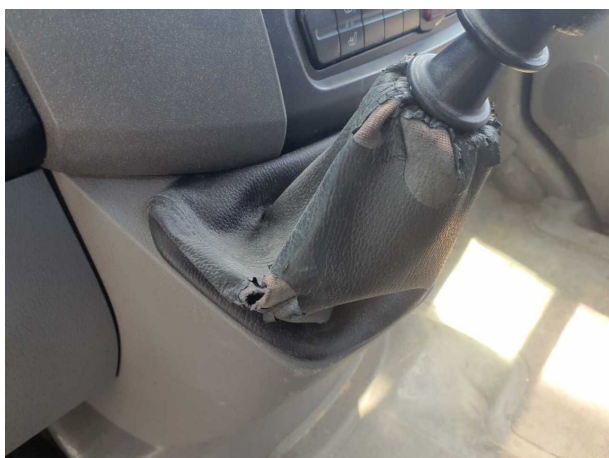


Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - Wertminderung




Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - Wertminderung




Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - Wertminderung

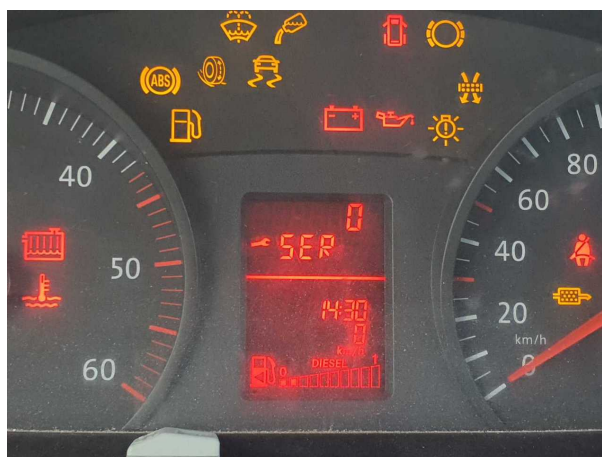


Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

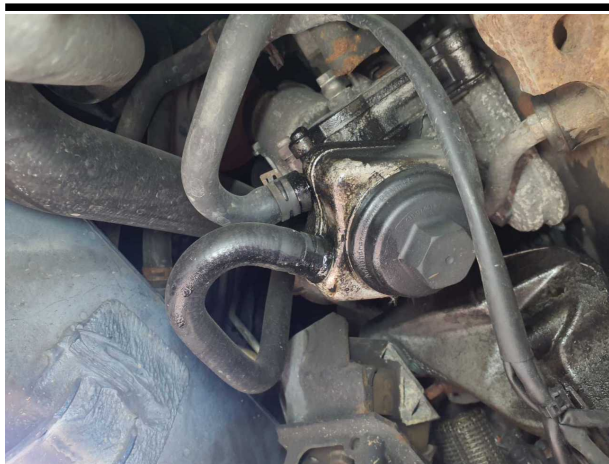


Beschädigung #4: Motor: Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen

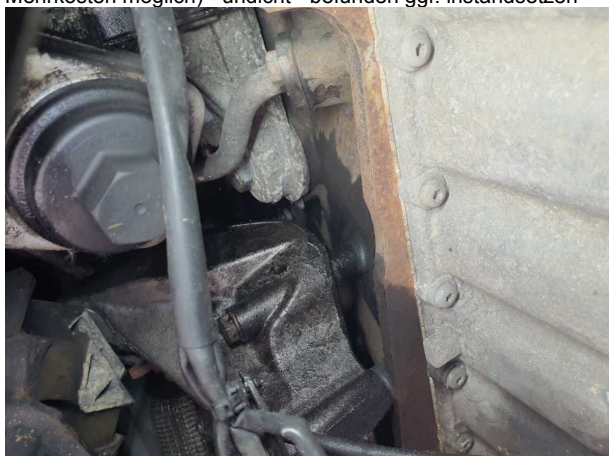


Beschädigung #4: Motor: Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen

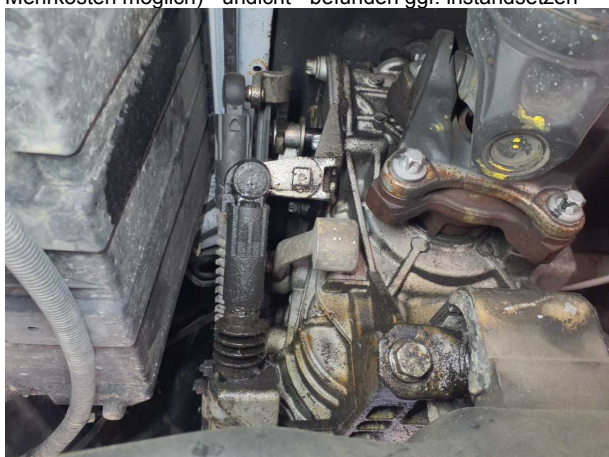

Beschädigung #5: Getriebe: Getriebe (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf.

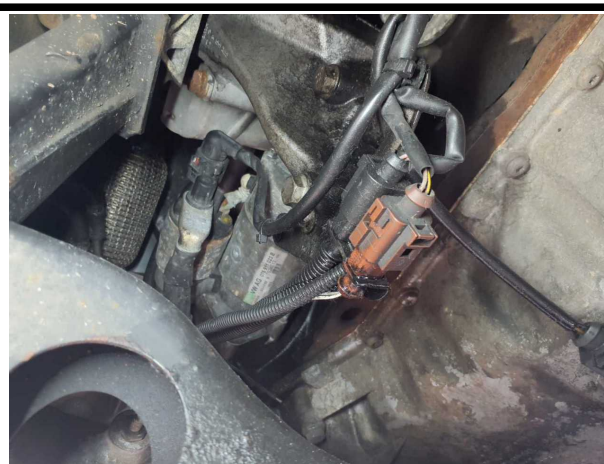


Beschädigung #4: Motor: Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen

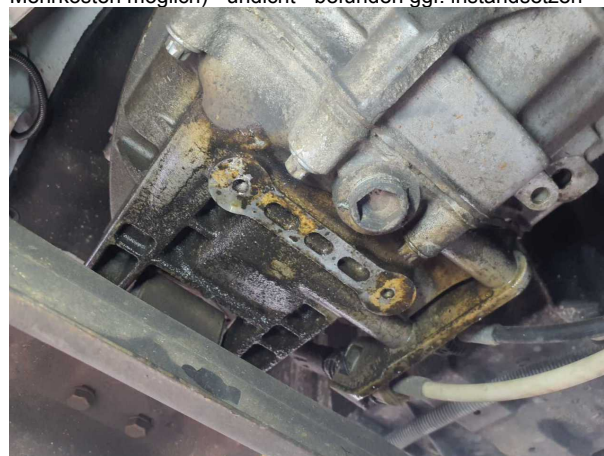

Beschädigung #5: Getriebe: Getriebe (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf.



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

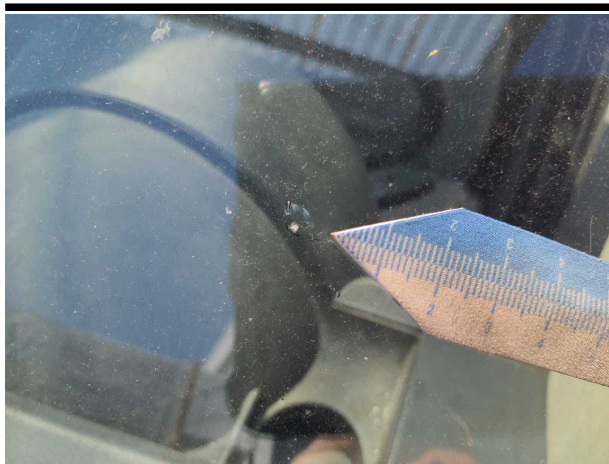

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

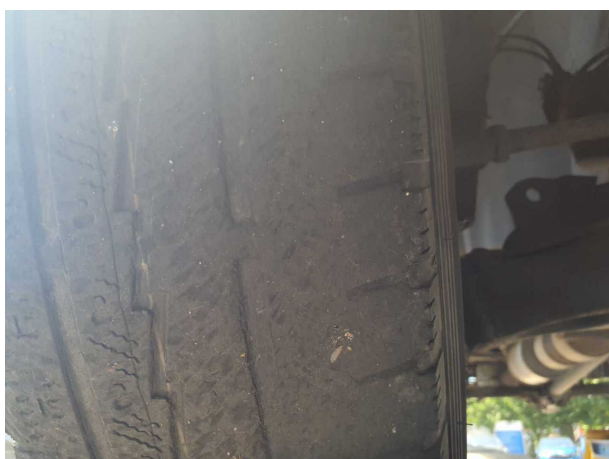

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

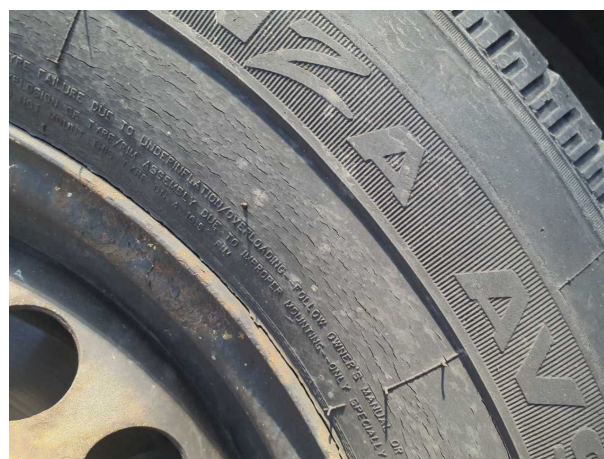

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

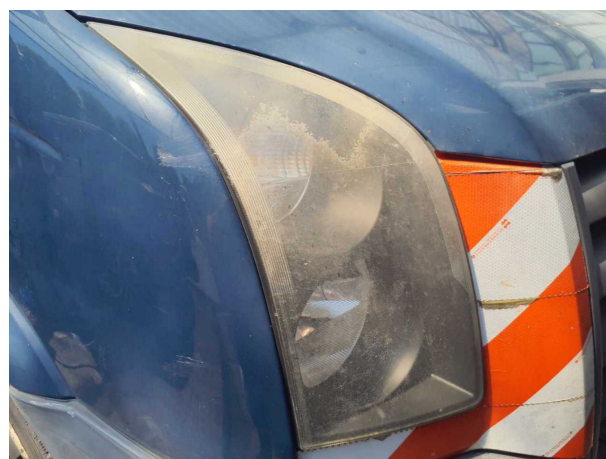

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

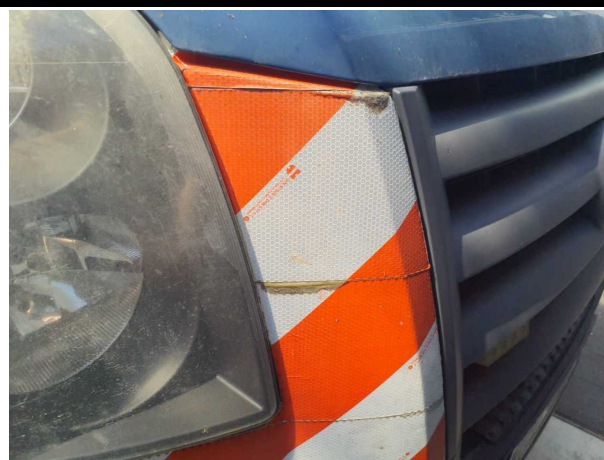

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

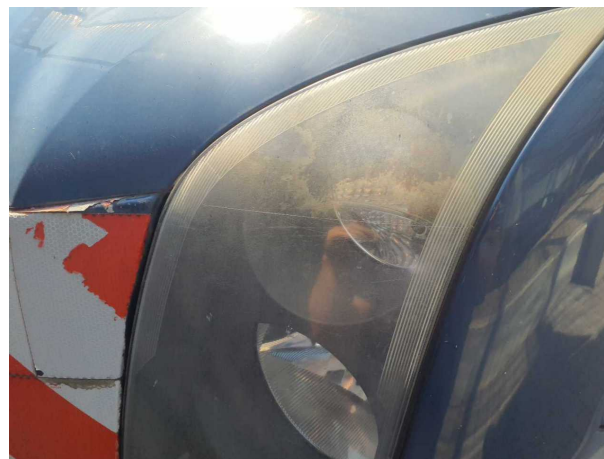


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

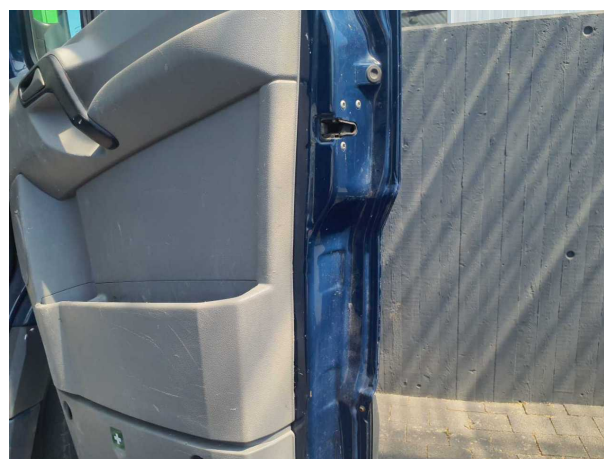


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

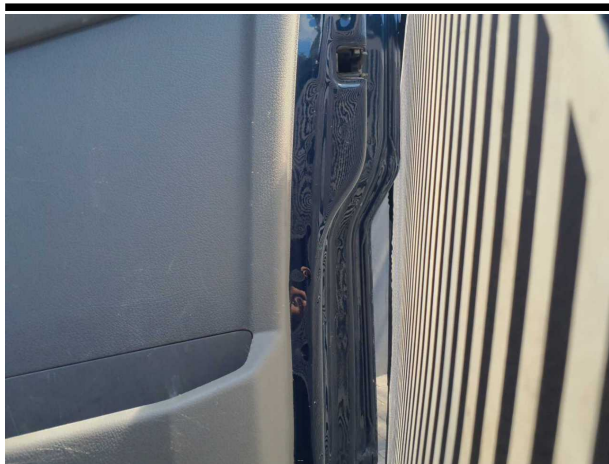


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

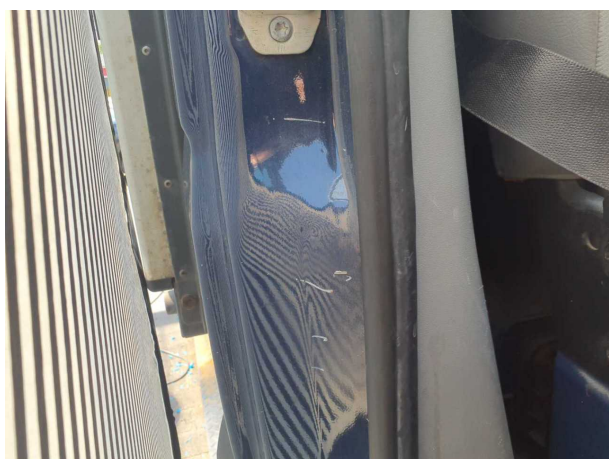


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

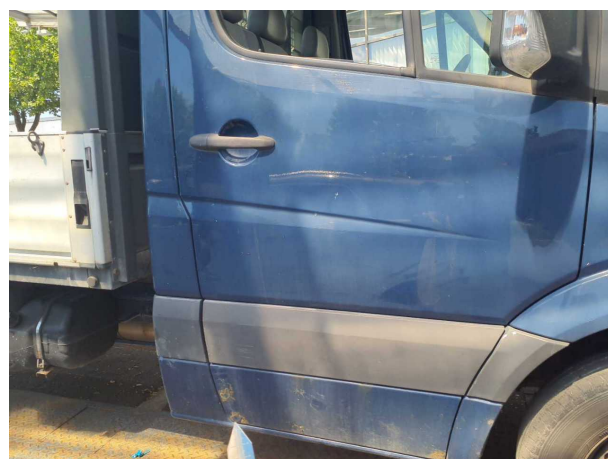


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

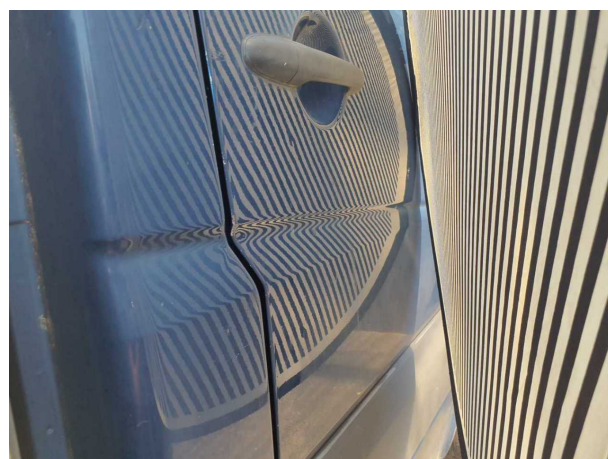


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

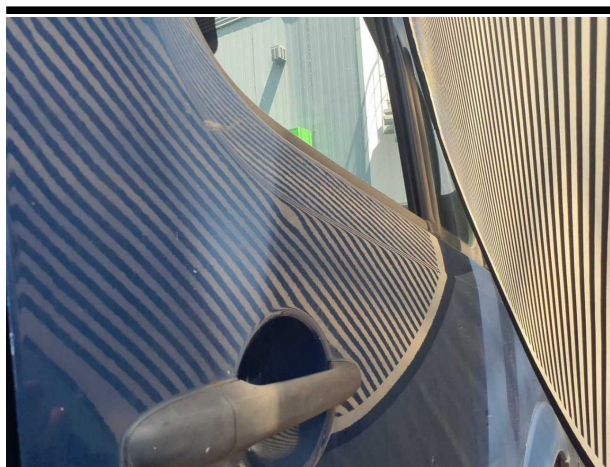


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

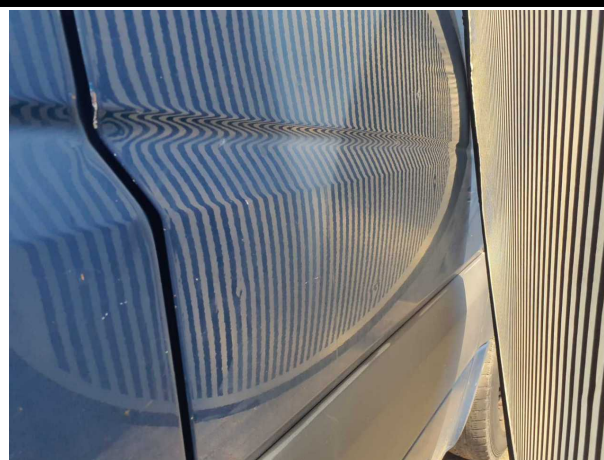


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

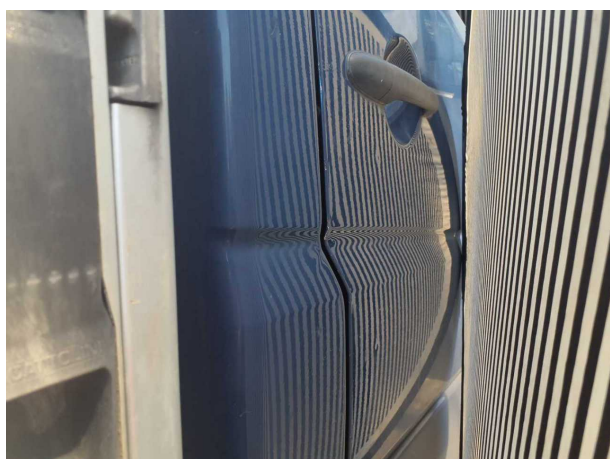


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

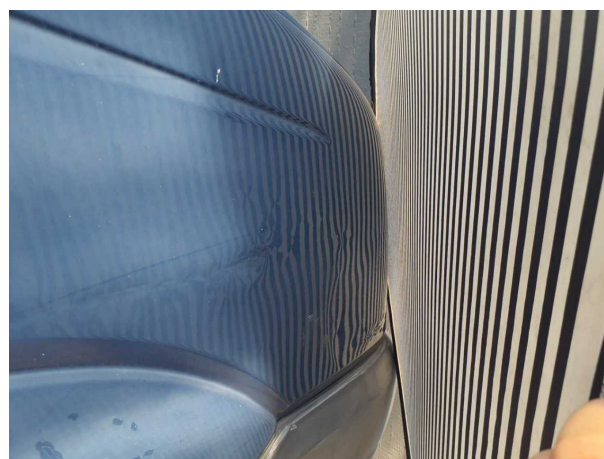


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

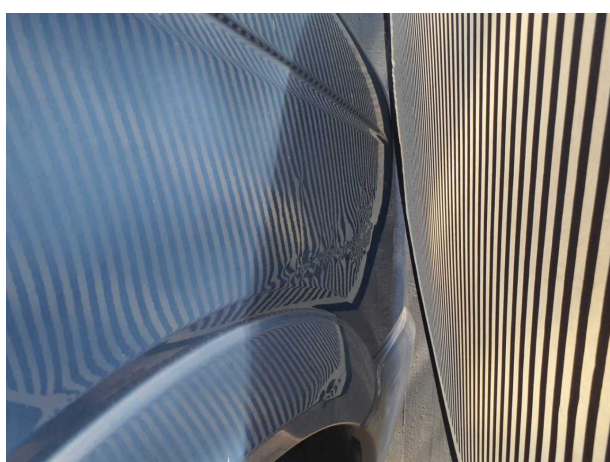

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

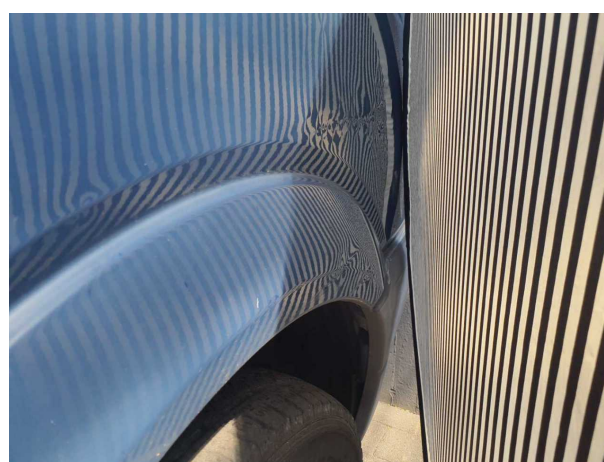

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

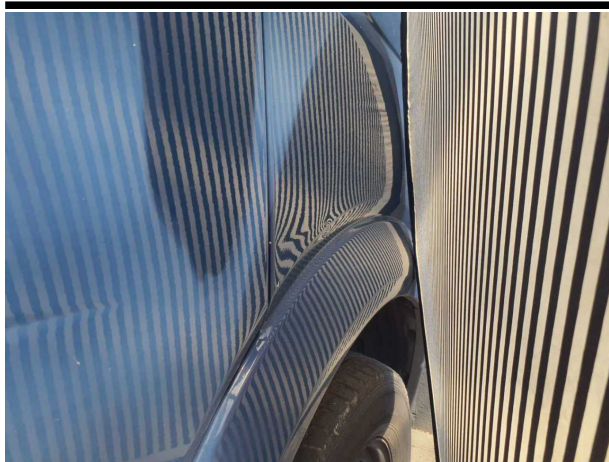

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

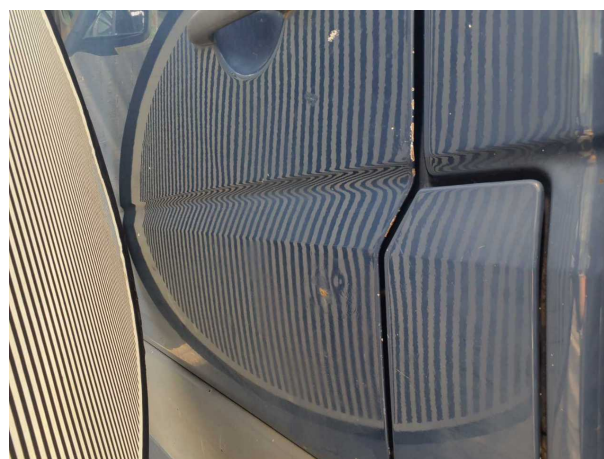

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

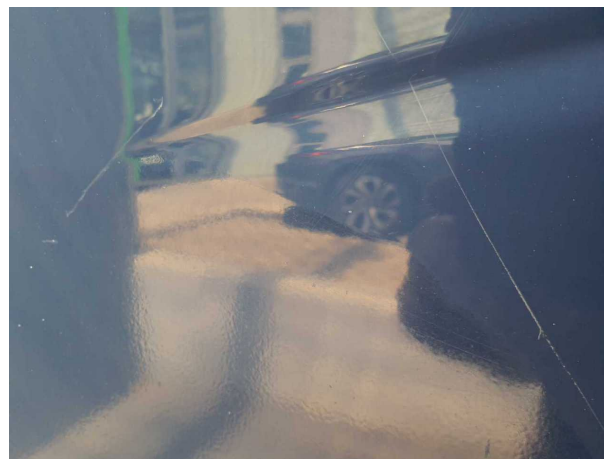


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

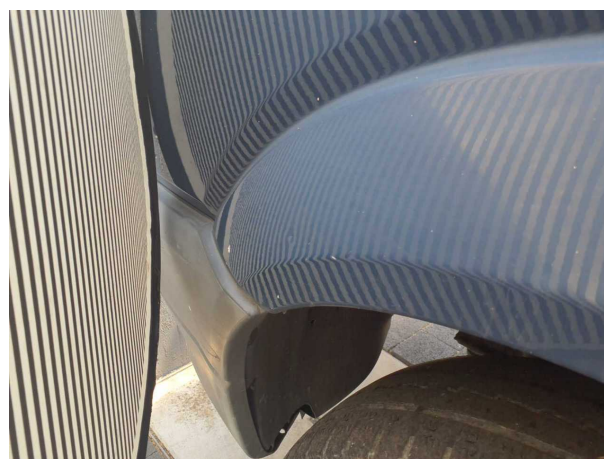


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

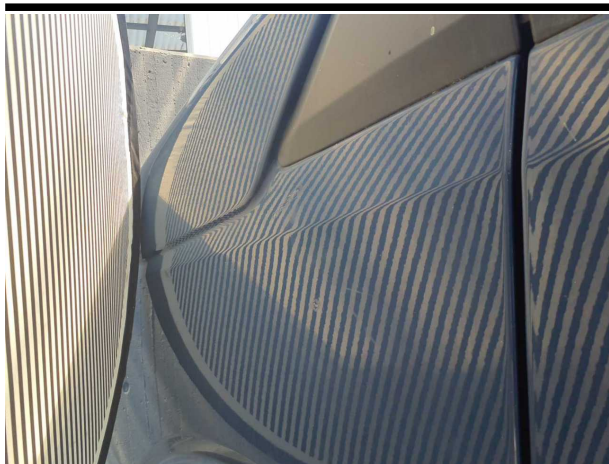

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

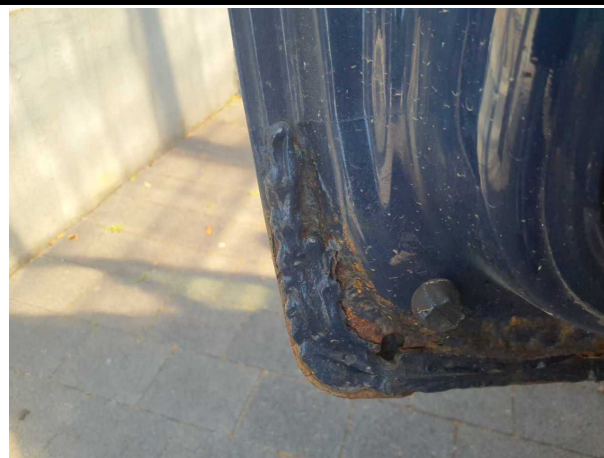


Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

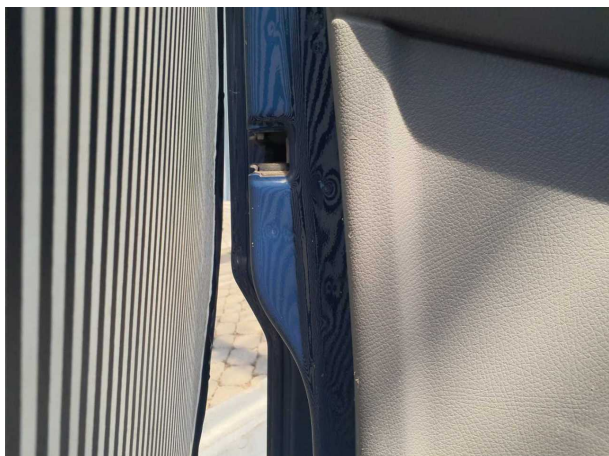

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

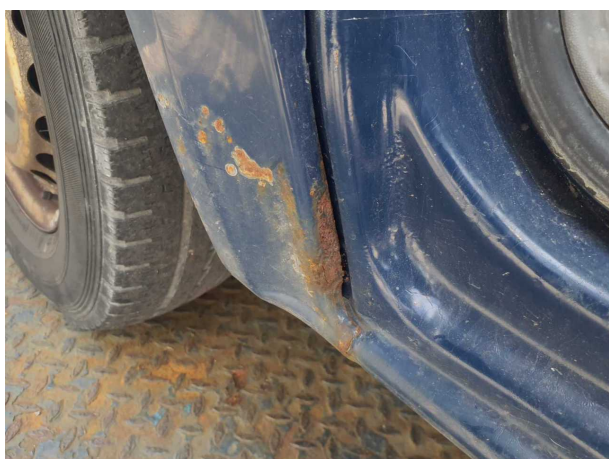

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

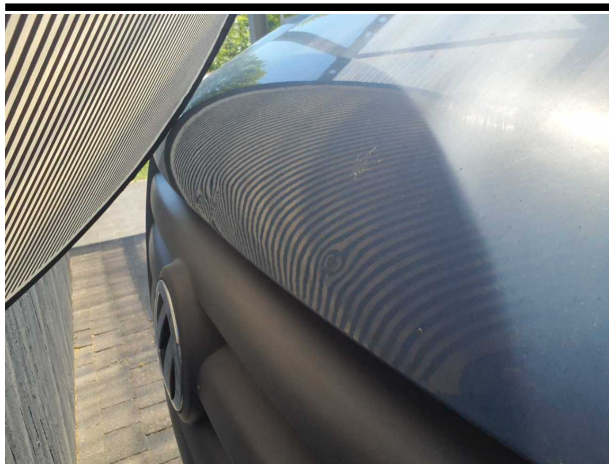

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

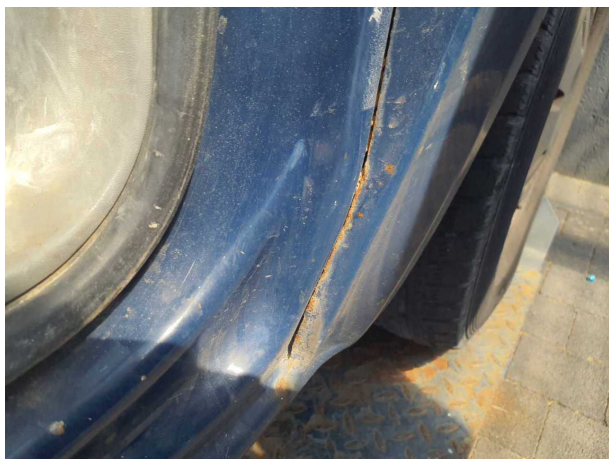

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

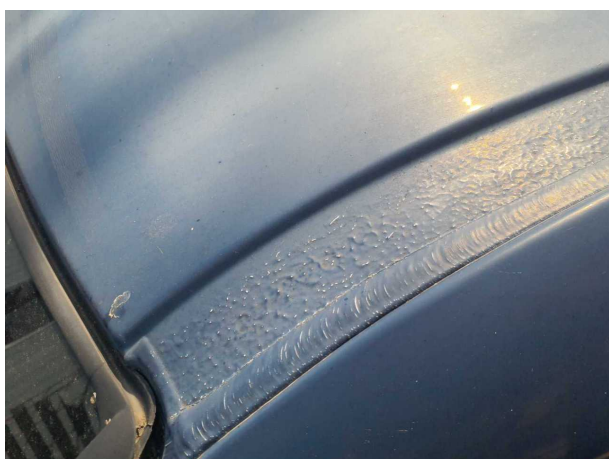

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Wertminderung

Nachlackierungsfotos

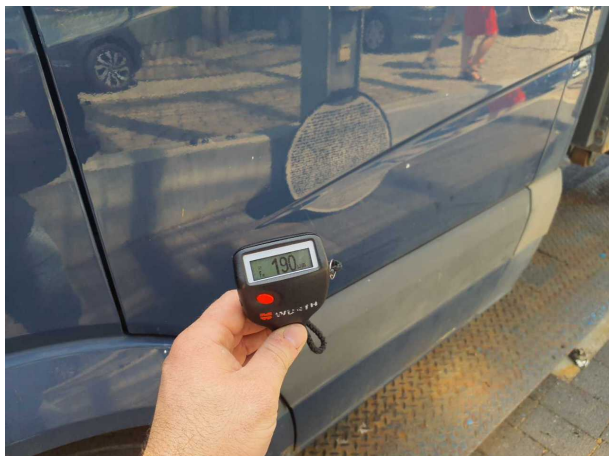

Nachlackierung 1: Tür vorne links