



Fiat Doblò Lounge

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 140.454km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Doblò Lounge [AT - Van5 2.0 Multijet 16V DPF EU5, Lounge, (Facelift) 2015 - 2015]		
Kategorie Van	FIN ZFA26300006977168	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.454km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.665km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Dieselfilter undicht ; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;Innenraumgebläsemotor brummt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremsleitung hinten stark rostig Handbremsseile Gummi abgerissen ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Querlenkerlager hinten stark rissig + Stoßdämpferlager ;



Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armlehne vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung höhenverstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe verglast
- Infotainment-System: UConnect mit DAB Radioempfang (Touchscreen 5")
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
• Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 99 kW 16V JTDM KAT
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: NERO	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
• Radstand 2755 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Schiebetür links mit Fenster	• Schiebetür rechts mit Fenster
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten schwarz
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Staub- und Steinschutz für Schiebetüren	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tankdeckel abschließbar	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Einparkhilfe hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Metallic-Lackierung	• Raucher-Paket
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












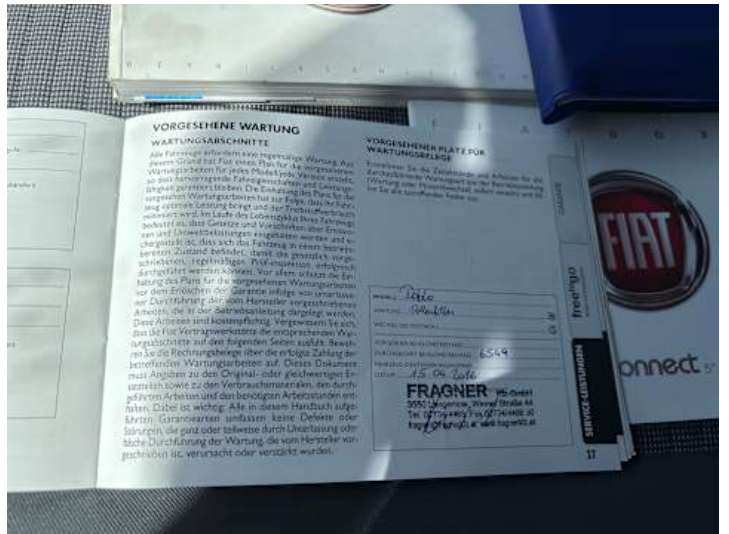

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)